


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10783172
vom: 11.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002463968
Besichtigt am: 11.06.2026 16:35
Berichts-Nr: 10783172
FIN: WVVZZZ3CZNE048503

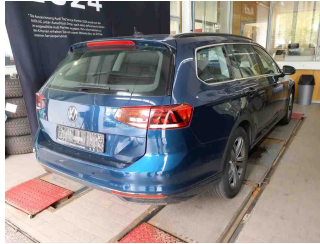Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10783172
vom: 11.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / CMM
Erstzulassungsdatum:	24.03.2022
Laufleistung:	191.706 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Aquamarinblau Metallic
Farbe Dach:	Aquamarinblau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	90 kW (123 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	12.100 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10783172
vom: 11.06.2026

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Digitaler Radioempfang DAB+
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten	Doppelkupplungsgetriebe DQ200
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Doppelton-Signalhorn
3 Kopfstützen hinten	Drehstromgenerator 140 A
4 Leichtmetallräder "Sebring" 7 J x 17, Volkswagen R	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 90 kW	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
8 Lautsprecher	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
Abgasnorm EU6 AP	Elektrische Luftzusatzheizung
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Airstop®-Reifen 215/55 R 17, Rollwiderstandsklasse A	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Anhängervorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Entfall Tire Mobility Set
Aufkleber/Schilder in deutsch	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Außen-Sound Standard	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Umfeldbeleuchtung, auf Fahrerseite automatisch abblendend	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Außenspiegel rechts, konvex	Federbereich 33 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ausströmer vorn und Lichtdreheschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Fernentriegelung für Heckklappe
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fertigungsablauf Standard
Batterie 420A (70Ah)	Frontantrieb
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußgängererkennung
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fußhebelwerk "Standard"
Berganfahrassistent	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumauskleidung in Textil
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gepäckraumboden aufstellbar
Bordwerkzeug	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Business	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Chromleisten an den Seitenfenstern	Innenspiegel automatisch abblendend
Dachhimmel in Mistralgrau	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Dachreling schwarz	Kältemittel R1234yf
Dämpfung hinten, Basis 1	Kategorie 0
Dämpfung vorn	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10783172
vom: 11.06.2026

Keine Aktionsausführung	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Kindersicherung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne CD/DVD für Navigation
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Komfortsitze vorn	Ohne Differenzialsperre
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Dynamic Drive Control
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne ECO-Funktion
Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ladekantenschutz in Kunststoff	Ohne Feuerlöscher
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Garagentoröffner
LED-Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Ohne Head-Up Display
LED-Rückleuchten	Ohne Heckspoiler
LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht	Ohne integriertes Mautsystem
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne Kindersitz
Leuchtweitenregulierung	Ohne Ladedose
Linkslenker	Ohne Ladekabel
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar	Ohne Lichtassistent
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Mit Individualeinbau	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen	Ohne Sonnenschutzrollo
Modellpflege KW 45	Ohne Spurwechselassistent
Motorenstart Standard	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Müdigkeitserkennung	Ohne Überführungsausrüstung
Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display	Ohne Uhr
Multifunktionskamera	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Netztrennwand	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nicht Heissland	Ohne zusätzliche Bereifung
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Normal-Lackierung	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Radio
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Ohne 2. Batterie	Radstand
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Rechtsverkehr
	Regensensor
	Regionscode " ECE " für Radio
	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10783172
vom: 11.06.2026

Reifenkontrollanzeige
 Rückfahrkamera "Rear View"
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar,
 Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit
 Schalthebelknauf in Leder
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
 Schlüssellooses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-
 Sicherung
 Sebring 7 J x 17, Volkswagen R, AirStop®-Reifen 215/55 R 17
 Seitliche Leisten unten in Wagenfarbe
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
 geregelt
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und
 höheneinstellbar
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
 Rücksitzplätze in Stoff "Business"
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachbedienung
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger mit Zierleisten in Wagenfarbe
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
 Typprüfland Deutschland
 Variant
 Variante Grundausstattung
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verkehrszeichenerkennung
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
 Vordersitze beheizbar
 Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der
 Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung
 Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10783172
vom: 11.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10783172
vom: 11.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Seitenwand hinten rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Außenschweller links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Reifen	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
6	Reifen	Verschlissen	Ersetzen
7	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
8	Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
9	Unterboden	Beschädigt	Ersetzen
10	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Ersetzen
11	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
12	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
13	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10783172
vom: 11.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	2.000,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	160,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10783172
vom: 11.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZNE048503

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10783172
vom: 11.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links

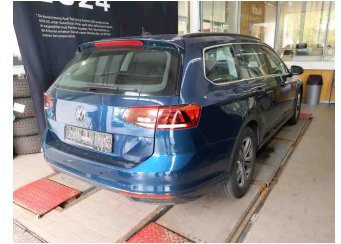

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links

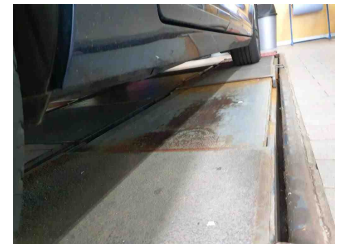


Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

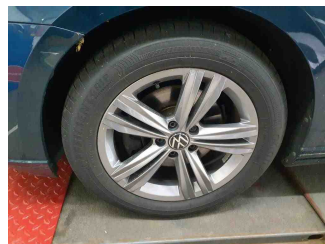


Räder - Rad montiert vorne links

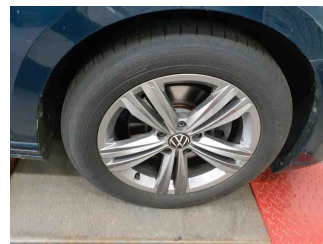

Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links

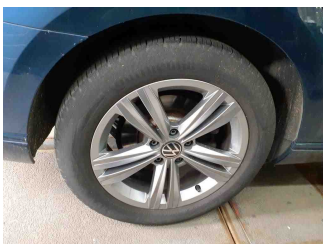

Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole

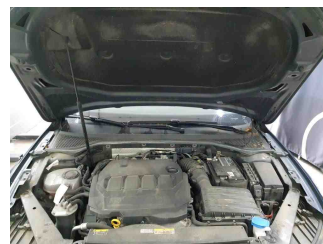


Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum

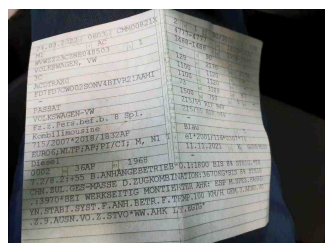

Fahrzeug - abgegebene ZB1

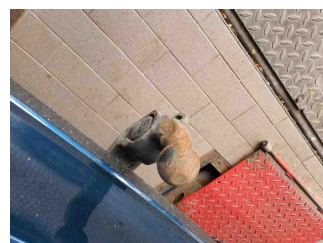

Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür vorne rechts



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10783172
vom: 11.06.2026



Lackstärke Seitenwand hinten
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht





- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10783172
vom: 11.06.2026





» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Deformiert - Ersetzen und lackieren

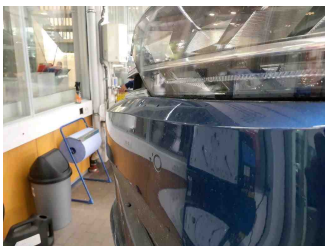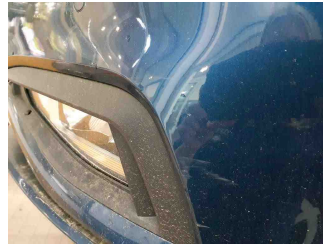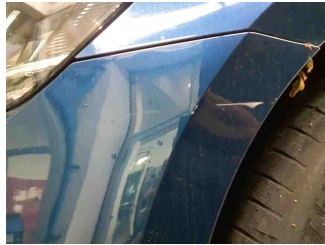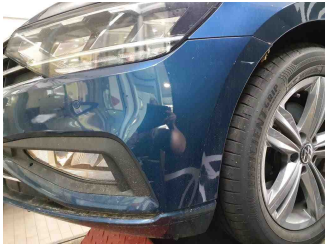

2 - Seitenwand hinten rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren

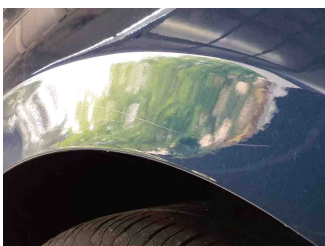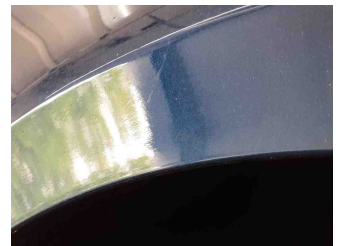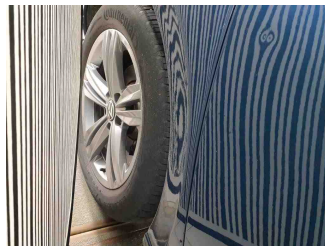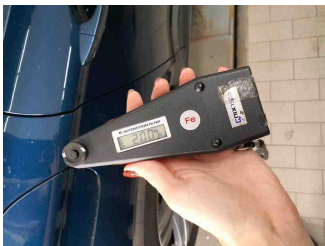







Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10783172
vom: 11.06.2026

3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

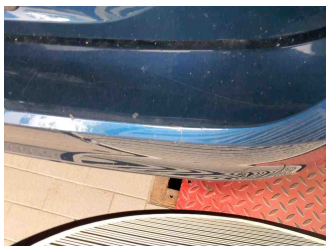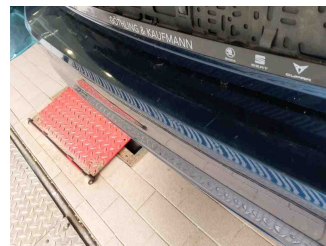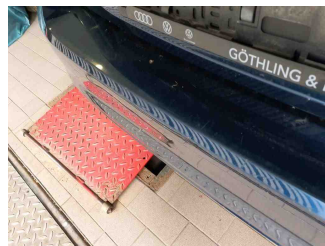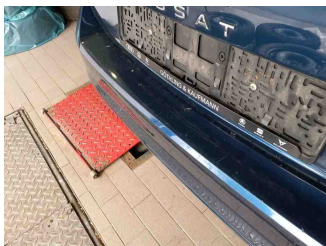


4 - Außenschweller links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren





5 - Reifen - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar

Kein Airstop

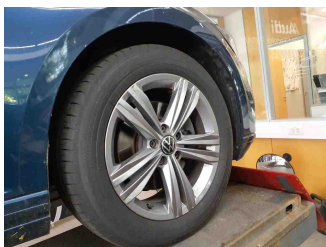

6 - Reifen - Verschlissen - Ersetzen

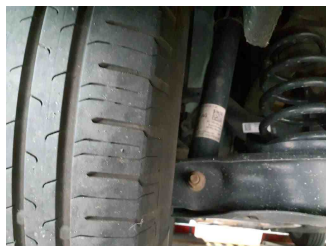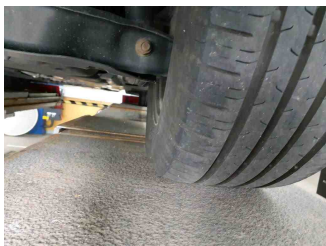

7 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen







Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10783172
vom: 11.06.2026



8 - Einstiegsschweller hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

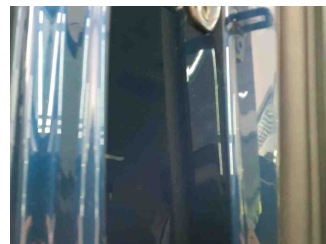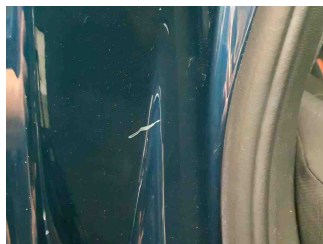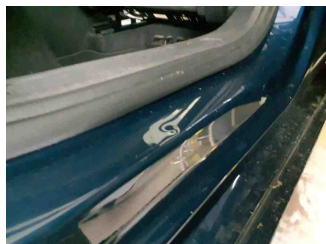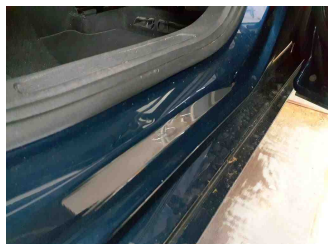


9 - Unterboden - Beschädigt - Ersetzen

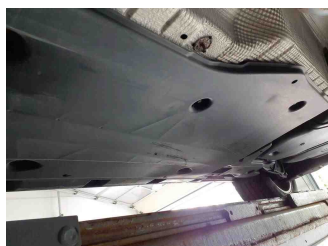



10 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Ersetzen

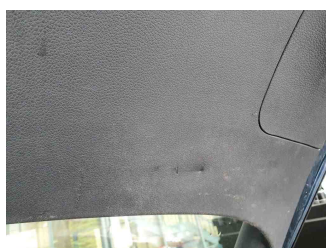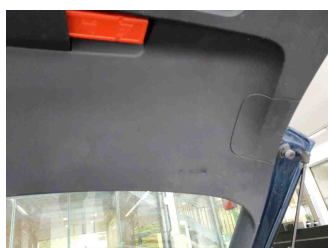

11 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

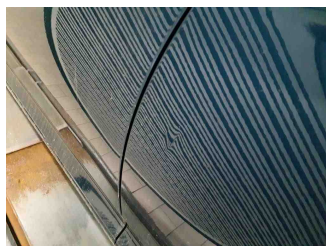

12 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

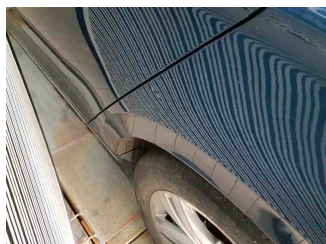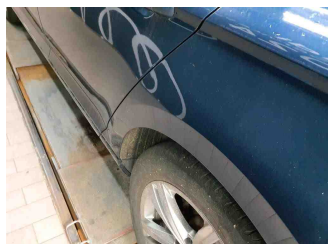




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10783172
vom: 11.06.2026

13 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

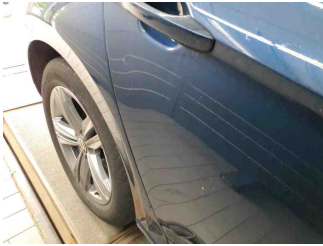

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappe - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

