

WBA2D510305G61548

Angaben zum Fahrzeug

Halter	Dennis Zeller	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen	LB-FZ1809	Laufleistung (abgelesen)	82.954 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	7.000 km
Typ/Modell	220i Gran Tourer	HU (Bericht lag vor)	08/2026
Fahrgestellnummer	WBA2D510305G61548	Leistung / Hubraum	141 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	03.11.2016	Polster/Farbe	Leder / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik (Automatik)

Erstbewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Sitz vorn	Lehnenbezug links - verschlissen - Smart Repair	100,00 €	100,00 €
2	Tür hinten links	Tür (+ rechts / Sonnenschutz / Mehrkosten möglich) - abweichend Auslieferungszustand - entfernen	150,00 €	150,00 €
3	Schweller rechts	Verkleidung - verkratzt / verschürft - lackieren	550,00 €	550,00 €
4	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn (Mehrkosten möglich) - beschädigt - erneuern	1.256,00 €	1.256,00 €
5	Multimediasystem	Bildschirm (Mehrkosten möglich) - abweichend Auslieferungszustand - erneuern	2.191,00 €	2.191,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Interieur	Innenraum - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
2	Rad/Reifen	Felgensatz komplett (Winterradsatz) - verkratzt / verschürft - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - auslegen / polieren	0,00 €	0,00 €
4	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
5	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - auslegen / polieren	0,00 €	0,00 €
6	Tür vorn links	Türkante - Kratzer - auslegen / polieren	0,00 €	0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)	Minderwert
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel	0,00 €	0,00 €
Unterlagen - Zulassungsbescheinigung Teil I	0,00 €	0,00 €
2.Radsatz - 2.Radsatz (Sommerräder/-reifen)	0,00 €	0,00 €



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R17 91H	Continental	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	205/55 R17 91H	Continental	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Serienausstattung: Ablagemöglichkeiten, Ablagen allgemein, Active Guard, Aerodynamikpaket, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: 2 Seitenairbags vorne, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbag 1. und 2. Sitzreihe, Ambiente Innenbeleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Anti-Blockier-System + CBC & Bremsassis., Armauflage vorn, Armlehne(n) vorne, Aussendesign: sonstiges, Aussenspiegel Beifahrer elektrisch verstellbar, Aussenspiegel Fahrer elektrisch verstellbar, Ausstiegsleuchten, Auto Start Stop Funktion, Automatik 8 Stufen, Automatische Umluft-Kontrolle, Automatischer Notruf, Automatisches Abblendlicht, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenthermometer, Beifahrerairbag, Berg-Abfahr-Kontrolle, Bluetooth Schnittstelle, Bodenbeleuchtung, Bordcomputer, Bordcomputer inkl. Außentemperaturanz., Bremsassistent, Bremsassistent, aktiv, Bremsleuchte, dritte, Bremsleuchten, dynamisch, Check-Control, Colorverglasung, Drehzahlmesser, Dy. Stabilitäts-Contr.(DSC) inkl.(DTC), Einstiegsleisten vorn in Aluminium 'M', ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm), Fahrerairbag, Fahrerlebnisschalter mit ECO PRO Modus, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fensterheber, elektrisch, Freisprecheinrichtung, Fußmatten in Velours, Gepäckraumabdeckrollo, Gepäckraumnetz, Geschwindigkeitsbegrenzung, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt., Getriebe sequentiell schaltbar, Getriebe: Steptronic Getriebe, Halogenscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Heckscheibenheizung, Innenausstattung: sonstiges, Innenbeleuchtung, Innendecor Metall, Innenraumluftfilter, Intelligenter Notruf, iPod Anschluß, Kilometerzacho, Kindersitzbefestigung ISOFIX, Klimaautomatik 2-Zonen, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung, Kollisionswarnung, Kopfairbags hinten, Kopfairbags vorne, Kopfstütze hinten, Mitte, Kopfstützen (5) vorne und hinten, Kopfstützen hinten, Kopfstützen vorne, Lackierung: Alpinweiß, Leichtmetallfelgen/-räder 17', Lenkrad in Leder, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenksäulenverstellung mechanisch, Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, Media, Mobile Tire System, Modellspezifische Ausstattung M Sport, Multifunktionslenkrad, Nebelscheinwerfer, Notbremsassistent, City, Paket: Ablagenpaket, Paket: Lichtpaket, Paket: M Sportpaket, Park Distance Control (PDC), hinten, Parkbremse, elektromechanisch, Performance Control, Personal Profile, Polster Alcantara, Polster Stoff, Radio, Regensensor, Regensensor und aut. Fahrlichtsteuerung, Reifendruckanzeige, Rücksitzbank geteilt und umklappbar, Rücksitzlehne geteilt und umklappbar, Schlüsselloser Motorstart, Seitenblinker, Servotronic, Sitz: 3 Fondsitze mit Lehne 40:20:40, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitzeinstellung hinten, Sportfahrwerk, Sportlenkrad, Sportsitze vorn, Sprachsteuerung für Audiosystem, Start/Stop System, Steckdose, Steckdose (12 V), Steckdose (12 V), zusätzlich, Telematik, TeleServices, Tempomat, Traktionskontrolle, USB, Verglasung: Wärme-Sonnenschutzverglasung, Verzurrösen, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperr, Wärmedämmende Verglasung, Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung

Sonderausstattung: Außenspiegel beheizbar, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Bordmonitor, Colorverglasung: Sonnenschutzverglasung, Heckdeckelfernentriegelung, Heckklappe elektrisch, Heckklappe sensorgesteuert öffnen, Heckklappenbetätigung automatisch, Innenspiegel automatisch abblendend, Komfortzugang, Kraftstofftank, größer, Lendenwirbelstütze Beifahrer, Lendenwirbelstütze Beifahrer elektrisch, Lendenwirbelstütze Fahrer, Lendenwirbelstütze Fahrer elektrisch, Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, Modellschriftzug - Entfall, Navigation, Navigationssystem, Paket: Außenspiegel, Paket: Business Package, Paket: Convenience, Panorama Glasdach, elektrisch, Polster: Leder Dakota mit Perforierung, Radiozub.: HiFi-System Harman Kardon,

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Daimlerstraße 7
97980 Bad Mergentheim MG

Besichtigungsort
Autohaus Heermann und
Rhein GmbH
Zeissstr. 2
71679 Ludwigsburg-Asperg

Besichtigungsdatum: 09.01.2026
Protokollnummer: 43273342
Erstellt durch: Dijana Popic



Rückfahrkamera, Scheibenwaschdüsen beheizt, Sitz: Sitzheizung vorn, Sitzheizung Beifahrer, Sitzheizung Fahrer, Zentralverriegelung und Motorstart (schlüssellos)

Bemerkungen

Auf Ausstattungsliste wird keine Haftung übernommen.
Besichtigung des Innenraums durch private Gegenstände nur bedingt möglich.
Fehlteile bei Hereinnahme prüfen.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	220i Gran Tourer	Laufleistung (abgelesen)	82.954 km
Fahrgestellnummer	WBA2D510305G61548	Erstzulassung	03.11.2016

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten	Minderwert
Beschädigungen	4.247,00 €	4.247,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €	0,00 €
Fehlteile	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	4.247,00 €	4.247,00 €
Mwst. (19%)	806,93 €	806,93 €
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	5.053,93 €	5.053,93 €

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	110 µm
2	Dachholm links	124 µm
3	Dachholm rechts	117 µm
4	Heckklappe/-tür	111 µm
5	Kotflügel links	107 µm
6	Kotflügel rechts	122 µm
7	Motorhaube	122 µm
8	Seitenwand links	121 µm
9	Seitenwand rechts	113 µm
10	Tür hinten links	121 µm
11	Tür hinten rechts	123 µm
12	Tür vorne links	121 µm
13	Tür vorne rechts	114 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Daimlerstraße 7
97980 Bad Mergentheim MG

Besichtigungsort
Autohaus Heermann und
Rhein GmbH
Zeissstr. 2
71679 Ludwigsburg-Asperg

Besichtigungsdatum: 09.01.2026
Protokollnummer: 43273342
Erstellt durch: Dijana Popic



Popic

Unterschrift Sachverständiger (Dijana Popic)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg hinten (links)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Laufeistung



Abbildung 10: Montierte Bereifung

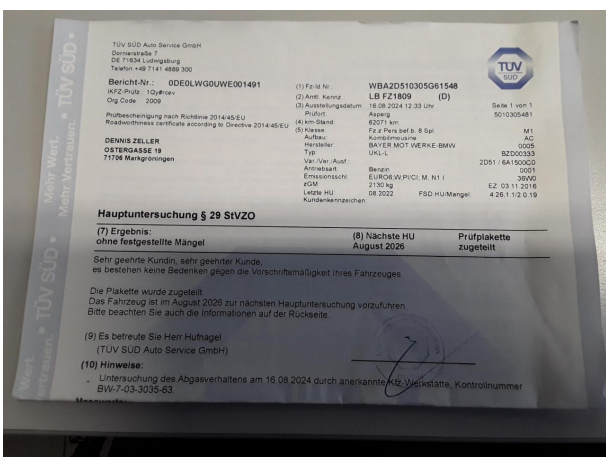


Abbildung 11: Dokumente



Abbildung 12: FIN



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

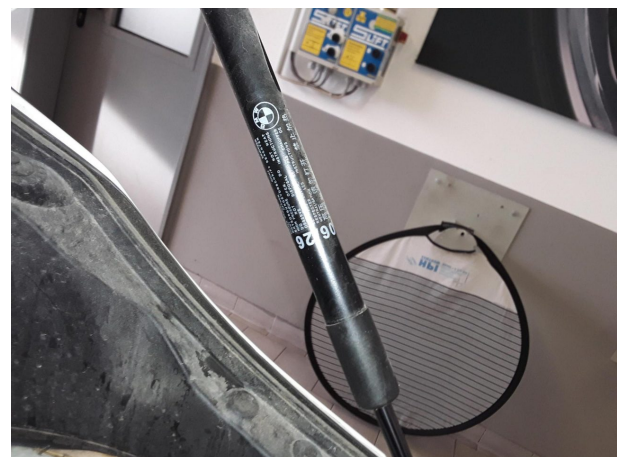


Abbildung 24: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Daimlerstraße 7
97980 Bad Mergentheim MG

Besichtigungsort
Autohaus Heermann und
Rhein GmbH
Zeissstr. 2
71679 Ludwigsburg-Asperg

Besichtigungsdatum: 09.01.2026
Protokollnummer: 43273342
Erstellt durch: Dijana Popic



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Sitz vorn: Lehnenbezug links - verschlissen - Smart Repair



Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür (+ rechts / Sonnenschutz / Mehrkosten möglich) - abweichend



Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür (+ rechts / Sonnenschutz / Mehrkosten möglich) - abweichend Auslieferungszustand -



Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür (+ rechts / Sonnenschutz / Mehrkosten möglich) - abweichend



Beschädigung #3: Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #3: Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #3: Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Mehrkosten möglich) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Mehrkosten möglich) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Mehrkosten möglich) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Mehrkosten möglich) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Mehrkosten möglich) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Mehrkosten möglich) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Mehrkosten möglich) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: Multimediasystem: Bildschirm (Mehrkosten möglich) - abweichend Auslieferungszustand - erneuern



Beschädigung #5: Multimediasystem: Bildschirm (Mehrkosten möglich) - abweichend Auslieferungszustand - erneuern