



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9663174
vom: 12.12.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002234426
Besichtigt am: 12.12.2025 12:15
Berichts-Nr: 9663174
FIN: WVGZZZ5NXPW511952



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

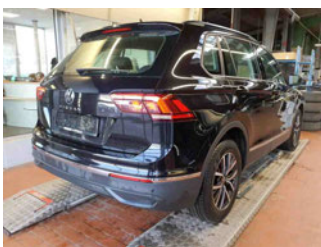

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9663174
vom: 12.12.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / BZG
Erstzulassungsdatum:	31.01.2023
Laufleistung:	57.888 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Anthrazit - Titanschwarz/Titanschwarz/ Schwarz/Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	12.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	1.200 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9663174
vom: 12.12.2025

» Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
2 USB-C-Schnittstellen vorn	Doppelton-Signalhorn
3 Kopfstützen hinten	Drehstromgenerator 140 A
4 AirStop®-Ganzjahresreifen 215/65 R 17	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4 Leichtmetallräder "Tulsa" 7 J x 17 in Dark Graphite, Oberfläche glanzgedreht	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Einstiegsleisten vorn in Aluminium, beleuchtet
8 Lautsprecher	Elektrische Luftzusatzheizung
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannstabstabilisierung
Abgasnorm EU6 AP	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Ablagefach am Dachhimmel	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ambientepaket	Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Fahrzeugrückkauf
Außen-Sound Standard	Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Fernlichtassistent "Light Assist"
Außenspiegel rechts, konvex	Fertigungsablauf Wolfsburg
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Frontantrieb
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Batterie 420A (70Ah)	Fußgängererkennung
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußhebelwerk "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumboden
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Gepäckraumleuchte
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebsspannung 12 V	Innenspiegel automatisch abblendend
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Bordwerkzeug	Kältemittel R1234yf
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachhimmel	Keine Aktionsausführung
Dachreling schwarz	Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik
Dämpfung hinten, Basis 1	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Dämpfung vorn	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Dekoreinlagen "Cross" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	
Digitaler Radioempfang DAB+	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9663174
vom: 12.12.2025

Komfortausstattung	ohne Kennzeichenträger
Komfortsitze vorn	Ohne Klapp Tisch an Vordersitzlehne
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Ladekabel
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Mode3 Ladekabel
KSK M 01	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Kurzheck	Ohne Nebelscheinwerfer
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
LED-Scheinwerfer	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Sitzheizung
Leuchtweitenregulierung	Ohne Sprachsteuerung
Linkslenker	Ohne Spurwechselassistent
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Trennwand
Mittelarmlehne vorn	Ohne Überführungsausrüstung
Müdigkeitserkennung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display	Ohne Zusatz-/Standheizung
Multifunktionskamera	Ohne zusätzliche Bereifung
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Radio
Nebelschlussleuchte	Radschrauben Standard
Nicht Heissland	Radstand
Normal-Lackierung	Raucherausführung
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Rechtsverkehr
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Regensensor
Ohne 2. Batterie	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifenkontrollanzeige
Ohne Aufkleber und Embleme	Rückfahrkamera "Rear View"
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Rückleuchten
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Schalthebelknauf in Leder
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenbremsen hinten
Ohne Dynamic Drive Control	Scheibenbremsen vorn
Ohne ECO-Funktion	Schubladen unter den Vordersitzen
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Feuerlöscher	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höhenstellbar
Ohne Head-Up Display	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"
Ohne Heckspoiler	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9663174
vom: 12.12.2025

Spurhalteassistent "Lane Assist"
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz
Telefonschnittstelle
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Typprüfand Deutschland
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze mit Höheneinstellung
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperrung elektronisch
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln
Zierleisten schwarz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9663174
vom: 12.12.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	3,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9663174
vom: 12.12.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Chemische Verunreinigung	Lackieren
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
3	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Seitenwand hinten rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
5	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Markenemblem vorne	Gebrochen	Ersetzen
7	Tür hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
8	Einstiegsschweller hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Heckklappe	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Aschenbecher	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9663174
vom: 12.12.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 8.000,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 8.000,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	1.470,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 9663174
vom: 12.12.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5NXPW511952

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9663174
vom: 12.12.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts

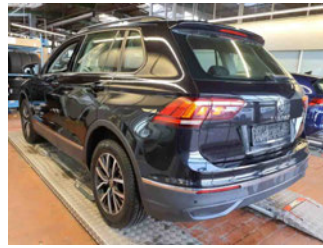

Fahrzeugansicht - diagonal hinten links

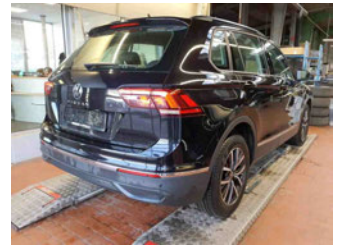

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts

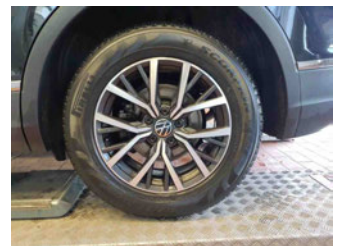

Räder - Rad montiert hinten links

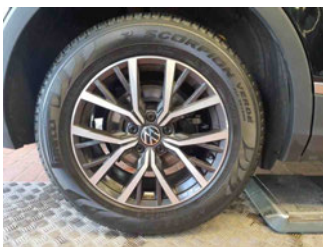


Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

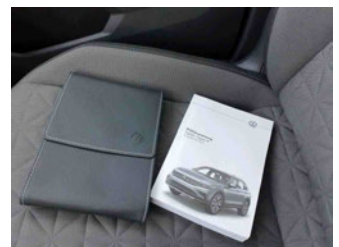

Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9663174
vom: 12.12.2025



Innenraum - Kofferraum

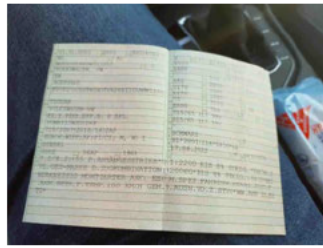


Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Seitenwand hinten rechts

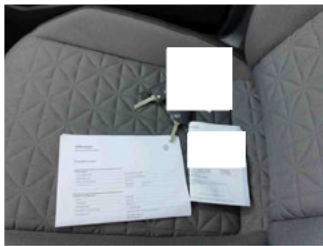

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motorhaube - Chemische Verunreinigung - Lackieren

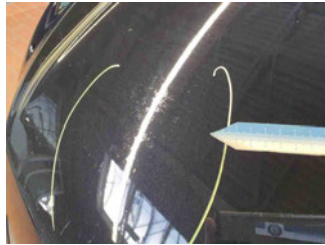

2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren






3 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar

6 Dellen



4 - Seitenwand hinten rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren

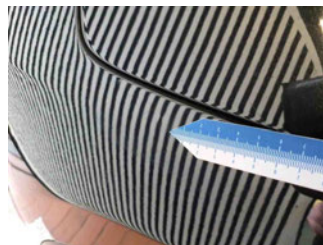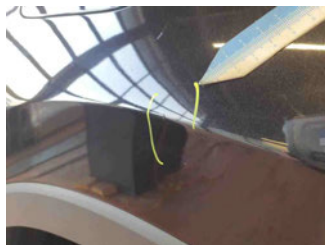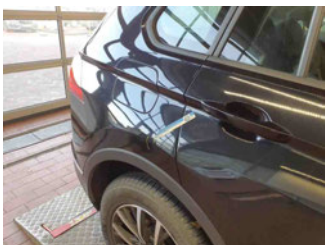

5 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9663174
vom: 12.12.2025

6 - Markenemblem vorne - Gebrochen - Ersetzen




7 - Tür hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair

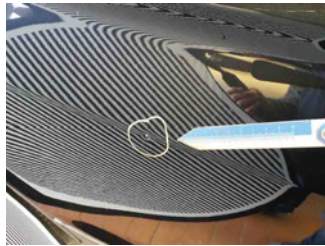

8 - Einstiegsschweller hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken


Kommentar

2 Dellen

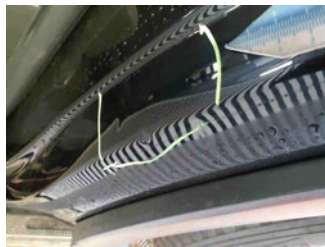


GEBRAUCHSSPUREN

1 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

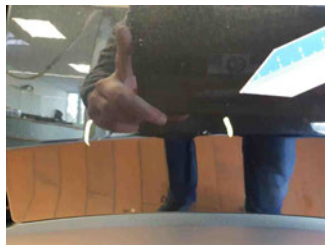

2 - Heckklappe - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

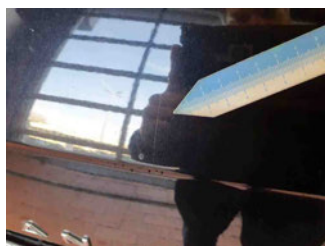



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9663174
vom: 12.12.2025

FEHLTEILE

1 - Aschenbecher - Fehlt - Ersetzen

