

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10653191
vom: 21.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002456126
Besichtigt am: 21.05.2026 16:08
Berichts-Nr: 10653191
FIN: WAUZZZF8N2044223



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

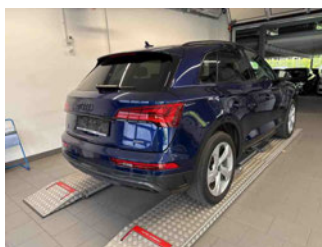

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10653191
vom: 21.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q5
HSN / TSN:	0588 / BXI
Erstzulassungsdatum:	26.04.2022
Laufleistung:	74.766 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Navarrablau Metallic
Farbe Dach:	Navarrablau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	3.000 ccm
Leistung:	210 kW (286 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10653191
vom: 21.05.2026

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Businesspaket
48 Volt Bordnetz	Dachhimmel in Stoff schwarz
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Dachreling schwarz mit Dachträgererkennung
6 Zyl.Dieselmotor 3,0L Aggr. 059.P	Datenmodul Europa
6-Zyl.Turbodieselmotor 3,0 L/210 KW V6, TDI Common-Rail	Dekoreinlagen Micrometallic silber
Grundmotor ist: T7V/T2P	Dieselmotor
Abgaskonzept, EU6 AP	Digitaler Radioempfang
Ablage- und Gepäckraumpaket	Doppelton-Signalhorn
Abwahl Audi phone box	Einbauteile f.6 Zyl.Motor
Abwicklung Serie	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
advanced	Elektrische Luftzusatzheizung
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	Elektromechanische Parkbremse
Akzentflächen schwarz matt	Elektromechanische Servolenkung
Ambiente-Lichtpaket	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Assistenzpaket Stadt mit Assistenzpaket Parken	Erhö.h.der Serienkraftstoffstbefüllung
Assistenzpaket Tour	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Audi active lane assist	Fahrzeugklassen-Differenzierung-FY0/FYF-
Audi adaptive cruise control	Federung Standard
Audi AG	Fernlichtassistent
Audi connect Navigation & Infotainment	Fertigungsablauf Standard
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Folienbeklebung
Audi drive select	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi pre sense city	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi pre sense rear	Fußhebelwerk "Standard"
Audi Smartphone Interface	Fußmatten vorn und hinten
Audi Soundsystem	Gepäckraumabdeckung
Audi virtual cockpit plus	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Geschlossener Aufbau
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel links, asphärisch	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 8
Außenspiegel rechts, asphärisch	Gurtanlegekontrolle
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Heckblende (ECE)
Basis	Heckspoiler
Batterie 380A (68Ah)	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Becherhalter	Kältemittel R1234yf
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bluetooth-Schnittstelle	Kategorie 0
Bordliteratur in Deutsch	Kein Selbstabholer
Bordwerkzeug (ohne Wagenheber)	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10653191
vom: 21.05.2026

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Kennzeichenträger vorn
Keine Aktionsausführung	Ohne Kompensor
Kindersicherheits-Paket	Ohne Ladedose
Kindersicherung elektrisch betätigt	Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Kofferraumbodenmatte	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Komfortschlüssel, ohne Safelock	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Kopfstützen vorn	Ohne Trittstufe
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Vorkonditionierung
Ladeboden	Ohne Wandhalterung
Ladekantenschutz aus Edelstahl	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Ländergruppe A	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne zus. Warnleuchten
Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination	Ohne Zusatz-/Standheizung
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Optikpaket schwarz plus
LED-Heckleuchten	Parkassistent mit Einparkhilfe plus
LED-Scheinwerfer	PKW-Ausführung
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
Linkslenker	quattro
Mild-Hybrid	quattro mit selbstsperrendem Mittendifferenzial
Mit Multifunktionskamera	Räder der Serie
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Räder, 5-Arm, 8,0Jx20, Reifen 255/45 R20
MMI Navigation plus mit MMI touch	Räder, 5-Segmentspeichen, 8,0Jx20, Winterreifen 255/45 R20
Nachrüstung Anhängervorrichtung, mechanisch schwenkbar, manuell	Radschrauben Standard
Nicht Heissland	Rechtsverkehr
Nichtraucherausführung	Regionscode " ECE " für Radio
Normalsitze vorn	Reifen 255/45 R20 101W
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Beleuerung	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifenreparaturset
Ohne Car2X	Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Rücksitzbank plus
Ohne Dekorfolien/Embleme	Schalt-/Wählhebelknopf
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
Ohne Garagentoröffner	Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
Ohne Gefahrenalarmsystem	Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
Ohne Head-up-Display	Serienfahrwerk
Ohne integriertes Mautsystem	Serienqualität



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10653191
vom: 21.05.2026

Serviceanzeige 30000 km oder 1 Jahr (variabel)
Sitzheizung vorn
Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
spezielles Typschild EU
Spurwechselwarnung
Standard
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer direkt
Stoßfänger verstärkt
Tagfahrlicht
tiptronic
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.2)
Trennnetz
Typprüfland Deutschland
Umgebungskameras
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz und die Außenspiegel
Wegfahrsperre elektronisch



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10653191
vom: 21.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	255/45 R 20 101 W	5,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	255/45 R 20 101 W	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	255/45 R 20 101 W	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	255/45 R 20 101 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Toyo			Winter	Aluminium	255/45 R 20 105 V	8,0 mm
Toyo			Winter	Aluminium	255/45 R 20 105 V	8,0 mm
Toyo			Winter	Aluminium	255/45 R 20 105 V	8,0 mm
Toyo			Winter	Aluminium	255/45 R 20 105 V	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10653191
vom: 21.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Tür hinten rechts	Kratzer	Lackieren
3	Stoßfängergitter vorne mitte	Gebrochen	Ersetzen
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Radkastenverkleidung hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Ersetzen
6	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Spotrepair
7	Stoßfänger hinten	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
8	Heckspoiler	Delle(n)	Spotrepair
9	Radkastenverkleidung vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
10	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Optische Wertminderung
11	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
12	Markenemblem vorne	Gebrochen	Ersetzen
13	Kontrolleuchte	Leuchtet	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10653191
vom: 21.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	181,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10653191
vom: 21.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZFY8N2044223

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10653191
vom: 21.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

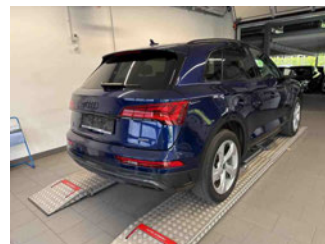

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

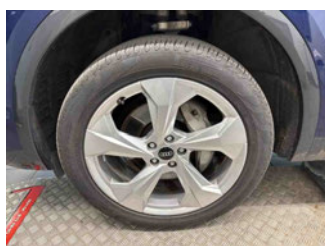


Räder - Rad montiert vorne
links

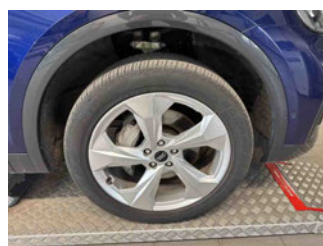

Räder - Rad montiert vorne
rechts

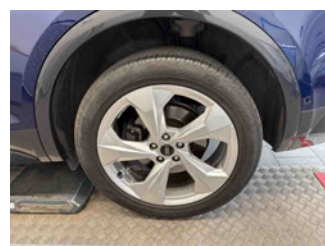

Räder - Rad montiert hinten
links

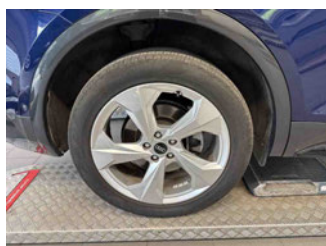

Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10653191
vom: 21.05.2026




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

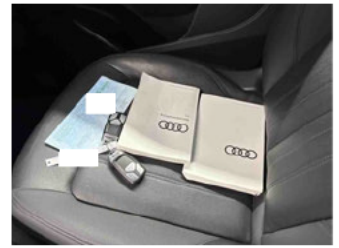

Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

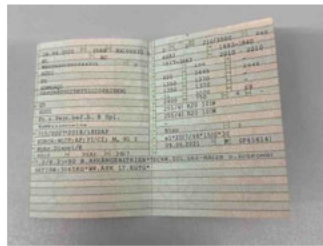

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug

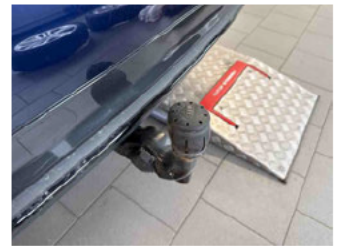

Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Tür hinten rechts - Kratzer - Lackieren

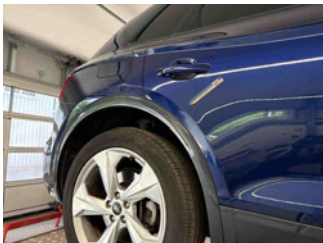


3 - Stoßfängergitter vorne mitte - Gebrochen - Ersetzen

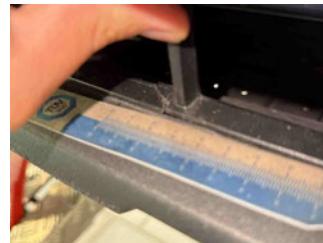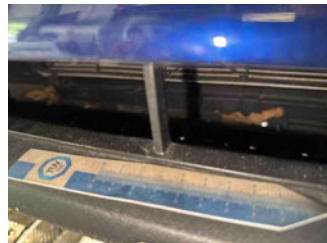

4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Radkastenverkleidung hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Ersetzen

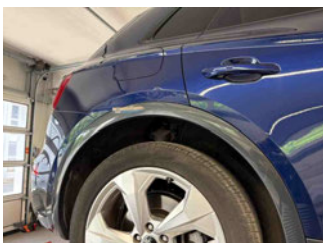



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10653191
vom: 21.05.2026

6 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Spotrepair

Kommentar


Optische Wertminderung



7 - Stoßfänger hinten - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair

Kommentar

Optische Wertminderung

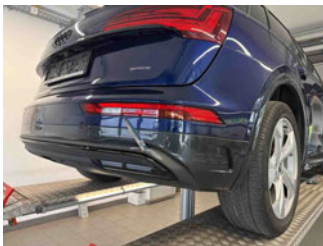


8 - Heckspoiler - Delle(n) - Spotrepair

Kommentar

Optische Wertminderung



9 - Radkastenverkleidung vorne rechts - Kratzer - Smart Repair

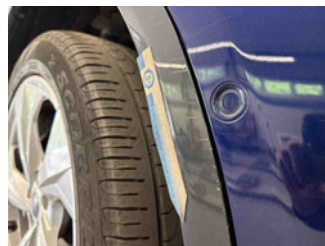

10 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Optische Wertminderung






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10653191
vom: 21.05.2026

11 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung

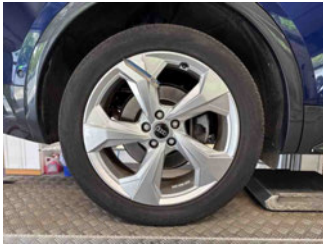

12 - Markenemblem vorne - Gebrochen - Ersetzen



13 - Kontrolleuchte - Leuchtet - Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

Kommentar

Info



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

