

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: OPEL Combo Cargo 1.5 Diesel 75kW Edition 2,4t Kasten-Lieferwagen 4-türig 1499 ccm
102 PS / 75 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	K -PH 2430	Fahrgestell-Nummer:	W0VEFYHT2PN560959
Vertrags-Nummer:	38928086	Erstzulassung:	31.01.2024
Internes KZ:	15129595	Kilometer-Stand:	73961
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

**OPEL Combo Cargo 1.5 Diesel 75kW Edition 2,4t Kasten-Lieferwagen 4-türig 1499 ccm 102 PS / 75 KW
Diesel 6-Gang Manuell**

Lackierung: Kaolin weiss

Polsterung: Stoff Grau

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)

24.400,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

16 Stahlräder mit Radnabenabdeckung, Seitenschutzleisten in Schwarz, Komfortsitze, Fensterheber	0,00
Bei Lager-, Vorlauffahrzeugen oder Tageszulassungen ist eine Änderung der Ausstattung nicht möglich.	0,00
Beifahrersitz, 2 Sitzplätze, Mistral Grau, Ladungssicherung, Normaldach (H1), Handschuhfach, geteilt	0,00
Der Zwischenverkauf des Fahrzeuges sowie Irrtümer sind vorbehalten.	0,00
Fahrer und Beifahrer, Schiebetür, Beifahrerseite, Handbremse, manuell, LCD Info Display	0,00
Fahrerseite, Blecheinsatz, Fahrerseite in der 2. Reihe, Gurtwarner, Beifahrereinzelsitz, Flügeltüren	0,00
Gurtkraftbegrenzer und doppelter Gurtstraffer, Passive Kopfstützen, höhenstellbar (2-fach)	0,00
Klimaanlage, vorn, 3-Speichen-Lenkrad, Holzboden im Laderaum, LKW-Zulassung, Trennwand, geschlossen	0,00
Reifen-Reparatur-Set, Jade Weiß (Uni), L1, Erhöhte Zuladung, Multimedia, Außenspiegel	0,00
Schaltgetriebe, Parkpilot, Einparkhilfe hinten, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP®)	0,00
Sonnenblenden, Linkslenkung, Automatisches Abblendlicht, kurzer Radstand (L1)	0,00
elektrisch einstell- und beheizbar, manuell anklappbar, Türaußengriffe in Schwarz, Airbag	0,00
elektrisch, Instrumentenumrandung in Schwarz, Türinnengriffe in Schwarz	0,00
ohne Fenster, erhöhte Nutzlast, Schriftzug OPEL, Front- und Heckschürze in Schwarz, Keine Armlehne	0,00
verblecht, Quickheat Schnellheizsystem, Halogen-Scheinwerfer	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)

24.400,00

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

29.036,00

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

29.036,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	OPEL Combo Cargo 1.5 Diesel 75kW Edition 2,4t Kasten-Lieferwagen4-türig 1499 ccm 102 PS / 75 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	75 / 102	Hubraum:	1499
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	143
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,500	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	170	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1395	zul. Gewicht (kg):	1985

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 38928086
Amtliches Kennzeichen: K -PH 2430
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Combo Cargo 1.5 Diesel 75kW Edition 2,4t Kasten-Lieferwagen4-türig 1499 ccm 102 PS / 75 KW Diesel 6-Gang
Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 38928086
Amtliches Kennzeichen: K -PH 2430
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Combo Cargo 1.5 Diesel 75kW Edition 2,4t Kasten-Lieferwagen4-türig 1499 ccm 102 PS / 75 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
07.10.2024	25207	Wartungszusatzumfänge
07.10.2024	25207	Inspektion und Wartung
24.06.2025	48526	Inspektion und Wartung
24.06.2025	48526	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten für Allane SE

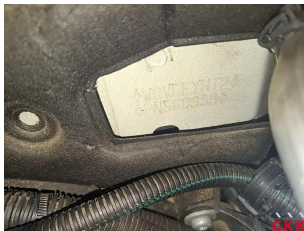

Vorgang	
Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	24.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	41844 Wegberg, Friedrich-List-Allee 51
Besichtigungsdatum	25.06.2026
Referenznummern	0031209916 - 0038928086

Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Kennzeichen	K-PH 2430	Fzg.-Ident.-Nummer	W0VEFYHT2PN560959
Fabrikat	Opel	1. Zulassung	31.01.2024
Typ	Combo Cargo 1.5 D 2,4t Edition	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Weiß - Uni
Laufleistung abgelesen	73.961 km	Sitzplätze	2
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Transporter, 5 Tüer
Anzahl Besitzer	1	nächste HU	01/2026
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.499 ccm / 75 KW
Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.			

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Barum	205/60 R16 96H M+S	7 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Barum	205/60 R16 96H M+S	7 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Barum	205/60 R16 96H M+S	7 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Barum	205/60 R16 96H M+S	7 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 23.06.2025 bei km 48.526.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: Unfallschaden vorne links. Unfallschaden hinten rechts. HU / AU fällig - Keine aktuellen Nachweise vorhanden. Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 1 Hauptschlüssel vorhanden. Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltlich. Räder-Einlagerungsschein nicht vorhanden / lag nicht vor. Unfallschaden vorne links. Unfallschaden hinten rechts. Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition(en) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen. Das Überprüfen von evtl. überzogenen Wartungsintervallen konnte im Rahmen der Qualitätssicherung nicht erfolgen, somit wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen. Die montierten Allwetterreifen sind nicht Bestandteil der Fahrzeugausstattung. Der Reifen vorn rechts ist beschädigt. Aufgrund der Höhe der Instandsetzungskosten und unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, -zustandes und der Laufleistung liegt am Fahrzeug ein wirtschaftlicher Totalschaden vor. Der Händlereinkaufswert (HEK) wird daher als Ankaufswert eines regional ansässigen Kfz-Verwertungsfachbetriebes angegeben.

Ausstattung

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| ✓ 16 Stahlräder mit Radnabenabdeckung, Seitenschutzleisten in Schwarz, Komfortsitze, Fensterheber | ✓ Bei Lager-, Vorlauffahrzeugen oder Tageszulassungen ist eine Änderung der Ausstattung nicht möglich |
| ✓ Beifahrersitz, 2 Sitzplätze, Mistral Grau, Ladungssicherung, Normaldach (H1), Handschuhfach, geteilt | ✓ Der Zwischenverkauf des Fahrzeuges sowie Irrtümer sind vorbehalten |
| ✓ Fahrer und Beifahrer, Schiebetür, Beifahrerseite, Handbremse, manuell, LCD Info Display | ✓ Fahrerseite, Blecheinsatz, Fahrerseite in der 2. Reihe, Gurtwarner, Beifahrereinzelsitz, Flügeltüren |
| ✓ Gurtkraftbegrenzer und doppelter Gurtstraffer, Passive Kopfstützen, höheneinstellbar (2 fach) | ✓ Klimaanlage, vorn, 3-Speichen-Lenkrad, Holzboden im Laderaum, LKW-Zulassung, Trennwand, geschlossen |
| ✓ Reifen-Reparatur-Set, Jade Weiß (Uni), L1, Erhöhte Zuladung, Multimedia, Außenspiegel | ✓ Schaltgetriebe, Parkpilot, Einparkhilfe hinten, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP®) |
| ✓ Sonnenblenden, Linkslenkung, Automatisches Abblendlicht, kurzer Radstand (L1) | ✓ elektrisch einstell- und beheizbar, manuell anklappbar, Türaußengriffe in Schwarz, Airbag |
| ✓ elektrisch, Instrumentenumrandung in Schwarz, Türinnengriffe in Schwarz | ✓ ohne Fenster, erhöhte Nutzlast, Schriftzug OPEL, Front- und Heckschürze in Schwarz, Keine Armlehne |
| ✓ verblecht, Quickheat Schnellheizsystem, Halogen-Scheinwerfer | |

Zustand / Beschädigungen

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Frontscheibe, Steinschlag und Kratzer, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Tür vorne links Einstieg, verkratzt, lackieren (Bild 23, Bild 24)	429,41 €	279,12 €
Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken (Bild 46, Bild 47)	105,00 €	105,00 €
Radhaus hinten links, verkratzt, lackieren (Bild 30, Bild 31)	126,71 €	82,36 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Tür vorne rechts, verkratzt, Smartrepair (Bild 39, Bild 40)	87,48 €	87,48 €
Schweller rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 48, Bild 49)	677,87 €	477,37 €
Radhaus hinten rechts, verkratzt, lackieren (Bild 32, Bild 33)	126,69 €	82,35 €
Schiebetür rechts, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren (Bild 41, Bild 42)	72,90 €	72,90 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 36, Bild 37, Bild 38)	539,59 €	539,59 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Reifenreparaturset komplett, fehlt, ersetzen	78,40 €	78,40 €
Satz Allwetterreifen, falsche Reifenart, ersetzen	608,00 €	608,00 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben (Bild 44, Bild 45)	42,00 €	42,00 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Sitz vorne links Bezug Sitzkissen -Stoff-, beschädigt, ersetzen (Bild 21, Bild 22)	493,12 €	493,12 €
Kombiinstrument Motorkontrollleuchte, aktiv, prüfen (Bild 13)	52,50 €	52,50 €
Laderaum, verschmutzt, aufbereiten (Bild 34, Bild 35)	210,00 €	210,00 €
Schlüssel/Schließanl. (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Schließanlage Hauptschlüssel, fehlt, ersetzen (Bild 43)	602,50 €	602,50 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	130,00 €	130,00 €
Inspektion groß Kleintransporter, fällig, durchführen (Bild 14)	531,81 €	531,81 €
Fahrzeug vorne links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben (Bild 15, Bild 16, Bild 17, Bild 18, Bild 19, Bild 20)	8603,63 €	8603,63 €
Fahrzeug hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben (Bild 25, Bild 26, Bild 27, Bild 28, Bild 29)	2846,51 €	2846,51 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 189,54 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Untersuchungsergebnis (bezogen auf den angegebenen Schadenkatalog und den Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt der Besichtigung, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	16.364,12 €
Überdurchschnittlicher Verschleiß (ÜDV)	15.924,64 €
Händlereinkaufspreis	950,00 €
Händlerverkaufspreis	€

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Überdurchschnittlicher Verschleiß

Die festgesetzten Beträge für den überdurchschnittlichen Verschleiß entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen. Die Beträge stellen den Wert dar, um den sich der Fahrzeugwert aufgrund der Beschädigung bei der Veräußerung verringert. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 49 Fotos.

El Bassyouni, Bassam Khalil

Der Sachverständige, 30.06.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.

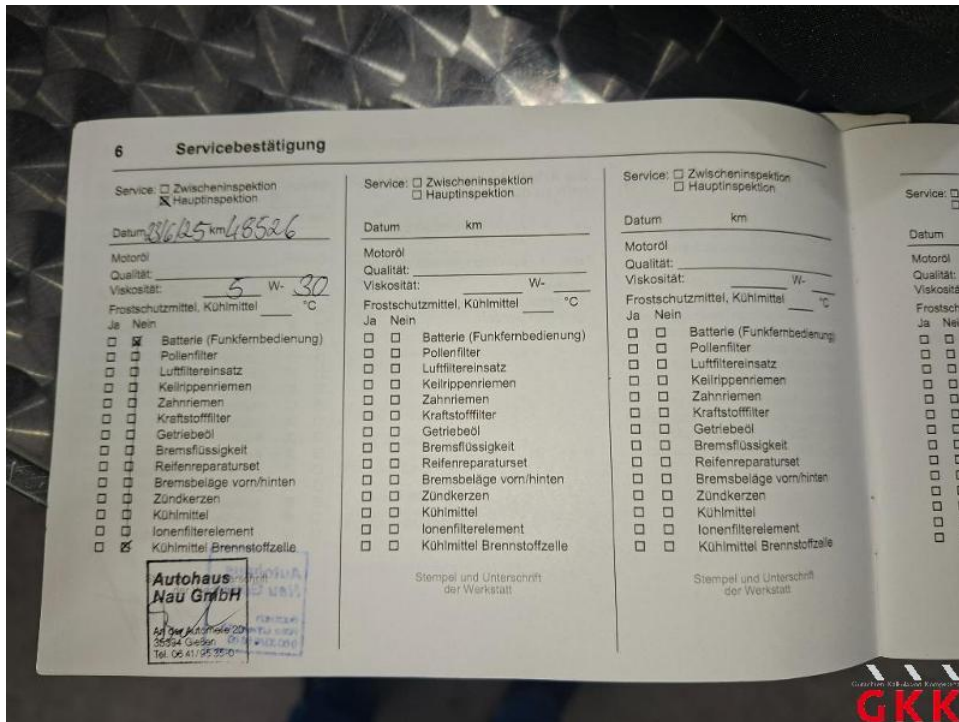


Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Kombiinstrument, Motorkontrollleuchte, aktiv, prüfen



Bild 14. Inspektion groß, Kleintransporter, fällig, durchführen

Fotoanlage



Bild 15. Fahrzeug, vorne links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 16. Fahrzeug, vorne links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 17. Fahrzeug, vorne links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 18. Fahrzeug, vorne links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 19. Fahrzeug, vorne links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 20. Fahrzeug, vorne links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 21. Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, beschädigt, ersetzen

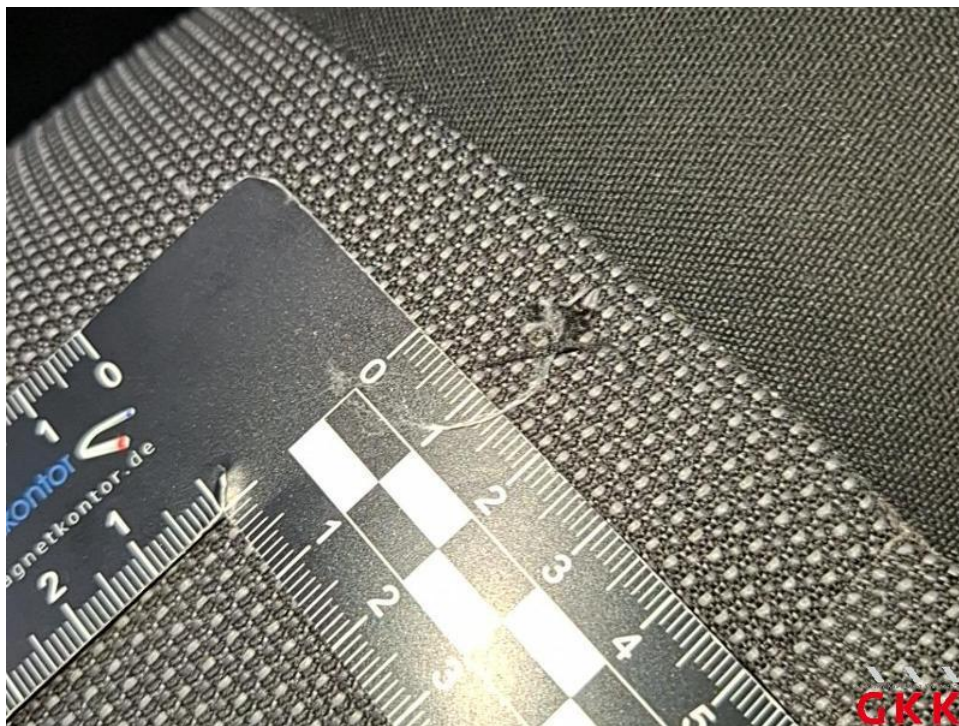


Bild 22. Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, lackieren



Bild 24. Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 25. Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 26. Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 27. Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 28. Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 29. Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 30. Radhaus hinten links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 31. Radhaus hinten links, verkratzt, lackieren



Bild 32. Radhaus hinten rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 33. Radhaus hinten rechts, verkratzt, lackieren



Bild 34. Laderaum, verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 35. Laderaum, verschmutzt, aufbereiten



Bild 36. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 37. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 38. Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 39. Tür vorne rechts, verkratzt, Smartrepair

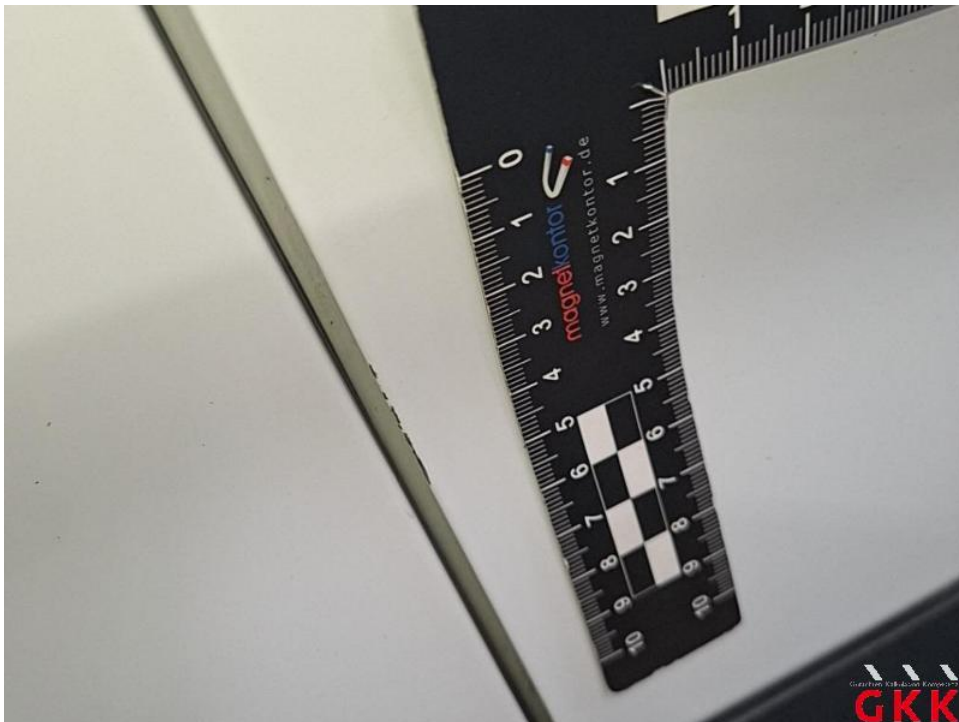


Bild 40. Tür vorne rechts, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 41. Schiebetür rechts, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 42. Schiebetür rechts, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 43. Schließanlage, Hauptschlüssel, fehlt, ersetzen



Bild 44. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 45. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 46. Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 47. Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 48. Schweller rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 49. Schweller rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren