



PROTOKOLLNUMMER: 45271390



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026

Gutachten

Betreff

[REDACTED]

Auftrag durch

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Besichtigungsdatum / Ort

20.04.2026

Fahrzeug-Identnummer

W1K2132611A852036

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

PROTOKOLLNUMMER: 45271390



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026

Gutachten

Betreff	[REDACTED]
Auftrag durch	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
Besichtigungsdatum / Ort	20.04.2026
Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ T-Modell
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	2222 AEG 00021
Fahrzeug-Identnummer	W1K2132611A852036
Anzahl Besitzer	3
Erstzulassung / Letzte Zulassung	03.06.2020 / 20.06.2022
Nächste HU	10/2026
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor. (Kopie)
Nummer ZB2	GM116522
Laufleistung	108.165 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	197 Metalliclack obsidianschwarz
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E
Hubraum / Leistung	2.999 ccm/ 320 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	6 / EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.585
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Gänge	9



PROTOKOLLNUMMER: 45271390



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026

Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Anzahl Schlüssel	1 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / unvollständig
Restlauf bis Service	-185 Tag(e)
Durchgeführte Wartungen	17.10.2024 bei 88.055 km
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 245/35 R20 95V	Sonstige	Winterreifen auf Leichtmetall	1 / 1
#2 275/30 R20 97V	Sonstige	Winterreifen auf Leichtmetall	3 / 3

Zulässigkeit Räder Nicht nachweisbar an Hauptbereifung, Achse 1 und 2.

Verkehrssicherheit Räder Nicht verkehrssicher

 
Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Fahrzeugausstattung

Code	Ausstattung
01U	Digitales Extra: Vorrüstung für Navigationsdienste
02U	Vorrüstung für In-Car Office
050	Änderungsjahr 09/2
08U	Vorrüstung für Fahrzeug Setup
09U	Vorrüstung für Fahrzeug Monitoring
14U	Digitales Extra: Smartphone Integration
15U	Vorrüstung für Mercedes-Benz Link
16U	Smartphone Integration (Apple CarPlay™)
17U	Smartphone Integration (Android Auto)
233	DISTRONIC PLUS
235	Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC
246	Analoguhr
249	Innen- und Außenspiegel fahrerseitig automatisch abblendend
266	Aktiver Lenk-Assistent
270	GPS Antenne
274	Telefon-Antenne
287	Sitzlehnen im Fond klappbar
294	Kneebag
299	PRE-SAFE® System
2U8	Kältemittel 1234yf
309	Doppelcupholder
320	Vorrüstung für CD-Laufwerk
351	Mercedes-Benz Notrufsystem
367	Digitales Extra: Vorrüstung für Live Traffic Information
421	AMG SPEEDSHIFT TCT 9G
431	Galvanisierte Lenkradschalt paddles
448	Touchpad mit Controller

PROTOKOLLNUMMER: 45271390




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026

Code	Ausstattung
464	Widescreen Cockpit
475	Reifendruckkontrolle
489	AMG RIDE CONTROL+
500	Außenspiegel elektrisch anklappbar
501	360°-Kamera
513	Verkehrszeichen-Assistent
51U	Innenhimmel Stoff schwarz
531	COMAND ONLINE
537	Digitales Radio
546	Aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
580	Klimatisierungsautomatik THERMATIC
620A	Polsterung Ledernachbildung ARTICO / Stoff Macapá
628	Adaptiver Fernlicht-Assistent Plus
642	LED Intelligent Light System Rechtsverkehr
652	Sommer-Komplettträger montiert
720	Dachreling schwarz
736	Zierelemente Holz Esche schwarz offenporig
737	Mittelkonsole Holz Esche schwarz offenporig
772	AMG Styling
79B	Vorrüstung für digitales Radio
800	Modelljahrcode
810	Burmester® Surround-Soundsystem
840	Wärmedämmend dunkel getöntes Glas
866	Vorrüstung für Entertainment und Komfort
872	Sitzheizung im Fond
873	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
875	Scheibenwaschanlage beheizt
890	EASY-PACK Heckklappe

 PROTOKOLLNUMMER: 45271390



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026

Code	Ausstattung
891	Ambientebeleuchtung
8R4	Winterkomplettrad-AMG-Doppelspeichendesign 19"
8U6	Lenkradbedienung für Aktiven Abstands-Assistent DISTRONIC
8U7	Fondsicherheitsgurte mit Gurtkraftbegrenzer
8U8	i-Size Kindersitzbefestigung
915	Kraftstoffbehälter mit 80 Liter Inhalt
927	Abgasreinigung EURO 6 Technik
961	Ottopartikelfilter
B01	Hybrid Antrieb mit 48-Volt-Technologie
B10	KRAFTSTOFFTANKSYSTEM FUER EU6D-NORM
B51	TIREFIT
B59	DYNAMIC SELECT
K11	Adaptives Bremslicht
K13	Serviceintervall 25.000 KM
K32	Aktiver Spurwechsel-Assistent
K33	Erweitertes automatisches Wiederanfahren im Stau
K34	Streckenbasierte Geschwindigkeitsanpassung
L	Linkslenkung
L6J	AMG Performance Lenkrad in Leder Nappa
LS2	Rohbaulaststufe 2
P29	Mercedes-AMG Interieur
P31	Mercedes-AMG Exterieur
P35	MULTIBEAM LED
R01	Sommerreifen
RTZ	50,8 cm (20") AMG Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design
U01	Fondgurt-Statusanzeige im Kombiinstrument
U09	Instrumententafel und Bordkanten der Türen in Ledernachbildung ARTICO
U10	Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung



PROTOKOLLNUMMER: 45271390



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026

Code	Ausstattung
U22	4-Wege-Lordosenstütze
U25	AMG Einstiegsleisten mit "AMG" Schriftzug, beleuchtet
U26	AMG Fußmatten
U35	Steckdose
U60	Fußgängerschutz
U78	AMG Performance-Abgasanlage schaltbar
Y05	MANUFAKTUR Sicherheitsgurte rot

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Rad/Reifen	Reifensatz komplett (Gehört nicht zur Ausstattung) - beschädigt - kein Abzug	█	█
2	Interieur	Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung	█	█
3	Vermessung	Fahrwerk (Reifen einseitig abgefahren) - Fehlstellung - vermessen	█	█
4	elektronische Systeme	elektronische Systeme (Kostenausweitung möglich) - elektrischer Fehler - befunden ggf. instandsetzen	█	█
5	Sitz vorn	Lehnenbezug links - gebrochen / gerissen - Smart Repair	█	█
6	Antriebsstrang	Gelenkwelle Hinterachse (Hardyscheibe) - porös / rissig - erneuern	█	█
7	Instrumententafel	Mittelkonsole vorn (Touchpad) - Kratzer - erneuern	█	█
8	Interieur	Innenraum (+ Tierhaare entfernen) - verschmutzt - reinigen	█	█
9	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - lackieren	█	█
10	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen	█	█
11	Kotflügel links	Kotflügel links - Delle(n) - instandsetzen und lackieren	█	█



PROTOKOLLNUMMER: 45271390



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
12	Sitz vorn	Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern	██████	██████
13	Tür hinten links	Tür - Kratzer - lackieren	██████	██████
14	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - lackieren	██████	██████
15	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - lackieren	██████	██████
16	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - lackieren	██████	██████
17	Karosserie	Karosserie (+ Steinschläge) - Delle / Lackschaden - Wertminderung	██████	██████
18	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren	██████	██████
19	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - beschädigt - erneuern	██████	██████
20	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - erneuern	██████	██████
21	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - beschädigt - erneuern	██████	██████
22	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - beschädigt - erneuern	██████	██████
23	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern	██████	██████
Summe (netto):			██████	██████

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
-----	---------------	--------------	------------	------------

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten	Minderwert
1	Unterlagen - HU Bescheinigung	██████	██████
2	Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel (Schlüsselsperrung)	██████	██████
3	Ausrüstung - Tirefit komplett	██████	██████
4	Rad/Reifen - Reifensatz komplett (Sommer)	██████	██████



PROTOKOLLNUMMER: 45271390



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten	Minderwert
5	2.Radsatz - 2.Radsatz (Winterkomplettradsatz)	████████	████████
Summe (netto):		████████	████████

Unfallschäden

Nr.	Schadenort	Rep.Kosten
1	Front, Unterboden	████████
Summe (netto):		████████

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.



- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.
Dies hat folgenden Grund: Reifen

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Die notwendigen Aufwendungen für die Instandsetzung sind im Gutachten aufgeführt bzw. werden ggf. in einer separat beiliegenden Reparaturkalkulation detailliert dargestellt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung



bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).

- Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigelegt.
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Reparaturkostenkalkulation im Anhang - Kostenausweitung möglich

Nach Teilerlegung, Vermessung oder bei der Reparatur des Fahrzeuges können weitere, unfallbedingte Beschädigungen sichtbar werden. Insoweit sind die vorliegenden Informationen inhaltlich u.U.noch unvollständig.

Der Vergleich zwischen Reparaturkostenhöhe und Wiederbeschaffungswert ergibt, dass eine Reparatur aus wirtschaftlich/technischer Sicht nicht empfehlenswert ist.

Anlagen: 18 Übersichtsfotos, 59 Beschädigungsfotos, 13 Unfallfotos, Reparaturkalkulation



Übersichtsfotos

 


Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)

PROTOKOLLNUMMER: 45271390



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)

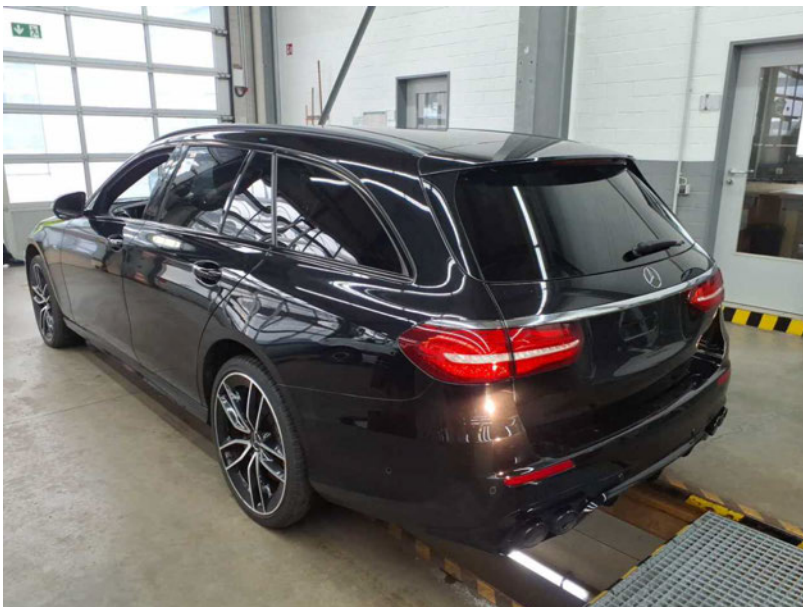


Abbildung 4: Schräg hinten (links)

PROTOKOLLNUMMER: 45271390



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 45271390



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026

 


Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 45271390



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung

PROTOKOLLNUMMER: 45271390



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026



Abbildung 11: Laufleistung



Abbildung 12: Instrumententafel

PROTOKOLLNUMMER: 45271390



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung

PROTOKOLLNUMMER: 45271390



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026

 


Abbildung 17: Unterboden



Abbildung 18: Unterboden

PROTOKOLLNUMMER: 45271390



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifensatz komplett (Gehört nicht zur Ausstattung) - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifensatz komplett (Gehört nicht zur Ausstattung) - beschädigt - kein Abzug

PROTOKOLLNUMMER: 45271390



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifensatz komplett (Gehört nicht zur Ausstattung) - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifensatz komplett (Gehört nicht zur Ausstattung) - beschädigt - kein Abzug

PROTOKOLLNUMMER: 45271390



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026



Beschädigung #3: Vermessung: Fahrwerk (Reifen einseitig abgefahren) - Fehlstellung - vermessen

A40/13 - Multifunktionskamera (MFK) -i-			
Typ	Teilenummer	Lieferant	Version
Hardware	213 901 37 12	Veoneer	18/10 000
Software	247 902 09 03	Veoneer	19/04 000
Boot-Software	---	---	18/13 000
Diagnosekennung	00820F	Steuergerätevariante	SMPC213_MFA2_FR_var8 20F
Ergebnis	Text	Status	
8228700	Die Kalibrierfahrt ist noch nicht erfolgreich abgeschlossen. _	A+S	
Name	Erstes Auftreten	Letztes Auftreten	
Außentemperatur	9.50°C	---	
Innentemperatur des Steuergeräts	16.20°C	---	
Spannung des Bordnetzes im Fahrzeug	13.30V	---	
Spannungsversorgung des Steuergeräts	13.29V	---	
Betriebszeit	---	4082212103	
Status der Betriebszeit	---	1	
Interner Fehlercode	2852177024	2852177024	
Häufigkeitszähler	---	1.00	
Gesamtwegstrecke	108160.00km	108160.00km	
Anzahl der Zündungszyklen seit dem letzten Auftreten des Fehlers	---	0.00	
20.04.2026 08:24:46		03/2026	W1K2132611A852036 (213.261)
Copyright 2026 Mercedes-Benz AG		Auftragsnummer: 51-12279	Seite '6' von '10'

Beschädigung #4: elektronische Systeme: elektronische Systeme (Kostenausweitung möglich) - elektrischer Fehler - befunden ggf. instandsetzen

PROTOKOLLNUMMER: 45271390




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026



Beschädigung #5: Sitz vorn: Lehnenbezug links - gebrochen / gerissen - Smart Repair

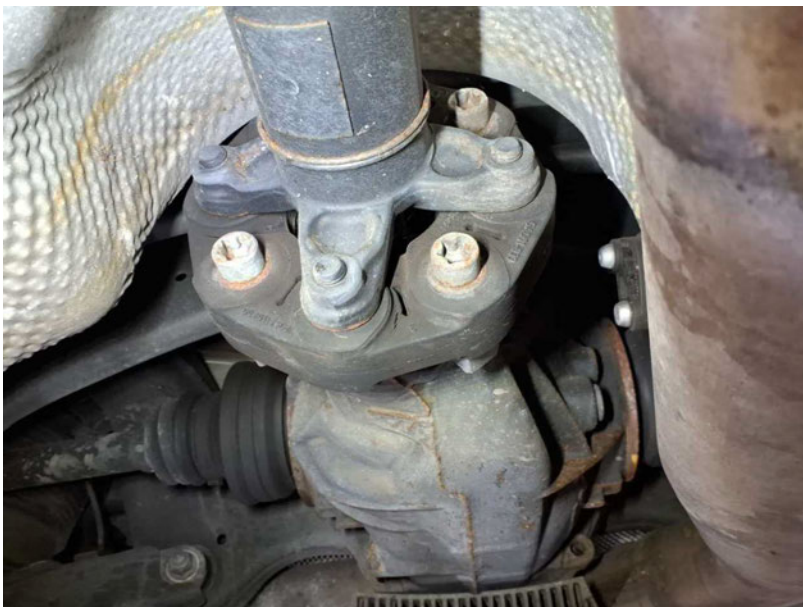

Beschädigung #6: Antriebsstrang: Gelenkwelle Hinterachse (Hardyscheibe) - porös / rissig - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45271390




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026



Beschädigung #6: Antriebsstrang: Gelenkwelle Hinterachse (Hardyscheibe) - porös / rissig - erneuern

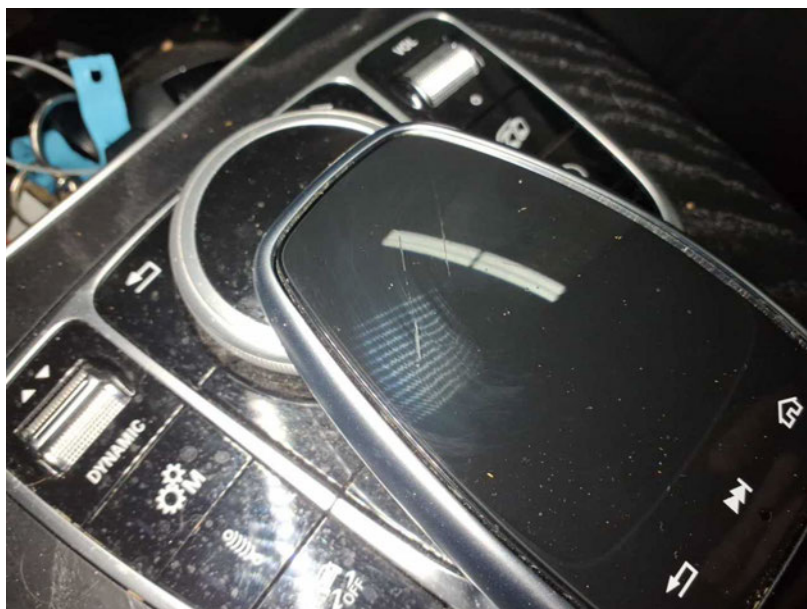


Beschädigung #7: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn (Touchpad) - Kratzer - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45271390



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026

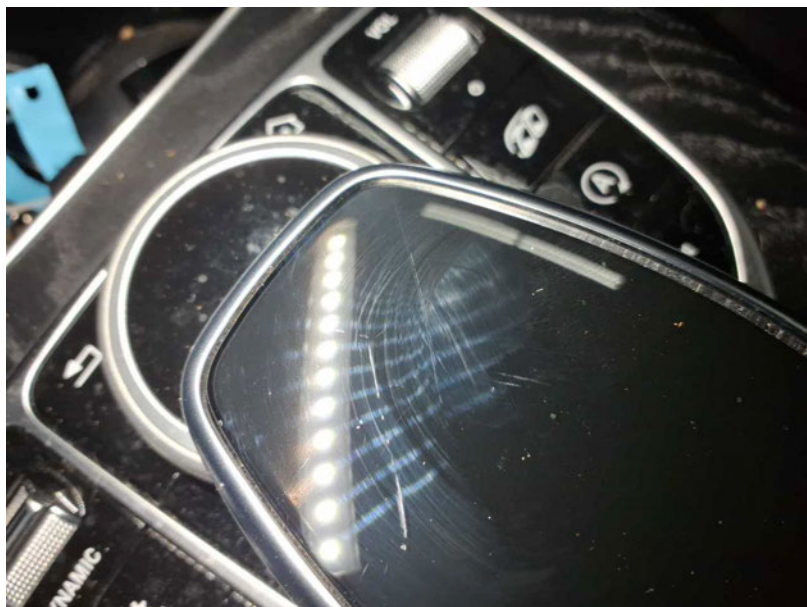

Beschädigung #7: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn (Touchpad) - Kratzer - erneuern



Beschädigung #8: Interieur: Innenraum (+ Tierhaare entfernen) - verschmutzt - reinigen

PROTOKOLLNUMMER: 45271390



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026



Beschädigung #8: Interieur: Innenraum (+ Tierhaare entfernen) - verschmutzt - reinigen




Beschädigung #8: Interieur: Innenraum (+ Tierhaare entfernen) - verschmutzt - reinigen

PROTOKOLLNUMMER: 45271390



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026

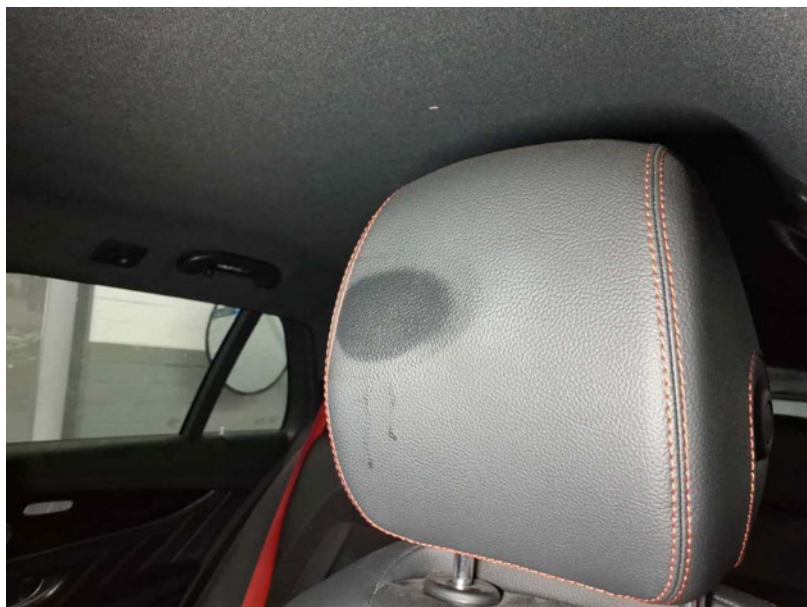

Beschädigung #8: Interieur: Innenraum (+ Tierhaare entfernen) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #8: Interieur: Innenraum (+ Tierhaare entfernen) - verschmutzt - reinigen

PROTOKOLLNUMMER: 45271390



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026



Beschädigung #8: Interieur: Innenraum (+ Tierhaare entfernen) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #8: Interieur: Innenraum (+ Tierhaare entfernen) - verschmutzt - reinigen

PROTOKOLLNUMMER: 45271390




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026



Beschädigung #8: Interieur: Innenraum (+ Tierhaare entfernen) - verschmutzt - reinigen

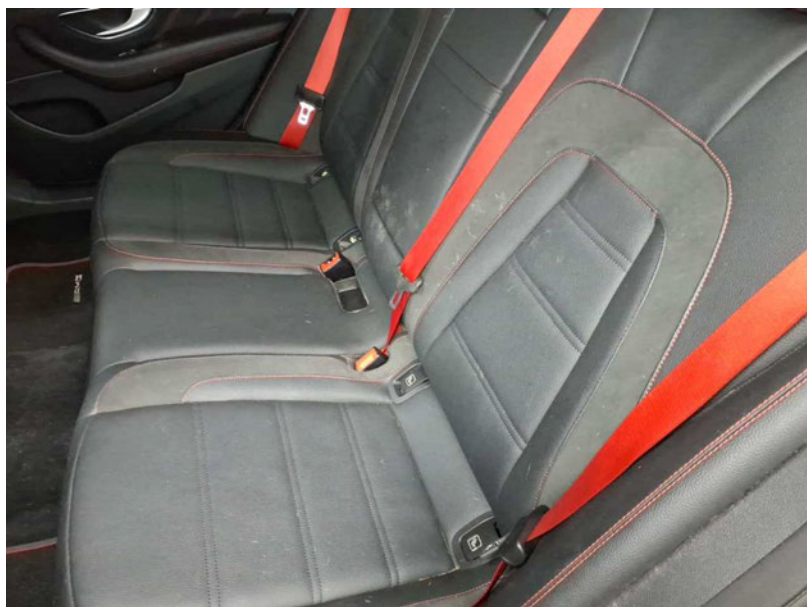


Beschädigung #8: Interieur: Innenraum (+ Tierhaare entfernen) - verschmutzt - reinigen

PROTOKOLLNUMMER: 45271390



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026

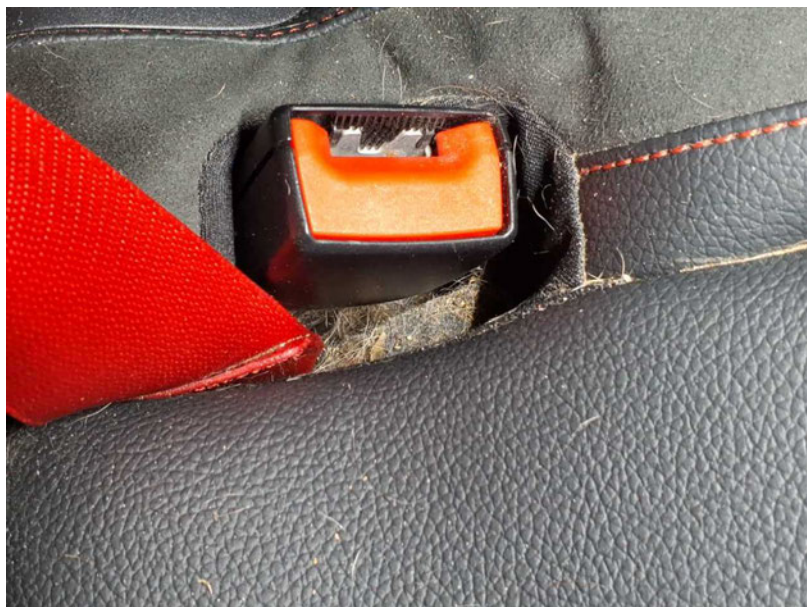

Beschädigung #8: Interieur: Innenraum (+ Tierhaare entfernen) - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #9: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45271390



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026



Beschädigung #9: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren



Beschädigung #9: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45271390


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 05.05.2026



Beschädigung #9: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren

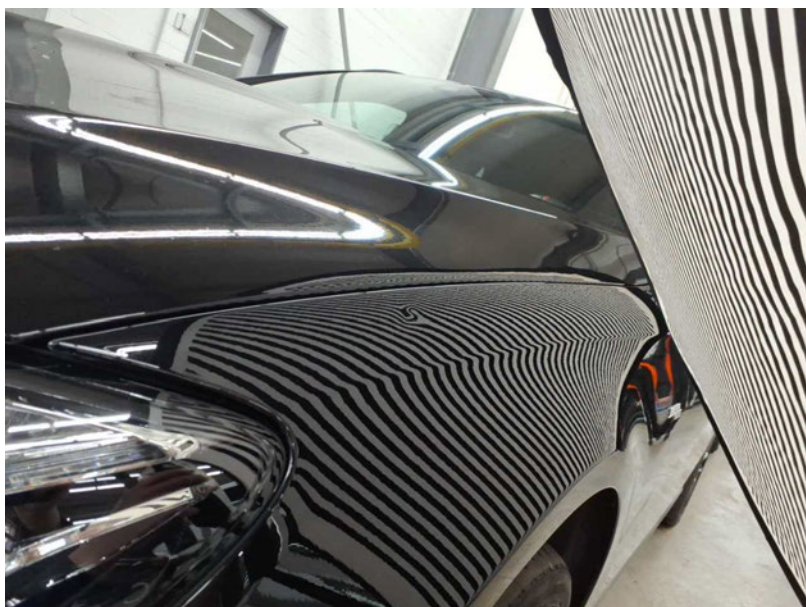

Beschädigung #11: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45271390




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026



Beschädigung #11: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

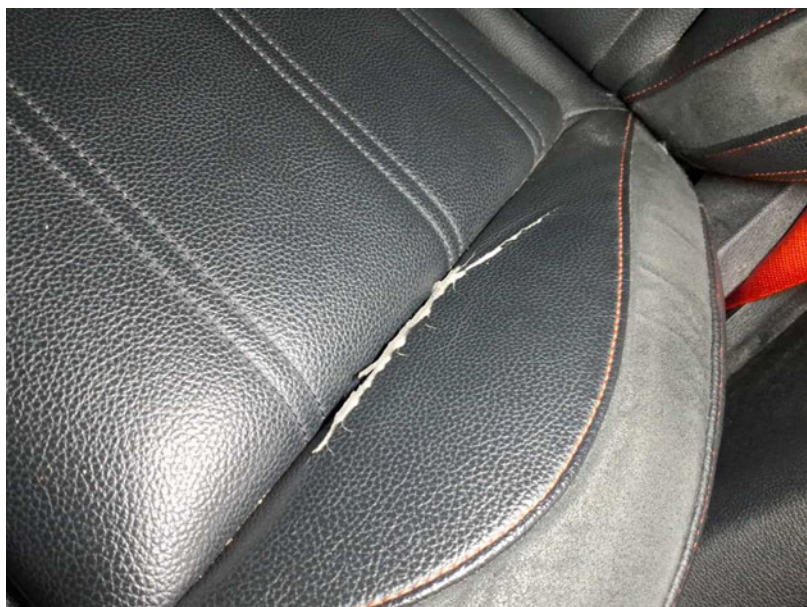

Beschädigung #12: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45271390



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026



Beschädigung #13: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #13: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45271390



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026



Beschädigung #14: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #14: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45271390



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026



Beschädigung #14: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #15: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45271390




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026



Beschädigung #15: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - lackieren

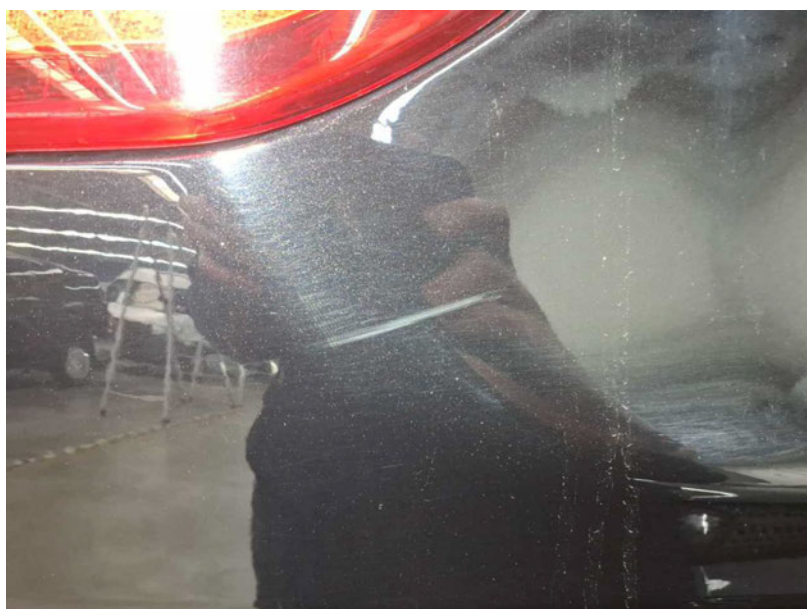

Beschädigung #15: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45271390



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026



Beschädigung #16: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #16: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45271390




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026



Beschädigung #17: Karosserie: Karosserie (+ Steinschläge) - Delle / Lackschaden - Wertminderung

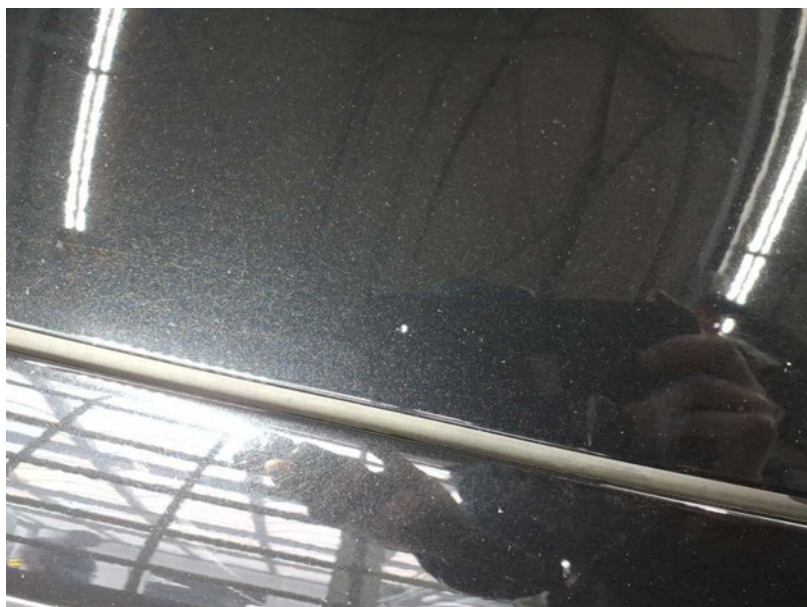

Beschädigung #17: Karosserie: Karosserie (+ Steinschläge) - Delle / Lackschaden - Wertminderung

PROTOKOLLNUMMER: 45271390



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026



Beschädigung #17: Karosserie: Karosserie (+ Steinschläge) - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #17: Karosserie: Karosserie (+ Steinschläge) - Delle / Lackschaden - Wertminderung

PROTOKOLLNUMMER: 45271390



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026



Beschädigung #17: Karosserie: Karosserie (+ Steinschläge) - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #17: Karosserie: Karosserie (+ Steinschläge) - Delle / Lackschaden - Wertminderung

PROTOKOLLNUMMER: 45271390



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026



Beschädigung #17: Karosserie: Karosserie (+ Steinschläge) - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #17: Karosserie: Karosserie (+ Steinschläge) - Delle / Lackschaden - Wertminderung

PROTOKOLLNUMMER: 45271390




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026



Beschädigung #17: Karosserie: Karosserie (+ Steinschläge) - Delle / Lackschaden - Wertminderung

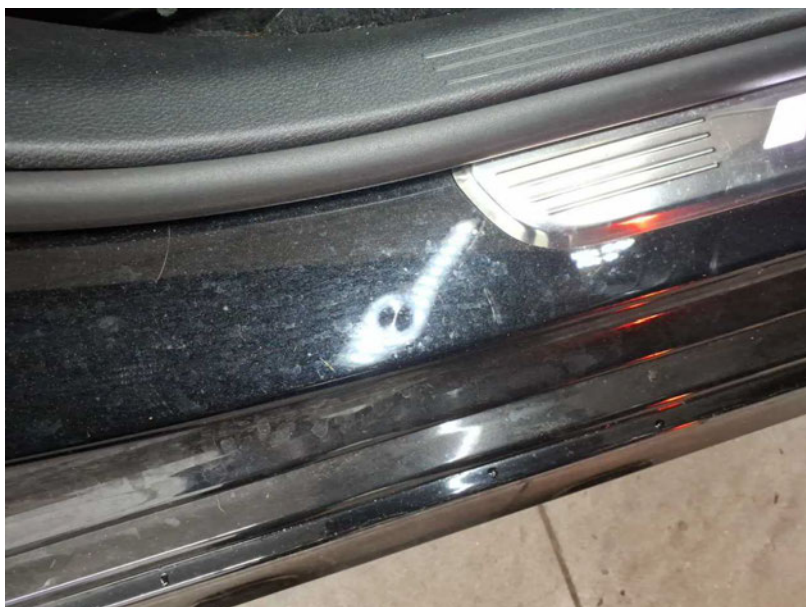

Beschädigung #17: Karosserie: Karosserie (+ Steinschläge) - Delle / Lackschaden - Wertminderung

PROTOKOLLNUMMER: 45271390




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026



Beschädigung #18: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

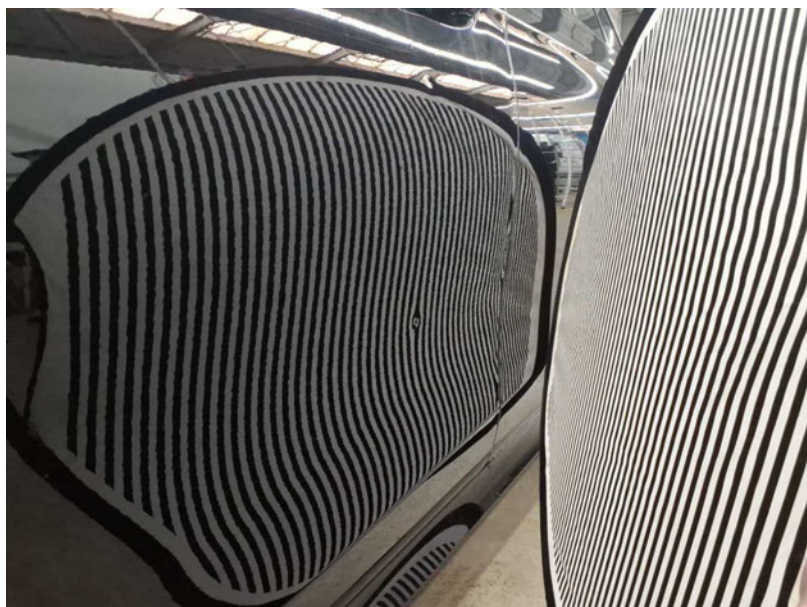

Beschädigung #18: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 45271390



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026



Beschädigung #18: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #19: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - beschädigt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45271390



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026



Beschädigung #20: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - erneuern



Beschädigung #21: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - beschädigt - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45271390




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026



Beschädigung #22: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - beschädigt - erneuern

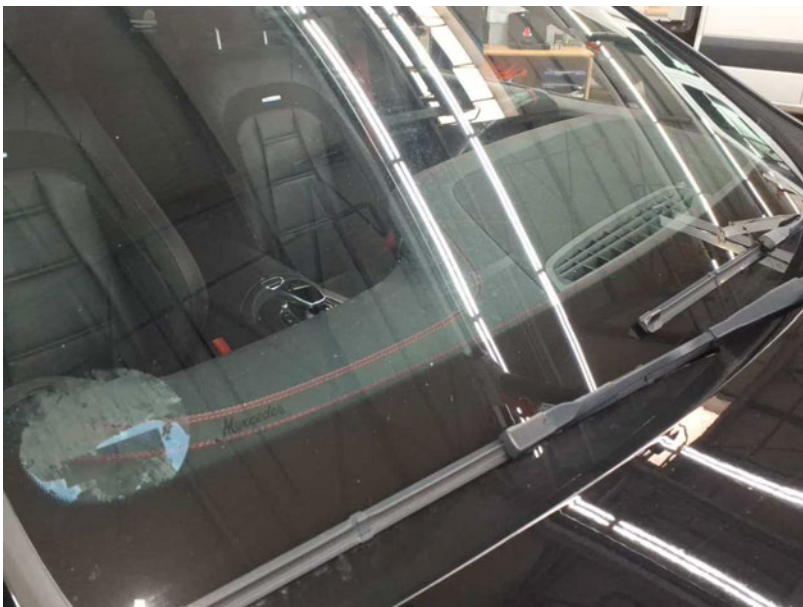

Beschädigung #23: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45271390

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 05.05.2026



Beschädigung #23: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern




Beschädigung #23: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

PROTOKOLLNUMMER: 45271390

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 05.05.2026

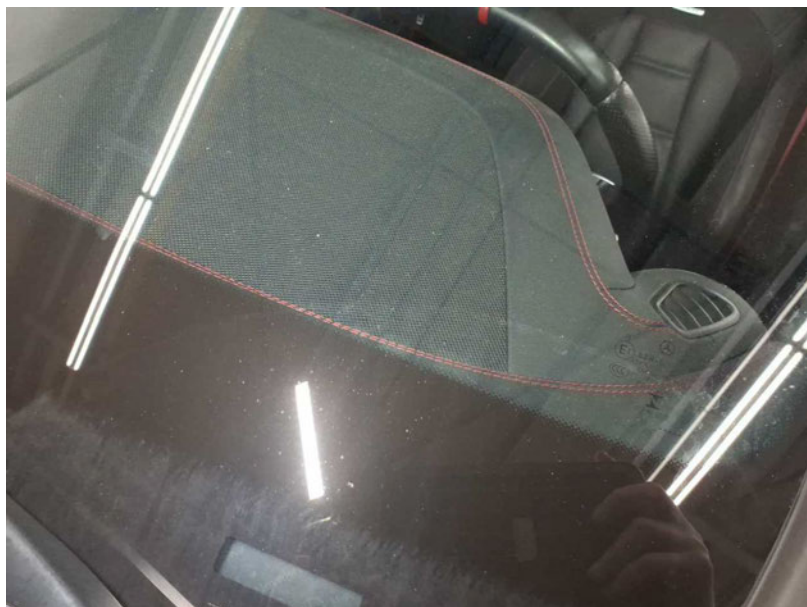

Beschädigung #23: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

Unfallfotos




Unfall 1: Front, Unterboden

PROTOKOLLNUMMER: 45271390



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026

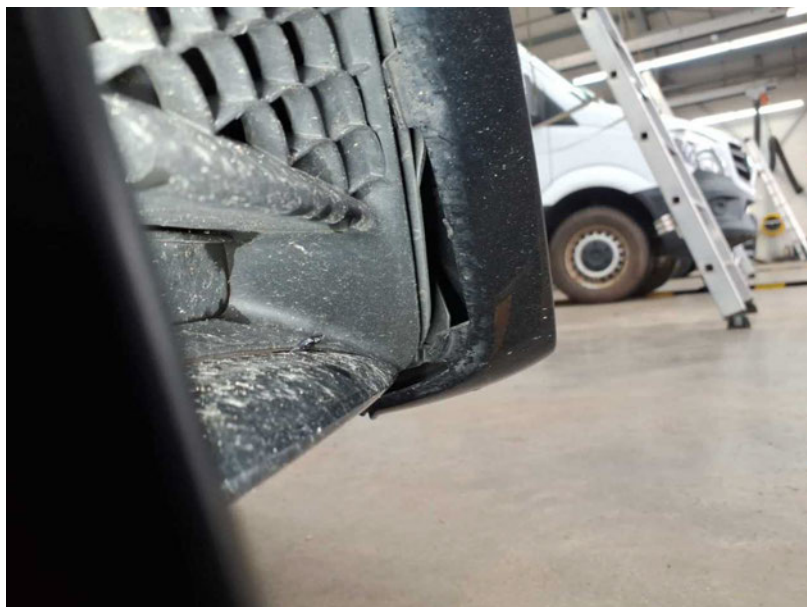


Unfall 1: Front, Unterboden



Unfall 1: Front, Unterboden

 PROTOKOLLNUMMER: 45271390



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026



Unfall 1: Front, Unterboden



Unfall 1: Front, Unterboden

PROTOKOLLNUMMER: 45271390



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026



Unfall 1: Front, Unterboden



Unfall 1: Front, Unterboden

PROTOKOLLNUMMER: 45271390



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026




Unfall 1: Front, Unterboden



Unfall 1: Front, Unterboden

 PROTOKOLLNUMMER: 45271390




Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026



Unfall 1: Front, Unterboden

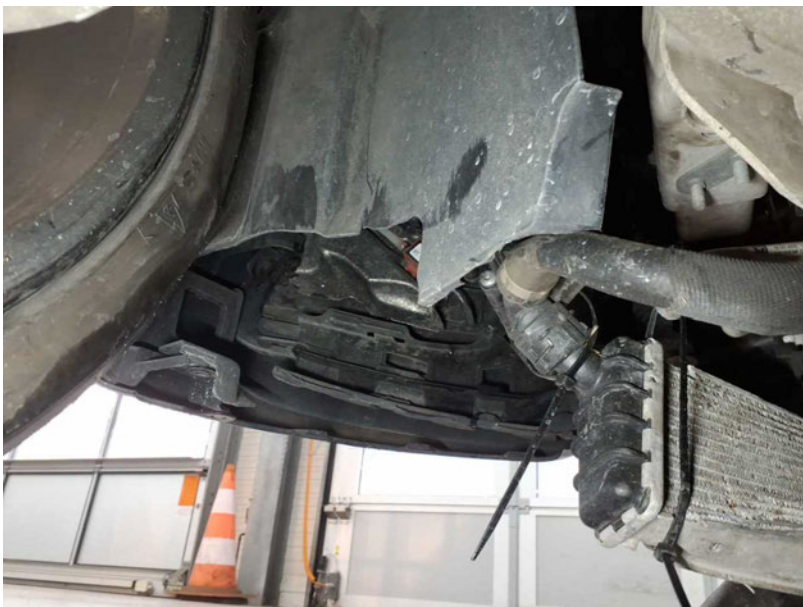

Unfall 1: Front, Unterboden

PROTOKOLLNUMMER: 45271390



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 05.05.2026



Unfall 1: Front, Unterboden



Unfall 1: Front, Unterboden