

Renault

RENAULT KANGOO III RAPID (03.2021->) ÁBRETE SÉSAMO MOTOR 1,5 LTR. - 70 KW BLUE DCI DIESEL FAP CAJA

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VF1RFK00168609060

Coste de la reparacion

2552,65 EUR
TOTAL



Descripción

Matrícula	Fecha de matriculación	Kilometraje
0506LXC	-	92986 km
Color	Año	Tapicería
Blanco	2021	-
Número de puertas	Numero de asientos	Generation
4	2	-
Tipo de carrocería	CO2	Desplazamiento de motor
Furgoneta	137 g/km	1461 cc
Transmisión	Tipo de motor	Tipo de combustible
Manual	Combustión	Diesel
Numero de velocidades	Transmisión	
6	Tracción delantera (FWD)	

Equipamientos del vehículo

Agarraderos de la puerta ext. Negro	Caja de cambios 6-marcha	Caja de cambios 6-marcha
Control Opción Equipamiento Open Sesame	Filtro partículas	engine 1,5 liter - 70 kW BLUE dCi Diesel FAP catalyst
equipment level EA2 (see type plate B-pillar)	Protector suelo plástico en Maletero/compartimento de carga	Reducción polución según norma gases escape Euro 6d
Retrovisor exterior plegable eléctricamente	Rueda de repuesto	? Filtro de polen
Airbag lado del conductor	Airbag lateral delante	Aire acondicionado
Asiento delante derecha abatible	Asiento delante derecha regulable en altura	Asiento delante izquierda regulable en altura
Asistente a la conducción: Asistente de subidas	Sistema de llamada de socorro	Asistente del freno
Batalla 2716 mm	Carrocería/estructura: Caja	Cierre centralizado con Mando a distancia
Conector-USB	consola central con Guantera	Control de crucero (Tempomat)
Sistema limitador de velocidad	Control Opción KANGOO RAPID	Dirección asistida eléctrico.
Dispositivo manos libres Bluetooth	Elevalunas eléctric. delante, izquierda con Transmisor de impulsos	Guantera Cajón (Easy-Life)
Kit reparación de neumáticos (Mobility-Pack)	steel rims 6x15	Luces antiniebla LED
Luz de día LED	Mando distancia para la radio el Volante	tire 195/65 R15 ..T
Panel de instrumentos digital (4,2 Pulgada)	Parasoles con Espejo	Pegamento de 1 componente - SP-Kit
Programa electrónico de estabilidad (ESP, Bosch)	Puerta corredera derecha	Puertas traseras doble hoja Sin Lunas
Receptor de radio digital (DAB+)	Retrovisor exterior regulable eléctricamente	Sensor de luz y lluvia
Sistema antibloqueo (ABS)	Sistema control presión neumáticos	Sistema de audio Radio Connect (Bluetooth-/Conector USB, R&GO)
Sistema Start/Stop (Función)	Tabique separador del compartimento de carga (VARIO)	Tabique separador del compartimento de carga Giratorio
tapicería asientos: Tela / efecto-cuero	Tipo transmisión: Tracción delantera	

Luces de advertencia encendidas

Indicador de batería

Detalles del estado

Localización de la Inspección	Fecha del encargo	Fecha de peritación aprobada
CALAF	30/03/2026	30/03/2026


Mecánica

Incidencia de arranque motor	No está en condiciones de circular
No	No

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación	Coste neto
001	Indicador de batería	Defectuoso	Comprobar	0,00 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	-	-	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	
	-	-	-	
002	Paragolpes / Delantero	Impacto	Sustitución	619,39 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	2,50 h	-	519,39 EUR	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	
	100,00 EUR	-	-	
003	Faro / Delantero Derecho	Rayado	Sustitución	502,27 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	1,20 h	-	454,27 EUR	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	
	48,00 EUR	-	-	
004	Aleta / Delantero Izquierdo	Impacto	Reparar	78,00 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia
	0,50 h	1,00 h	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	
	20,00 EUR	40,00 EUR	18,00 EUR	
005	Espejo retrovisor / Izquierda	Impacto	Sustitución	45,79 EUR

	Tiempo de carrocería 0,20 h	Tiempo de pintura -	Precio del recambio 37,79 EUR	Franquicia -	
	Coste de carrocería 8,00 EUR	Coste de pintura -	Coste de material -		
006	Puerta / Delantero Izquierdo		Impacto	Reparar	89,60 EUR
	Tiempo de carrocería 0,50 h	Tiempo de pintura 1,20 h	Precio del recambio -	Franquicia -	
	Coste de carrocería 20,00 EUR	Coste de pintura 48,00 EUR	Coste de material 21,60 EUR		
007	Aleta / Trasero Izquierdo		Impacto	Reparar	141,80 EUR
	Tiempo de carrocería 0,50 h	Tiempo de pintura 2,10 h	Precio del recambio -	Franquicia -	
	Coste de carrocería 20,00 EUR	Coste de pintura 84,00 EUR	Coste de material 37,80 EUR		
008	Paragolpes / Trasero		Impacto	Reparar	130,20 EUR
	Tiempo de carrocería 0,50 h	Tiempo de pintura 1,90 h	Precio del recambio -	Franquicia -	
	Coste de carrocería 20,00 EUR	Coste de pintura 76,00 EUR	Coste de material 34,20 EUR		
009	Puerta / Trasero		Impacto	Reparar	109,60 EUR
	Tiempo de carrocería 1,00 h	Tiempo de pintura 1,20 h	Precio del recambio -	Franquicia -	
	Coste de carrocería 40,00 EUR	Coste de pintura 48,00 EUR	Coste de material 21,60 EUR		
010	Spoiler / Trasero		Ralladura	Pintar	29,00 EUR
	Tiempo de carrocería -	Tiempo de pintura 0,50 h	Precio del recambio -	Franquicia -	
	Coste de carrocería -	Coste de pintura 20,00 EUR	Coste de material 9,00 EUR		
011	Aleta / Trasero Derecho		Ralladura	Pintar	121,80 EUR
	Tiempo de carrocería -	Tiempo de pintura 2,10 h	Precio del recambio -	Franquicia -	
	Coste de carrocería -	Coste de pintura 84,00 EUR	Coste de material 37,80 EUR		

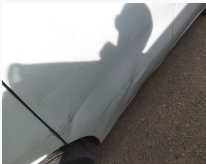012	Puerta / Derecha	Impacto	Reparar	189,60 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia -
	3,00 h	1,20 h	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	
	120,00 EUR	48,00 EUR	21,60 EUR	
013	Peldaño / Derecha	Impacto	Reparar	218,00 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia -
	4,00 h	1,00 h	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	
	160,00 EUR	40,00 EUR	18,00 EUR	
014	Puerta / Delantero Derecho	Impacto	Reparar	149,60 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia -
	2,00 h	1,20 h	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	
	80,00 EUR	48,00 EUR	21,60 EUR	
015	Aleta / Delantero Derecho	Impacto	Reparar	78,00 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia -
	0,50 h	1,00 h	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	
	20,00 EUR	40,00 EUR	18,00 EUR	
016	cubierta del corredor del asiento / Delantero Izquierdo	Impacto	Smart repair	50,00 EUR
	Tiempo de carrocería	Tiempo de pintura	Precio del recambio	Franquicia 50,00 EUR
	-	-	-	
	Coste de carrocería	Coste de pintura	Coste de material	
	-	-	-	

Elementos faltantes

Neumáticos

Delantero Izquierdo	CONTINENTAL	195 / 65 / 15 / Todo	2.5 mm
Delantero Derecho	CONTINENTAL	195 / 65 / 15 / Todo	2.5 mm
Trasero Izquierdo	CONTINENTAL	195 / 65 / 15 / Todo	3.8 mm
Trasero Derecho	CONTINENTAL	195 / 65 / 15 / Todo	3.8 mm

Comentarios

Fotos



Delantero izquierdo



Maletero abierto



Trasera derecha



Salpicadero desde asiento trasero



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Navigation



Spare Tyre



Vin



Paragolpes / Delantero / Impacto



Paragolpes / Delantero / Impacto




Faro / Delantero Derecho / Rayado



Faro / Delantero Derecho / Rayado



Aleta / Delantero Izquierdo / Impacto

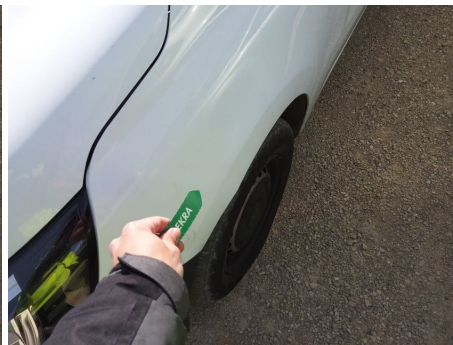

Aleta / Delantero Izquierdo / Impacto



Espejo retrovisor / Izquierda / Impacto



Espejo retrovisor / Izquierda / Impacto



Puerta / Delantero Izquierdo / Impacto



Puerta / Delantero Izquierdo / Impacto



Aleta / Trasero Izquierdo / Impacto



Aleta / Trasero Izquierdo / Impacto



Paragolpes / Trasero / Impacto



Paragolpes / Trasero / Impacto



Puerta / Trasero / Impacto



Puerta / Trasero / Impacto



Spoiler / Trasero / Ralladura



Spoiler / Trasero / Ralladura

