



Bild 1 : Diagonal von vorne

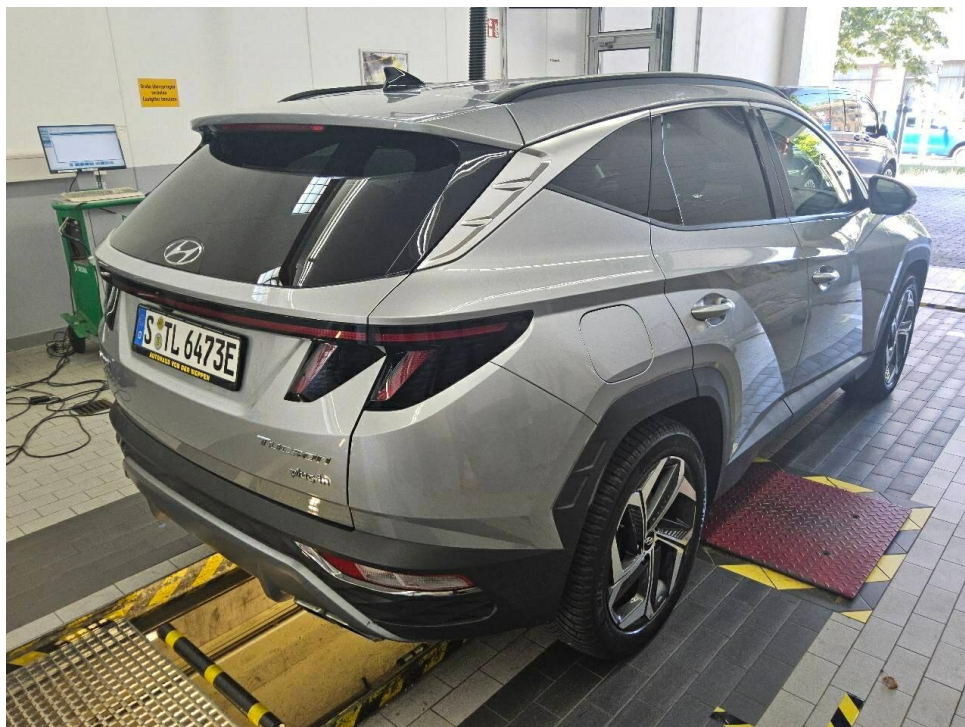


Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

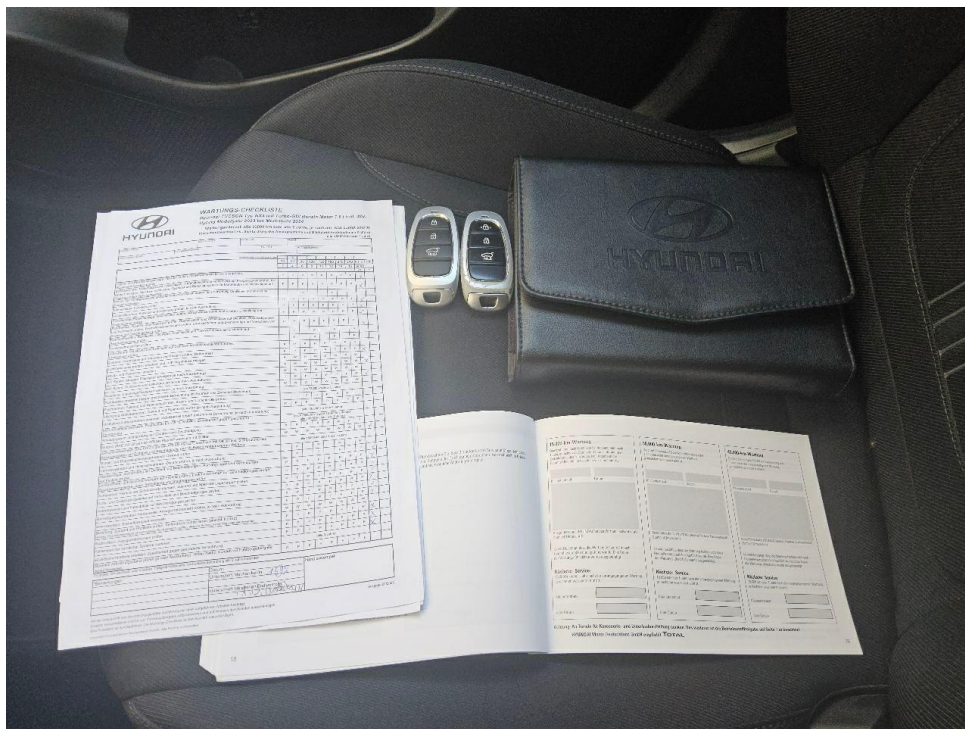


Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 7 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 8 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 9 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 10 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

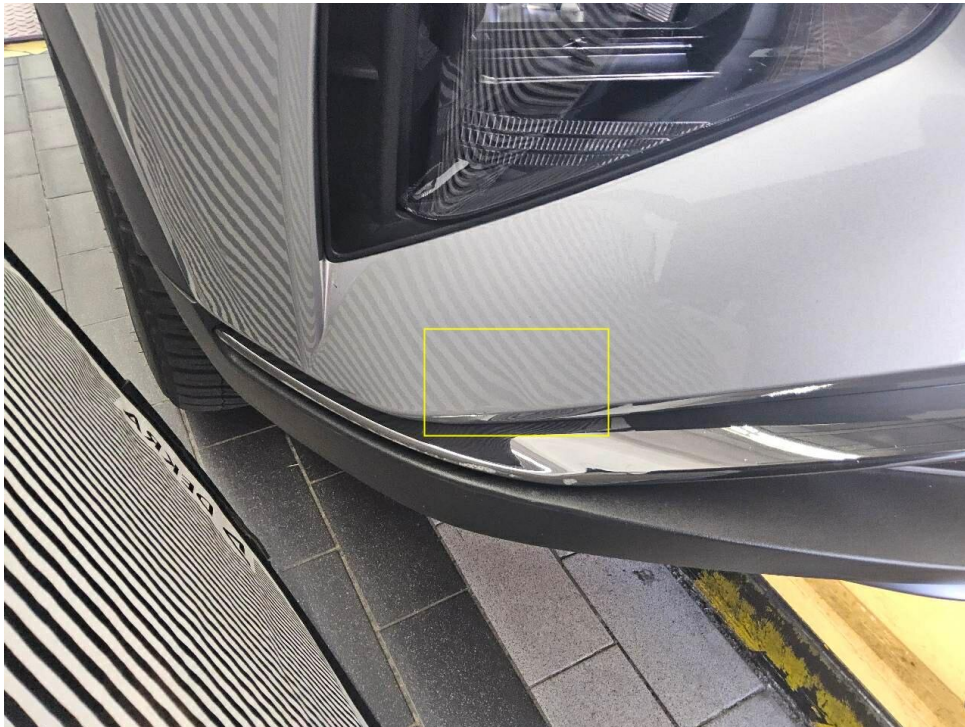


Bild 11 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

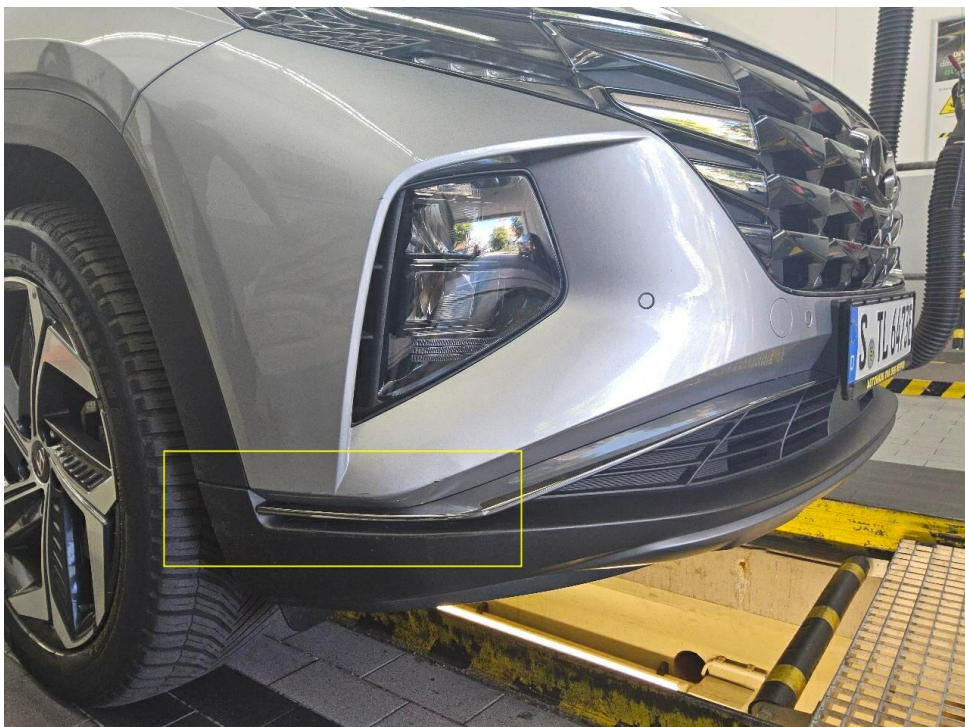


Bild 12 : Stoßfänger vorne Blende unten / Chromleiste, zerkratzt



Bild 13 : Stoßfänger vorne Blende unten / Chromleiste, zerkratzt



Bild 14 : Stoßfänger hinten unten / Blende mitte, zerkratzt



Bild 15 : Stoßfänger hinten unten / Blende mitte, zerkratzt



Bild 16 : Stoßfängerecke hinten rechts, zerkratzt

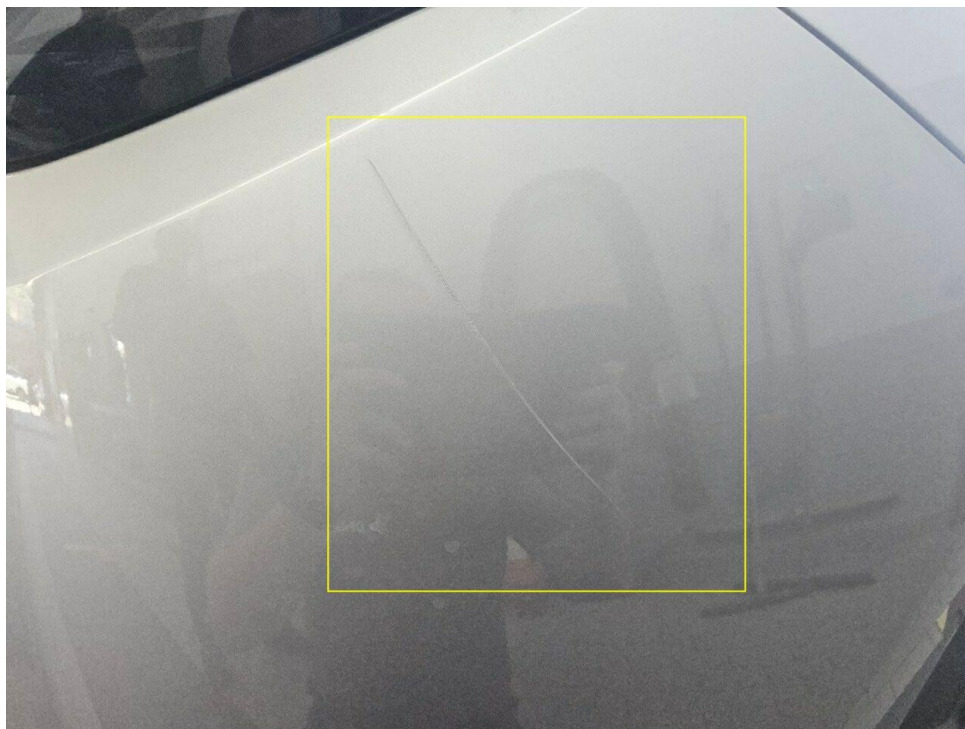


Bild 17 : Stoßfängerecke hinten rechts, zerkratzt



Bild 18 : Felge vorne rechts, zerkratzt



Bild 19 : Felge vorne rechts, zerkratzt



Bild 20 : Felge vorne rechts, zerkratzt



Bild 21 : Heckklappe Verkleidung links oben, zerkratzt



Bild 22 : Heckklappe Verkleidung links oben, zerkratzt

DEKRA Automobil GmbH
Stuttgarter Str. 13, 70469 Stuttgart

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Stuttgart
Stuttgarter Str. 13
70469 Stuttgart
Telefon 0711 / 32019-0
Fax 0711 / 32019-47
E-Mail stuttgart.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Marcin Jucha
Tel. direkt 0711 32019-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

S TL6473E

FIN

TMAJD812DNJ096149

Vertragsnummer	33186172
Auftragsnummer	ELSRM004843
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	23.06.2026, elektronisch
Besichtigung	09.07.2026 um 14:30 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Stuttgart, Stuttgarter Str. 13, 70469 Stuttgart

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 09.07.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	16.600,84 EUR	19.755,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	19.243,70 EUR	22.900,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 23.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 09.07.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 09.07.2026 um 14:30 Uhr durch Herrn Marcin Jucha bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Stuttgart, Stuttgarter Str. 13, 70469 Stuttgart, im Beisein von Frau Neitzke.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 135 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Der letzte Service wurde anhand eines Aufklebers im Motorraum ermittelt. Das Wartungsheft ist nicht gestempelt, und die Servicedatenblätter wurden nur unvollständig ausgefüllt.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen
Tag der Erstzulassung
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom

S TL6473E
08.07.2022
08.07.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

09 / 2027

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbezeichnung	Tucson (NX)(12.2020->) / Tucson 1.6 T-GDI Trend Plug-In Hybrid 4WD (E6d)
Aufbauart	Geländewagen
HSN / TSN	1349 / AGH
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAJD812DNJ096149
Türen	5
Farbe (Hersteller)	SHIMMERING SILVER
Lackierung	R2T
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Motorart / Zylinderanzahl	Hybridantrieb / 4
Leistung / Hubraum	132 kW / 1598 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	35.996

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Cross Climate 2 SUV RG	A / O	4 mm
rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Cross Climate 2 SUV RG	A / O	4 mm
2 links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Cross Climate 2 SUV RG	A / O	7 mm
rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Cross Climate 2 SUV RG	A / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.05.2027			

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

6 Lautsprecher, Ablage tasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Belüftung Innenraum (Multi-Air-Modus), Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Dachreling, Dachspoiler, Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital), Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistenten-System: Bergabfahr-Assistent, Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenten-System: Einparkhilfe vorn und hinten, Fahrassistenten-System: Fahrprofil auswahl (Drive Mode), Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe Verbundglas, Funktions-Paket, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter), Getriebe Automatik - (6-Stufen), Getränkehalter hinten, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI), Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, LED-Grilldesign-Paket, LM-Felgen 7,5x19, Ladekabel mit

Typ 2-Stecker, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar, Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leseleuchte, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Motor 1,6 Ltr. - 132 kW (System: 195 kW) T-GDI Hybrid, Motorhaubenisolierung, Navigations-Paket, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch (EPB), Plug-in Hybrid, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2680 mm, Reifen 235/50 R19 ..H, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire), Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag), Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Smart-Key, Smart-Sense-Plus-Paket, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Tagfahrlicht LED, Trend-Paket, Türgriffe außen Wagenfarbe, USB-Anschluss Mittelkonsole, USB-Anschluss hinten, Verglasung Akustikglas, Verglasung getönt, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperr (elektronisch), Wireless SmartLink (Apple CarPlay), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Assistenz-Paket, Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert), Metallic-Lackierung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Letzte Wartung erfolgte am 01.09.2025 bei Kilometerstand 29.037.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Heckklappe Verkleidung links oben, zerkratzt, erneuern (Bild 21, 22); Stoßfänger vorne Blende unten / Chromleiste, zerkratzt, erneuern (Bild 12, 13); Stoßfänger hinten unten / Blende mitte, zerkratzt, erneuern (Bild 14, 15); Stoßfängerecke hinten rechts, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 17). Felge vorne rechts, zerkratzt, erneuern (Bild 18, 19, 20). Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 7, 8, 9, 10, 11); Lackvorbereitung;

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Kofferraum Seitenverkleidung links, zerkratzt, ; Tür hinten rechts Einstieg, zerkratzt, ; Tür hinten links Kante, zerkratzt, ; Stoßfängerecke hinten links, zerkratzt, ; Heckklappe, zerkratzt, .

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Marcin Jucha

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Bewertungsgutachten / Rechen­daten

Kennzeichen **S TL6473E** **FIN** **TMAJD812DNJ096149**

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.07.2022	Letzte Zulassung	08.07.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbez.	Tucson (NX)(12.2020->) / Tucson 1.6 T-GDI Trend Plug-In Hybrid 4WD (E6d)	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAJD812DNJ096149
HSN / TSN	1349 / AGH	DAT Europa-Code®	013450752190001
DAT Marktindex	DE001 6286	Km-Stand abgelesen	35996
Nächste HU §29 StVZO	09 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	132
Hubraum (ccm)	1598	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	SHIMMERING SILVER / R2T	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Bewertung zum Stichtag 09.07.2026 (Besichtigung 09.07.2026)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		47.030,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		1.949,22 EUR
Listenneupreis gesamt		48.979,22 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		23.300,20 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 61000		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 35996 / -25004		
Laufleistungskorrektur	+	1.469,38 EUR
Erstzulassungskorrektur	+	227,39 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		24.996,96 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	300,92 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		25.297,88 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	-	68,31 EUR
Zwischensumme I		25.229,57 EUR
Zwischensumme II		25.229,57 EUR
Reparaturkosten (mit 370,44 EUR MwSt.)	-	2.320,12 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 3.657,81 EUR MwSt.)		22.900,00 EUR
Handelsspanne (mit 502,37 EUR MwSt.)	-	3.145,00 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 3.155,44 EUR MwSt.)		19.755,00 EUR
		22.909,45 EUR
		3.146,41 EUR
		19.763,04 EUR

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK
4314	Assistenz-Paket	799,68*			123,45
35609	Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)	499,80*			77,16
11000	Metallic-Lackierung	649,74*			100,31
Summe Sonderausstattung		1.949,22			300,92 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. Heckklappe Verkleidung links oben, zerkratzt, erneuern (Bild 21, 22)	52	100	-52,00
2. Stoßfänger vorne Blende unten / Chromleiste, zerkratzt, erneuern (Bild 12, 13)	702	100	-702,00
3. Stoßfänger hinten unten / Blende mitte, zerkratzt, erneuern (Bild 14, 15)	377	100	-377,00
4. Stoßfängerecke hinten rechts, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 17)	242	53.15	-128,62
5. Felge vorne rechts, zerkratzt, erneuern (Bild 18, 19, 20)	928	53.15	-493,23
6. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 7, 8, 9, 10, 11)	691	53.15	-367,27
7. Lackvorbereitung	200	100	-200,00
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	3.192		-2.320,12 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Kofferraum Seitenverkleidung links, zerkratzt,
Tür hinten rechts Einstieg, zerkratzt,
Tür hinten links Kante, zerkratzt,
Stoßfängerecke hinten links, zerkratzt,
Heckklappe, zerkratzt,

Der Sachverständige
Marcin Jucha

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.