

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **MERCEDES E-Klasse E 220 d Autom. Limousine 4-türig 1993 ccm 200 PS / 147 KW Diesel Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -RG 9117	Fahrgestell-Nummer:	W1K2130041B064409
Vertrags-Nummer:	67348081	Erstzulassung:	03.06.2022
Internes KZ:	15050336	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES E-Klasse E 220 d Autom. Limousine 4-türig 1993 ccm 200 PS / 147 KW Diesel Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES E-Klasse E 220 d Autom. Limousine4-türig 1993 ccm 200 PS / 147 KW Diesel Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	147 / 200	Hubraum:	1993
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	238	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,400
Leergewicht (kg):	1750	zul. Gewicht (kg):	2410

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 67348081
Amtliches Kennzeichen: HD -RG 9117
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES E-Klasse E 220 d Autom. Limousine4-türig 1993 ccm 200 PS / 147 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
05.06.2026	9060001213	Eigenverschulden	Stossstange hinten Fahrerseite	Nein	Nein
27.11.2024	9059909825	Wildschaden	Stossstange vorne Fahrerseite Kotflügel vorne Fahrerseite Tür vorne Fahrerseite Scheinwerfer Fahrerseite	Ja	Nein
16.03.2024	9059882443	Eigenverschulden	Stossstange vorne Fahrerseite Stossstange vorne mitte	Ja	Nein
31.01.2023	9059837984	Eigenverschulden	Stossstange vorne Fahrerseite Kotflügel vorne Fahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 67348081
Amtliches Kennzeichen: HD -RG 9117
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES E-Klasse E 220 d Autom. Limousine4-türig 1993 ccm 200 PS / 147 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



W1K2130041B064409

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	59.946 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	21.650 km
Typ/Modell	E 220 d	HU (Bericht lag nicht vor)	06/2028
Fahrgestellnummer	W1K2130041B064409	Leistung / Hubraum	147 kW / 1.993 ccm
Erstzulassung	03.06.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
3	Blinkleuchte	Spiegel rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Außenspiegel rechts	Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung vorn links - beschädigt - erneuern
8	Schweller links	Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
9	Stoßfänger hinten	Stoßfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
10	Stoßfänger vorn	Stoßfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
11	Fahrzeugdach	Dach - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Einstieg - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug
4	Verkleidungen/Abdeckungen	Zierleiste / Dekorleiste - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 27.11.2024



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel links, Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 97Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/55 R17 97Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 97H	Dunlop	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/55 R17 97H	Dunlop	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 26.06.2026
Protokollnummer: 46169984
Anlieferungsdatum: 26.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	E 220 d	Laufleistung (abgelesen)	59.946 km
Fahrgestellnummer	W1K2130041B064409	Erstzulassung	03.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 26.06.2026
Protokollnummer: 46169984
Anlieferungsdatum: 26.06.2026



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #3: Blinkleuchte: Spiegel rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #8: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschade...
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktroni...
verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger mit
Parktronic - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktroni...
verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger mit
Parktronic - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktroni...
verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger mit
Parktronic - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktroni...
verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger mit
Parktronic - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktroni...
verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #11: Fahrzeugdach: Dach - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Fahrzeugdach: Dach - Delle / Lackschaden -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Fahrzeugdach: Dach - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren

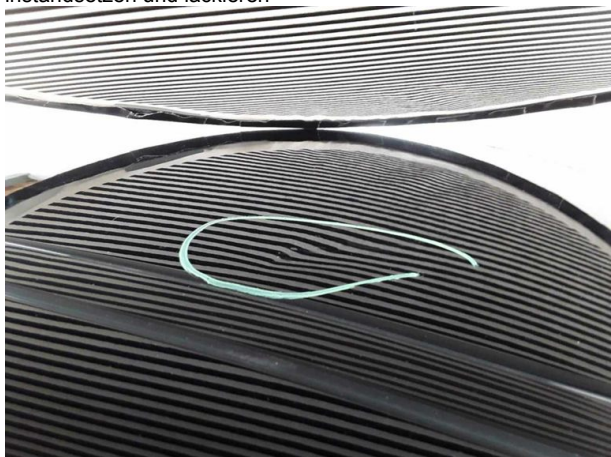

Beschädigung #11: Fahrzeugdach: Dach - Delle / Lackschaden -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Fahrzeugdach: Dach - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Fahrzeugdach: Dach - Delle / Lackschaden -
instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



W1K2130041B064409

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	59,946 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	21,650 km
Type / Model	E 220 d	Main inspection (Report not on hand)	06/2028
Vehicle Identification number	W1K2130041B064409	Power / Engine displacement	147 kW / 1,993 ccm
First registration	3 Jun 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Hybrid Diesel / E	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
3	Indicator - front	Mirror - right side - Scratched - Replace
4	Wheel / tyres	Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value
5	Mudguard - right side	Mudguard - right side - Scratched - Smart repair
6	Wing mirror - right side	Mirror housing - Scratched - Smart repair
7	Trim / covers	Door trim - front left side - Damaged - Replace
8	Sill - left side	Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
9	Rear bumper	Bumper with Parktronic - Scratched - Repair and paint
10	Front bumper	Bumper with Parktronic - Scratched - Repair and paint
11	Roof	Roof - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Side panel - rear left side	Sill - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction
4	Trim / covers	Brightware / decorative strip - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Provided by user / customer, from 27 Nov 2024



Detected repainting

No.	Location
1	Mudguard - left side, Door - front left side, Professionally carried out

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/55 R17 97Y	Pirelli	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	225/55 R17 97Y	Pirelli	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/55 R17 97H	Dunlop	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	225/55 R17 97H	Dunlop	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 26 Jun 2026
Protocol number: 46169984
Delivery date: 26 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	sufficient
Type / Model	E 220 d	Mileage (Read)	59,946 km
Vehicle Identification number	W1K2130041B064409	First registration	3 Jun 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 26 Jun 2026
Protocol number: 46169984
Delivery date: 26 Jun 2026



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.

Pictures of damage



Damage #3: Indicator - front: Mirror - right side - Scratched - Replace



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - Loss in value



Damage #5: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Scratched - Smart repair



Damage #5: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Scratched - Smart repair



Damage #6: Wing mirror - right side: Mirror housing - Scratch... - Smart repair



Damage #7: Trim / covers: Door trim - front left side - Damaged - Replace



Damage #7: Trim / covers: Door trim - front left side - Damag... - Replace



Damage #8: Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #8: Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #9: Rear bumper: Bumper with Parktronic - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Rear bumper: Bumper with Parktronic - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Rear bumper: Bumper with Parktronic - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Front bumper: Bumper with Parktronic - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Front bumper: Bumper with Parktronic - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Front bumper: Bumper with Parktronic - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Front bumper: Bumper with Parktronic - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Front bumper: Bumper with Parktronic - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Front bumper: Bumper with Parktronic - Scratched - Repair and paint




Damage #11: Roof: Roof - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #11: Roof: Roof - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #11: Roof: Roof - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

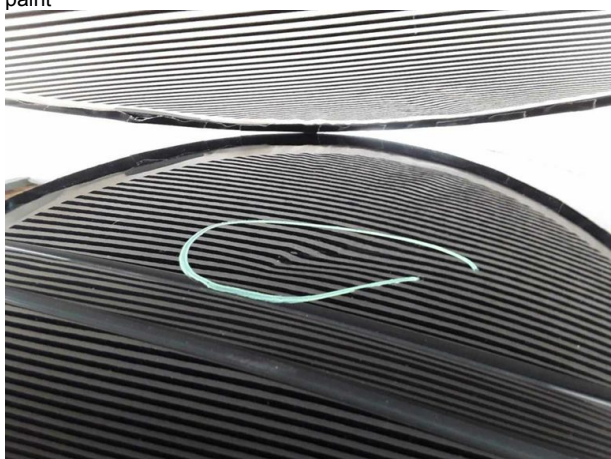

Damage #11: Roof: Roof - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #11: Roof: Roof - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 26 Jun 2026
Protocol number: 46169984
Delivery date: 26 Jun 2026



Damage #11: Roof: Roof - Dent / paintcoat damage - Repair and paint