
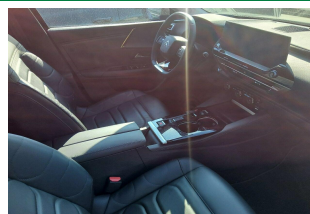


Zustandsbericht / Minderwertgutachten

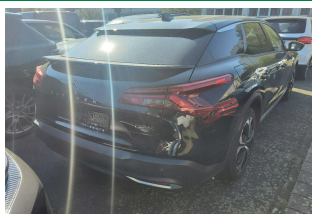

Kennzeichen

FIN VR7NCHNS5R4801371

Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt	mit MwSt.	-5.910,00 EUR
	ohne MwSt.	-4.966,39 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen	mit MwSt.	-3.732,00 EUR
	ohne MwSt.	-3.136,15 EUR

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 190 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	09.09.2024	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	CITROEN	Marke	CITROEN
Typ / Verkaufsbez.	C5 X Hybrid 225	Aufbauart	Limousine
	Start&Stopp e-EAT8 SHINE		
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VR7NCHNS5R4801371	HSN / TSN	2525 / ACE
Schlüssel-Nr.	10142112	Km-Stand abgelesen	62768
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	96	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M,	Getriebe	Automatik /
	N1, N2		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS
Polster	Leder		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 19 97 V	Falken / Euroallseason AS-210	A / O	5 mm
rechts	205 / 55 R 19 97 V	Falken / Euroallseason AS-210	A / O	5 mm
2 links	205 / 55 R 19 97 V	Falken / Euroallseason AS-210	A / O	5 mm
rechts	205 / 55 R 19 97 V	Falken / Euroallseason AS-210	A / O	5 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbags vorne, Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Bremskraftverteiler und Bremsassistent, Außenspiegel elektrisch anklapp-, einstell- und beheizbar, mit LED-Zugangsbeleuchtung, Außenspiegelgehäuse in Brillant-Schwarz lackiert, Berganfahrassistent, Bordcomputer, Bremsleuchte dritte, Digitales-Kombiinstrument 7", Drehzahlmesser, Dreipunktsicherheitsgurte vorn und hinten, Einparkhilfe vorne und hinten akustisch, inkl. Rückfahrkamera mit Top Rear Vision, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Antriebsschlupfregelung (ASR), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibenwischer mit Regensensor, Führungsschienen im Kofferraum, Getriebe: 8-Stufen-Automatik EAT8, Head-Up-Display Extended, Heckscheibe beheizbar, Induktions-Ladung für Smartphones, Innenspiegel automatisch abblendbar, Isofix-Kindersitzbefestigungen hinten (außer Mitte), Kindersicherung der Türen hinten, Klimautomatik (2-Zonen), Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn höhen- und neigungsverstellbar, LED Innenraumbeleuchtung, LED Scheinwerfer, LED-Ambientebeleuchtung am

Armaturenbrett, unter der Mittelkonsole, LED-Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Magnetic-Blau Metallic, Lenkrad in der Höhe und Länge verstellbar, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad beheizt, Lichtsensor und Fernlichtassistent, MyCitroën Assist, Paket: Drive-Assist-Paket Plus, Parkbremse, elektrisch, Partikelfilter: Ottopartikelfilter, Proximity Keyless-System, Radio: MyCitroën Drive Plus, Radiozubehör: 12"-Touchscreen, Radiozubehör: Audio-System mit 8 Lautsprechern, Radiozubehör: USB-Anschlüsse Type C, Reifendruckkontrollsystem, Räder: 19-Zoll-Leichtmetallfelgen "Aero X black diamond" glanzgedreht, Räder: Reifenreparaturkit, Servolenkung, Sitze: METROPOLITAN GREY, Leder in Schwarz mit Kunstleder Grau, Sitze: Rücksitzbank geteilt (60/40) umklappbar, Sitze: Rücksitzbank mit Mittelarmlehne und Skiklappe, Start&Stop-System, Steckdose 12 Volt, Steckdose 12 Volt, Technik Plug-In Hybridversionen, Türgriffe in Wagenfarbe, Verglasung: Heck- und Seitenscheiben hinten, dunkler getönt, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code Bezeichnung

OMM0 Lackierung: Metalliclackierung i.V.m Dach in Perla-Nera-Schwarz

WAED,WSitzheizung für die vorderen Sitze

A


LW02 Verglasung: Windschutzscheibe beheizt

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

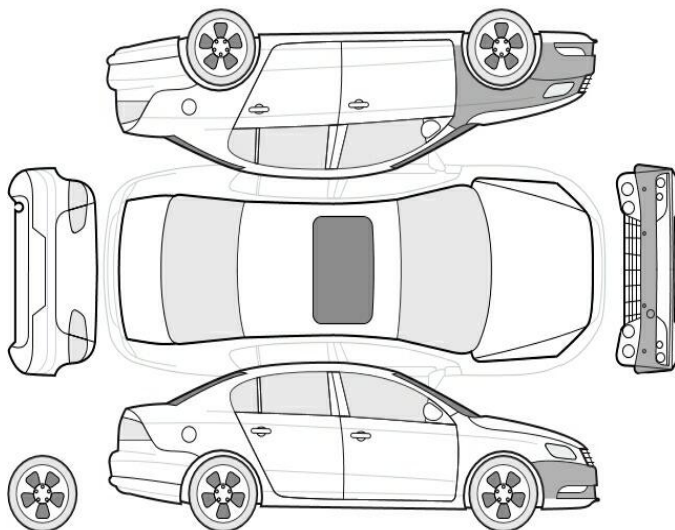

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Anrechn. brutto	Minderwert in EUR netto	brutto
1. Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 9)	926,89	1.103 voll	-926,89	-1.103
2. Sitzbezug VL beschädigt, erneuern (Bild 6)	953,78	1.135 anteilig	-422,69	-503
3. Verkleidung Heckklappe verschrammt, erneuern (Bild 11)	202,52	241 anteilig	-89,92	-107
4. Felge VR und HR verschrammt,				

erneuern (Bild 7, 10)	798,32	950	anteilig	-353,78	-421
5. Reifen vorne außen abgefahren, erneuern (Bild 8)	211,76	252	anteilig	-94,12	-112
6. Türeinstieg HL deformiert und verschrammt, smart repair	126,05	150	voll	-126,05	-150
7. HU/AU, überfällig, durchführen	142,86	170	voll	-142,86	-170
8. Kotflügel vorne links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14)	667,23	794	anteilig	-295,80	-352
9. Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren (Bild 13)	453,78	540	anteilig	-200,84	-239
10. Lackvorbereitung	168,07	200	voll	-168,07	-200
Gesamt	4.651,26	5.535		-2.821,02	-3.357

Fehlende Teile

	Kosten netto	brutto	Anrechn.	Minderwert in EUR	
				netto	brutto
1. Ladekabel Fahrzeug, fehlt, erneuern	294,12	350	voll	-294,12	-350
2. Serviceheft, fehlt, erneuern	21,01	25	voll	-21,01	-25
Gesamt	315,13	375		-315,13	-375

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Frank Knüttel

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : diagonale vorn links

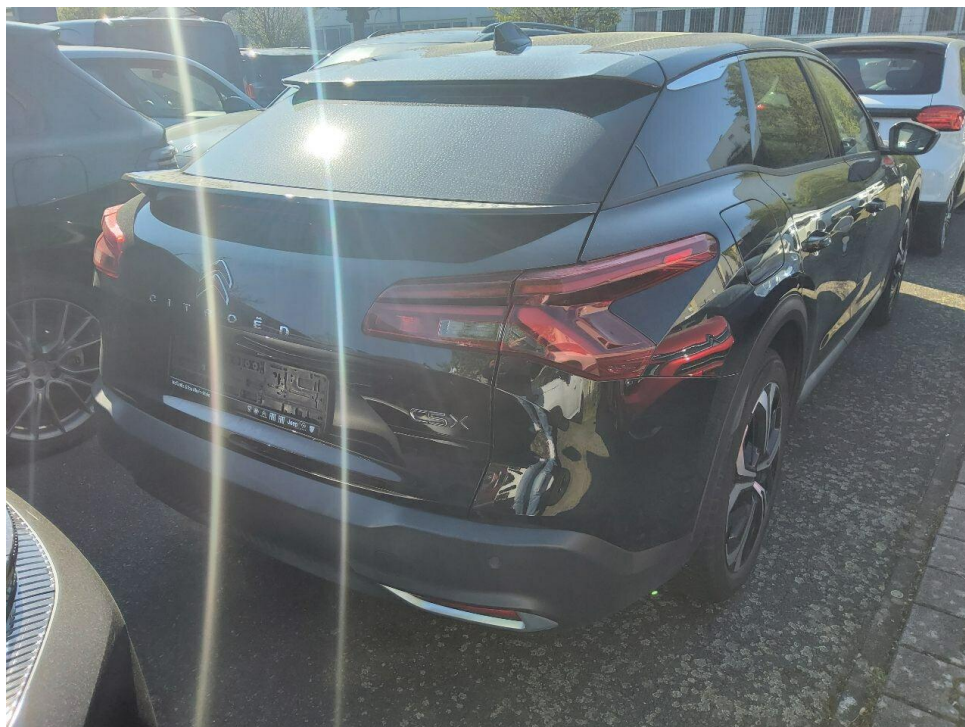


Bild 2 : diagonale hinten rechts

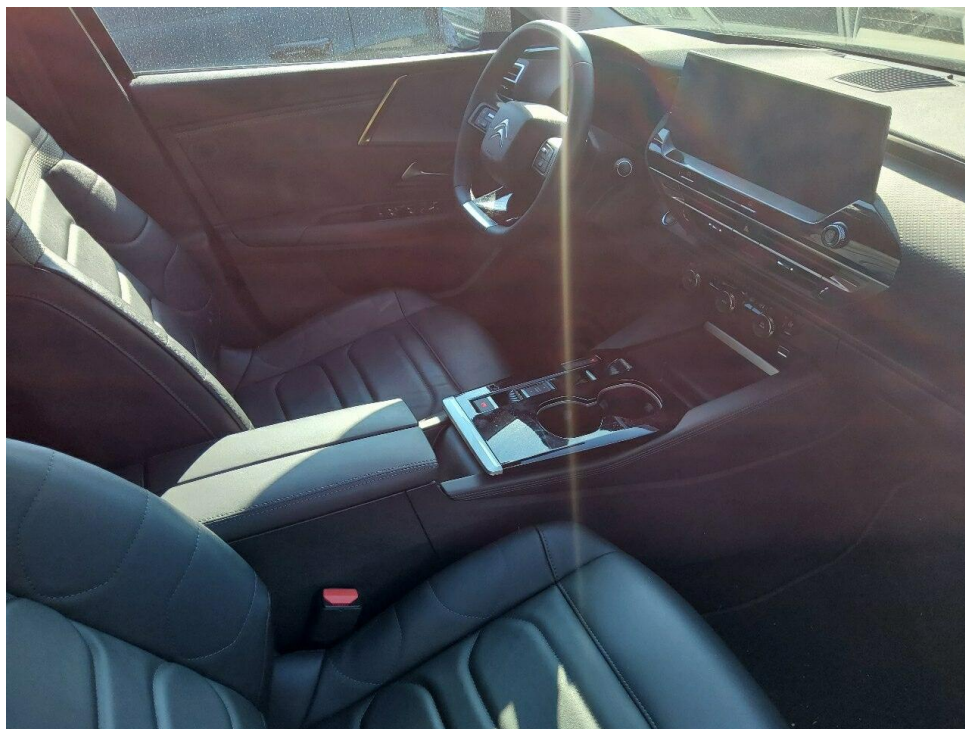


Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

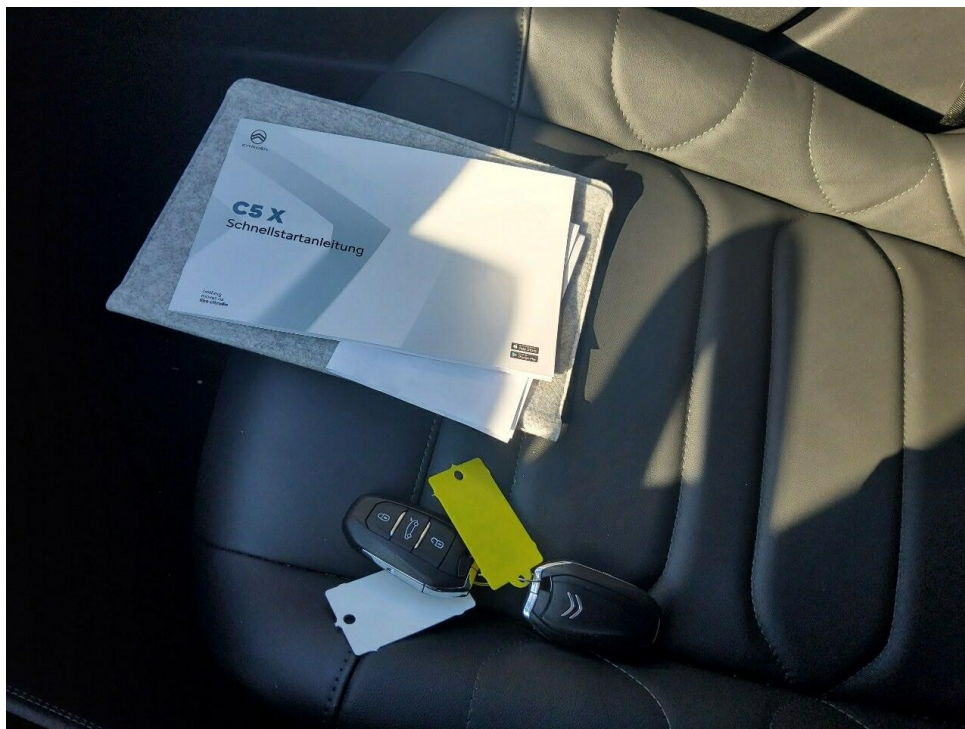


Bild 5 : Schlüssel, Servicenachweis / Serviceheft (letzter Eintrag)

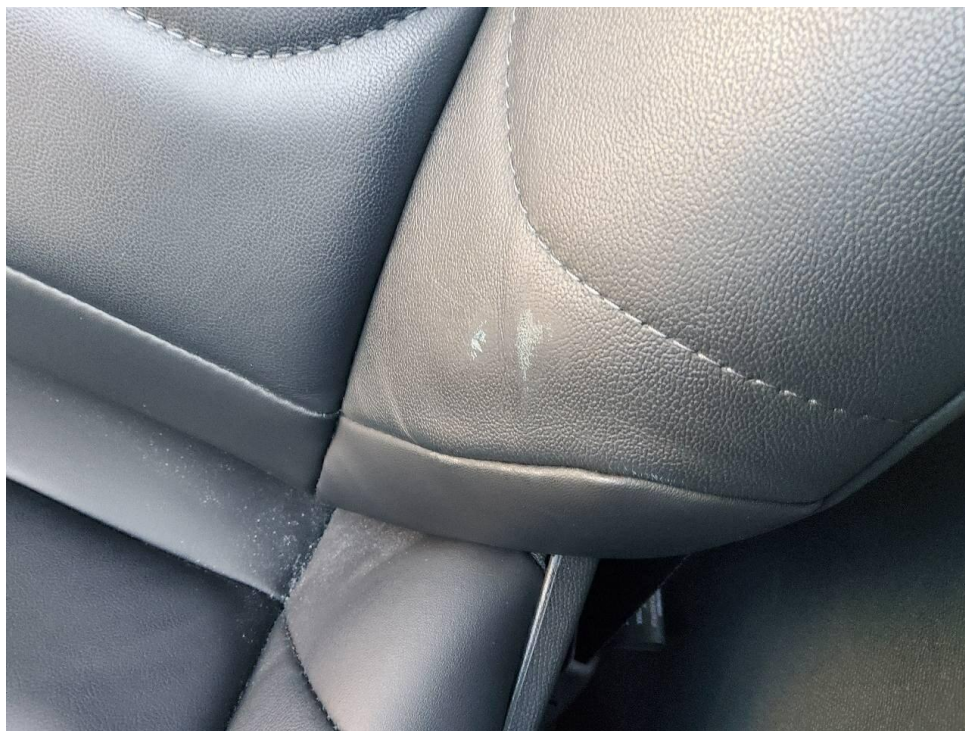


Bild 6 : Sitzbezug VL beschädigt

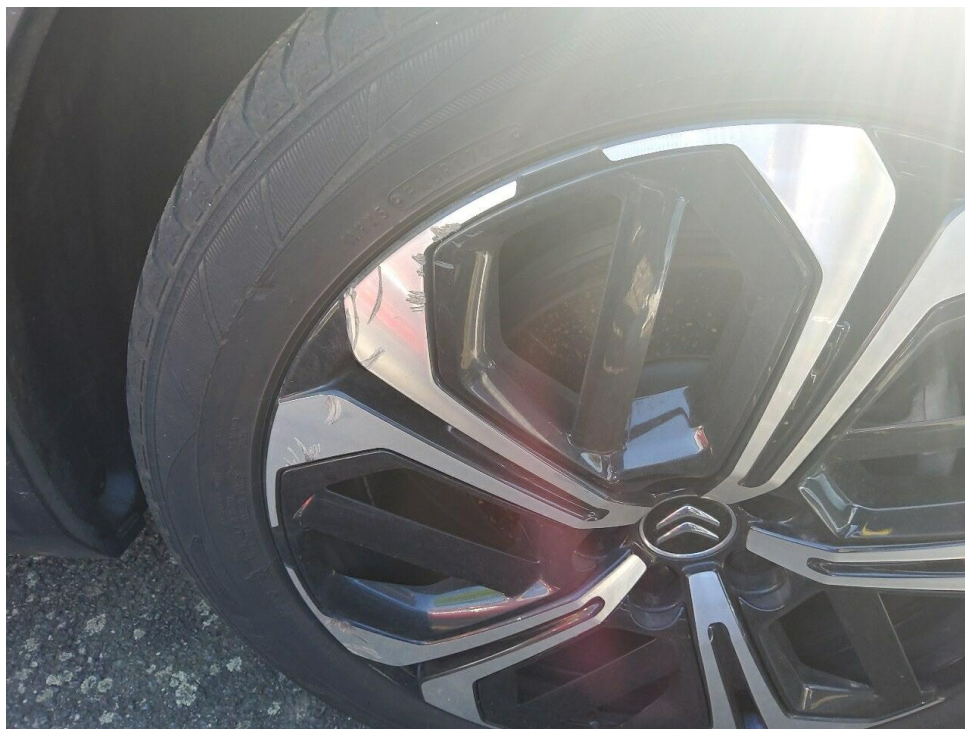


Bild 7 : Felge VR und HR verschrammt



Bild 8 : Reifen vorne außen abgefahren

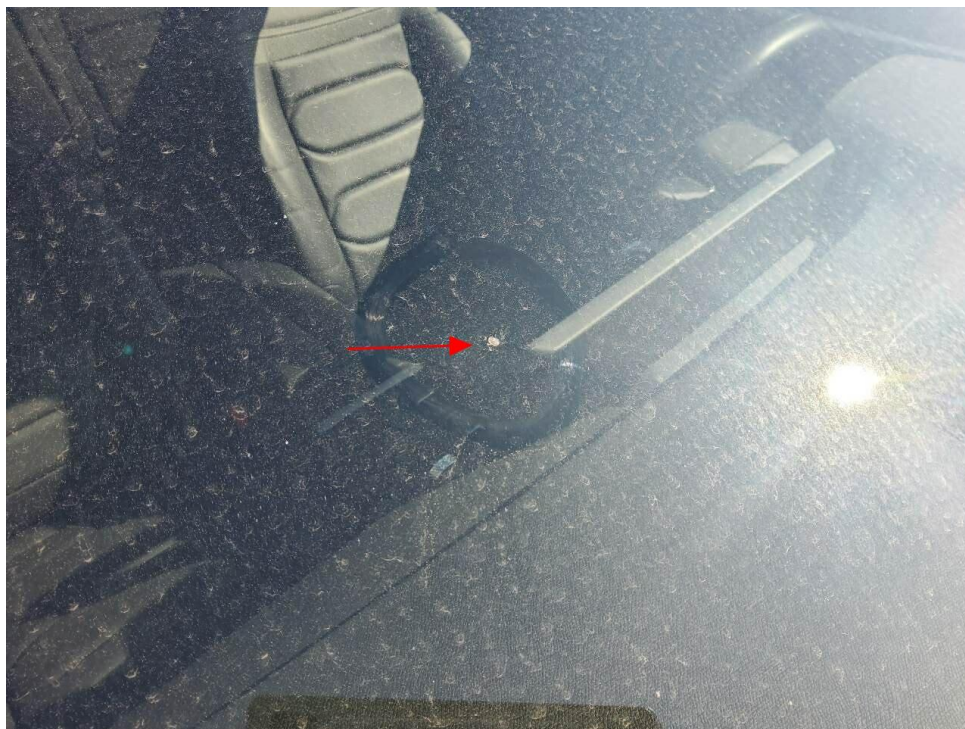


Bild 9 : Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 10 : Felge VR und HR verschrammt

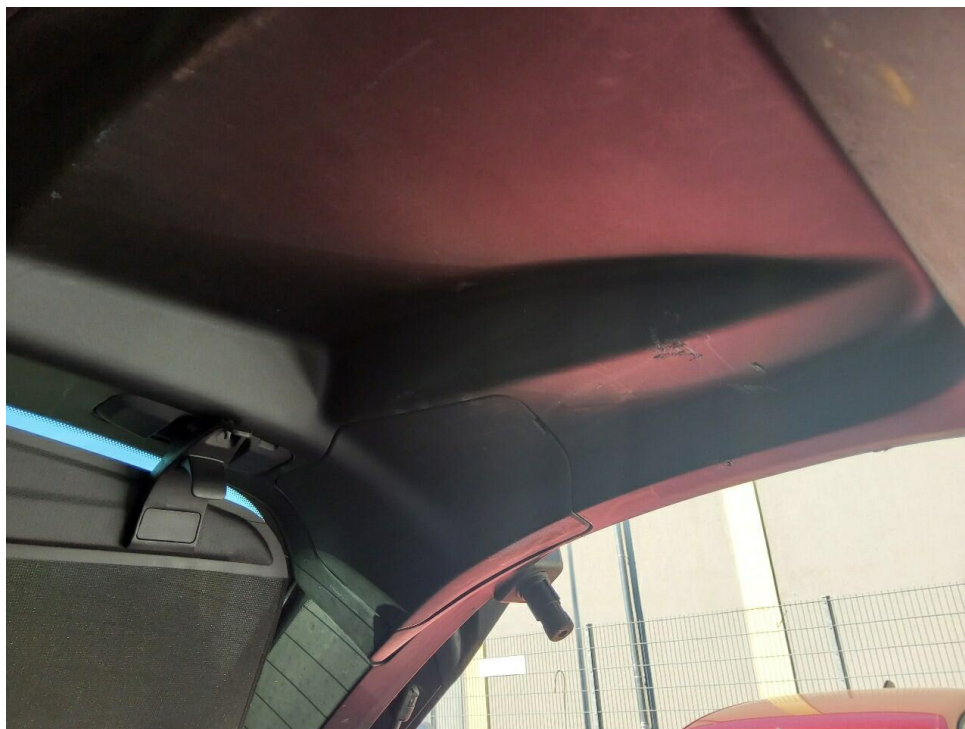


Bild 11 : Verkleidung Heckklappe verschrammt

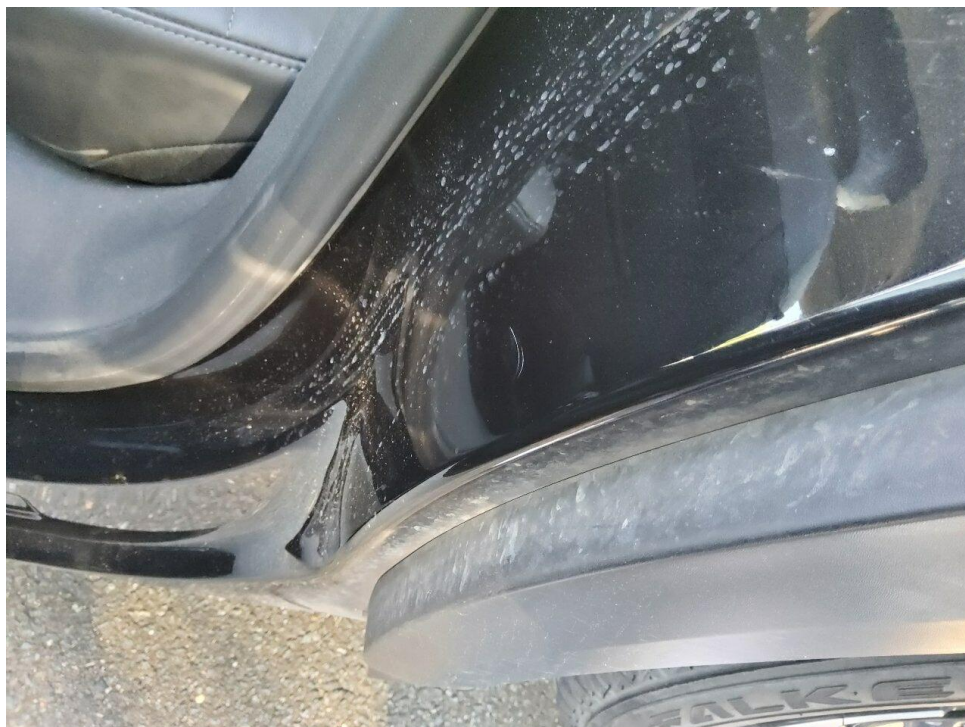


Bild 12 : Türeinstieg HL deformiert und verschrammt

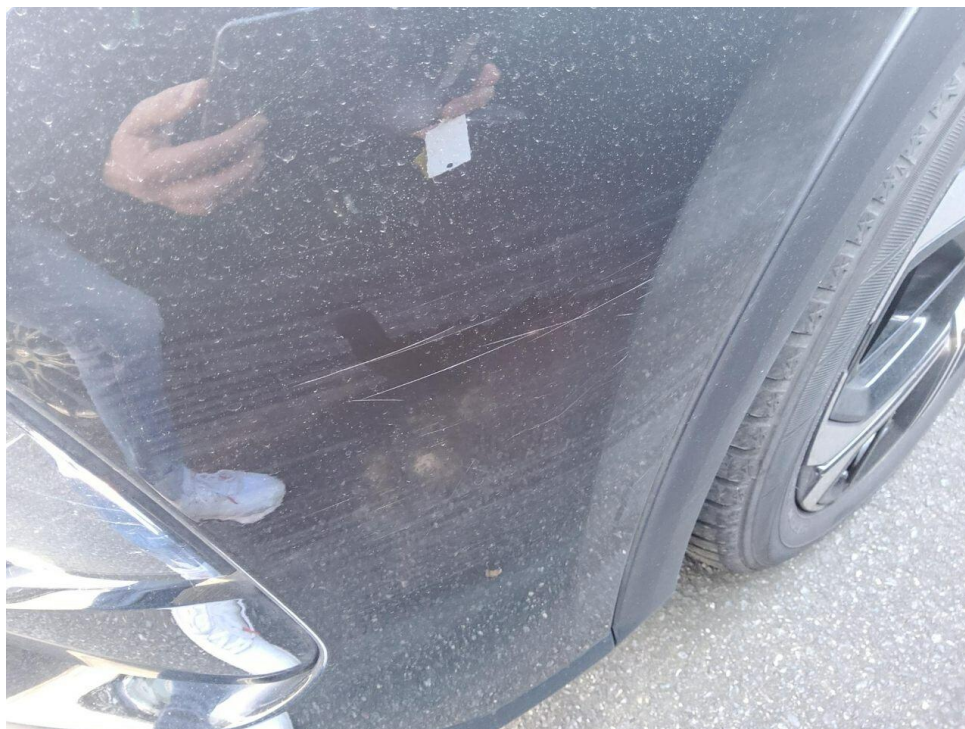


Bild 13 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 14 : Kotflügel vorne links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau

Kennzeichen

Auftraggeberbesonderheiten zu
Berichts-Nr. B089082000123 0 vom
15.04.2026
Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

auftragsgemäß haben wir die von Ihnen gewünschten Prüfpunkte abgearbeitet:

- Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug bereits abgemeldet.
- Das Kennzeichen wurde nicht entgegengenommen und versandt.
- Zulassungsbescheinigung Teil 1 wurde nicht entgegengenommen und versendet
- .

Ihr Sachverständiger
Frank Knüttel