TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer: 48234089
Auftrags-Nr / Referenz: 52087003
Besichtigungsdatum: 15.10.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model Y Long Range Dual Motor AWD		
Kennzeichen	M-X 1004E	**Vehicle Identification number**	LRWYGCEK2NC419965
Erstzulassung	30.08.2022	**Laufleistung (abgelesen)**	124.575 km
HSN/TSN	1480 / ABD 00013	**Kraftstoffart**	Elektro
Fahrzeugart	Geländewagen	**Antriebsart**	Allradantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Direktantrieb
Farbe	Schwarz Zweischicht-Uni	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung	153 kW	**Nächste HU**	11/2027
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	**Restlauf bis Service**	
Letzte Wartung		**Polsterart**	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.619 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	**Anzahl Halter**	1
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 5
Vertragsnummer	52087003	**Re-Import**	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/40 R20 101W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	5mm / 5mm	n.i.O.
2	255/40 R20 101W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags
Alarmanlage: Wächter-Modus
Antiblockiersystem (ABS)
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur. - Notbremsautomatik - Auffahrwarnung - Totwinkel-Überwachung
Außenspiegel elektrisch einklappbar - beheizte Seitenspiegel mit Abblendautomatik
Bremsleuchte, drittes
Dual Motor Allradantrieb
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Fensterheber elektrisch mit Tastendruck-Automatik
Frontkofferraum für Gepäck

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang
Glasdach: Getöntes Glasdach - mit UV- und Infrarot-Schutzschicht
Heckklappe automatisch
Heckscheibe beheizt
Individuelle Fahrerprofile
Innenraum-Bodenmatten
Klimaautomatik
Kopfstützen hinten (3)
Kopfstützen vorne (2)
LED-Nebelscheinwerfer
Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone
Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio
Over-the-Air Software-Updates - Im Laufe der Zeit wird Ihr Model Y sogar noch besser durch häufige drahtlose Software-Updates, um Ihnen neue Sicherheits-, Komfort- und Entertainment -Funktionen und noch mehr Leistung, Reichweite und Komfort zu bieten.
Premium Innenraum in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)
Premium Konnektivität - Echtzeit-Verkehrsflussanzeige - Satellitenbildkarten - Video-Streaming Zugriff auf Inhalte von Netflix, Youtube, Twitch und anderen Anbietern - Caraoke - Musik -Streaming - Internet-Browser - 30 Tage lang kostenlos und dann als Abonnement erhältlich
Premium-Soundsystem (14 Lautsprecher) - 1 Subwoofer, 2 Verstärker und Klangfeldprozessor
Rundumsichtkamera
Räder: Reifendruckkontrollsystem
Schlüsselloser Zugang
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sicherheitsgurte - auf allen Sitzplätzen - vorne höhenverstellbar
Sitze: 2. Sitzreihe mit verstellbaren Sitzlehnen
Sitze: Beheizte Vorder- und Rücksitze
Sitze: Separat umklappbare Rücksitze (3)
Sitze: Vordersitze mit elektrischen Verstellfunktionen
USB-Anschlüss, vorne - USB-A Anschluss im Handschuhfach mit abnehmbaren 128 GB Speichermedium
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Autopilot: Enhanced Autopilot (verbesserter Autopilot) - Mit Autopilot navigieren - Spurwechselassistent - Autoparken - Herbeirufen (Bei Ansteuerung mit der Tesla App findet Ihr geparktes Auto Sie und kommt zu Ihnen.) - Smart Herbeirufen (- meistert auch komplexe Parkbedingungen. Sie hält sich an Spurmarkierungen oder Stoppschilder und vermeidet Fußgänger oder Hindernisse wie Verkehrskegel, Abfallkörbe oder abgestellte Einkaufswagen.)
Lackierung: Uni
Räder: 20-Zoll Felgen Induction

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
2	Rad/Reifen	Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern
3	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Steinschlag - instandsetzen und lackieren
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
8	Seitenwand links	Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
9	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
10	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
11	Kotflügel links	Kotflügel links - Steinschlag - instandsetzen und lackieren
12	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Steinschlag - instandsetzen und lackieren
13	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
14	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne

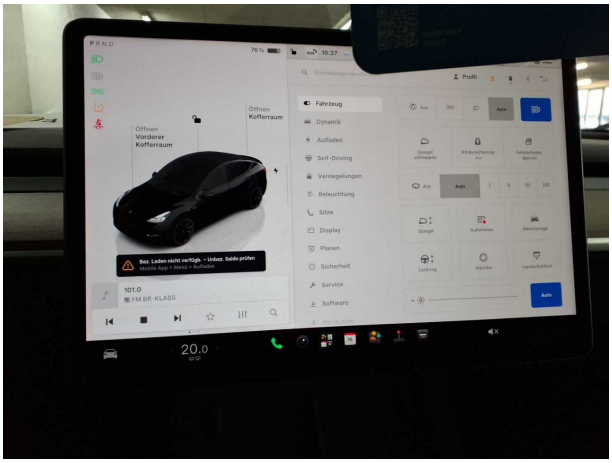


Abbildung 9: Kombiinstrument

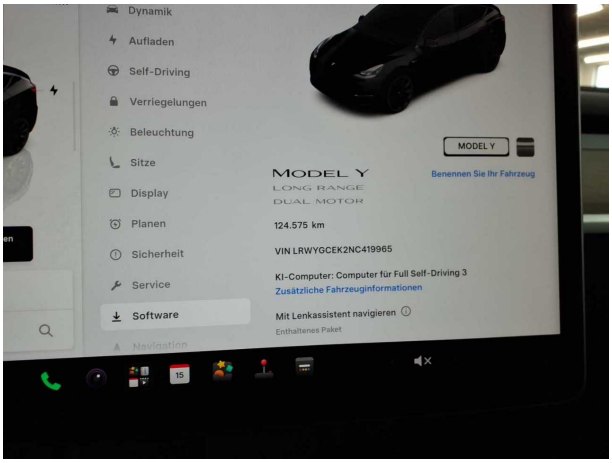


Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel

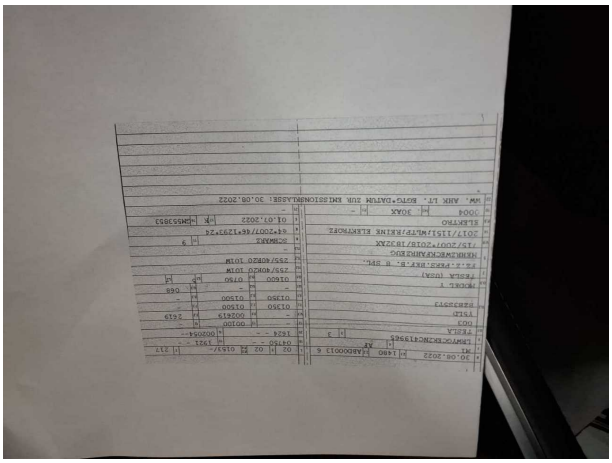


Abbildung 12: Zulassungsdokument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 16: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach


Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair

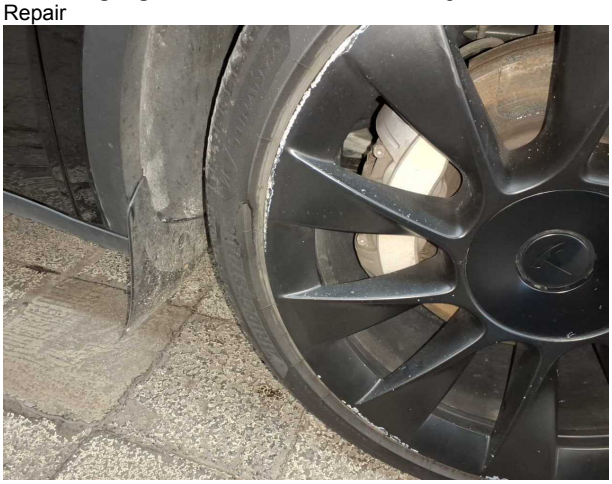

Beschädigung #2: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern

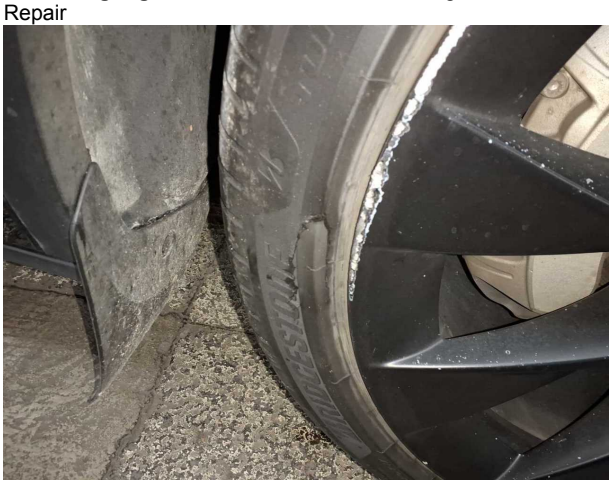

Beschädigung #2: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Steinschlag - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

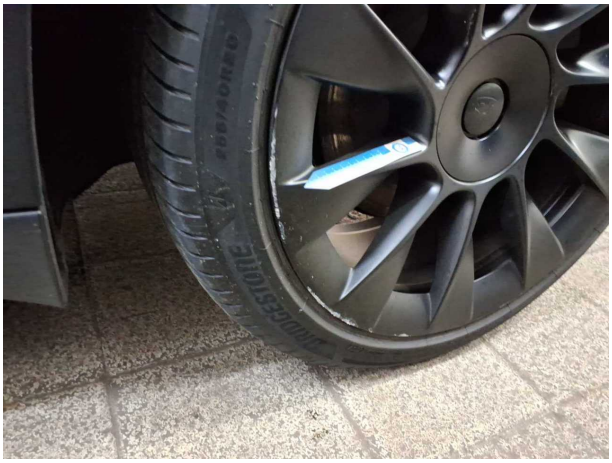


Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern

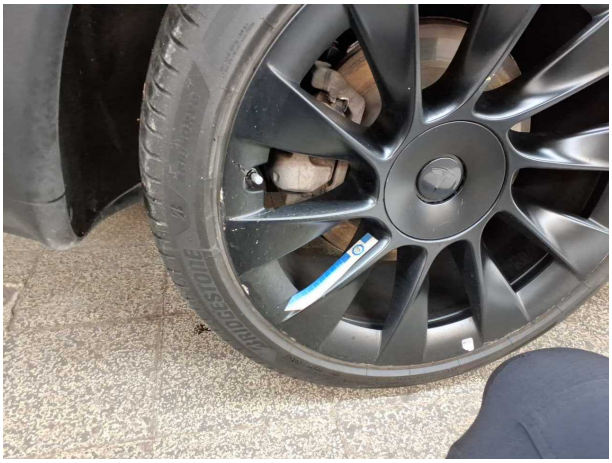

Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

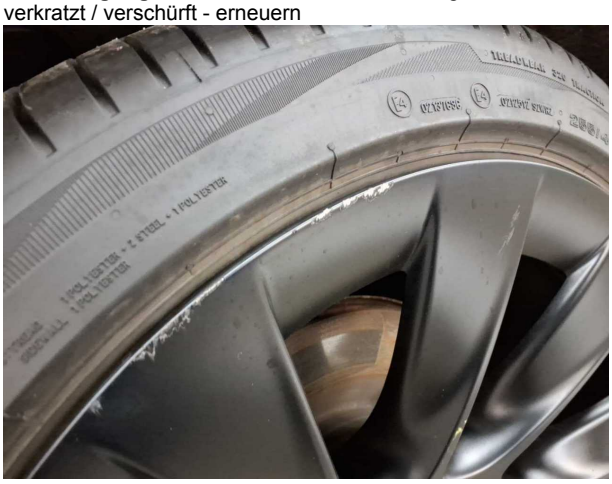

Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratz… verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #8: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

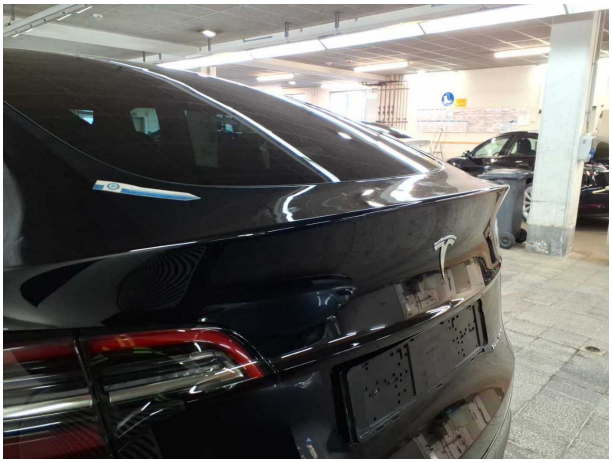

Beschädigung #9: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

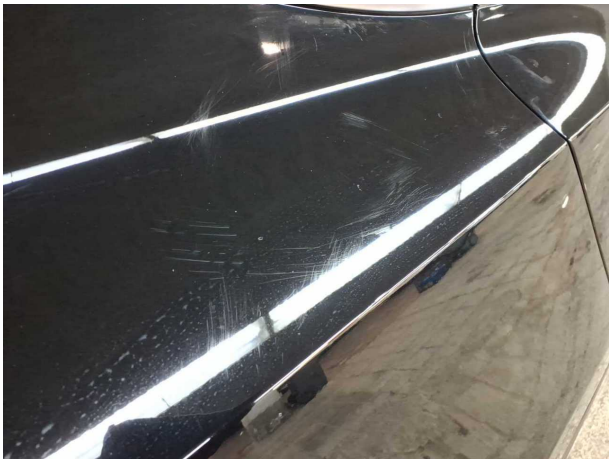

Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Kotflügel links: Kotflügel links - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Kotflügel links: Kotflügel links - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Steinschlag - instandsetzen und lackieren


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Heidenheim
Siemensstrasse 85
89520 Heidenheim an der Brenz


Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #13: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

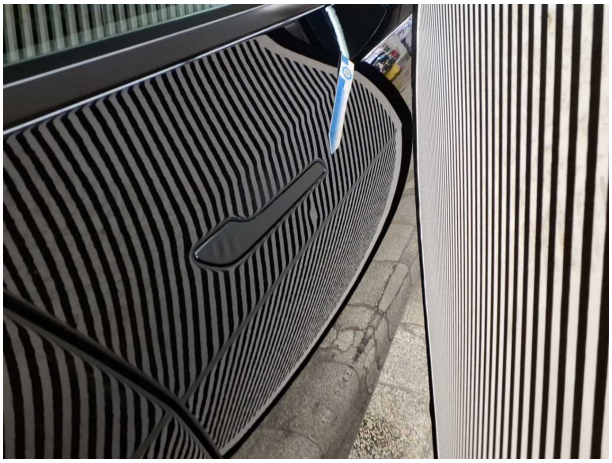

Beschädigung #13: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

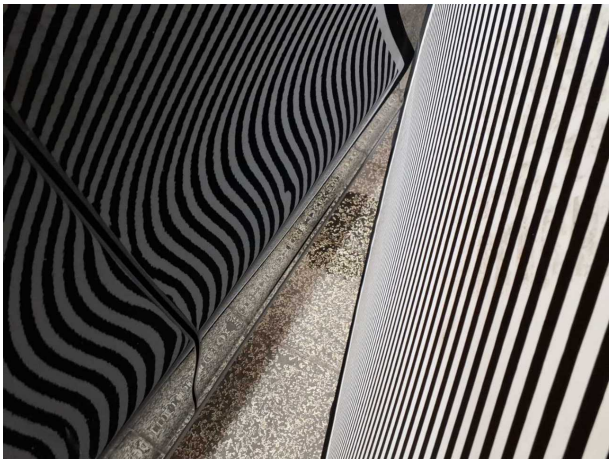

Beschädigung #13: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - instandsetzen und lackieren