Ingenieurbüro Hofmann GmbH & Co. KG
Hertzstraße 12 · 96050 Bamberg
T 0951 91221-0
E tuev-station-bamberg@tuev-nord.de
W www.ibhofmann.de

Autohaus Sperber GmbH & Co. KG
Ohmstraße 10 a
96050 Bamberg

PRÜFGUTACHTEN

PP26012547628

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

BETRIFFT	Leasingrückgabe
Auftragsnummer	PP26012547628
Auftrag vom / durch	28.04.2026 / Autohaus Sperber GmbH Bamberg
Fahrzeughalter	Perbility GmbH Starkenfeldstr. 21, 96050 Bamberg
Sachverständiger	Philipp Piezocha
Besichtigungsdatum	28.04.2026
Besichtigungsort	Autohaus Sperber GmbH & Co. KG Ohmstraße 10 a, 96050 Bamberg



FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll)

Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

Reparaturkosten gesamt	4.700,65 EUR
Davon überdurchschnittlich	2.258,62 EUR

Anhang: 1 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht/Fotos

Bewertungsdatum: 28.04.2026
Bamberg, den 28.04.2026

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Sitz der Gesellschaft
Ingenieurbüro Hofmann GmbH & Co. KG
Hertzstraße 12 · 96050 Bamberg · St.-Nr. 207/163/10400
Amtsgericht Bamberg: HRA 11905 · UST-IdNr. DE299395650

Komplementär
Ingenieurbüro Hofmann Verwaltungs GmbH
Amtsgericht Bamberg: HRB 8099
Geschäftsführer: Olaf Oestmann, Thomas Rumpel

HypoVereinsbank Bamberg
IBAN: DE44 7702 0070 0003 7225 54
Postbank Nürnberg
IBAN: DE41 7601 0085 0087 9708 53

TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Amtliches Kennzeichen	BA PE 76
Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Van
Fabrikat	BMW
Typ / Untertyp	2 Active Tourer (U06)(2021->) / 223 i xDrive Luxury Line
KBA-Nummer	0005/DHN
Fahrzeug-Ident-Nummer	WBA41BX0907M82102 (1) identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung 1
Erste / Letzte Zulassung	06.06.2023 / 06.06.2023
Hubraum / Leistung	1.998 cm³ / 150 kW (204 PS)
Motor	Mild-Hybrid 160 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW)
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6d
Getriebe / Anzahl der Gänge	Automatik / 7
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.690 / 2.170 / 480 kg
Länge / Breite / Höhe	4.386 / 1.824 / 1.576 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Allradantrieb
Anzahl Halter	1
nächste HU	06/2026
Letzter Kundendienst am	22.09.2025
Letzter Kundendienst bei km	60.475
Laufleistung abgelesen	74.820 km
Farbe	SCHWARZ II
Besichtigungszustand	unzerlegt
Besichtigungsbedingungen	unter Verwendung einer Hebebühne / Hubmittel, Probefahrt auf Betriebsgelände bis max. 15 km/h durchgeführt
Allgemeinzustand	gut

BEREIFUNG

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung	Profiltiefe in mm links	Profiltiefe in mm rechts
1	Vredestein	205/60 R17 97W Ultrac XL *	4	4
2	Bridgestone	205/60 R17 97W Turanza T 005 XL *	5	5

Sitz der Gesellschaft
Ingenieurbüro Hofmann GmbH & Co. KG
Hertzstraße 12 · 96050 Bamberg · St.-Nr. 207/163/10400
Amtsgericht Bamberg: HRA 11905 · UST-IdNr. DE299395650

Komplementär
Ingenieurbüro Hofmann Verwaltungs GmbH
Amtsgericht Bamberg: HRB 8099
Geschäftsführer: Olaf Oestmann, Thomas Rumpel

HypoVereinsbank Bamberg
IBAN: DE44 7702 0070 0003 7225 54
Postbank Nürnberg
IBAN: DE41 7601 0085 0087 9708 53

SERIENAUSSTATTUNG

Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: xDrive (Allrad), Ausstattungs-Paket: Connected Professional, BMW Curved Display, BMW Live Cockpit Plus, Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem), DAB-Tuner (Radioempfang digital), Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent), Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent, Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite, Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung, Fahrassistenz-System: Park-Assistent, Fahrassistenz-System: Parken Anfahrüberwachung, Fahrassistenz-System: Performance Control, Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion, Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC), Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic, Heckklappenbetätigung automatisch, Innenausstattung: Interieurleisten Quarz-Silber matt genarbt, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kältemittel R 1234 YF, Luxury Line, Länder-AV Deutschland, Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB), Motor 2,0 Ltr. - 150 kW Mild-Hybrid, Otto-Partikelfilter (OPF), Park-Distance-Control (PDC), Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer LED, Seitenairbag hinten, Seitenairbag vorn, Serien-Fahrwerk, Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung), Service-System: Concierge Services, Service-System: ConnectedDrive Services, Service-System: Gesetzlicher Notruf, Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Service-System: Remote Services, Servolenkung Servotronic, Sitzbezug / Polsterung: Leder-Optik / Sensatec, Start/Stop-Anlage (Funktion), Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach), Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch), Uni-Lackierung, Vlies-Batterie 60 Ah (AGM), Warndreieck, Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate, Widescreen Display, Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor

SONDERAUSSTATTUNG

Aktive Motorhaube, Aktivsitz vorn links, Aktivsitze vorn, Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten, Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz, BMW Drive Recorder (Dashcam), BMW Live Cockpit Professional, Comfort-Paket, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional, Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent, Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Speed Limit-Assistent, Fzg. ohne Modell-Schriftzug, Head-up-Display, Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging), Innenausstattung: Interieurleisten Edelholzausführung Eukalyptus offenporig mit Akzentleiste Perlglanz, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Innovations-Paket, Instrumententafel Luxury, Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem), Kraftstofftank: vergrößert, Parkassistent-Paket Plus, Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung, Service-System: BMW Intelligent Personal Assistant, Service-System: Remote 3D View, Service-System: WiFi-Direct, Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sitze hinten mechanisch verstellbar,

Sitzheizung vorn, Sound-System Harman-Kardon, Spiegel-Paket, Steuer-AV Befestigung Kindersitz, Steuer-AV Spezifische Zusatzumfänge Luxury, Vorbereitung Lenkradheizung, WLAN-Hotspot, LM-Felgen 7x17 (Doppelspeiche 834 M, Bicolor)

ZUSATZAUSSTATTUNG

LM-Felgen 17 Zoll Grau

Auftragserteilung

Auftragsgemäß wurde das vorstehend näher beschriebene Fahrzeug besichtigt und die folgenden Feststellungen getroffen.

Beweissicherungsmassnahmen

Zur Beweissicherung des Schadens wurden die dem Gutachtenoriginal beigefügten Lichtbilder gefertigt.

Anmerkungen

Die für die Erstellung des Gutachtens erforderlichen Grundlagen wurden durch den Sachverständigen Philipp Piezocha erstellt.

PRÜFBERICHT

Position	Beschreibung	Rep.-Kosten	ÜV*
Standard			
Übersichtsaufnahmen vorne	ohne Befund		





Übersichtsichtsaufnahmen hinten	ohne Befund		




Fahrgestellnummer (VIN)	ohne Befund		



Kilometerstand	ohne Befund		

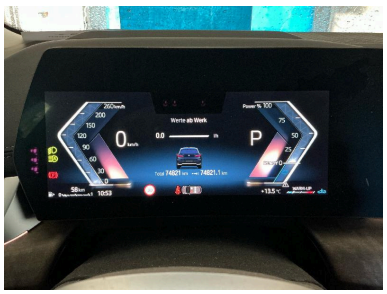

ÜV=überdurchschnittlicher Verschleiß | Rot=Rep.-kosten oder Kosten aus ÜV festgestellt | Gelb=Wichtiger Hinweis oder Kostenausweitung möglich | Grün=Ohne Befund


Position	Beschreibung	Rep.-Kosten	ÜV*
Innenraum vorne	ohne Befund		




Innenraum hinten	ohne Befund		




Serviceheft/Serviceanzeige	digital		
Fahrzeugschlüssel/ Fahrzeugdokumente	ohne Befund		

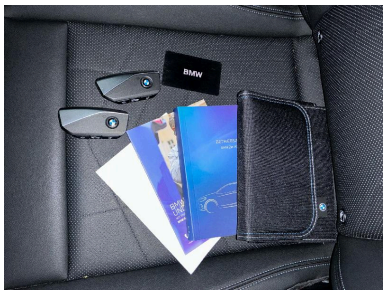


Fehlerspeicherabfrage	durchgeführt, nicht i.O., Protokoll im Anhang, Achtung! - Gültige Service Verträge vorhanden		
Motorraum	ohne Befund		



ÜV=überdurchschnittlicher Verschleiß | Rot=Rep.-kosten oder Kosten aus ÜV festgestellt | Gelb=Wichtiger Hinweis oder Kostenausweitung möglich | Grün=Ohne Befund

Position	Beschreibung	Rep.-Kosten	ÜV*
Koffer-/Laderaum/Aufbau	ohne Befund		

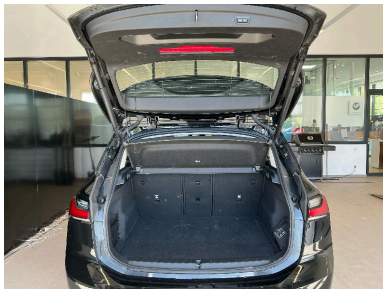

lose Teile	ohne Befund		






montierte Bereifung	ohne Befund		





Innenraum / Armaturenbrett	ohne Befund		

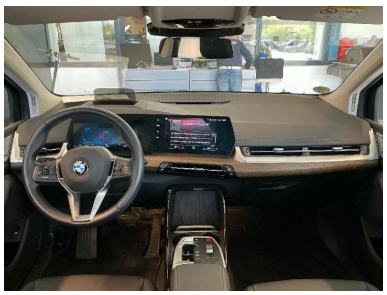

ÜV=überdurchschnittlicher Verschleiß | Rot=Rep.-kosten oder Kosten aus ÜV festgestellt | Gelb=Wichtiger Hinweis oder Kostenausweitung möglich | Grün=Ohne Befund

Position	Beschreibung	Rep.-Kosten	ÜV*
Multimediasystem	ohne Befund		






Übersichtsaufnahme vorne unten	ohne Befund		



Übersichtsaufnahme hinten unten	ohne Befund		

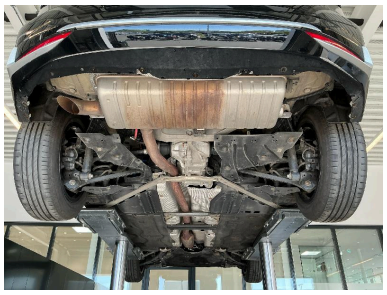

Seitenansicht Schweller links	ohne Befund		




ÜV=überdurchschnittlicher Verschleiß | Rot=Rep.-kosten oder Kosten aus ÜV festgestellt | Gelb=Wichtiger Hinweis oder Kostenausweitung möglich | Grün=Ohne Befund

Position	Beschreibung	Rep.-Kosten	ÜV*
Seitenansicht Schweller rechts	Gebrauchsspuren		






Karosserie außen/Lackierung/Beleuchtung

Dach	Gebrauchsspuren		

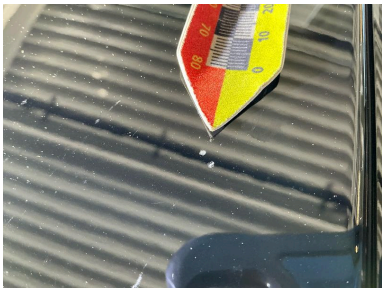



Frontscheibe	Mikrosteinschläge		

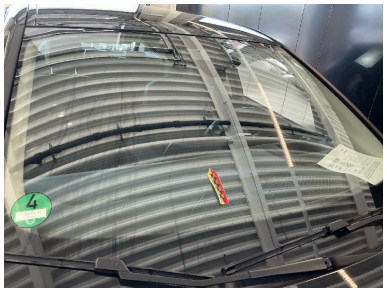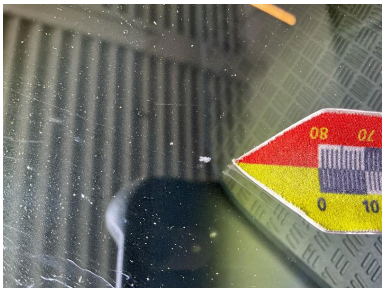Heckklappe	Dellen, sanft instandsetzen	250,00	250,00



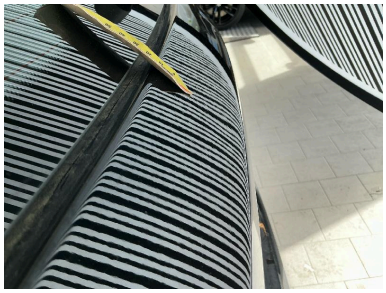

ÜV=überdurchschnittlicher Verschleiß | Rot=Rep.-kosten oder Kosten aus ÜV festgestellt | Gelb=Wichtiger Hinweis oder Kostenausweitung möglich | Grün=Ohne Befund

Motorhaube	Harzfleck, reinigen, polieren, Kostenausweitung möglich - Gebrauchsspuren	60,00	60,00





Lackschichtdicke	geprüft - in Ordnung		



Stoßfänger hinten	Gebrauchsspuren		





Stoßfänger vorne	unterhalb verschrammt, Smart Repair	200,00	200,00






Sitz der Gesellschaft
Ingenieurbüro Hofmann GmbH & Co. KG
Hertzstraße 12 · 96050 Bamberg · St.-Nr. 207/163/10400
Amtsgericht Bamberg: HRA 11905 · UST-IdNr. DE299395650


Komplementär
Ingenieurbüro Hofmann Verwaltungs GmbH
Amtsgericht Bamberg: HRB 8099
Geschäftsführer: Olaf Oestmann, Thomas Rumpel

HypoVereinsbank Bamberg
IBAN: DE44 7702 0070 0003 7225 54
Postbank Nürnberg
IBAN: DE41 7601 0085 0087 9708 53

Tür hinten links	Kratzer, lackieren, Minderwert	1.352,29	400,00

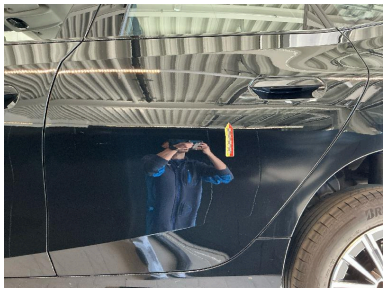


Tür hinten rechts	Dellen, instandsetzen, lackieren, Minderwert	1.415,14	600,00

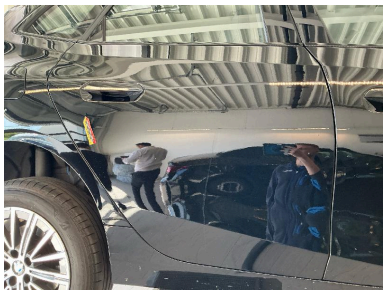



		3.277,43	1.510,00


Innen-/Kofferraum/Bereifung

Laderauminnenverkleidung	Gebrauchsspuren	






Alu-Felge hinten rechts	Gebrauchsspuren	

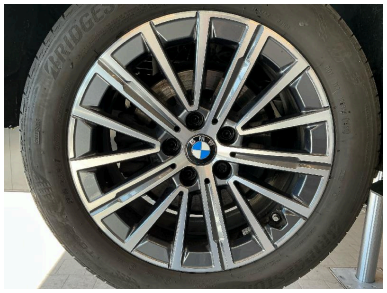



ÜV=überdurchschnittlicher Verschleiß | Rot=Rep.-kosten oder Kosten aus ÜV festgestellt | Gelb=Wichtiger Hinweis oder Kostenausweitung möglich | Grün=Ohne Befund

Alu-Felge vorne links	materialabtragend verschrammt, ersetzen, Minderwert	711,61	374,31

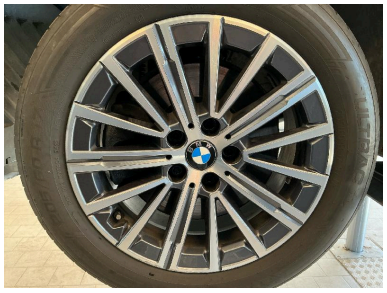


Alu-Felge vorne rechts	materialabtragend verschrammt, ersetzen, Minderwert	711,61	374,31

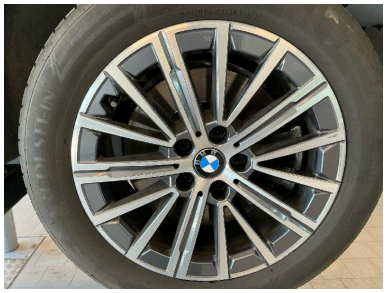


	1.423,22	748,62

Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung

Letzte Inspektion — ohne Befund



nächster Service — ohne Befund



ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.

Sitz der Gesellschaft
Ingenieurbüro Hofmann GmbH & Co. KG
Hertzstraße 12 · 96050 Bamberg · St.-Nr. 207/163/10400
Amtsgericht Bamberg: HRA 11905 · UST-IdNr. DE299395650

Komplementär
Ingenieurbüro Hofmann Verwaltungs GmbH
Amtsgericht Bamberg: HRB 8099
Geschäftsführer: Olaf Oestmann, Thomas Rumpel

HypoVereinsbank Bamberg
IBAN: DE44 7702 0070 0003 7225 54
Postbank Nürnberg
IBAN: DE41 7601 0085 0087 9708 53

Reparaturkosten gesamt	EUR	4.700,65
Davon überdurchschnittlich	EUR	2.258,62

ÜV=überdurchschnittlicher Verschleiß | Rot=Rep.-kosten oder Kosten aus ÜV festgestellt | Gelb=Wichtiger Hinweis oder Kostenausweitung möglich | Grün=Ohne Befund

Vorgangsprotokoll

XSL-Version: 3.36.3, von 10/2025

Anzeigeoptionen

Anzeigen Überschriften von ☑ Allgemeines ☑ Diagnose / Instandsetzung ☑ Programmierung ☑ mit Inhalt

Aktionsliste

Aktion	Datum	Dauer	Beginn	Ende
Fahrzeugtest gesamt	28.04.2026	00:00:33	11:40:01.627	11:40:35.079

Vorgang oben

--> Inhalt zeigen

1. Händler (28531) oben

Händlernummer:	28531
Vertriebspartnernummer:	28531
Betriebsstättennummer:	1
Händler:	Autohaus Sperber Ohmstr. 10a Bamberg DE
Marken:	BI,B0,B1,MI,01

2. Diagnosevorgang oben

Diagnosevorgang

Basissystemversion	**1.21.0**	Bedatungsversion (Abläufe)	**4.58.20**		
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	**WBA41BX0907M82102**	Fahrzeug	**-/U06/-/223i xDrive//-//-/2023-05-23**		
I-Stufe Werk:	**---**	I-Stufe Ist:	**U006-25-07-536**	I-Stufe Soll	**---**
Gesamtwegstrecke:	**74821 km / 46492 mls**				
Dauer	**11 Minuten 20.55 Sekunden (28.04.202611:40:01.627 ... 11:51:22.173)**	Client-ID	**legacy_emea_RITA**		

Fahrzeugtest oben

--> Inhalt zeigen

3. Dialog oben

Dauer 0 Minuten 33.45 Sekunden (28.04.202611:40:01.627 ... 11:40:35.079)

Result None

Info

Ich bestätige, dass ich die Zustimmung des Kunden zum Abrufen von Fahrzeugdaten erhalten habe.

Benutzereingabe Ja

4. Fahrzeugtest gesamt oben

Dauer 0 Minuten 33.45 Sekunden (28.04.202611:40:01.627 ... 11:40:35.079)

Ist Ergebnis i. O.? ja

Fahrzeugtest gesamt

SGBD	BNTN	Name	Ergebnis
ACSM6		ACSM6	io
BAT48FAR		BAT48FAR	io
UCAP_10		UCAP_10	io
SRR40_HR		SRR40_HR	io
HKFM_I20		HKFM_I20	io
BCP_SP21		BCP_SP21	io

DME9FF_R		DME9FF_R	io
GSMA02PU		GSMA02PU	io
LMV_U06		LMV_U06	io
IFM_01		IFM_01	io
SRR40_VR		SRR40_VR	io
SRR40_VL		SRR40_VL	io
IB_G70		IB_G70	io
SRR40_HL		SRR40_HL	io
RAM01		RAM01	io
VIP_I20		VIP_I20	io
SRR40ECU		SRR40ECU	io
FLM2_1_L		FLM2_1_L	io
FLM2_1_R		FLM2_1_R	io
WCA_V		WCA_V	io
SPNM02VL		SPNM02VL	io
PCU48_2		PCU48_2	io
LEMA02HG		LEMA02HG	io
SPNM02VR		SPNM02VR	io
BZM_U06		BZM_U06	io
KOMBSP21		KOMBSP21	io
WAVE_01		WAVE_01	io
HU_MGU		HU_MGU	io
FAS_I20		FAS_I20	io
TSG_FA		TSG_FA	io
TSG_BF		TSG_BF	io
ADCAM_M		ADCAM_M	nio
EPS_U06		EPS_U06	nio
FRR_30V		FRR_30V	nio
MPAD_PP		MPAD_PP	nio
MPAD_SSC		MPAD_SSC	nio

4.1. Fehlerliste oben

Dauer 0 Minuten 33.45 Sekunden (28.04.202611:40:01.627 ... 11:40:35.079)

Fehlerspeicher

SGBD	BNTN	Code	Beschreibung	KM-Stand	Fehlergruppe	FKB	Umweltbedingungen
ADCAM_M	---	S 0261	Keine Kommunikation möglich mit: Kamerabasiertes Fahrerassistenzsystem	73237	Bus- / Kommunikationsfehler		

BCP_S P21	---	80115C	Funktion: Scheibenentfrostung eingeschränkt/nicht verfügbar	66695	Funktionszustand	Häufigkeit: first: 1 - second: 1 - last: 1 -
						Informationseintrag (1: Ja, 0: Nein): first: 0 - second: 0 - last: 0 -
						Kilometerstand: first: 66695 km second: -1 - last: 66695 km
						SAE-Fehlerkode: first: -- - second: -- - last: -- -
						Zeitstempel: first: 78965658 s second: -1 - last: 78965658 s
BCP_S P21	---	801228	IHKA Bedienteil: Interner Fehler	66695	Steuergerätefehler	Häufigkeit: first: 2 - second: 2 - last: 2 -
						Informationseintrag (1: Ja, 0: Nein): first: 0 - second: 0 - last: 0 -
						Kilometerstand: first: 66695 km second: 66695 km last: 66695 km
						SAE-Fehlerkode: first: -- - second: -- - last: -- -
						Zeitstempel: first: 78963602 s second: 78964129 s last: 78964129 s

BCP_S P21	---	804130	Türaußengriffelektronik: Spielschutz aktiv	74820	Informationseinträge	Häufigkeit: first: 1 - second: 1 - last: 1 - Informationseintrag (1: Ja, 0: Nein): first: 1 - second: 1 - last: 1 - Kilometerstand: first: 74820 km second: -1 - last: 74820 km SAE-Fehlerkode: first: -- - second: -- - last: -- - Zeitstempel: first: 92463644 s second: -1 - last: 92463644 s
BCP_S P21	---	804840	BCP: Aktivierung Fahrbereitschaft nicht möglich	73731	Informationseinträge	Häufigkeit: first: 2 - second: 2 - last: 2 - Informationseintrag (1: Ja, 0: Nein): first: 1 - second: 1 - last: 1 - Kilometerstand: first: 72171 km second: 73731 km last: 73731 km SAE-Fehlerkode: first: -- - second: -- - last: -- - Zeitstempel: first: 89070913 s second: 89680267 s last: 89680267 s Ursache: first: Funkschlüssel nicht gefunden - second: Funkschlüssel nicht gefunden - last: Funkschlüssel nicht gefunden -
EPS_U 06	---	S 0399	Keine Kommunikation möglich mit: Elektromechanische Servolenkung (EPS)	73237	Bus- / Kommunikationsfehler	

FAS_I2_0	---	E45602	Botschaft (Geschwindigkeit Fahrzeug, 0x01A1) nicht aktuell, Sender MPAD	66614	Botschafts- / Signalfehler	Heilungszähler Informationseintrag (1: Ja, 0: Nein) Kilometerstand SAE-Fehlerkode Zeitstempel
						first: 20 - second: 20 - last: 20 - first: 1 - second: 1 - last: 1 - first: 66614 km second: -1 - last: 66614 km first: -- - second: -- - last: -- - first: 78825740 s second: -1 - last: 78825740 s
FLM2_1_L	---	805A05	Funktion Adaptive Lichtfunktionen nicht verfügbar	57667	Funktionszustand	Häufigkeit Informationseintrag (1: Ja, 0: Nein) Kilometerstand SAE-Fehlerkode Zeitstempel
						first: 1 - second: 1 - last: 1 - first: 0 - second: 0 - last: 0 - first: 57667 km second: -1 - last: 57667 km first: -- - second: -- - last: -- - first: 70959092 s second: -1 - last: 70959092 s

FLM2_ --- 1_R	805B8 6	Funktion Adaptive Lich tfunktionen nicht verfü gbar	57667	Funktionszusta nd	Häufigkeit: first: 1 - second: 1 - last: 1 - Informationsei ntrag (1: Ja, 0: Nein): first: 0 - second: 0 - last: 0 - Kilometerstand: first: 57667 k m second: -1 - last: 57667 km SAE-Fehlerko de: first: -- - second: -- - last: -- - Zeitstempel: first: 7095909 2 s second: -1 - last: 7095909 2 s
FRR_3 --- 0V	S 0215	Keine Kommunikation möglich mit: Frontrada rsensor (Fernbereich) / Aktive Geschwindigkei tsregelung	73237	Bus- / Kommu nikationsfehler	
IB_G7 --- 0	480B5 7	Parkbremse: Lösen de r Parkbremse aufgrun d eines Remote Softw are Upgrades verweig ert	57667	Informationsei nträge	Häufigkeit: first: 1 - second: 1 - last: 1 - Informationsei ntrag (1: ja, 0: nein): first: 1 - second: 1 - last: 1 - Kilometerstand: first: 57667 k m second: -1 - last: 57667 km SAE-Fehlerko de: first: -- - second: -- - last: -- - Zeitstempel: first: 7095900 1 s second: -1 - last: 7095900 1 s

LEMA0---2HG	BA09DB	EME48, Systemfehler, Klemme 40: 48 Volt Unterspannungsschutz	57667	Informationseinträge	Häufigkeit	first: 1 - second: 1 - last: 1 -
					Informationseintrag (1: ja, 0: nein)	first: 1 - second: 1 - last: 1 -
					Kilometerstand	first: 57667 km second: -1 - last: 57667 km
					SAE-Fehlerkode	first: ?? - second: ?? - last: ?? -
					Zeitstempel	first: 70959033 s second: -1 - last: 70959033 s
					ROTOR_DREHZAHL	first: -0.75 1/min second: 0 1/min last: -0.75 1/min
LEMA0---2HG	BA0A31	EME48, Umrichter, Spannungssensor, Spannungsversorgung 12 Volt: Plausibilitätsfehler	74206	Elektrische- / Plausibilitätsfehler	Häufigkeit	first: 3 - second: 3 - last: 3 -
					Informationseintrag (1: ja, 0: nein)	first: 0 - second: 0 - last: 0 -
					Kilometerstand	first: 57667 km second: 66070 km last: 74206 km
					SAE-Fehlerkode	first: ?? - second: ?? - last: ?? -
					Zeitstempel	first: -1 - second: 77913457 s last: -1 -
					OP_MODE	first: 21 0-n second: 21 0-n last: 21 0-n
					ANGEFORDERTER_BETRIEBSMODUS	first: 0 0-n second: 0 0-n last: 0 0-n

LEMA02HG	---	DE6B20	Botschaft (Messgröße Relaiszustand Betriebsspannung Mild-Hybrid-Technologie, 0x328) fehlt, Empfänger EME 48, Sender BATT48	58628	Botschafts- / Signalfehler	Häufigkeit: first: 1 - second: 1 - last: 1 - Informationseintrag (1: ja, 0: nein): first: 1 - second: 1 - last: 1 - Kilometerstand: first: 58628 km second: -1 - last: 58628 km SAE-Fehlerkode: first: ?? - second: ?? - last: ?? - Zeitstempel: first: 72493748 s second: -1 - last: 72493748 s
MPAD_PP	---	S 0808	Keine Kommunikation möglich mit: Medium Platform Automatic Driving	73237	Bus- / Kommunikationsfehler	
MPAD_SSC	---	S 0814	Keine Kommunikation möglich mit: Medium Platform Automatic Driving 2	73237	Bus- / Kommunikationsfehler	
SRR40_VR	---	7E0181	SRSNVR: Blindheit	71404	Informationseinträge	Häufigkeit: first: 1 - second: 1 - last: 1 - Informationseintrag (1: ja, 0: nein): first: 1 - second: 1 - last: 1 - Kilometerstand: first: 71404 km second: -1 - last: 71404 km Zeitstempel: first: 87532971 s second: -1 - last: 87532971 s Außentemperatur: first: 8 °C second: 0 °C last: 8 °C Fahrgeschwindigkeit: first: 0 km/h second: 0 km/h last: 0 km/h

UCAP_10	---	8031CB	Ultraschallsensoren hinten: Fremdschall	74820	Informationseinträge	Häufigkeit Informationseintrag (1: Ja, 0: Nein) Kilometerstand Zeitstempel
						first: 2 - second: 2 - last: 2 - first: 1 - second: 1 - last: 1 - first: 74820 km second: 74820 km last: 74820 km first: 92463636 s second: 92463651 s last: 92463651 s
VIP_I20	---	030807	Information: Nothaltea ssistent wurde aktiviert	74693	Informationseinträge	Häufigkeit Informationseintrag (1: ja, 0: nein) Kilometerstand SAE-Fehlerkode Zeitstempel Ursache für Aktivierung Nothalteassistent
						first: 4 - second: 4 - last: 4 - first: 0 - second: 0 - last: 0 - first: 59864 km second: 60390 km last: 74693 km first: -- - second: -- - last: -- - first: 73533549 s second: 73552617 s last: 91485918 s first: Übernahmeaufforderung ignoriert - second: Unaufmerksamkeit des Fahrers - last: Übernahmeaufforderung ignoriert -

VIP_I2 --- 0	D7647 E	Botschaft (Karosserie, 70.1.4) fehlt, Empfänger VIP, Sender BCP	64368	Botschafts- / Signalfehler	Häufigkeit	first: 1 - second: 1 - last: 1 -
					Informationseintrag (1: ja, 0: nein)	first: 1 - second: 1 - last: 1 -
					Kilometerstand	first: 64368 km second: -1 - last: 64368 km
					SAE-Fehlerkode	first: -- - second: -- - last: -- -
					Zeitstempel	first: 76731706 s second: -1 - last: 76731706 s
VIP_I2 --- 0	D764E 9	Botschaft (Fahrerassistenz, 0xFA) fehlt, Empfänger VIP, Sender ADCAML / BCP / HPAD / MPAD	64368	Botschafts- / Signalfehler	Häufigkeit	first: 1 - second: 1 - last: 1 -
					Informationseintrag (1: ja, 0: nein)	first: 1 - second: 1 - last: 1 -
					Kilometerstand	first: 64368 km second: -1 - last: 64368 km
					SAE-Fehlerkode	first: -- - second: -- - last: -- -
					Zeitstempel	first: 76731706 s second: -1 - last: 76731706 s

VIP_I2 --- 0	D764E D	Botschaft (Fahrerassistenz, 0xFC) fehlt, Empfänger VIP, Sender ADCAML / BCP / HPAD / MPAD	64368	Botschafts- / Signalfehler	Häufigkeit	first: 1 - second: 1 - last: 1 -
					Informationseintrag (1: ja, 0: nein)	first: 1 - second: 1 - last: 1 -
					Kilometerstand	first: 64368 km second: -1 - last: 64368 km
					SAE-Fehlerkode	first: -- - second: -- - last: -- -
					Zeitstempel	first: 76731706 s second: -1 - last: 76731706 s
VIP_I2 --- 0	D765E C	Botschaft (Karosserie, 0x19D) fehlt, Empfänger VIP, Sender BCP	64368	Botschafts- / Signalfehler	Häufigkeit	first: 1 - second: 1 - last: 1 -
					Informationseintrag (1: ja, 0: nein)	first: 1 - second: 1 - last: 1 -
					Kilometerstand	first: 64368 km second: -1 - last: 64368 km
					SAE-Fehlerkode	first: -- - second: -- - last: -- -
					Zeitstempel	first: 76731706 s second: -1 - last: 76731706 s

VIP_I2 --- 0	D765F 0	Botschaft (Fahrerassistenz, 0x1B1) fehlt, Empfänger VIP, Sender ADCAML / BCP / HPAD / MPAD	64368	Botschafts- / Signalfehler	Häufigkeit	first: 1 - second: 1 - last: 1 -
					Informationseintrag (1: ja, 0: nein)	first: 1 - second: 1 - last: 1 -
					Kilometerstand	first: 64368 km second: -1 - last: 64368 km
					SAE-Fehlerkode	first: -- - second: -- - last: -- -
					Zeitstempel	first: 76731706 s second: -1 - last: 76731706 s
VIP_I2 --- 0	D765F 8	Botschaft (Karosserie, 0x1BA) fehlt, Empfänger VIP, Sender BCP	64368	Botschafts- / Signalfehler	Häufigkeit	first: 1 - second: 1 - last: 1 -
					Informationseintrag (1: ja, 0: nein)	first: 1 - second: 1 - last: 1 -
					Kilometerstand	first: 64368 km second: -1 - last: 64368 km
					SAE-Fehlerkode	first: -- - second: -- - last: -- -
					Zeitstempel	first: 76731706 s second: -1 - last: 76731706 s

VIP_I2 --- 0	D765FC	Botschaft (Karosserie, 0x1DB) fehlt, Empfänger VIP, Sender BCP	64368	Botschafts- / Signalfehler	Häufigkeit	first: 1 - second: 1 - last: 1 -
					Informationseintrag (1: ja, 0: nein)	first: 1 - second: 1 - last: 1 -
					Kilometerstand	first: 64368 km second: -1 - last: 64368 km
					SAE-Fehlerkode	first: -- - second: -- - last: -- -
					Zeitstempel	first: 76731706 s second: -1 - last: 76731706 s
VIP_I2 --- 0	D76650	Botschaft (Karosserie, 0x233) fehlt, Empfänger VIP, Sender BCP	64368	Botschafts- / Signalfehler	Häufigkeit	first: 1 - second: 1 - last: 1 -
					Informationseintrag (1: ja, 0: nein)	first: 1 - second: 1 - last: 1 -
					Kilometerstand	first: 64368 km second: -1 - last: 64368 km
					SAE-Fehlerkode	first: -- - second: -- - last: -- -
					Zeitstempel	first: 76731706 s second: -1 - last: 76731706 s

VIP_I2 --- 0	D7667 7	Signal (Fahrerassistenz, 0x236) ungültig, Sender ADCAML / ADCAMM	73884	Botschafts- / Signalfehler	Häufigkeit	first: 24 - second: 24 - last: 24 -
					Informationseintrag (1: ja, 0: nein)	first: 1 - second: 1 - last: 1 -
					Kilometerstand	first: 58642 km second: 59506 km last: 73884 km
					SAE-Fehlerkode	first: -- - second: -- - last: -- -
					Zeitstempel	first: 72707252 s second: 73055528 s last: 90046712 s
VIP_I2 --- 0	D7671 C	Botschaft (Karosserie, 0x1B2) fehlt, Empfänger VIP, Sender BCP	64368	Botschafts- / Signalfehler	Häufigkeit	first: 1 - second: 1 - last: 1 -
					Informationseintrag (1: ja, 0: nein)	first: 1 - second: 1 - last: 1 -
					Kilometerstand	first: 64368 km second: -1 - last: 64368 km
					SAE-Fehlerkode	first: -- - second: -- - last: -- -
					Zeitstempel	first: 76731706 s second: -1 - last: 76731706 s

VIP_I2 --- 0	D767C 8	Signal (Karosserie, 0x 183) ungültig, Sender BCP	73884	Botschafts- / Signalfehler	Häufigkeit	first: 13 - second: 13 - last: 13 -
					Informationseintrag (1: ja, 0: nein)	first: 1 - second: 1 - last: 1 -
					Kilometerstand	first: 59506 km second: 62592 km last: 73884 km
					SAE-Fehlerkode	first: -- - second: -- - last: -- -
					Zeitstempel	first: 73055617 s second: 75585903 s last: 90046716 s
VIP_I2 --- 0	D7684 3	Botschaft (Fahrerprofil erweitert, 0x1BE) fehlt, Empfänger VIP, Sender BCP	64368	Botschafts- / Signalfehler	Häufigkeit	first: 1 - second: 1 - last: 1 -
					Informationseintrag (1: ja, 0: nein)	first: 1 - second: 1 - last: 1 -
					Kilometerstand	first: 64368 km second: -1 - last: 64368 km
					SAE-Fehlerkode	first: -- - second: -- - last: -- -
					Zeitstempel	first: 76731706 s second: -1 - last: 76731706 s

VIP_I20	---	D76849	Botschaft (Karosserie, 0x274) fehlt, Empfänger VIP, Sender BCP / MPAD	64368	Botschafts- / Signalfehler	Häufigkeit: first: 1 - second: 1 - last: 1 - Informationseintrag (1: ja, 0: nein): first: 1 - second: 1 - last: 1 - Kilometerstand: first: 64368 km second: -1 - last: 64368 km SAE-Fehlerkode: first: -- - second: -- - last: -- - Zeitstempel: first: 767317066 s second: -1 - last: 767317066 s
WCA_V	---	8056C5	SAMV: temporäre Funktionseinschränkung: Fremdkörper erkannt	---	Informationseinträge	Häufigkeit: first: 0 - second: 0 - last: 0 - Informationseintrag (1: Ja, 0: Nein): first: 1 - second: 1 - last: 1 - Kilometerstand: first: -1 - second: -1 - last: -1 - Zeitstempel: first: -1 - second: -1 - last: -1 -

Check-Control-Meldungen

Code	Beschreibung	KM-Stand	Ist aktuell vorhanden?
00203	Getriebe in Position N. Getriebe in Position N Zum Aussteigen: Fahrzeug gegen Wegrollen sichern. Zum Fahren: Angurten und Tür schließen. Ggf. Fahrzeug von außen nicht verriegelbar.	70976	Nein
00275	Kraftstoffreserve.	74816	Ja
00299	Notrufsystem ausgefallen. Notrufsystem ausgefallen Es kann kein Notruf abgesetzt werden. Bei wiederholtem Auftreten vom Service Partner prüfen lassen.	60496	Nein
00784	Fernlichtassistent. Fernlichtassistent Weiterfahrt möglich. Fernlichtassistent vorübergehend eingeschränkt. Eingeschränkte Sicht der Frontkamera, ggf. Frontscheibe reinigen. Weitere Informationen siehe Betriebsanleitung.	67968	Nein
00913	Fahrerassistenz einge-schränkt. Sicht Kamera. Fahrerassistenz eingeschränkt. Sicht Kamera Weiterfahrt möglich. Fahrerassistenzsysteme z. B. durch Blendung, Wetterbedingungen oder Verschmutzung eingeschränkt, ggf. Frontscheibe reinigen. Weitere Informationen siehe Betriebsanleitung.	70904	Nein

00920	Fahrerassistenz einge-schränkt. Sicht Radar. Fahrerassistenz eingeschränkt. Sicht Radar Weiterfahrt möglich. Fahrerassistenzsysteme z. B. durch Wetterbedingungen oder Verschmutzung eingeschränkt, ggf. Frontradar reinigen. Weitere Informationen siehe Betriebsanleitung.	73176	Nein
00987	Diagnosemodus aktiv. Diagnosemodus aktiv Zum Beenden des Diagnosemodus Start/Stopp betätigen.	66544	Nein
02193	Zum Rollen Bremse kurz treten. Zum Rollen Bremse kurz treten Fahrzeug wird gehalten. Für freies Rollen Bremspedal betätigen und wieder lösen.	58696	Nein
02226	Regelung auf Ampeln. Regelung auf Ampeln Weiterfahrt möglich. Bei Ampeln ggf. selbst bremsen. Erhöhte Aufmerksamkeit erforderlich. Eingeschränkte Sicht der Frontkamera, ggf. Frontscheibe reinigen. Weitere Informationen siehe Betriebsanleitung.	70904	Nein
02255	Heckklappe offen. Bitte schließen. Heckklappe offen Bitte schließen.	73616	Nein
02278	Stau. Rettungsgasse bilden.	73416	Nein
02421	Elektrische Zusatz-speicher abgeschaltet. Elektrische Zusatzspeicher abgeschaltet Zum Einschalten der Zusatzspeicher Frontklappe schließen.	64368	Nein

Bitte beachten: der Kilometerstand bei den Check-Control-Meldungen wird in 8km Schritten angezeigt.

5. Aktueller Kontext (7M82102) oben

Dauer 0 Minuten 33.45 Sekunden (28.04.202611:40:01.627 ... 11:40:35.079)

Verbindung online

SG-Umfang Ist-Verbau

Identifizierung vehicle

Fahrzeug (7M82102)

Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	**7M82102**	Typschlüssel:	-	Länderausführung:	-
Marke:	-	Verkaufsbezeichnung:	223i xDrive	Entwicklungsbaureihe:	U06
Baureihe:	-	Antrieb:	-	Karosserie:	-
Motor:		Hubraum:	---	Montageland:	---
		Hybrid:	---		
Lenkung:	-	Getriebe:	-	Basisausführung:	---
Produktionsdatum:	2023-05-23	Baustand:	---	Gesamtwegstrecke:	74821 km / 46 492 mls
I-Stufe Ist:	U006-25-07-536	I-Stufe Werk:	---	I-Stufe historisch:	---
Version der HMI:	ID8				
Niederspannungsbatterie:	82 % (12.42 V)				
Tankinhalt:	4 l				

5.1. Status Funktionsfreischaltung oben

5.2. Check-Control-Meldungen oben

Check-Control-Meldungen

Code	Beschreibung	KM-Stand	Ist aktuell vorhanden?
00203	Getriebe in Position N. Getriebe in Position N Zum Aussteigen: Fahrzeug gegen	70976	Nein

	Wegrollen sichern. Zum Fahren: Angurten und Tür schli eßen. Ggf. Fahrzeug von außen nicht verriegelbar.		
00275	Kraftstoffreserve.	74816	Ja
00299	Notrufsystem ausgefallen. Notrufsystem ausgefallen Es kann kein Notruf abgesetzt werden. Bei wiederholtem Auftreten vom Service Partne r prüfen lassen.	60496	Nein
00784	Fernlichtassistent. Fernlichtassistent Weiterfahrt möglich. Fernlichtassistent vorübergehend eingeschränkt. Eingeschränkte Sicht der Frontkamera, ggf. Frontscheibe reinigen. Weitere Inform ationen siehe Betriebsanleitung.	67968	Nein
00913	Fahrerassistenz einge-schränkt. Sicht Kamera. Fahrerassistenz eingeschränkt. Sicht Kamera Weiterfahr t möglich. Fahrerassistenzsysteme z. B. durch Blendun g, Wetterbedingungen oder Verschmutzung eingeschrän kt, ggf. Frontscheibe reinigen. Weitere Informationen sie he Betriebsanleitung.	70904	Nein
00920	Fahrerassistenz einge-schränkt. Sicht Radar. Fahrerassistenz eingeschränkt. Sicht Radar Weiterfahrt möglich. Fahrerassistenzsysteme z. B. durch Wetterbedi ngungen oder Verschmutzung eingeschränkt, ggf. Frontr adar reinigen. Weitere Informationen siehe Betriebsanlei tung.	73176	Nein
00987	Diagnosemodus aktiv. Diagnosemodus aktiv Zum Beenden des Diagnosemodu s Start/Stopp betätigen.	66544	Nein
02193	Zum Rollen Bremse kurz treten. Zum Rollen Bremse kurz treten Fahrzeug wird gehalten. Für freies Rollen Bremspedal betätigen und wieder löse n.	58696	Nein
02226	Regelung auf Ampeln. Regelung auf Ampeln Weiterfahrt möglich. Bei Ampeln g gf. selbst bremsen. Erhöhte Aufmerksamkeit erforderlic h. Eingeschränkte Sicht der Frontkamera, ggf. Frontsch eibe reinigen. Weitere Informationen siehe Betriebsanlei tung.	70904	Nein
02255	Heckklappe offen. Bitte schließen. Heckklappe offen Bitte schließen.	73616	Nein
02278	Stau. Rettungsgasse bilden.	73416	Nein
02421	Elektrische Zusatz-speicher abgeschaltet. Elektrische Zusatzspeicher abgeschaltet Zum Einschalt en der Zusatzspeicher Frontklappe schließen.	64368	Nein

Bitte beachten: der Kilometerstand bei den Check-Control-Meldungen wird in 8km Schritten angezeigt.