DEKRA-Nr: 0357 / 061732 / 2026 / B083273002750 vom 03.11.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	03.11.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 113 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	04.11.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Kia	Typ / Verkaufsbez.	Ceed Sportswagon (CD)(2018->2025) / Ceed 1.6 Plug-in Hybrid Vision (EURO 6d)
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	U5YH581AGPL033081	HSN / TSN	2234 / ABD
DAT €uropa-Code®	014250260320001	DAT Marktindex	DE003 6330
Km-Stand abgelesen	81950	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Zylinderanzahl		Leistung (kW)	77
Hubraum (ccm)	1580	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe / Farbe	(1K) ZILINASCHWARZ MET. / Metallic / 1K / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	205 / 55 R 16 91 H	Michelin / Energy Saver +	S /O	6 mm
	rechts	205 / 55 R 16 91 H	Michelin / Energy Saver +	S /O	6 mm
2	links	205 / 55 R 16 91 H	Michelin / Energy Saver +	S /O	6 mm
	rechts	205 / 55 R 16 91 H	Michelin / Energy Saver +	S /O	6 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.09.2027			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 6 Lautsprecher, Abbiegelicht, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Umfeldschutz (virtueller Motorsound), Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (TCS), Anzeige für Reifendruck im Display, Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display, Audiosystem: Radio mit RDS / MP3 inkl. TFT-Display, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstellbar, beide, Außenspiegel heizbar, Bi-LED-Scheinwerfer, Bordcomputer, Bremsassistent, Chromeinfassung Seitenfenster, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachantenne im Haifischflossen-Design, Dachreling, Dachspoiler, Eco-Paket, Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektromotor 44 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Fußmatten, Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, Getränkehalter, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte, Hybrid 104 kW (Motor 1,6 Ltr. - 77 kW), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kopfstützen vorn verstellbar, Kühlergrill Klavierlack, LM-Felgen 6,5x16, Ladekabel mit Typ 2-Stecker (16 / 20 A), Laderaumboden variabel, Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Luftausströmer im Fond mitte, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn, Modellpflege, Multifunktion für Lenkrad, Nebelscheinwerfer LED, Plug-in Hybrid, Reifen 205/55 R16 ..H, Reifen-Reparaturset, Rückfahrkamera, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Schließ-/Startsystem Smart-Key, Seitenairbag, Servolenkung elektronisch gesteuert, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonderlackierung Carrara-Weiß, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage (ISG), Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht LED, Tagfahrlicht LED hinten, Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll), Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen Chrom-Optik, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
83504	Motor 1,6 Ltr. - 77 kW (System: 104 kW) Hybrid
1505	Komfort-Paket
11000	Metallic-Lackierung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

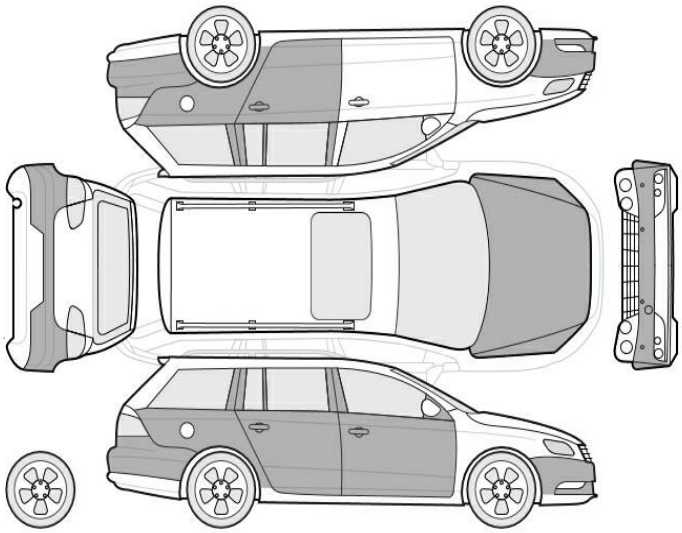

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Wartung fällig,
2. Entfall der uneingeschränkten Herstellergarantie,
3. Einstig vorne links verschrammt, smart repair (Bild 7)
4. Tür vorne rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 21)
5. Tür hinten rechts, eingedellt, smart repair (Bild 20)
6. Seitenteil hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 18, 19)
7. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren (Bild 16, 17)
8. Seitenteil hinten links, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 14)
9. Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschläge > 6 Stück/dm², lackieren (Bild 11, 12)
10. Motorhaube, Steinschläge > 6 Stück/dm², lackieren (Bild 8, 9)
11. Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Einstig hinten links verschrammt, (Bild 10)
Tür hinten links Lackierung, verschrammt,
Gebrauchsspur (Bild 15)

Fehlende Teile

1. Wartungsnachweis



Bild 1 : Diagonal von vorne

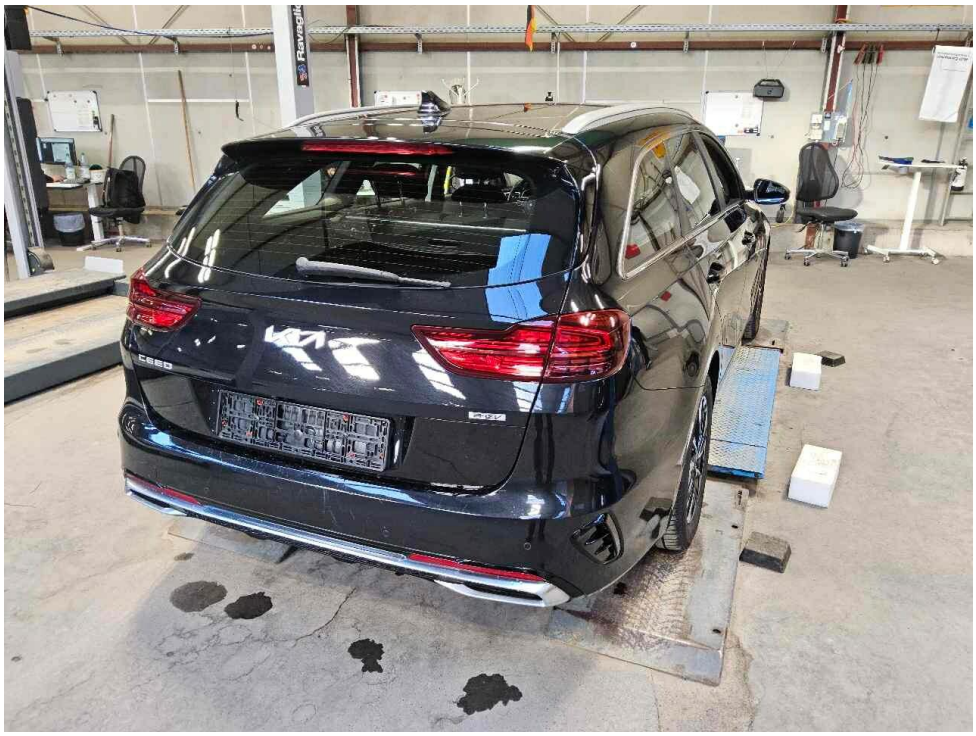


Bild 2 : Diagonal von hinten

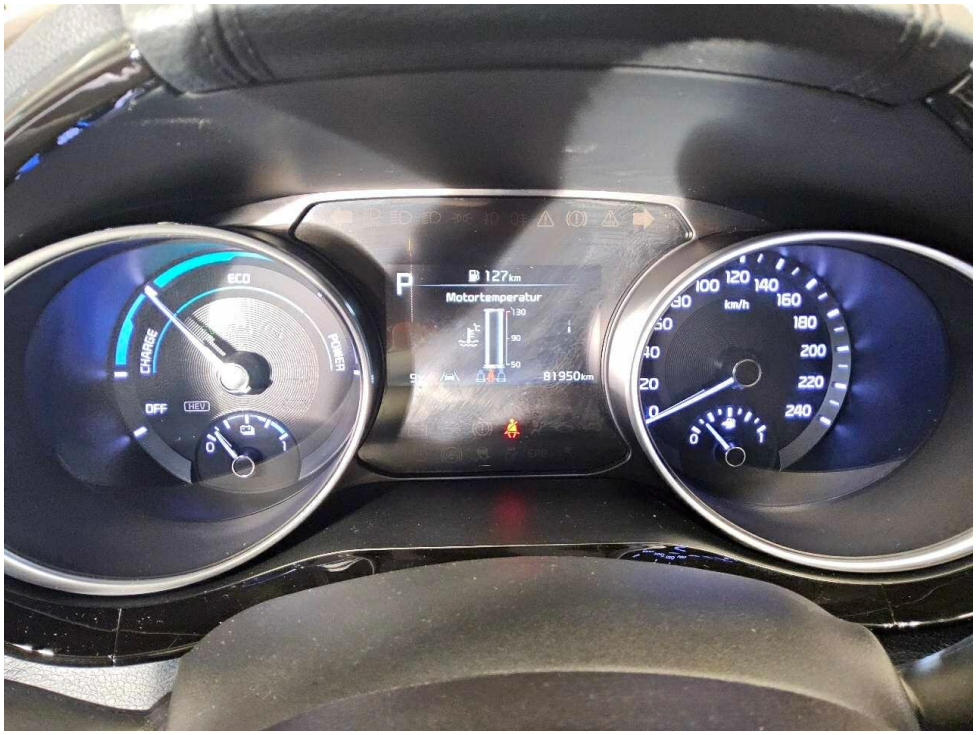


Bild 3 : Tacho mit KM Stand

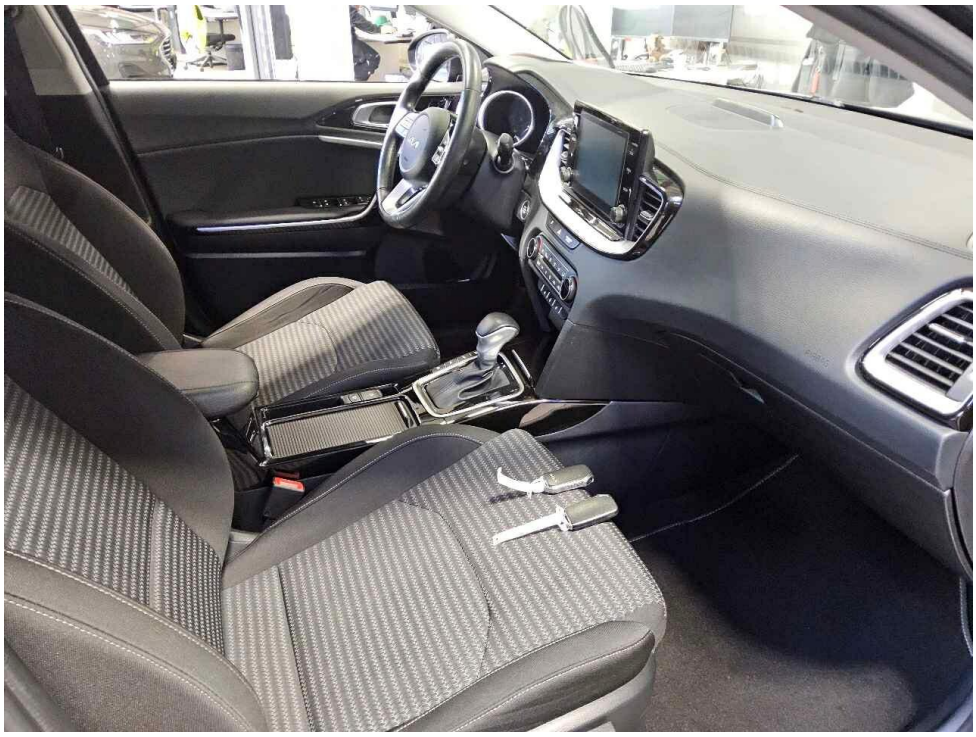


Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne

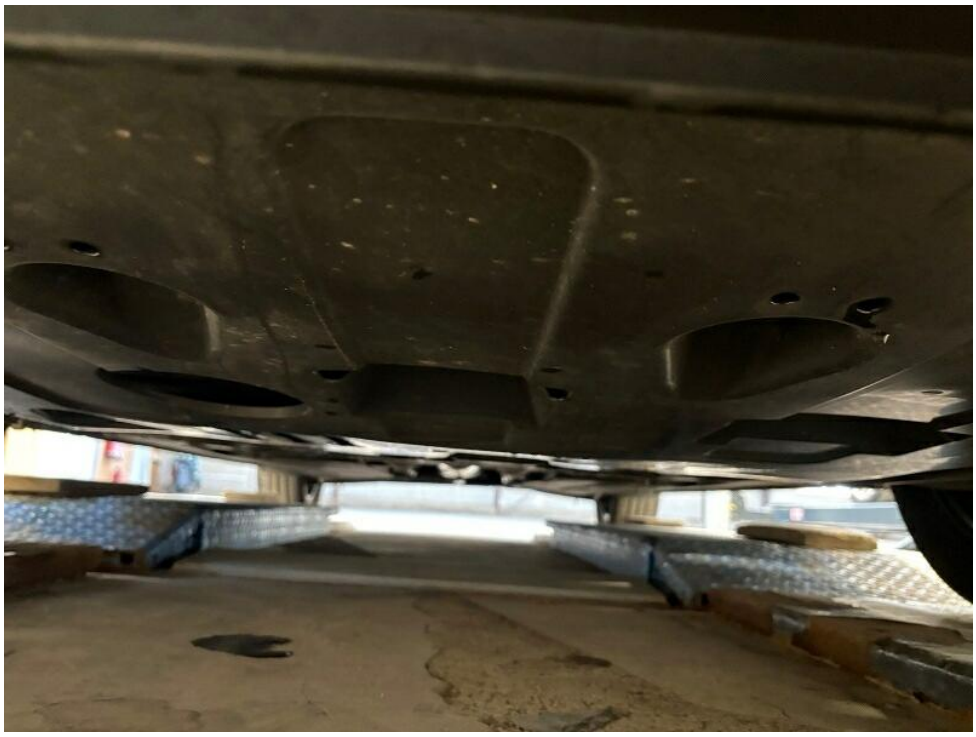


Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat

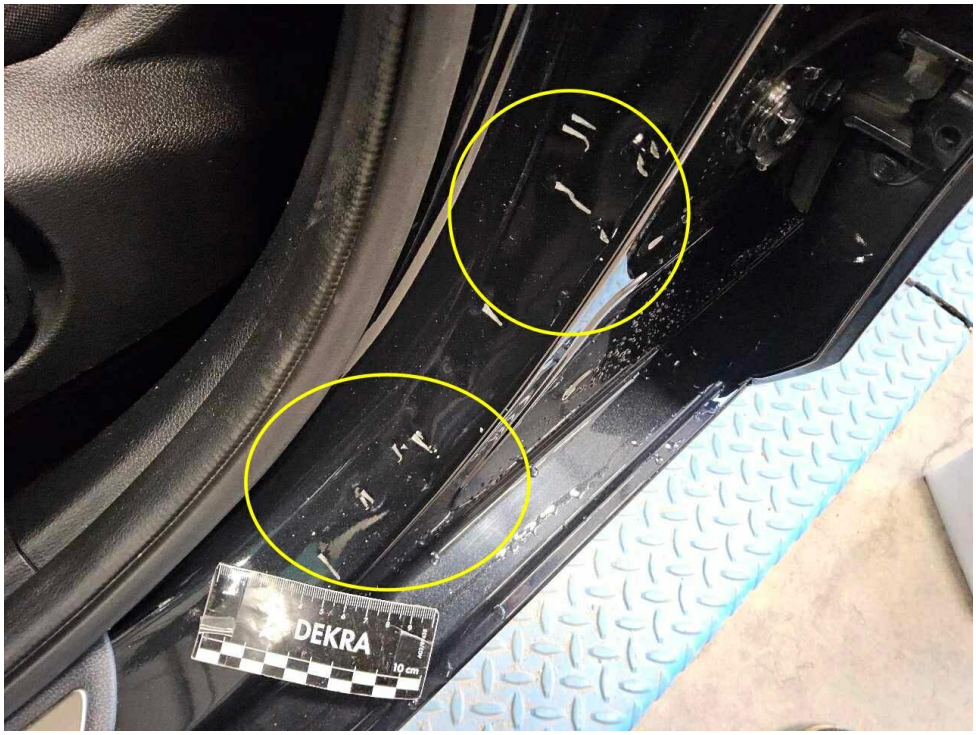


Bild 7 : Einstig vorne links verschrammt

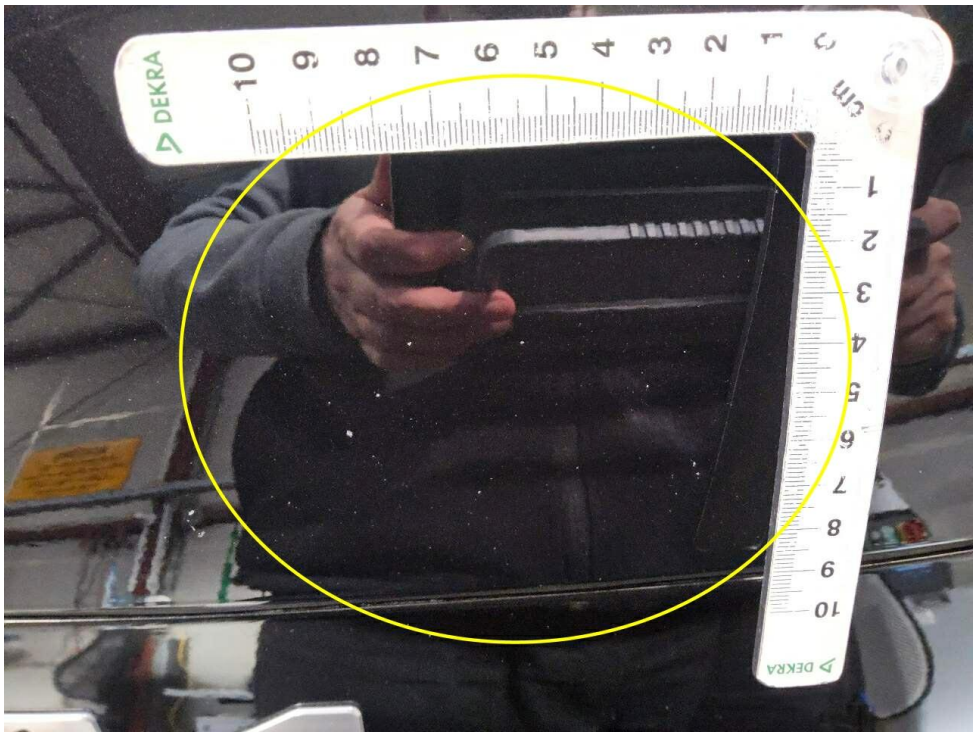


Bild 8 : Motorhaube, Steinschläge > 6 Stück/dm², lackieren



Bild 9 : Motorhaube, Steinschläge > 6 Stück/dm², lackieren



Bild 10 : Einstig hinten links verschrammt



Bild 11 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschläge > 6 Stück/dm², lackieren

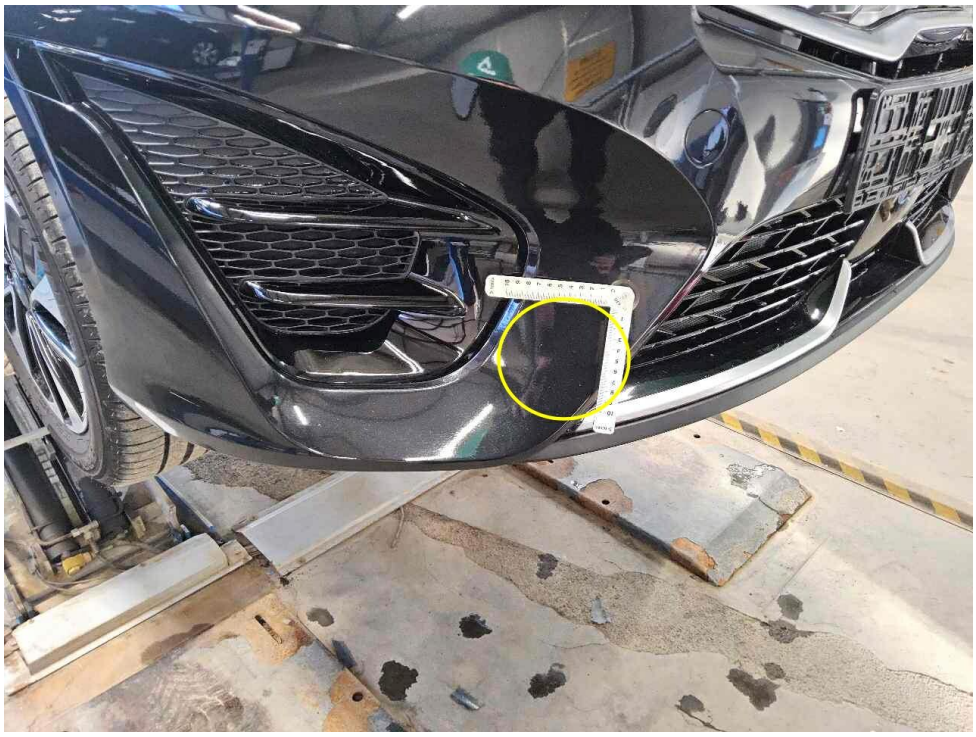


Bild 12 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschläge > 6 Stück/dm², lackieren



Bild 13 : Seitenteil hinten links, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

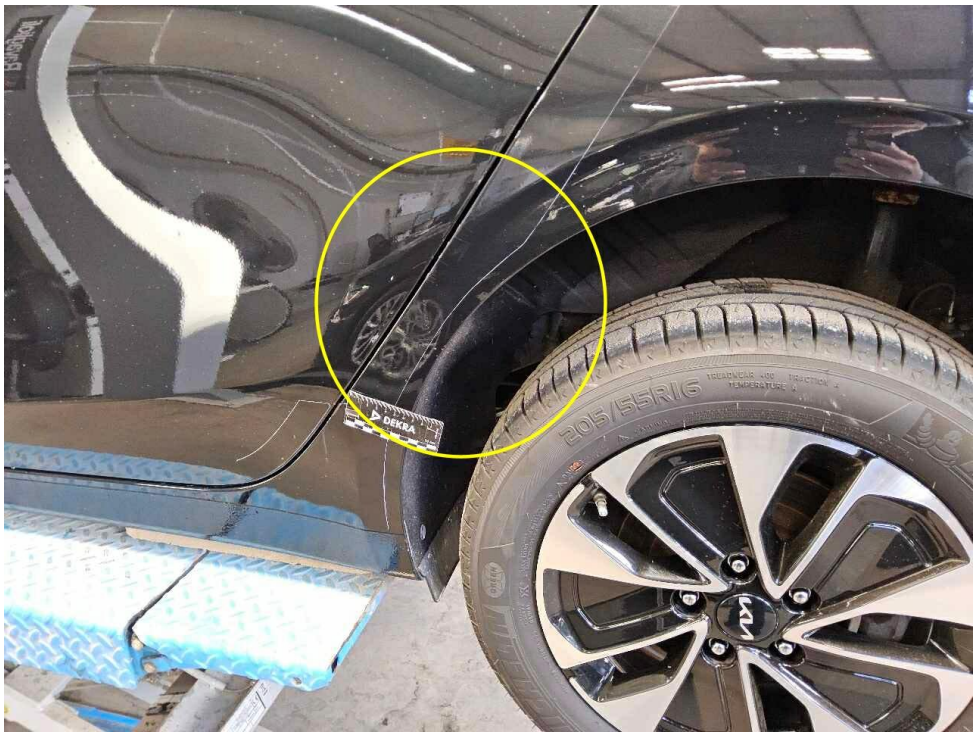


Bild 14 : Seitenteil hinten links, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Tür hinten links Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 16 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren

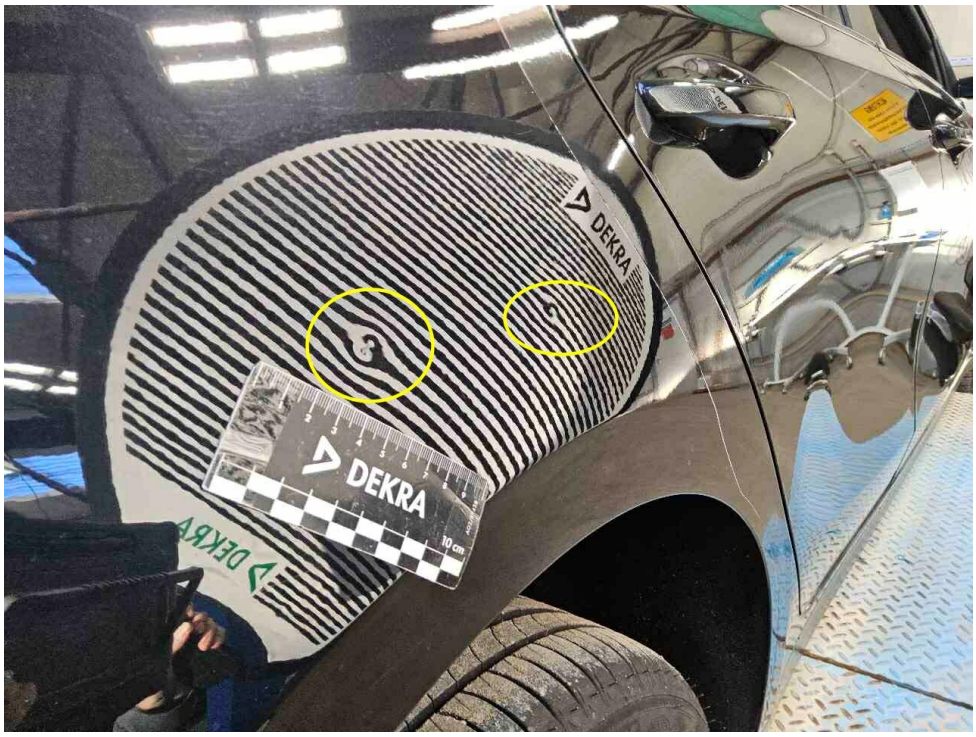


Bild 18 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 19 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

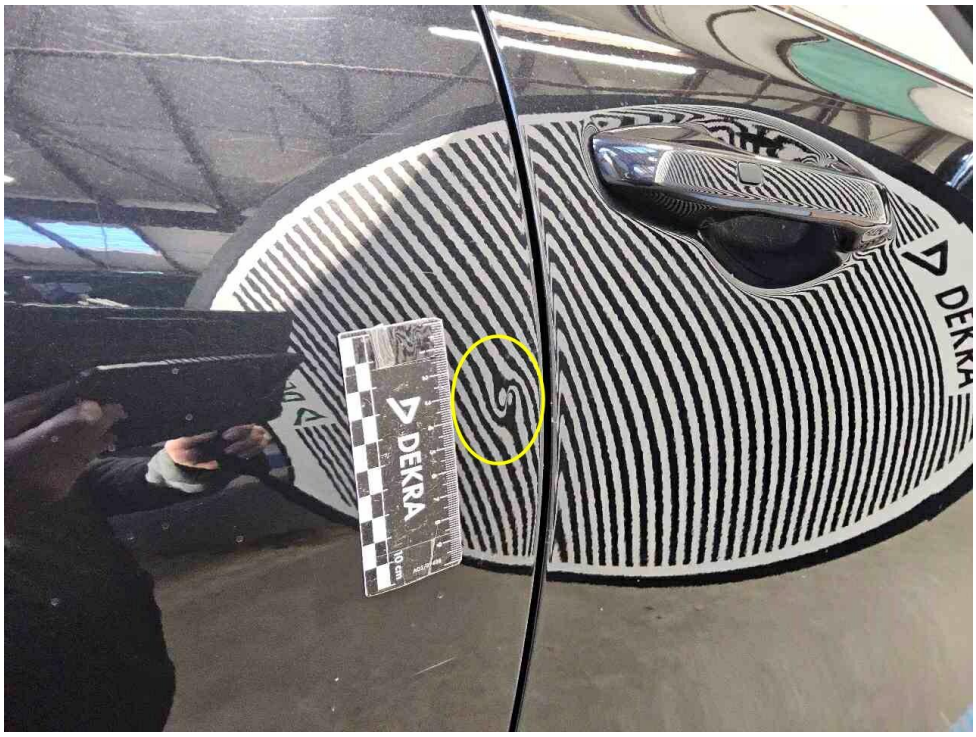


Bild 20 : Tür hinten rechts, eingedellt, smart repair

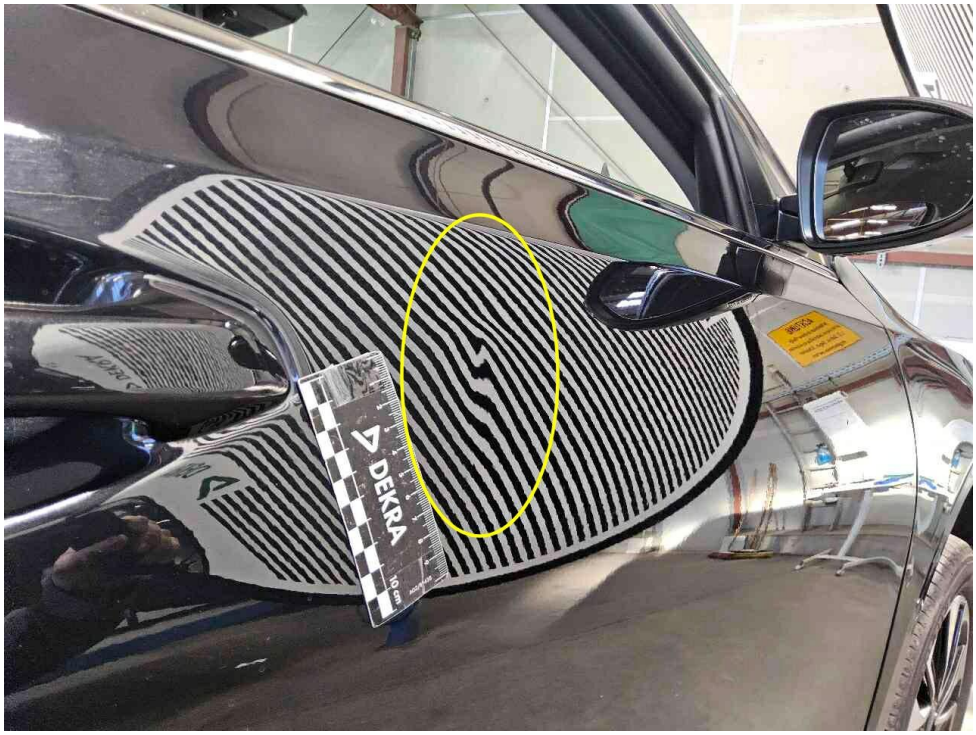


Bild 21 : Tür vorne rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau