Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



VW T6/MULTIVAN/CARAVELLE

VOLKSWAGEN Transporter T6.1 Kurz KASTEN

Fahrgestellnummer (FIN)	**WV1ZZZ7HZNX024220**
Kilometerstand (km)	**134.084**
Erstzulassungsdatum	**28.06.2022**
Kraftstoffart	**Diesel**
Getriebe	**Schaltgetriebe**
Leistung PS	**110 PS**
Leistung kW	**81 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Paprikarot**
Interieurfarbe	**Stoff Dessin "Double Grid" Titanschwar**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11632597**	Besichtigt am	**03.11.2026 12:52:42**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Nachlackierungen vorhanden	**Ja**
Originalschlüssel	**Ja**	Nachlackierungen professionell ausgeführt	**Ja**
Anzahl Schlüssel gesamt	**2**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	7,0 mm	Pirelli	215/65 R 16 109 R	Winter	Stahl
Vorne	Rechts	7,0 mm	Pirelli	215/65 R 16 109 R	Winter	Stahl
Hinten	Links	8,0 mm	Pirelli	215/65 R 16 109 R	Winter	Stahl
Hinten	Rechts	8,0 mm	Pirelli	215/65 R 16 109 R	Winter	Stahl

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	4,0 mm	Continental	205/65 R 16 107 T	Sommer	Stahl
-	-	4,0 mm	Continental	205/65 R 16 107 T	Sommer	Stahl
-	-	7,0 mm	Continental	205/65 R 16 107 T	Sommer	Stahl
-	-	7,0 mm	Continental	205/65 R 16 107 T	Sommer	Stahl

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Innenraum	Verschmutzt	Gesamtes Fahrzeug	Reinigen
2 | Motorhaube	Steinschlag	>7 St. / dm² & > 25%	Lackieren
3 | Außenspiegel links vollständig	Gebrochen	Ersetzen	Ersetzen
4 | Heckklappe	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
5 | Stoßfänger hinten	Deformiert	>6 cm - 8 cm	Ersetzen
6 | Schiebetür rechts	Kratzer	>30 cm	Lackieren
7 | Seitenwand hinten rechts	Deformiert	>10 cm - 15 cm	Instandsetzen + lackieren

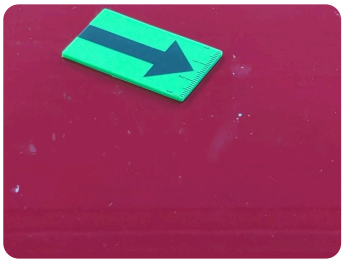
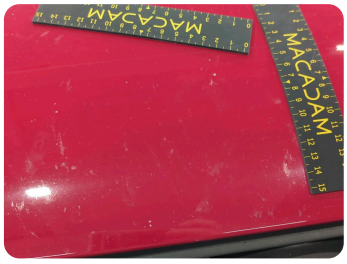
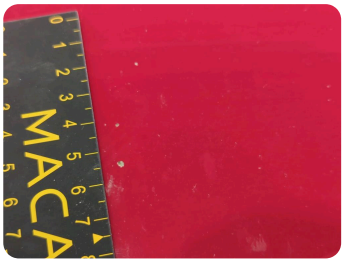
SCHÄDEN

[Unclassified]




1 | Innenraum

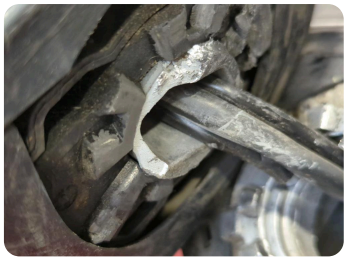
Schadensart	Verschmutzt
Schweregrad	Gesamtes Fahrzeug
Reparaturmethode	Reinigen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

2 | Motorhaube

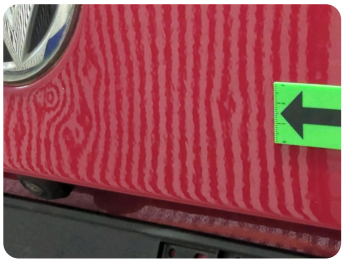
Schadensart	Steinschlag
Schweregrad	>7 St. / dm² & > 25%
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





3 | Außenspiegel links vollständig

Schadensart	Gebrochen
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

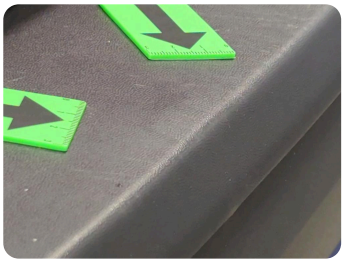
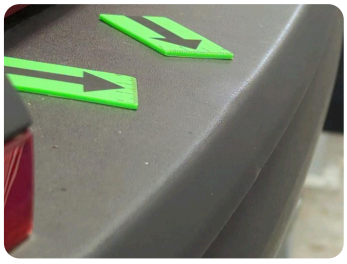
4 | Heckklappe

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt










5 | Stoßfänger hinten

Schadensart	**Deformiert**
Schweregrad	**>6 cm - 8 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**







6 | Schiebetür rechts

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>30 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**












7 | Seitenwand hinten rechts

Schadensart	**Deformiert**
Schweregrad	**>10 cm - 15 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

HERSTELLERAUSSTATTUNG

2 Funkklappschlüssel	2 Lautsprecher (Breitband)	5-Gang-Getriebe
Airbag für Fahrer und Beifahrer	Außenspiegel el. einstellbar und beheiz.	Außenspiegel, links und rechts konvex
Berganfahr-Assistent	Bremsleuchte, dritte	Colorglas, grün
Drehzahlmesser	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte	Elektronisches Stabilisierungsprogramm
Fahrwerk: 16"-Fahrwerk mit 16" Bremsanl.	Fensterheber elektrisch (2)	Frischluftanlage mit mehrstufigem Frisch
Gummibodenbelag im Fahrerhaus	Handschuhfach (beleuchtet)	Handschuhfach mit abschließbarer Klappe
Heckklappe ohne Fenster	Heiz- und Belüftungsanlage im Fahrerhaus	Hohe Trennwand ohne Fenster sowie 8 Verz
Höheneinstellung für linken Einzelsitz i	Kindersicherung, elektrisch betätigt	Klimaanlage mit man. Regelung im Fahrerh
Kopfstützen (2)	Kraftstofftank mit 70 l Tankvolumen	Lackierung: Uni
Leuchtweitenregulierung	LW-stütze (man. einst.) li.	Mobiltelefon-Schnittstelle "Comfort"
Multifunktionsanzeige "Plus"	Multikollisionsbremse	Navi. DiscoverMedia ink. Stream.&Intern.
Nichtraucherausführung	Paprikarot	Polster: Stoff, Dessin "Double Grid"
Räder, Reifen: Radvollblenden	Räder, Reifen: Reserverad (Stahl)	Räder: Tire Mobility Set mit Kompressor
Räder/ Reifen: 205/65 R 16 C 107/105 T	Räder/ Reifen: Stahlräder 6,5 J x 16	Radio "Composition Audio"
Radio: Digitaler Radioempfang	Reifenkontrollanzeige	Rückfahrkamera "Rear View"
Rußpartikelfilter inkl.SCR und AdBlue T.	Schiebetür rechts	Seitenwindassistent
Servolenkung elektromechanisch	Start-Stopp-System	Tagfahrlicht
Telefon: Mobiltelefon-Schnittstelle	Verbandmaterial, Warndreieck, Warnweste	Verzurrösen zur Ladegutsicherung
Wegfahrsperre elektronisch	WR auf Stahl 215/65 R 16C 106/104	Zulassung als LKW
ZV mit Funk und Innenbetätigung		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
- 2 Hauptschlüssel vorgelegt

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.
Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens und/oder die Reparaturgüte der durchgeführten Arbeiten ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdickenabweichungen festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an unten aufgeführten Karosserieteilen festgestellt. Die Voraussetzung für eine merkantilen Wertminderung ist in diesem Fall nicht gegeben.

Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	**183**

FAHRZEUGBILDER





