TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer: 48509545
Auftrags-Nr / Referenz: 50148560
Besichtigungsdatum: 27.10.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	MAXUS Deliver 9 2.0 Transporter RWD BASE		
Kennzeichen	HH-ME 530	**Fahrgestellnummer**	LSH14J7CXNA066605
Erstzulassung	12.09.2023	**Laufleistung (abgelesen)**	37.537 km
HSN/TSN	2184 / AAH 00003	**Kraftstoffart**	Diesel
Fahrzeugart	Transporter	**Antriebsart**	Heckantrieb
Schadstoffklasse	EUROVI	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Manuell
Farbe	Weiß Uni	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung	109 kW	**Nächste HU**	09/2025
Hubraum	1.996 ccm	**Zylinder**	4
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / unvollständig	**Restlauf bis Service**	0 Tag(e)
Letzte Wartung		**Polsterart**	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz-Dunkelgrau
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	3.500 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	**Anzahl Halter**	1
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	3 / 4
Vertragsnummer	50148560	**Re-Import**	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/65 R16 115/113R C	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Semperit	4mm / 4mm	i.O.
2	235/65 R16 115/113R C	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Uniroyal	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbag: Fahrer- und Beifahrerairbag
Airbag: Seitenairbags
Airbag: Vorhangairbags
Alarm
Audiosystem mit MP3-Funktion
Automatische Türentriegelung
Automatisches Notbremssystem (AEBS) Wenn ein Fußgänger oder ein anderes Fahrzeug auf Ihrer Straße erkannt wird, deaktiviert AEBS das Gaspedal und betätigt die Bremsen, um das Risiko eines schweren Unfalls zu verringern.
Außenspiegel mit integriertem Totwinkelspiegel und Blinkleuchte
Außenspiegel, elektrisch verstellbar und beheizbar

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Berganfahrhilfe (HHC)
Bluetooth- Freisprecheinrichtung
Bordcomputer
Bremsleuchte, dritte
Dieselpartikelfilter DPF
Doppelte Innenbeleuchtung im Laderaum
Drehzahlmesser
eCall Automatischer Notruf bei Unfall
Einparkhilfe hinten
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
Fahrmodusschalter (Power/Normal/Eco)
Fensterheber elektrisch
Garantie: 3 Jahre Herstellergarantie oder 160.000 km - das zuerst Erreichte gilt
Geschwindigkeitsregelanlage
Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe
Gummibodenbelag im Passagier- und Laderaum Laderaumverkleidung halbhoch
Heckstoßfänger Vordere und hintere Stoßstange, teillackiert in Karosseriefarbe
Innentürverkleidung
Instrumententräger mit Dekorelementen im Carbon Look
Klimaanlage
Kopfstützen (3)
Lackierung: Uni
Laderaumverkleidung (halbhoch)
Lenkrad höhenverstellbar
Lenkradfernbedienung für Audiosystem
Lichtsensor
Multifunktionslenkrad
Nebenantrieb: PTO / Nebenantrieb am Getriebe
Polster: Stoff
Räder: Stahlräder 16" mit Radabdeckungen mit Reifen 235/65 R16C
Räder: Vollwertiges Reserverad unter dem Fahrzeug
Servolenkung elektrisch
Sitze: Beifahrerdoppelsitzbank
Sitze: Fahrersitz 8-fach verstellbar mit einer verstellbaren Armlehne
Spurverlassenswarner (LDW)
Start-Stopp-System
Tagfahrlicht LED
Tür: Heckflügeltüren mit 263° Öffnungswinkel
Tür: Schiebetür rechts
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Fernbedienung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Sonderausstattung

Bezeichnung
Paket: Komfortpaket - Nebelscheinwerfer - Doppelte LED -Innenbeleuchtung im Laderaum - Regensensor - Einparkhilfe vorn - 10-Zoll-Touchscreen mit Apple CarPlay und Android Auto - Rückfahrkamera

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Instrumententafel	Instrumententafel - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
2	Tür vorn links	Tür - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
3	Tür vorn rechts	Tür - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
4	Heckklappe/-tür	Blende Kennzeichenleuchte - gebrochen / gerissen - erneuern
5	Instrumententafel	Instrumententafel - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Kotflügel rechts	Radlauf - verkratzt / verschürft - erneuern
8	Tür vorn rechts	Tür (Radlauf) - verkratzt / verschürft - erneuern
9	Seitenwand rechts	Radlauf - verkratzt / verschürft - erneuern
10	Motor	Motorabdeckung - Marderschaden - erneuern
11	Heckklappe/-tür	Verkl. Hecktür Hartfaser unten (Links) - gebrochen / gerissen - erneuern
12	Heckklappe/-tür	Verkl. Hecktür Hartfaser unten (Rechts) - gebrochen / gerissen - erneuern
13	Stossfänger hinten	Parksensoren links (Innen) - beschädigt - erneuern
14	Tür hinten rechts	Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - erneuern
15	Schiebetür rechts	Schiebetür (Verkleidung) - gebrochen / gerissen - erneuern
16	Verkleidungen/Abdeckungen	Laderaumverkleidung rechts - gebrochen / gerissen - erneuern
17	Verkleidungen/Abdeckungen	Laderaumverkleidung links - gebrochen / gerissen - erneuern
18	Heckbereich	Kofferboden - gebrochen / gerissen - Wertminderung
19	Verglasung	Türscheibe vorn links - Kratzer - erneuern
20	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten (unlackiert) - gebrochen / gerissen - erneuern
21	Karosserie	Karosserie (Laderaum) - Delle / Lackschaden - Wertminderung
22	Schweller links	Einstieg - verkratzt / verschürft - lackieren
23	Schweller rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - lackieren
24	Schweller rechts	Schweller - verformt - instandsetzen und lackieren
25	Heckleuchte	Heckleuchte links - gebrochen / gerissen - erneuern
26	Heckleuchte	Heckleuchte rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
27	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern
28	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn (unlackiert) - verformt - erneuern
29	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - durchführen
30	Schiebetür rechts	Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
31	Seitenwand rechts	Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren
32	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
33	Unterlagen	Serviceheft - unvollständig - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - Delle(n)
2	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - kein Abzug

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
3	Rad/Reifen	Felgensatz komplett - Korrosion - kein Abzug
4	Sitz vorn	Sitzbezug links - verschmutzt - kein Abzug
5	Sitz vorn	Sitzbezug rechts - verschmutzt - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Fahrzeugdach - Antennenstab
Rad/Reifen - Reifensatz komplett (Sommerreifen)
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Instrumententafel

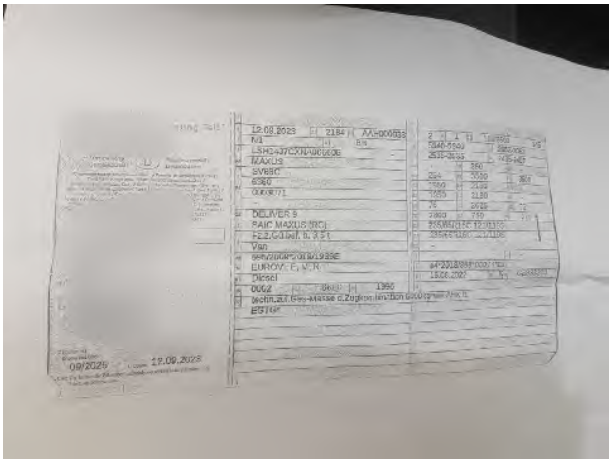


Abbildung 14: Zulassungsdokument(e)



Abbildung 15: Innenraum hinten



Abbildung 16: Innenraum hinten



Abbildung 17: Innenraum hinten



Abbildung 18: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

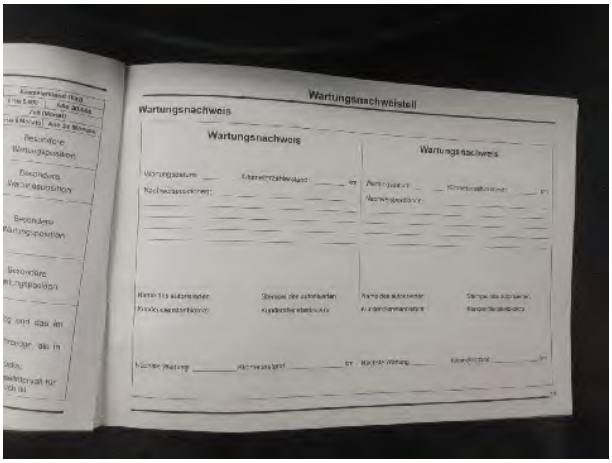


Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Instrumententafel: Instrumententafel - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #1: Instrumententafel: Instrumententafel - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #2: Tür vorn links: Tür - beklebt/ beschriftet - entkleben/ neutralisieren

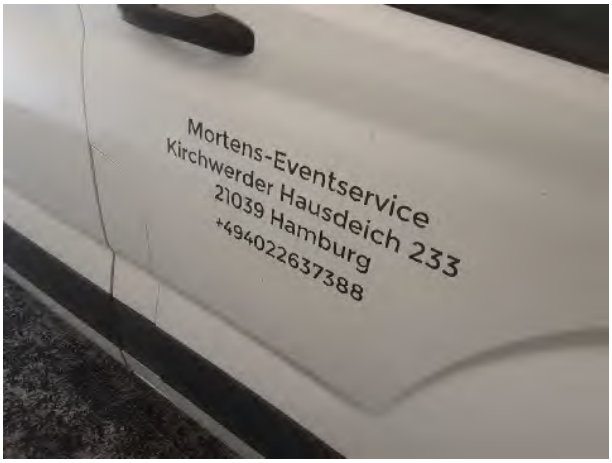

Beschädigung #3: Tür vorn rechts: Tür - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Blende Kennzeichenleuchte - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Blende Kennzeichenleuchte - gebrochen / gerissen - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #5: Instrumententafel: Instrumententafel - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Instrumententafel: Instrumententafel - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Kotflügel rechts: Radlauf - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #7: Kotflügel rechts: Radlauf - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

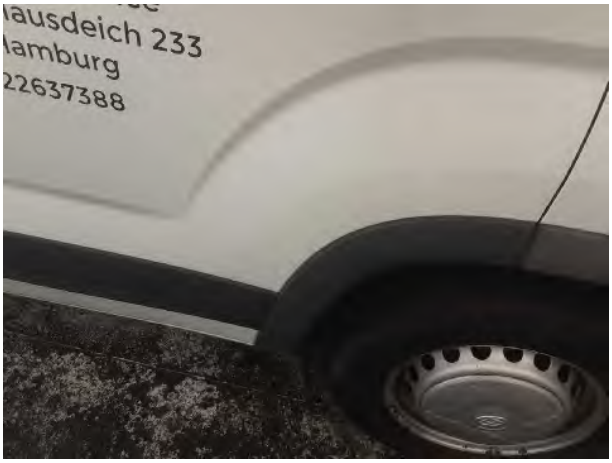

Beschädigung #8: Tür vorn rechts: Tür (Radlauf) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Tür vorn rechts: Tür (Radlauf) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Radlauf - verkratzt / verschürf… erneuern



Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Radlauf - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Radlauf - verkratzt / verschürf… erneuern



Beschädigung #10: Motor: Motorabdeckung - Marderschaden - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #10: Motor: Motorabdeckung - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #11: Heckklappe/-tür: Verkl. Hecktür Hartfaser unten (Links) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #11: Heckklappe/-tür: Verkl. Hecktür Hartfaser unten (Links) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #12: Heckklappe/-tür: Verkl. Hecktür Hartfaser unten (Rechts) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #12: Heckklappe/-tür: Verkl. Hecktür Hartfaser unten (Rechts) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #12: Heckklappe/-tür: Verkl. Hecktür Hartfaser unten (Rechts) - gebrochen / gerissen - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Parksensoren links (Innen) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Parksensoren links (Innen) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Parksensoren links (Innen) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #14: Tür hinten rechts: Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #14: Tür hinten rechts: Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #15: Schiebetür rechts: Schiebetür (Verkleidung) - gebrochen / gerissen - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

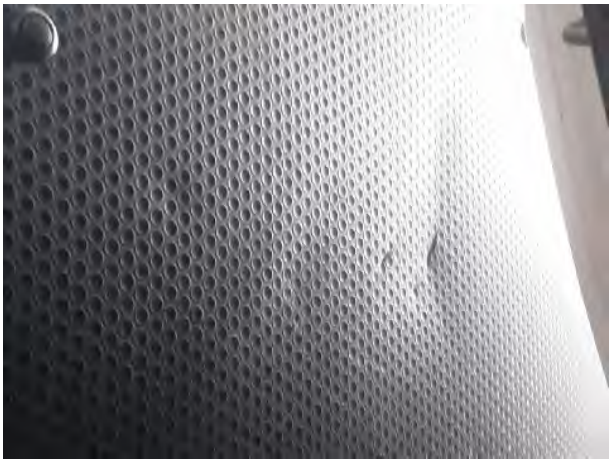

Beschädigung #15: Schiebetür rechts: Schiebetür (Verkleidung) - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #16: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #16: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #17: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung links - gebrochen / gerissen - erneuern

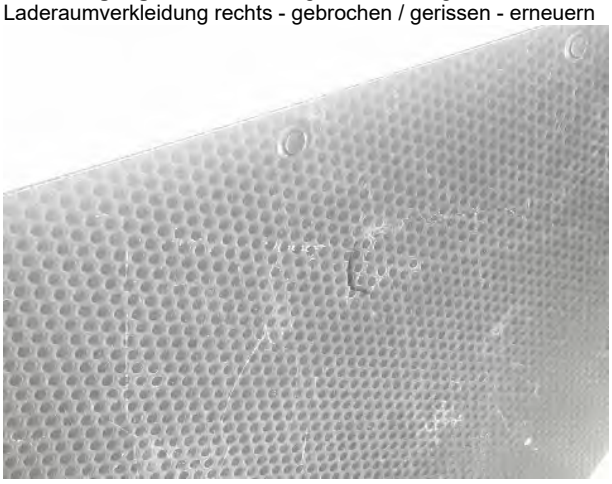

Beschädigung #17: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #18: Heckbereich: Kofferboden - gebrochen / gerissen - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #18: Heckbereich: Kofferboden - gebrochen / gerisse… Wertminderung



Beschädigung #19: Verglasung: Türscheibe vorn links - Kratzer - erneuern



Beschädigung #19: Verglasung: Türscheibe vorn links - Kratzer - erneuern



Beschädigung #20: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #20: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlacki… - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #21: Karosserie: Karosserie (Laderaum) - Delle / Lackschaden - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #21: Karosserie: Karosserie (Laderaum) - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #21: Karosserie: Karosserie (Laderaum) - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #21: Karosserie: Karosserie (Laderaum) - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #21: Karosserie: Karosserie (Laderaum) - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #21: Karosserie: Karosserie (Laderaum) - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #21: Karosserie: Karosserie (Laderaum) - Delle / Lackschaden - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #21: Karosserie: Karosserie (Laderaum) - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #21: Karosserie: Karosserie (Laderaum) - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #21: Karosserie: Karosserie (Laderaum) - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #21: Karosserie: Karosserie (Laderaum) - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #21: Karosserie: Karosserie (Laderaum) - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #21: Karosserie: Karosserie (Laderaum) - Delle / Lackschaden - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #21: Karosserie: Karosserie (Laderaum) - Delle / Lackschaden - Wertminderung



Beschädigung #22: Schweller links: Einstieg - verkratzt / versch… - lackieren



Beschädigung #22: Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #23: Schweller rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #23: Schweller rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #24: Schweller rechts: Schweller - verformt - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #24: Schweller rechts: Schweller - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #24: Schweller rechts: Schweller - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #25: Heckleuchte: Heckleuchte links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #25: Heckleuchte: Heckleuchte links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #26: Heckleuchte: Heckleuchte rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #26: Heckleuchte: Heckleuchte rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #27: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #27: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #28: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - verformt - erneuern

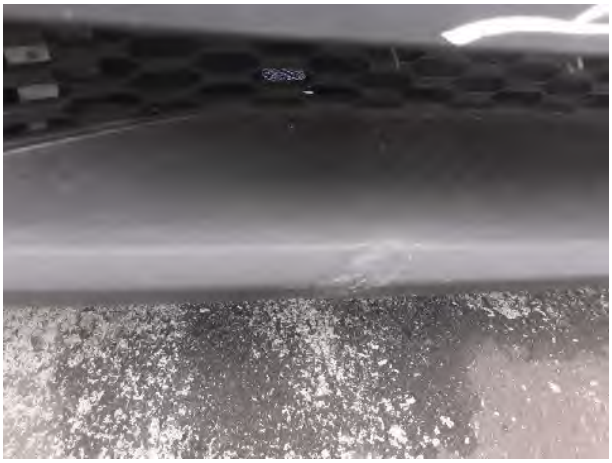

Beschädigung #28: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - verformt - erneuern



Beschädigung #30: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

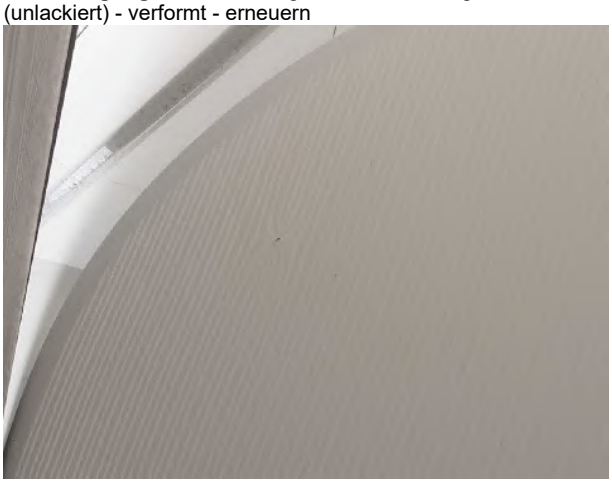


Beschädigung #30: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

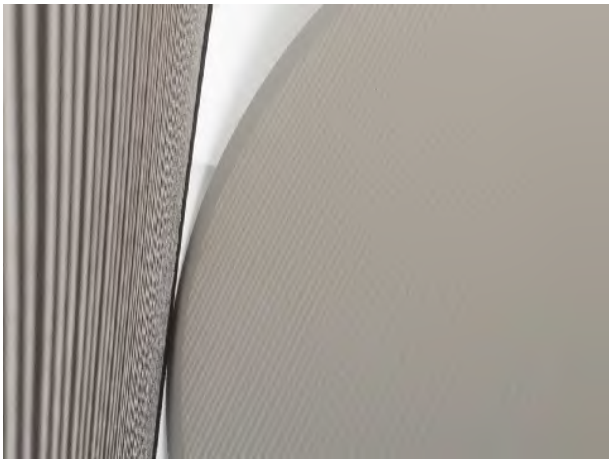

Beschädigung #30: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #30: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #30: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #30: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #31: Seitenwand rechts: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #31: Seitenwand rechts: Seitenwand - Korrosion - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #32: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #32: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #32: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #32: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #32: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren