TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Wertgutachten

Protokollnummer:	48324925
Auftrags-Nr / Referenz:	
Besichtigungsdatum:	27.10.2026
Sachverständiger:	Martin Borstel
Besichtigung durch	Martin Borstel

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mercedes-Benz Vito		
Kennzeichen	WI-MD6907	**Fahrgestellnummer**	W1VVLBEZ8S4435837
Erstzulassung	17.10.2024	**Laufleistung (abgelesen)**	33.981 km
HSN/TSN	2222 / BBJ 09271	**Kraftstoffart**	Diesel
Fahrzeugart	Transporter	**Antriebsart**	Heckantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Manuell (Getriebe 6-Gang - T…
Farbe	ARKTIKWEISS	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	120 kW	**Nächste HU**	
Hubraum	1.950 ccm	**Zylinder**	—
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	**Restlauf bis Service**	300 km
Letzte Wartung		**Polsterart**	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.800 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	**Anzahl Halter**	1
Schlüssel soll/ist	2/1	**Anzahl Sitze / Türen**	3 / 4

Wertgutachten

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/55 R17 C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Maxxis	9mm / 3mm	n.i.O.
2	225/55 R17 C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	4mm / 2mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung: FY7 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung, 3. Bremsleuchte, LE1 Adaptives Bremslicht, SA6 Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, E07 Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), Antriebsart: Heckantrieb, F68 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, JA7 Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, Außentemperaturanzeige, MX0 BlueEfficiency-Paket, E1D DAB-Tuner (Radioempfang digital), Drehzahlmesser, LA2 Einschaltautomatik für Fahrlicht, BA3 Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, JB4 Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, JW8 Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), EY6 Fahrassistenz-System: Pannenmanagement, Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, Fensterheber elektr. mit Komfortschließung, M60 Generator 250 A, MK8 Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h, MS1 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), GE1 Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear), Getränkehalter vorn, F66 Handschuhfach abschließbar, ZM0 Karosserie/Aufbau: Kasten Standard, HH9 Klimaanlage geregelt (Tempmatik), JK5 Kombiinstrument mit Farbdisplay, F3Z Komfortschließung, JH3 Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, KB5 Kraftstofftank: 70 Ltr., CL1 Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), C6L Lenkrad mit Multifunktion, Leuchtweitenregelung, Z41 LKW-Zulassung, EY5 Mercedes-Benz Notrufsystem, XM7 Modellpflege (2) mit Code, MU4 Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI KAT, E7M Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25´), Z3K Pro, IN2 Radstand 3200mm, RD8 Radvollabdeckung, RY2 Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, MT5

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung elektro-mechanisch, J55 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite), Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), VF4 Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma, SB1 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, SE5 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, SA1 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung, RS7 Stahlfelgen 6,5x17, MJ8 Start/Stop-Anlage Motor, Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus, ED4 Vlies-Batterie 92 Ah, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperre, H20 Wärmeschutzverglasung, XG6 Zul. Gesamtgewicht 2,80 t, EL8 Zweiwege Lautsprecher vorn

Sonderausstattung: E57 Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose, EY2 Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic, JA9 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, V3L Fußmatten Allwetter, W54 Hecktür ohne Verglasung (Öffnungswinkel 270 Grad), V43 Holzfussboden im Laderaum, LC4 Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum, LC2 Laderaumleuchte LED, D51 Laderaumtrennwand mit Fenster, E1E Navigationssystem für Multimediasystem MBUX, EZ5 Park-Paket, F48 Scheibenwaschanlage beheizt, VV2 Schienensystem Lastenverankerung, SH2 Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite, SH1 Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite, S23 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz, H15 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar, H16 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, VA2 Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz, F2W Winter-Paket

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Rad/Reifen	Radblende vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern	20,00 €
2	Tür vorn links	Fangband / Feststeller - Geräusch - erneuern	77,00 €
3	Rad/Reifen	Reifen hinten links (Laufrichtung) - Fehlstellung - instandsetzen	82,72 €
4	Schweller links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair	100,00 €
5	Motorhaube	Motorhaube - Delle / Lackschaden - Smart Repair	100,00 €
6	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair	100,00 €
7	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair	120,00 €
8	Motor	Motorverkleidung unten (Mehrkosten können entstehen) - gebrochen / gerissen - erneuern	144,00 €
9	Bremsanlage	Bremsanlage (Mehrkosten können entstehen) - Funktion / Zulässigkeit - Diagnose durchführen	150,00 €
10	Rad/Reifen	Drucksensor (Mehrkosten können entstehen) - Funktion / Zulässigkeit - Diagnose durchführen	150,00 €
11	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair	160,00 €
12	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair	160,00 €
13	Rad/Reifen	Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern	190,00 €
14	Heckklappe/-tür	Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	250,00 €
15	Karosserie	Eckbeplankung unterhalb rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren	340,00 €
16	Schweller rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	340,00 €
17	Stossfänger vorn	Frontmodul - gebrochen / gerissen - erneuern	410,00 €
18	Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren	455,00 €
19	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen	550,00 €
20	elektronische Systeme	Totwinkelassistent (HR, Mehrkosten können entstehen) - beschädigt - erneuern	596,07 €
21	Stossfänger hinten	Stossfänger mit Parktronic - beschädigt - erneuern	608,00 €
22	Stossfänger vorn	Stossfänger mit Parktronic - beschädigt - erneuern	609,00 €
23	Seitenwand rechts	Kotflügel hinten rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	641,09 €
24	Schiebetür rechts	Schiebetür - beschädigt - erneuern	1.768,00 €
Summe (netto)			8.120,88 €

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten (netto)
1	Verglasung	Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag	0,00 €
Summe (netto)			0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Rep.Kosten (netto)
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel	0,00 €
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel mech.	34,27 €
Summe (netto)	34,27 €

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf. Zum Zeitpunkt der Bewertung lagen keine Fahrzeugdokumente sowie Kennzeichen vor, so dass sich die Gültigkeit der Hauptuntersuchung nicht dokumentieren bzw. nachvollziehen lässt. Im Rahmen der Begutachtung wurden folgende Positionen nicht auf Vorhandensein und Vollständigkeit geprüft sowie in Abzug gebracht: -Abschleppöse -Bordbuchmappe inkl. Bedienungsanleitungen -Bordwerkzeug -Verbandkasten -Wagenheber -Warndreieck -Zigarettenanzünder.Keine ausführliche Ausstattungsliste vorliegend. Fehlteile können nicht ausgeschlossen werden.
> Schadenerweiterungen und Folgekosten möglich.

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	8.120,88 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	34,27 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	8.155,15 €
Mwst. (19%)	**1.549,48 €**
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	**9.704,63 €**

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.
  Dies hat folgenden Grund: viele Faktoren

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



Unterschrift Sachverständiger (Martin Borstel)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten

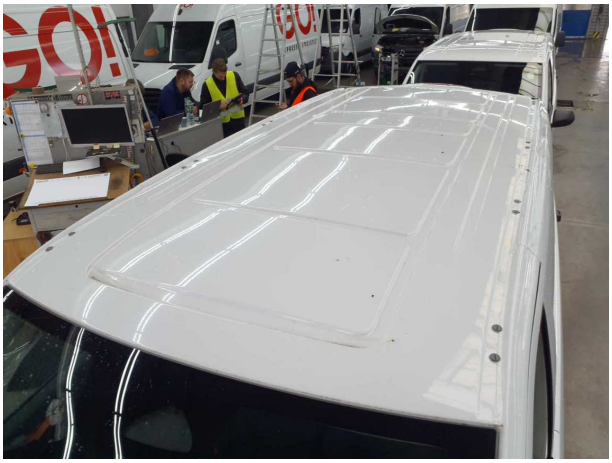


Abbildung 5: Fahrzeugdach

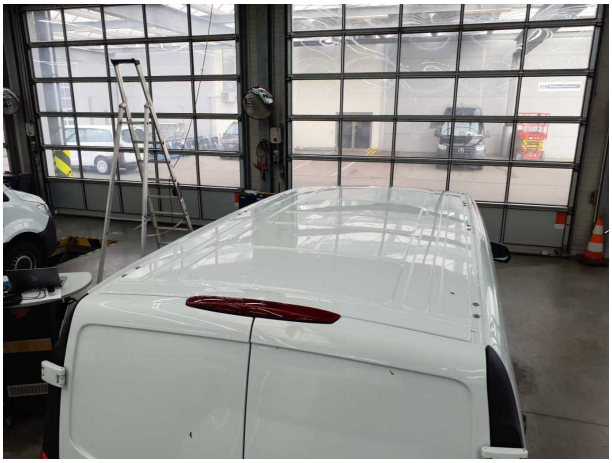


Abbildung 6: Fahrzeugdach

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

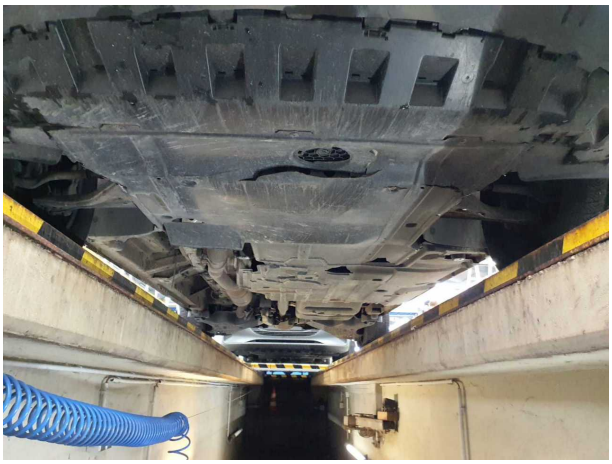


Abbildung 7: Unterboden



Abbildung 8: Unterboden



Abbildung 9: Schweller

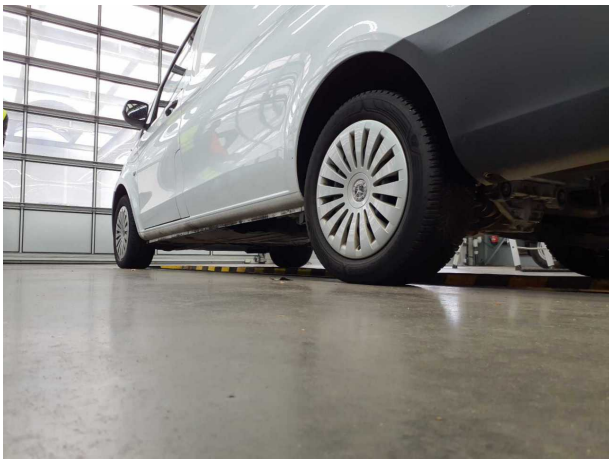


Abbildung 10: Schweller



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 13: FIN

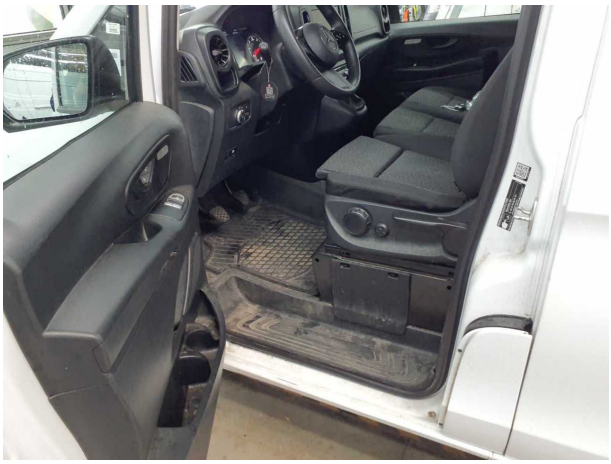


Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum



Abbildung 17: Innenraum



Abbildung 18: Kombiinstrument

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 19: Kombiinstrument

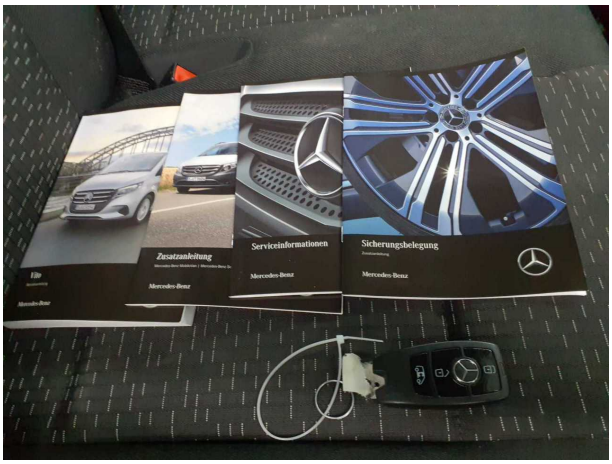


Abbildung 20: Dokumente



Abbildung 21: Sonstiges

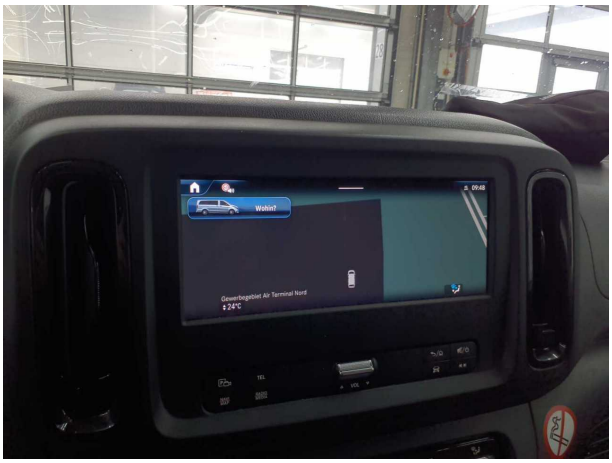


Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen


Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Radblende vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

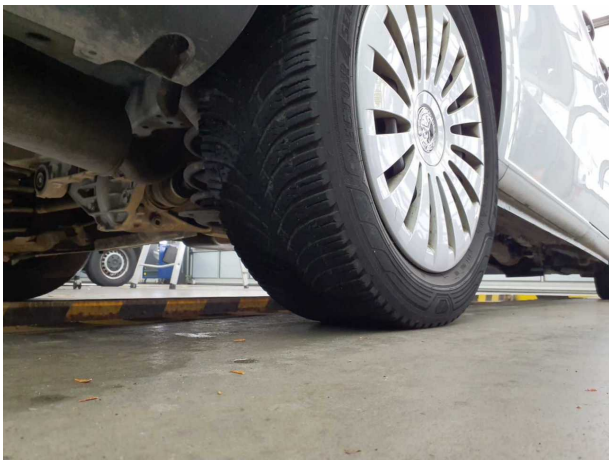


Beschädigung #3: Rad/Reifen: Reifen hinten links (Laufrichtung) - Fehlstellung - instandsetzen




Beschädigung #4: Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschad… - Smart Repair

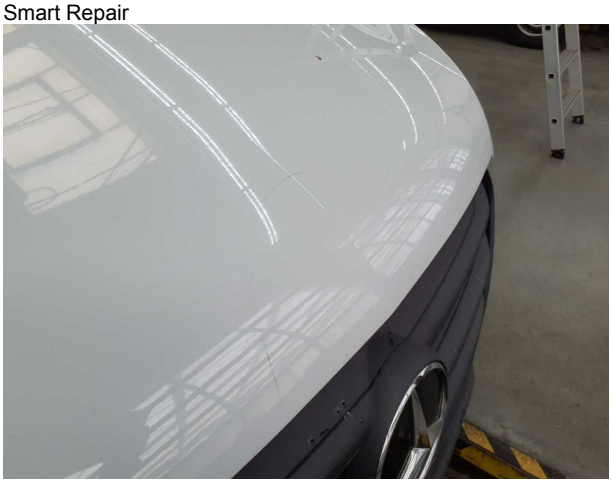

Beschädigung #5: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - Smart Repair

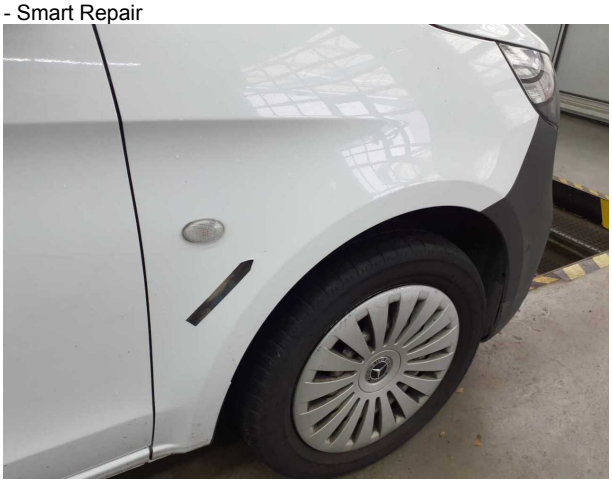

Beschädigung #6: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin




Beschädigung #6: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair

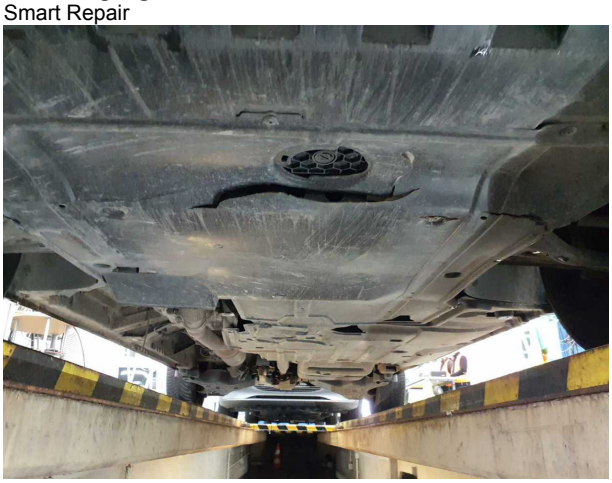

Beschädigung #8: Motor: Motorverkleidung unten (Mehrkosten können entstehen) - gebrochen / gerissen - erneuern

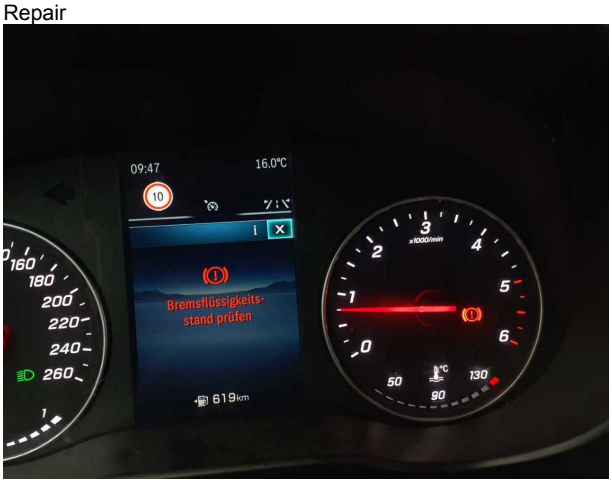

Beschädigung #9: Bremsanlage: Bremsanlage (Mehrkosten können entstehen) - Funktion / Zulässigkeit - Diagnose durchführen



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Drucksensor (Mehrkosten könn… entstehen) - Funktion / Zulässigkeit - Diagnose durchführen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Beschädigung #11: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #11: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #12: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #12: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair

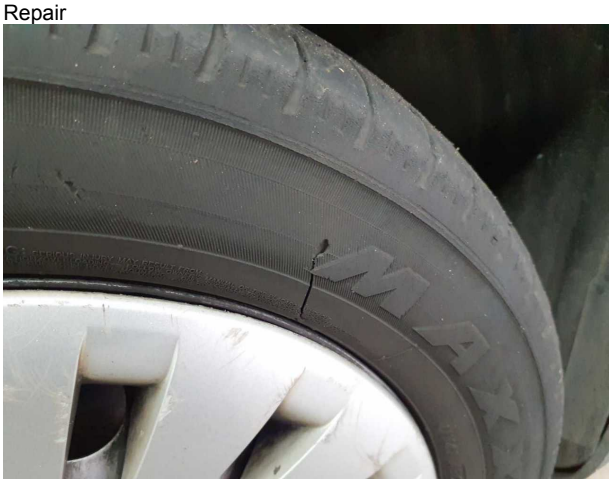

Beschädigung #13: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern

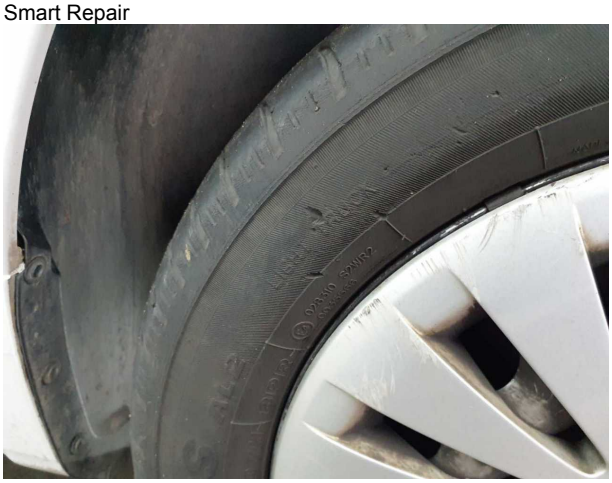

Beschädigung #13: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Beschädigung #14: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Karosserie: Eckbeplankung unterhalb rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Stossfänger vorn: Frontmodul - gebrochen / gerissen - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Beschädigung #18: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #18: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #19: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung #20: elektronische Systeme: Totwinkelassistent (HR, Mehrkosten können entstehen) - beschädigt - erneuern

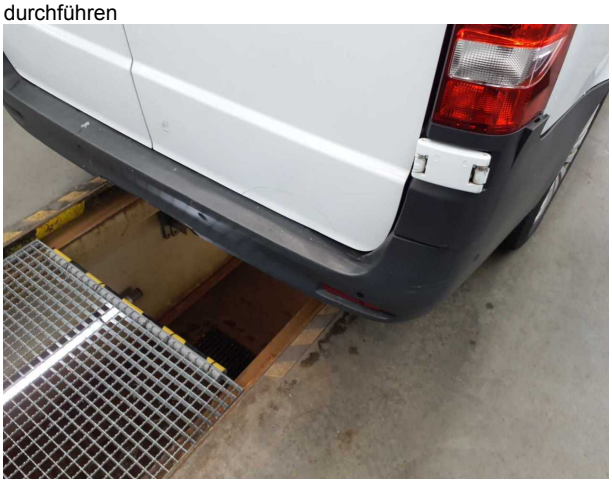

Beschädigung #21: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktro… - beschädigt - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Beschädigung #21: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic - beschädigt - erneuern



Beschädigung #21: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktro… - beschädigt - erneuern



Beschädigung #21: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic - beschädigt - erneuern



Beschädigung #22: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktroni… beschädigt - erneuern



Beschädigung #22: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - beschädigt - erneuern



Beschädigung #23: Seitenwand rechts: Kotflügel hinten rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Beschädigung #23: Seitenwand rechts: Kotflügel hinten rechts - Dell… Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #24: Schiebetür rechts: Schiebetür - beschädigt - erneuern



Beschädigung #24: Schiebetür rechts: Schiebetür - beschädigt - erneuern



Beschädigung #24: Schiebetür rechts: Schiebetür - beschädigt - erneuern