DEKRA-Nr: 0357 / 061732 / 2026 / B083273002635 vom 09.10.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	09.10.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 226 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
Heckklappe, Seitenwand hinten links und Tür hinten Links weisen eine erhöhte Lackstärke auf.
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Nach Vorliegenden Informationen:

Instandgesetzter Heckschaden (Heckklappe, Stoßfänger) Schadenhöhe nicht bekannt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	15.08.2023	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz	Typ / Verkaufsbez.	C T-Modell (BM 206)(03.2021->) / C 300 T AMG Line (EURO 6d)
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1KAH4GB2PF121623	HSN / TSN	2222 / BEN
DAT €uropa-Code®	015701072460004	DAT Marktindex	DE004 6422
Km-Stand abgelesen	163200	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl		Leistung (kW)	190
Hubraum (ccm)	1999	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe / Farbe	GRAFITGRAU - METALLICLACK / Metallic / 831 / Grau

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	225 / 45 R 18 95 W	Michelin / Pilot Sport 4 MO FSL	S /O	5 mm
	rechts	225 / 45 R 18 95 W	Michelin / Pilot Sport 4 MO FSL	S /O	5 mm
2	links	245 / 40 R 18 97 Y	Michelin / Pilot Super Sport MO FSL	S /O	3 mm
	rechts	245 / 40 R 18 97 Y	Michelin / Pilot Super Sport MO FSL	S /O	3 mm
	Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 45 R 18 95 V	Michelin / Pilot Alpin 5 FSL	W /O	6 mm
225 / 45 R 18 95 V	Michelin / Pilot Alpin 5 FSL	W /O	6 mm
245 / 40 R 18 97 W	Michelin / Pilot Alpin 5 FSL	W /O	4 mm
245 / 40 R 18 97 W	Michelin / Pilot Alpin 5 FSL	W /O	4 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: nicht vorhanden (nur Reifen)

Serienausstattung

Serie: AMG-Line Interieur, Ablage-Paket, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Ausstattungs-Paket USB, Ausstattungs-Paket: Advanced, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachreling (Aluminium), Design- und Ausstattungslinie AMG Line, Elektromotor 17 kW (Hybridantrieb), Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fußmatten AMG, Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz, Getriebe Automatik - (9-Stufen), Getränkehalter vorn (doppelt), Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem, Infotainment-System: Remote Service (Plus), Innenausstattung: Zierteile Metall Struktur, Innenhimmel schwarz, Innenraumlicht-Paket, Karosserie: 5-türig, Keyless Go Startanlage, Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen), Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control), Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, Laderaum-Paket, Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht), Lenkrad (Sport) mit Multifunktion, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mild-Hybrid 207 kW (Motor 2,0 Ltr. - 190 kW CGI), Mittelkonsole schwarz hochglänzend, Mittenairbag vorn, Motor 2,0 Ltr. - 190 kW (System: 207 kW) CGI Mild-Hybrid, Motorhaube mit Powerdome, Multimediasystem MBUX (Connect 20 MID), Otto-Partikelfilter (OPF), Park-Paket, Reifen 225/50 R17 ..V, Reifen-Reparaturset (Tirefit), Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt / klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED High Performance, Seitenschweller Wagenfarbe, Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX, Sitz-Komfort-Paket, Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica, Sitzheizung vorn, Spiegel-Paket, Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), Vorrüstung car sharing, WSS Kategorie: Hybrid

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
26086	Armaturentafel Oberteil in Nappaoptik
37909	Doppel-Sonnenblenden (ausziehbar, schwenkbar)
4312	Fahrassistenz-Paket
22513	Frontscheibe und Verbundsicherheitsglas (VSG) mit Akustikfolie
3844	Infotainment-Paket Advanced
1703	Licht-Paket
11000	Metallic-Lackierung
24973	Multimediasystem MBUX Entertainment
2235	Night-Paket
27408	Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten


24205 Sound-System
31901 Sportsitze vorn

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 21.02.2025 bei Kilometerstand 82.044

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

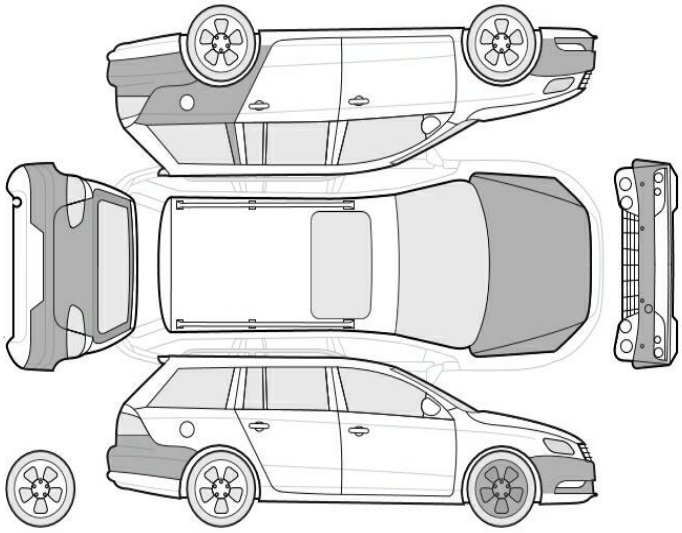

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. B-Säulenverkleidung links beschädigt, erneuern (Bild 19)
2. Fahrersitz eingerissen, erneuern (Bild 20)
3. Wartung fällig, (Bild 7)
4. Einstig hinten links eingedellt, smart repair (Bild 21)
5. Radhausschale und Schwellerverkleidung rechts vorne gebrochen, erneuern
6. Felge vorne links verschrammt, smart repair (Bild 25)
7. Merkantilen Minderwert (Radhausschale und Schwellerverkleidung rechts vorne gebrochen)
8. Heckklappe, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 17, 18)
9. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren (Bild 14, 15, 16)
10. Motorhaube Lackierung, Steinschläge >6Stück/dm², lackieren (Bild 12, 13)

11. Seitenteil hinten links, eingedellt, smart repair (Bild 11)
12. Felge vorne rechts, verschrammt, smart repair (Bild 10)
13. Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschläge >6Stück/dm², lackieren (Bild 8, 9)
14. Lackvorbereitung

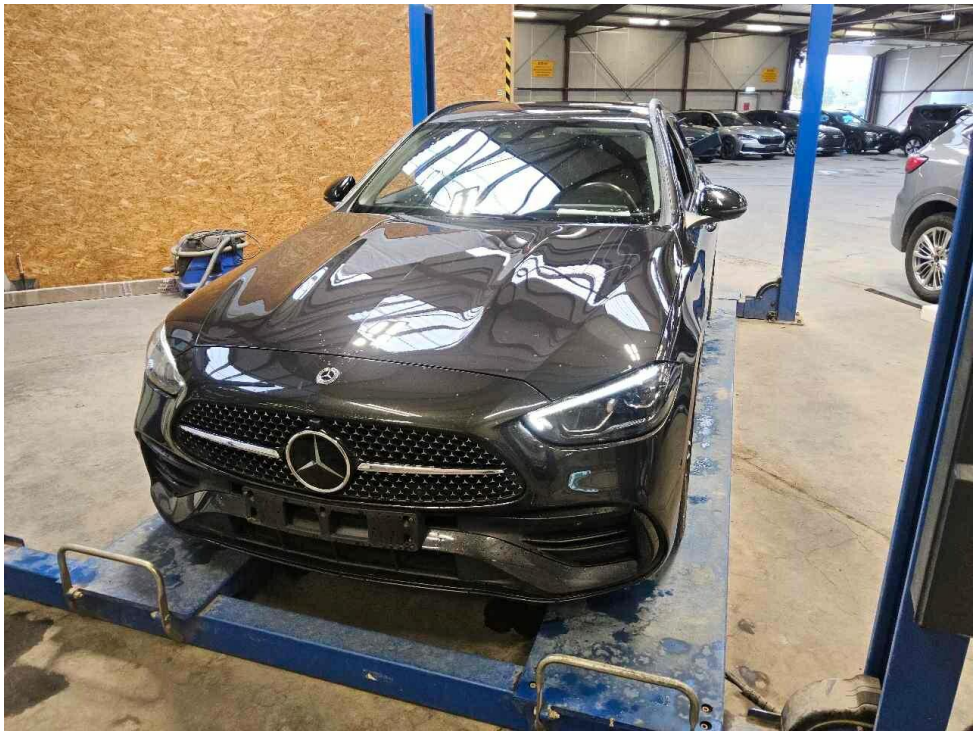


Bild 1 : Diagonal von vorne

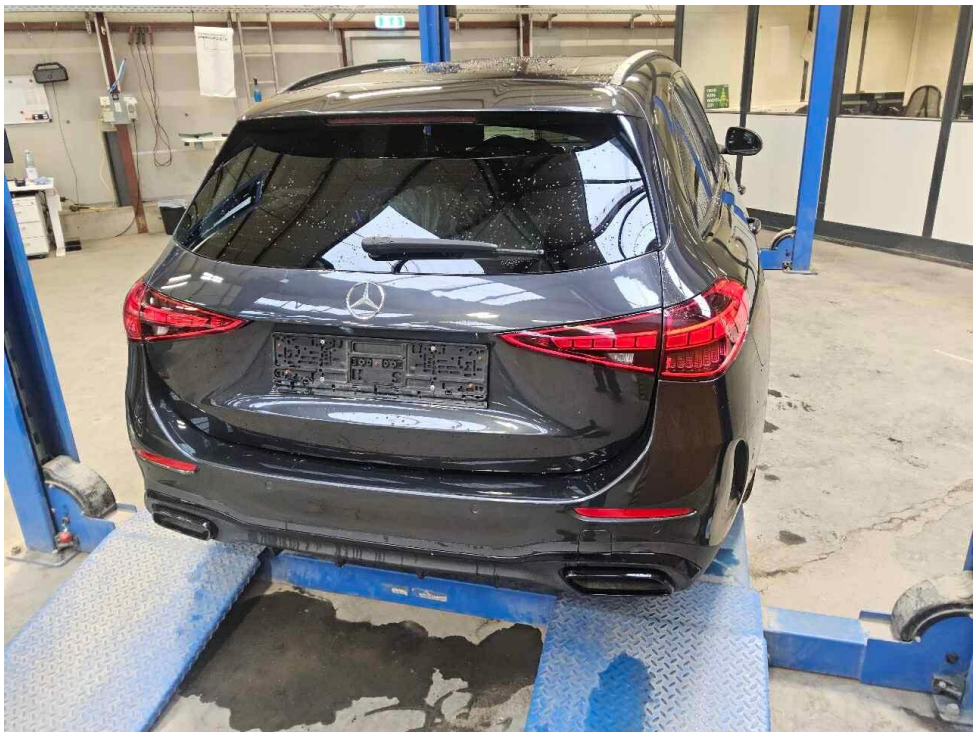


Bild 2 : Diagonal von hinten

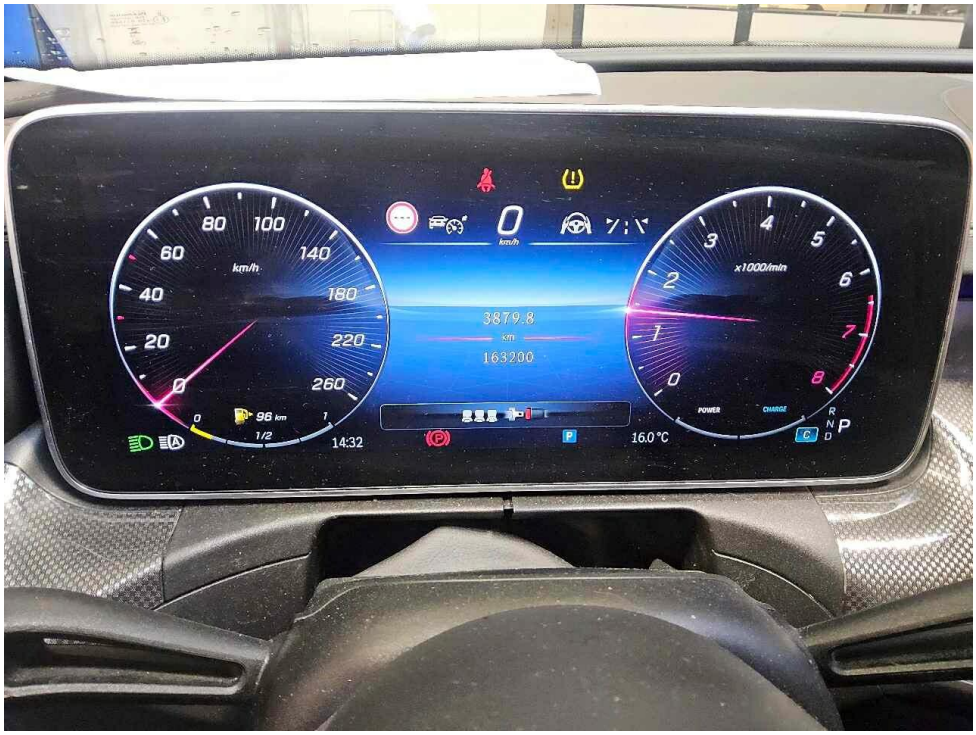


Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür

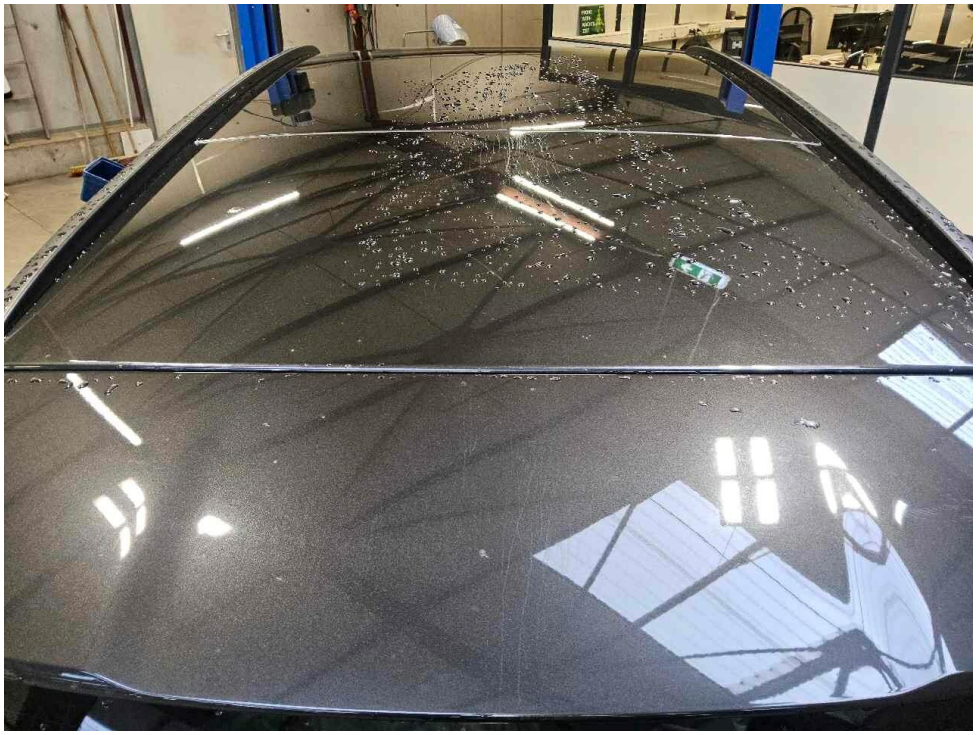


Bild 5 : Dach von hinten nach vorne

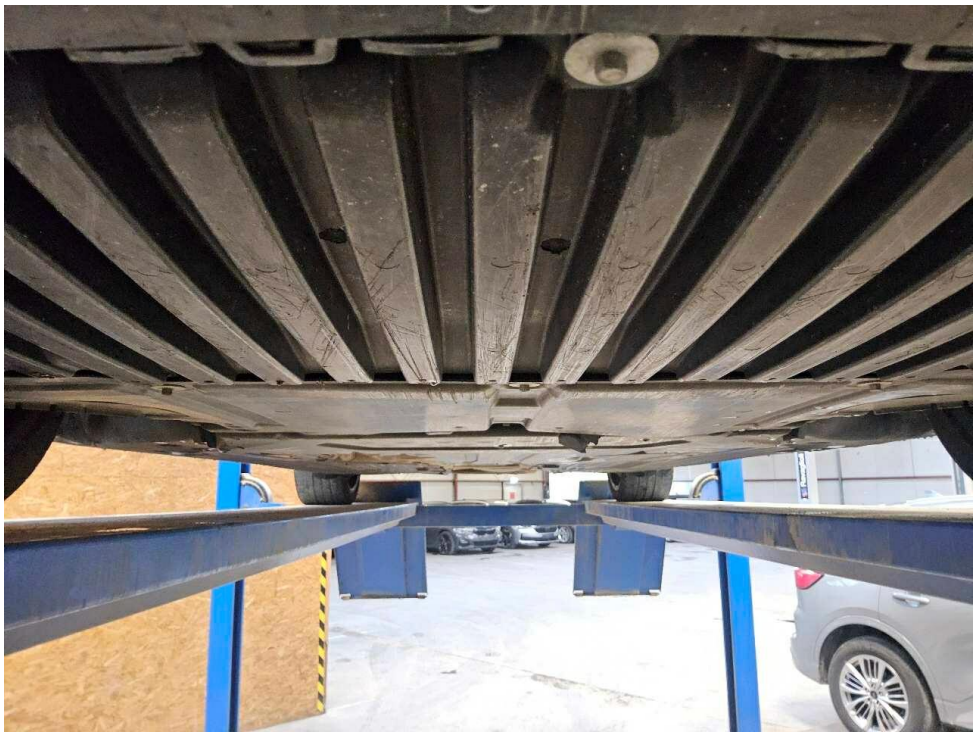


Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat

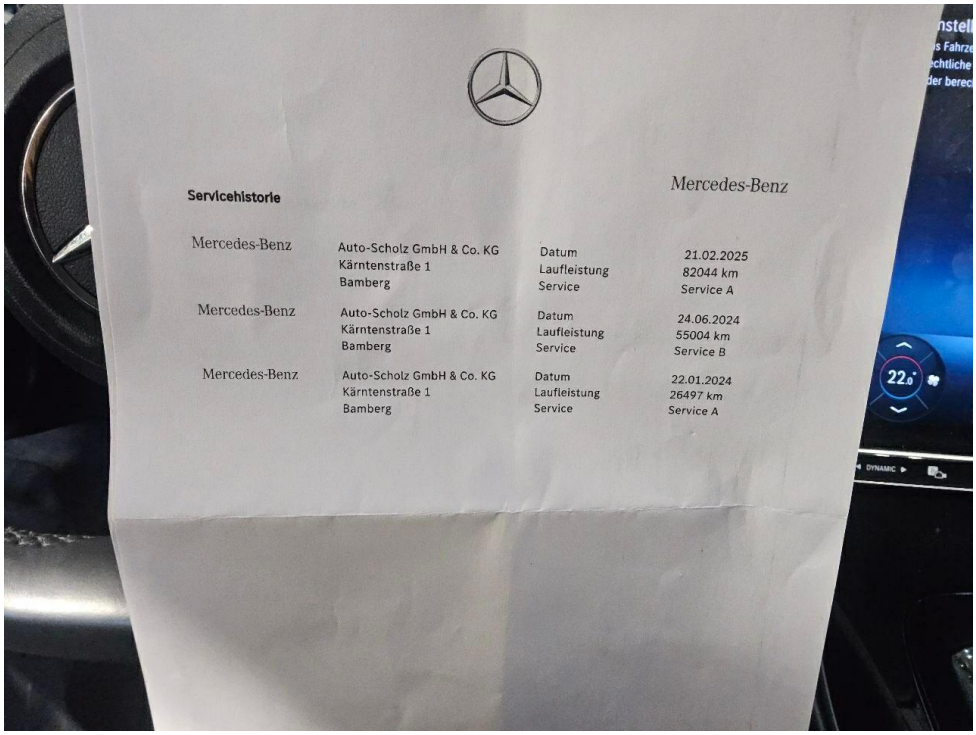


Bild 7 : Wartungsnachweise
Wartung fällig



Bild 8 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschläge >6Stück/dm², lackieren



Bild 9 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschläge >6Stück/dm², lackieren



Bild 10 : Felge vorne rechts, verschrammt, smart repair



Bild 11 : Seitenteil hinten links, eingedellt, smart repair

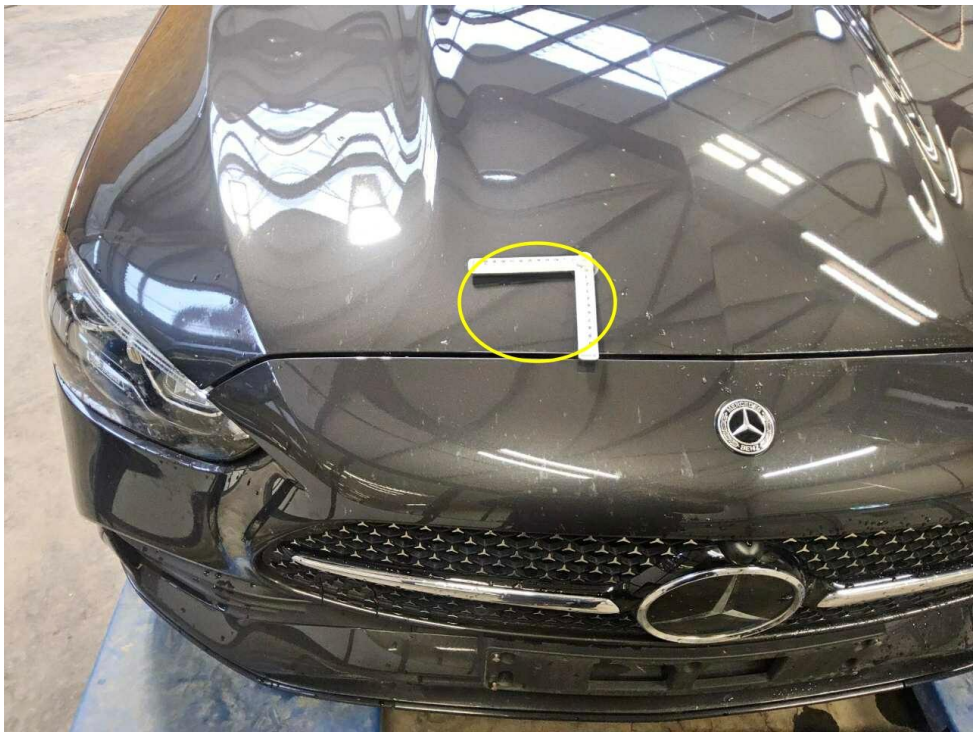


Bild 12 : Motorhaube Lackierung, Steinschläge >6Stück/dm², lackieren

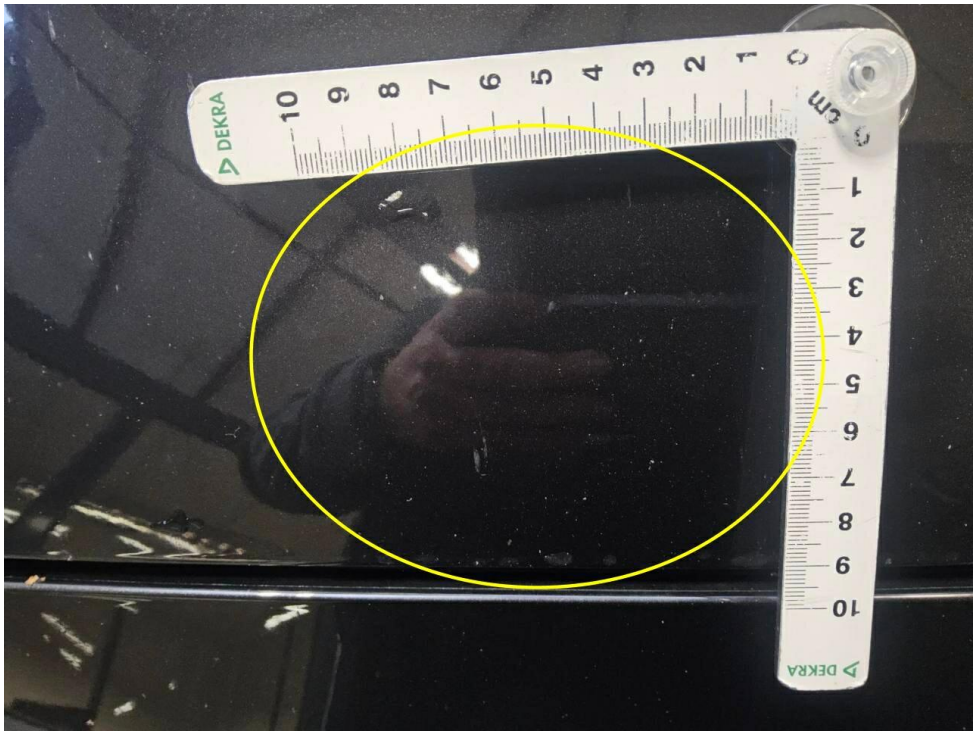


Bild 13 : Motorhaube Lackierung, Steinschläge >6Stück/dm², lackieren



Bild 14 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren



Bild 15 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren

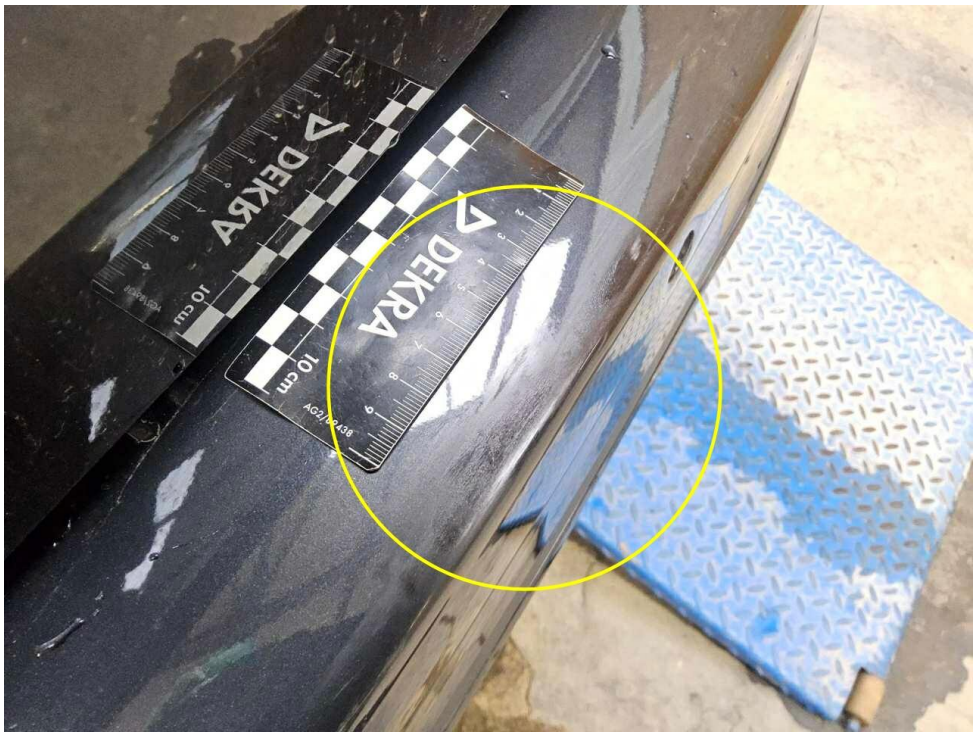


Bild 16 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren

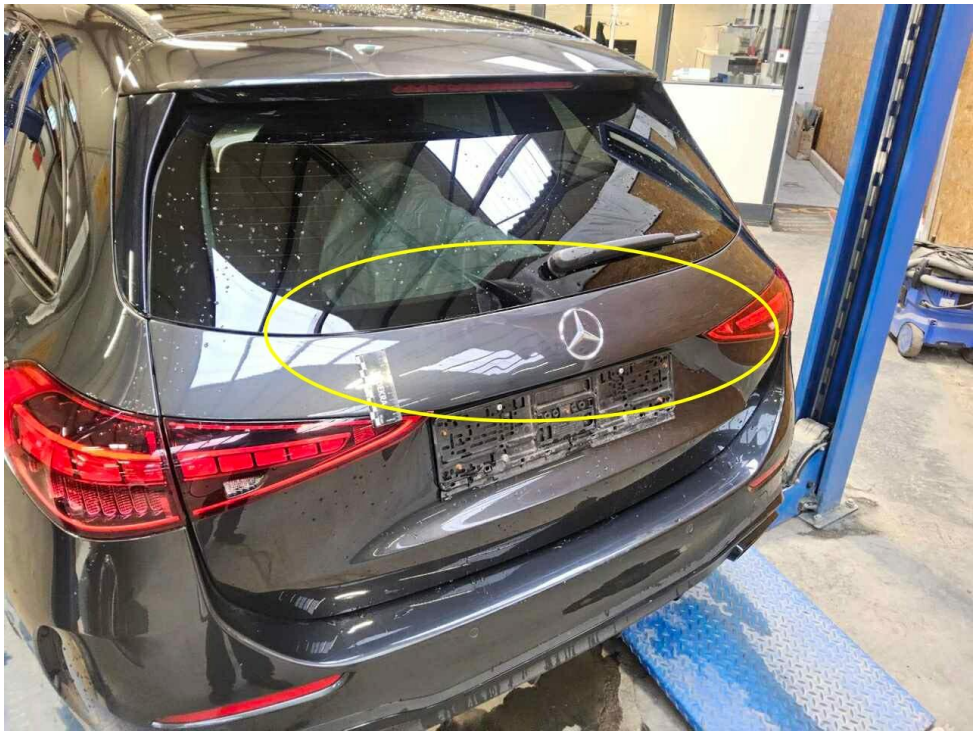


Bild 17 : Heckklappe, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Heckklappe, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 19 : B-Säulenverkleidung links beschädigt



Bild 20 : Fahrersitz eingerissen



Bild 21 : Einstig hinten links eingedellt



Bild 22 : Radhausschale und Schwellerverkleidung rechts vorne gebrochen

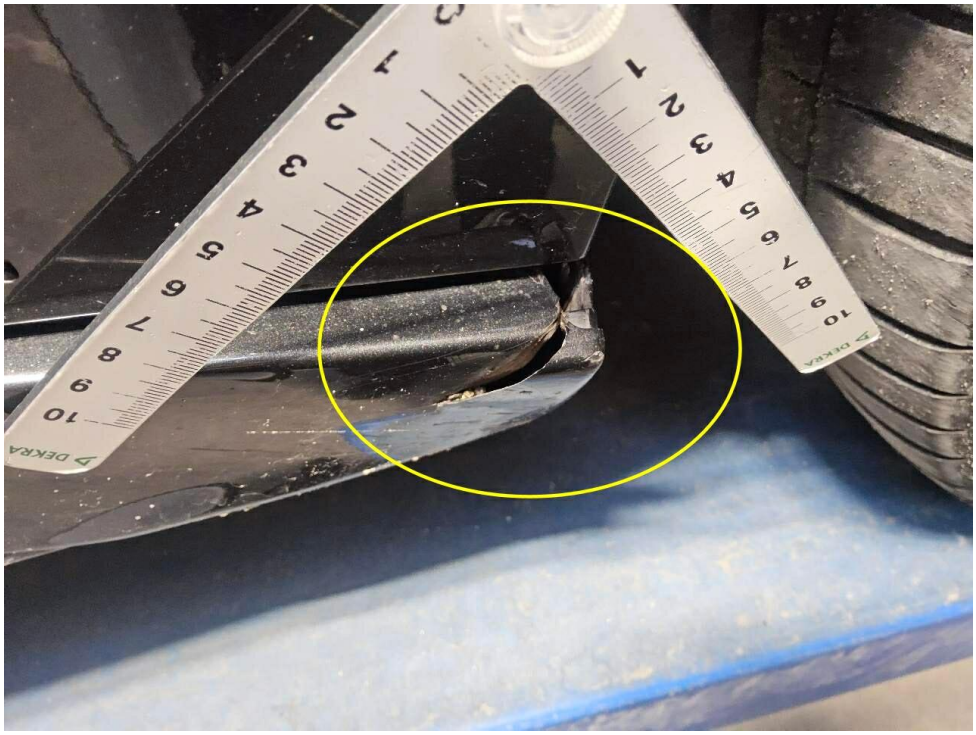


Bild 23 : Radhausschale und Schwellerverkleidung rechts vorne gebrochen



Bild 24 : Radhausschale und Schwellerverkleidung rechts vorne gebrochen



Bild 25 : Felge vorne links verschrammt