DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11494635
vom: 23.09.2026

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002664681
Besichtigt am:	23.09.2026 11:47
Berichts-Nr:	11494635
FIN:	TMBJH7NPXN7049572



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

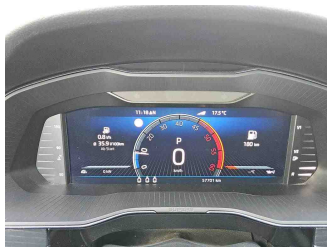

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11494635
vom: 23.09.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / APL
Erstzulassungsdatum:	23.09.2022
Laufleistung:	57.701 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	147 Tag(e)

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11494635
vom: 23.09.2026

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung

"DRIVING MODE SELECT"(Fahrprofilauswahl)

"DRIVING MODE SELECT", ohne "DCC-ADAPTIVE FAHRWERKSREGELUNG"

"KESSY FULL" ohne "SAFE" System

"LIGHT ASSISTANT" ("COMMING HOME", "LEAVING HOME","TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")

"PARK ASSIST mit MANOEUVRE ASSIST" - mit aut. Bremse Funktion

"REAR VIEW CAMERA MID"

"SMART LINK" (drathlos f}r Apple)

"Virtual Cockpit"

12 Volt-Steckdose(n)

2 Leseleuchten vorn

230V Wechselrichter und Steckdose für Europa

2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Umnähung

2x USB vorne + 2x USB hinten

3 Schlüssel

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C

7-Gang-Automatikgetriebe

8 Lautsprecher (passiv)

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abfalleimer

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel inder Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement

Aktive Reifenkontrollanzeige

Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet

Ambientelicht Ausführung 2

Anhängerkupplung, schwenkbar

Anhängerkupplung, schwenkbar

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Assistenz

Aufkleber/Schilder in deutsch

Außen-Sound Standard

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel mit Memoryfunktion, autom. abblendbar auf Fahrerseite, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe

Ausstattungsstufe - Style

Automat. Ausfahrbare Scheinwerfer- Reinigungsanlage

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox

Batterie 380A (68Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn

Beheizbare Vorder- und Rücksitze

Beifahrersitzverstellung vom Fond

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)

Business Columbus

Chrom-Paket (Ausführung 2)

Chromrahmen um die Seitefenster

Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachreling, eloxiert

Dachspoiler

Dämpfung hinten,Basis 1

Dämpfung vorn

Dekorleiste Argenzo Zebrano mit Chrom und Ambientebeleuchtung

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

ECO-Funktion

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile --

Einstiegsleisten vorne und hinten

Erweiterte Innengeräuschdämpfung

Fahrerknieairbag

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-

Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11494635
vom: 23.09.2026

Formteilhimmel ungeteilt
Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Frontantrieb
Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Fußhebelwerk "Standard"
Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)
Halbleiter
Heckscheibenwischer "AERO"
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Kältemittel R1234yf
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Keine Aktionsausführung
Kindersicherung, elektrisch betätigt
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Komfort Plus
Komfortsitze vorn
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging
Kopfstützen hinten (3 Stück)
Kopfstützen vorn
Kraftstoffbehälter
Kraftstoffsystem Diesel
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste
Landesverkaufsprogramm Deutschland
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist
Leergewichtsbereich 1
Lehnenfernentriegelung aus Kofferraum
Leichtmetallräder "DRAKON" 6,5Jx17" anthrazite glanzgedreht
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen
Leuchtweitenregulierung
Linkslenker
Low LED Basis Scheinwerfer inkl. LED Tagfahrlicht
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Mit Halter
Mit Multifunktionskamera
Mit Verkehrszeichenerkennung
Mittelarmlehne vorn
Mittelkonsole
Motorenstart Standard
Navi Columbus + Web radio
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
Nebelschlussleuchte
Netzprogramm
Netztrennwand
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Normal-Lackierung
Notrufsystem eCall+
Ohne 2. Batterie
Ohne Adapter
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne CD/DVD für Navigation
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Durchladeeinrichtung
Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne Feuerlöscher
Ohne Garagentoröffner
Ohne Head-Up Display
Ohne Kindersitz
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Ohne Ladedose
Ohne Ladekabel
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Schmutzfänger
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ohne Top LED Scheinwerfer
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne Uhr
Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne zusätzliche Bereifung
Optionsinfotainment (MIB3)
Pannen-Set
Preisstützung
Radschrauben Standard
Radstand
Rechtsverkehr

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11494635
vom: 23.09.2026

Region

Region

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 215/55 R17 94V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Schalthebelknopf/-Griff in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schriftzugsatz in Grundausführung

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Side Assist

Sitzbezüge in Stoff

Sitzeinstellung elektrisch, für beide Vordersitze, Fahrersitz mit Memory

Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung und Airbagschield

Sonnenrollo für die Seitenscheiben hinten - mechanisch

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Standard-Klimazonen

Standheizung mit Funkfernbedienung

Standheizung mit Funkfernbedienung

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger in Wagenfarbe

Textilfußmatten "LOUNGE STEP"

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

TOP LED Rückleuchte

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transport

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Typprüfland Deutschland

Variable Doppelboden inkl. Verranke- rungsöse für Ladeboden + Organiser + Alu-Querträger

Variant/Avant

Variante Grundausstattung

Virtuelles Pedal-Öffnung/Schliessung der5.Türen(nur in der Kombination mit Spin-delantrieb und Kessy)

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zus.Warnleuchten (Türbereich)

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11494635
vom: 23.09.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 W	7,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 W	7,0 mm
Kumho	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 W	6,0 mm
Kumho	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 04.2026

Kompressor vorhanden: Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11494635
vom: 23.09.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Gebrochen	Ersetzen und lackieren
2	Diffusor	Kratzer	Ersetzen
3	Heckklappe	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Seitenwand hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Lackieren
6	Tür hinten links	Kratzer	Lackieren
7	Tür hinten rechts	Kratzer	Lackieren
8	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
9	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
10	Türdichtung vorne links	Gerissen	Ersetzen
11	Motorhaube Dämmmatte	Riss	Ersetzen
12	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
13	Motorhaube	Kratzer	Polieren
14	Tür vorne rechts	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Alufelge glanzgedreht vorne links	Korrosion	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11494635
vom: 23.09.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11494635
vom: 23.09.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	TMBJH7NPXN7049572 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Verschmutzt
Besichtigungsbedingungen:	Nicht ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11494635
vom: 23.09.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11494635
vom: 23.09.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

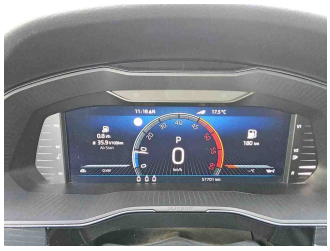

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug

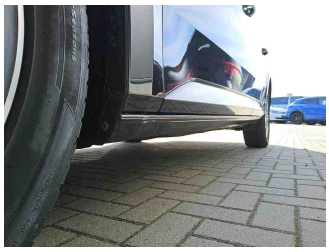

Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole

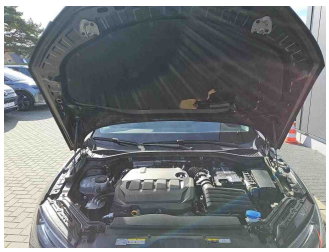

Fahrzeug - Motorraum offen

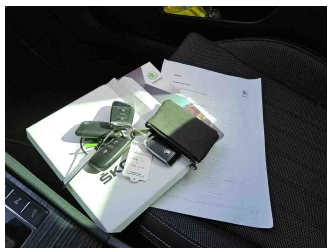


Equipment - Boardmappe/ Securitybag

DEKRA


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11494635
vom: 23.09.2026

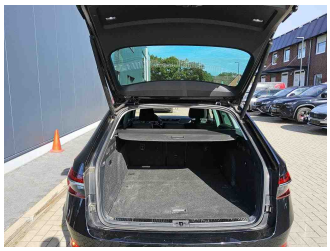


Innenraum - Kofferraum

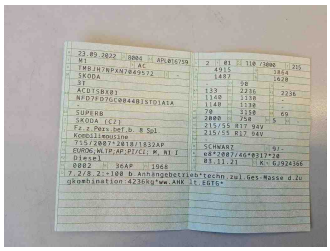


Fahrzeug - abgegebene ZB1

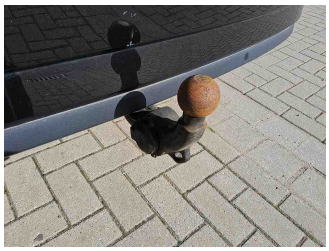


Equipment - Anhängerkupplung

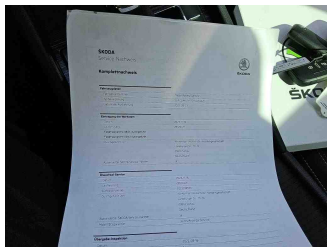

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

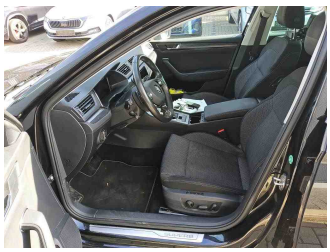

Innenraum - vorne

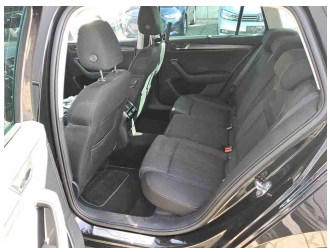

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11494635
vom: 23.09.2026


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Gebrochen - Ersetzen und lackieren







2 - Diffusor - Kratzer - Ersetzen

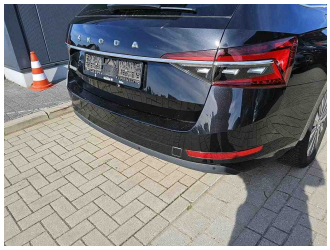
3 - Heckklappe - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

Kommentar	verkratzt und geringfügig verformt




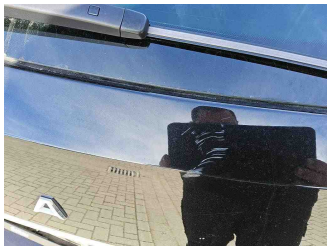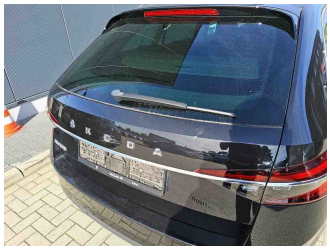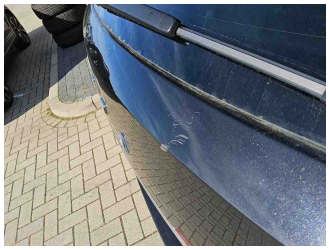


4 - Seitenwand hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

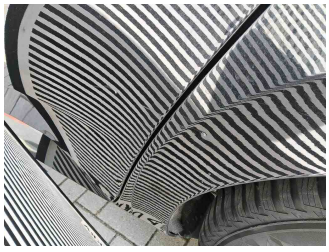

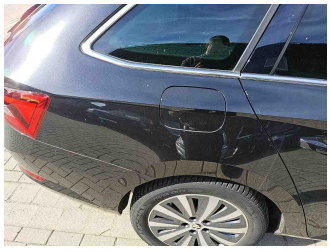


5 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Lackieren

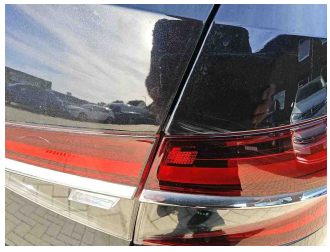


DEKRA

Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11494635
vom: 23.09.2026


6 - Tür hinten links - Kratzer - Lackieren

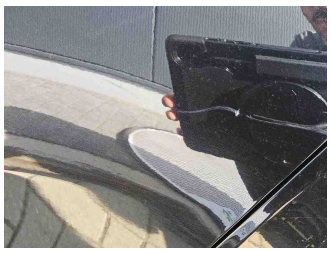



7 - Tür hinten rechts - Kratzer - Lackieren

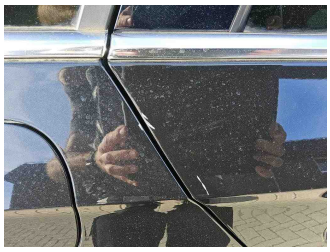
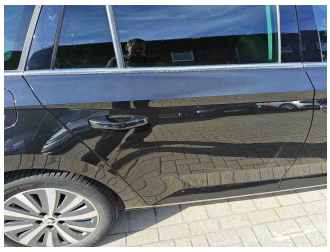
8 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren

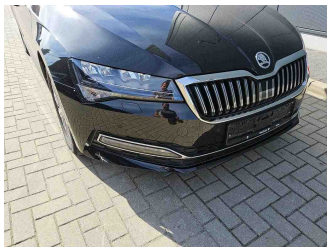


9 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

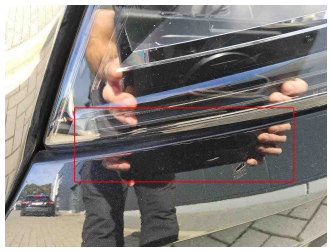10 - Türdichtung vorne links - Gerissen - Ersetzen

11 - Motorhaube Dämmmatte - Riss - Ersetzen

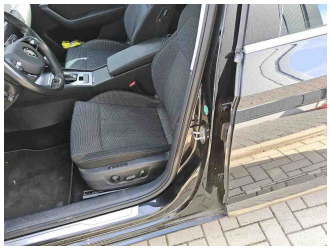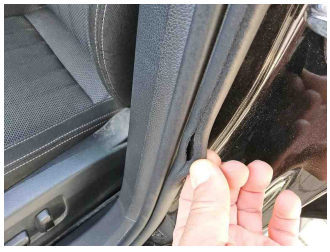Kommentar	Tierverbiss

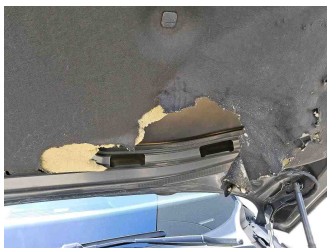


FIN: TMBJH7NPXN7049572

DEKRA

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11494635
vom: 23.09.2026

12 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen




13 - Motorhaube - Kratzer - Polieren

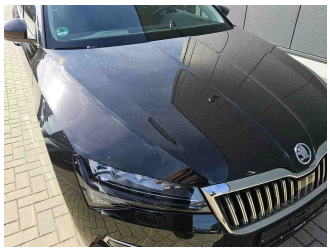

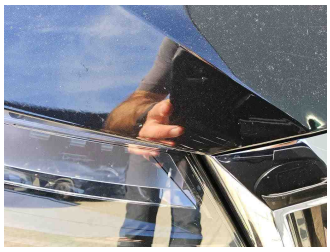

14 - Tür vorne rechts - Kratzer - Polieren




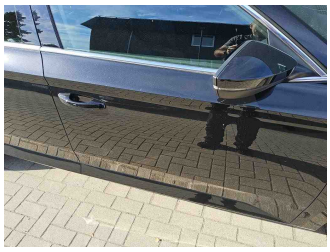





GEBRAUCHSSPUREN


1 - Dach - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

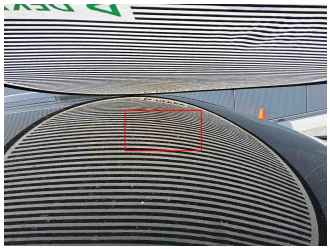

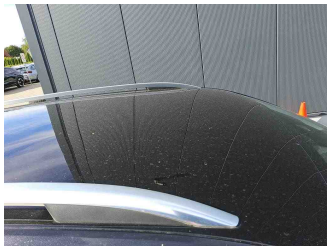

2 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Korrosion - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

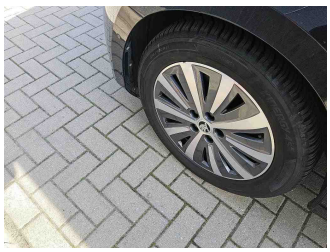

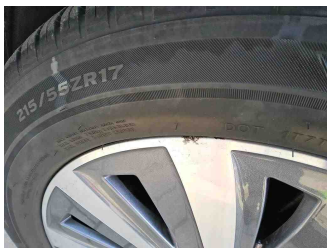

FIN: TMBJH7NPXN7049572