TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Wertgutachten

Protokollnummer:	48115343
Auftrags-Nr / Referenz:	
Besichtigungsdatum:	02.10.2026
Sachverständiger:	Jana Osterhaus
Besichtigung durch	Martin Borstel

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mercedes-Benz Vito		
Kennzeichen	WI-MD5700	**Vehicle Identification number**	W1VVLBEZ7S4440141
Erstzulassung	24.09.2024	**Laufleistung (abgelesen)**	75.226 km
HSN/TSN	2222 / BBJ 09271	**Kraftstoffart**	Diesel
Fahrzeugart	Transporter	**Antriebsart**	Heckantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Manuell (Getriebe 6-Gang - T…
Farbe	ARKTIKWEISS	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	120 kW	**Nächste HU**	
Hubraum	1.950 ccm	**Zylinder**	—
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	**Restlauf bis Service**	645 Tag(e)
Letzte Wartung		**Polsterart**	Stoff
Vorschaden	Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.800 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	**Anzahl Halter**	1
Schlüssel soll/ist	2/1	**Anzahl Sitze / Türen**	3 / 4

Wertgutachten

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/55 R17 C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	6mm / 6mm	i.O.
2	225/55 R17 C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	8mm / 8mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung: FY7 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung, 3. Bremsleuchte, LE1 Adaptives Bremslicht, SA6 Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, E07 Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), Antriebsart: Heckantrieb, F68 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, JA7 Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, Außentemperaturanzeige, MX0 BlueEfficiency-Paket, E1D DAB-Tuner (Radioempfang digital), Drehzahlmesser, LA2 Einschaltautomatik für Fahrlicht, BA3 Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, JB4 Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, JW8 Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), EY6 Fahrassistenz-System: Pannenmanagement, Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, Fensterheber elektr. mit Komfortschließung, M60 Generator 250 A, MK8 Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h, MS1 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), GE1 Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear), Getränkehalter vorn, F66 Handschuhfach abschließbar, ZM0 Karosserie/Aufbau: Kasten Standard, HH9 Klimaanlage geregelt (Tempmatik), JK5 Kombiinstrument mit Farbdisplay, F3Z Komfortschließung, JH3 Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, KB5 Kraftstofftank: 70 Ltr., CL1 Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), C6L Lenkrad mit Multifunktion, Leuchtweitenregelung, Z41 LKW-Zulassung, EY5 Mercedes-Benz Notrufsystem, XM7 Modellpflege (2) mit Code, MU4 Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI KAT, E7M Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25´), Z3K Pro, IN2 Radstand 3200mm, RD8 Radvollabdeckung, RY2 Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, MT5

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung elektro-mechanisch, J55 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite), Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), VF4 Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma, SB1 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, SE5 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, SA1 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung, RS7 Stahlfelgen 6,5x17, MJ8 Start/Stop-Anlage Motor, Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus, ED4 Vlies-Batterie 92 Ah, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperre, H20 Wärmeschutzverglasung, XG6 Zul. Gesamtgewicht 2,80 t, EL8 Zweiwege Lautsprecher vorn

Sonderausstattung: E57 Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose, EY2 Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic, JA9 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, V3L Fußmatten Allwetter, W54 Hecktür ohne Verglasung (Öffnungswinkel 270 Grad), V43 Holzfussboden im Laderaum, LC4 Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum, LC2 Laderaumleuchte LED, D51 Laderaumtrennwand mit Fenster, E1E Navigationssystem für Multimediasystem MBUX, EZ5 Park-Paket, F48 Scheibenwaschanlage beheizt, VV2 Schienensystem Lastenverankerung, SH2 Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite, SH1 Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite, S23 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz, H15 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar, H16 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, VA2 Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz, F2W Winter-Paket

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Rad/Reifen	Radblende vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern	20,00 €
2	elektrisches System	Steckdose - gebrochen / gerissen - erneuern	60,00 €
3	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair	100,00 €
4	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair	120,00 €
5	Motor	Motorverkleidung unten - gebrochen / gerissen - erneuern	144,00 €
6	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - Smart Repair	200,00 €
7	Karosserie	Querträger (Kühler unten, Mehrkosten können entstehen) - verformt - erneuern	214,00 €
8	Stossfänger vorn	Stossfänger mit Parktronic (verformt) - verkratzt / verschürft - erneuern	609,00 €
9	Karosserie	A-Säule links - gebrochen / gerissen - instandsetzen/lackieren (S3)	650,00 €
Summe (netto)			2.117,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten (netto)
1	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden	0,00 €
Summe (netto)			0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Rep.Kosten (netto)
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel	0,00 €
Unterlagen - Bordbuchmappe	100,00 €
Summe (netto)	100,00 €

Unfallschäden

Nr.	Schadenort	Schadenhöhe (netto)
1	Seite rechts	3.118,10 €

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf. Zum Zeitpunkt der Bewertung lagen keine Fahrzeugdokumente sowie Kennzeichen vor, so dass sich die Gültigkeit der Hauptuntersuchung nicht dokumentieren bzw. nachvollziehen lässt. Im Rahmen der Begutachtung wurden folgende Positionen nicht auf Vorhandensein und Vollständigkeit geprüft sowie in Abzug gebracht: -Abschleppöse -Bordbuchmappe inkl. Bedienungsanleitungen -Bordwerkzeug -Verbandkasten -Wagenheber -Warndreieck -Zigarettenanzünder.Keine ausführliche Ausstattungsliste vorliegend. Fehlteile können nicht ausgeschlossen werden.
> Schadenerweiterungen und Folgekosten möglich.

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	2.117,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	100,00 €
Unfallschaden	3.118,10 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	5.335,10 €
Mwst. (19%)	**1.013,67 €**
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	**6.348,77 €**

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Die notwendigen Aufwendungen für die Instandsetzung sind im Gutachten aufgeführt bzw. werden ggf. in einer separat beiliegenden Reparaturkalkulation detailliert dargestellt.
- Eine ggf. angefallene merkantile Wertminderung wurde dem Sachverständigen nicht bekannt gegeben und findet daher in diesem Produkt keine Berücksichtigung.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigefügt.
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



Unterschrift Sachverständiger (Jana Osterhaus)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Fahrzeugdach



Abbildung 6: Fahrzeugdach

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

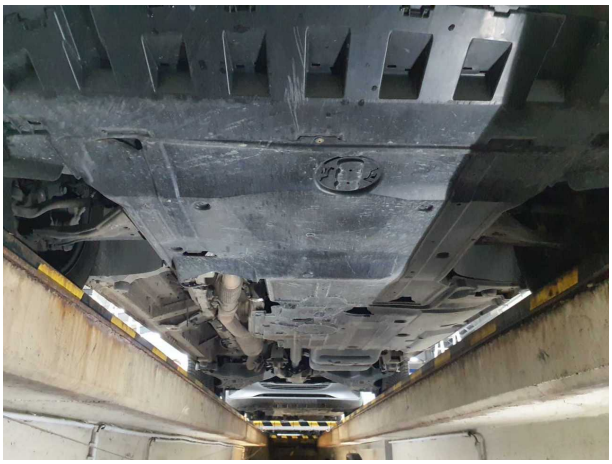


Abbildung 7: Unterboden

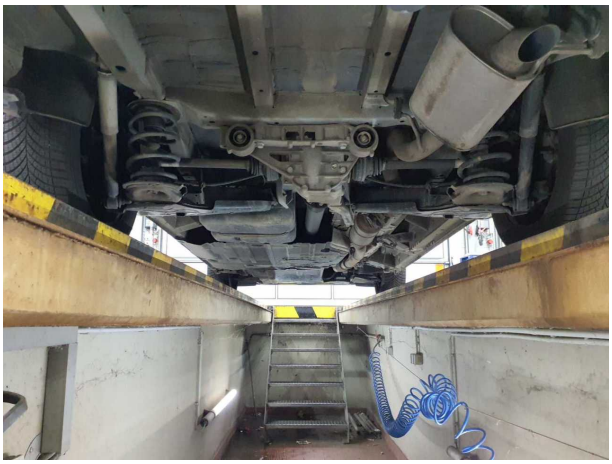


Abbildung 8: Unterboden



Abbildung 9: Schweller



Abbildung 10: Schweller



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 13: FIN

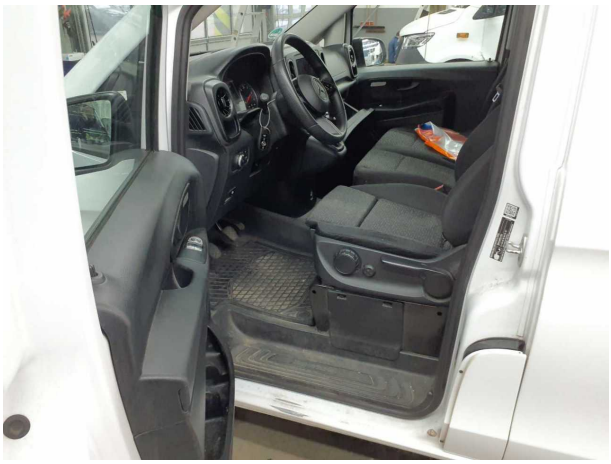


Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum



Abbildung 17: Innenraum



Abbildung 18: Kombiinstrument

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 19: Kombiinstrument

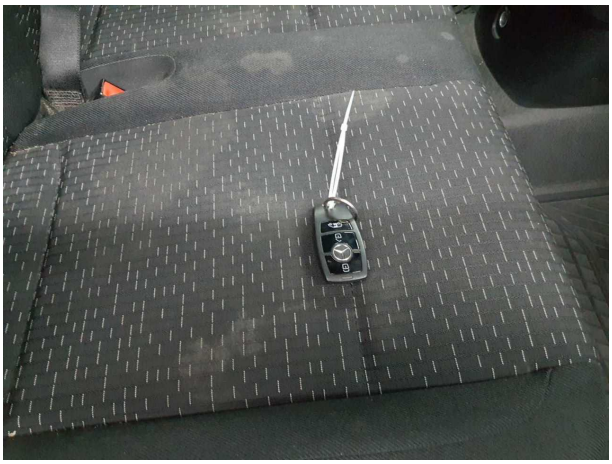


Abbildung 20: Dokumente



Abbildung 21: Sonstiges

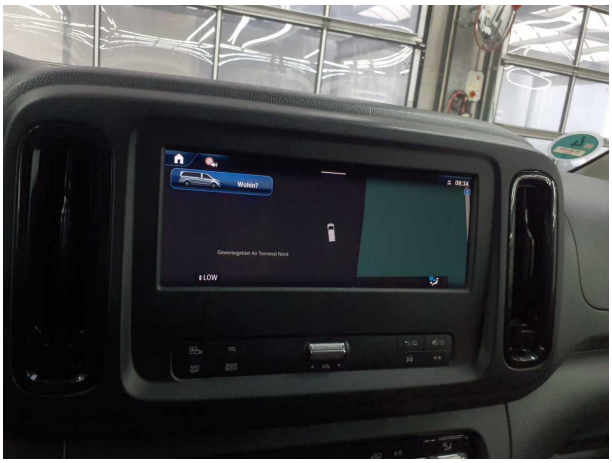


Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Radblende vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #2: elektrisches System: Steckdose - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - Sm… Repair

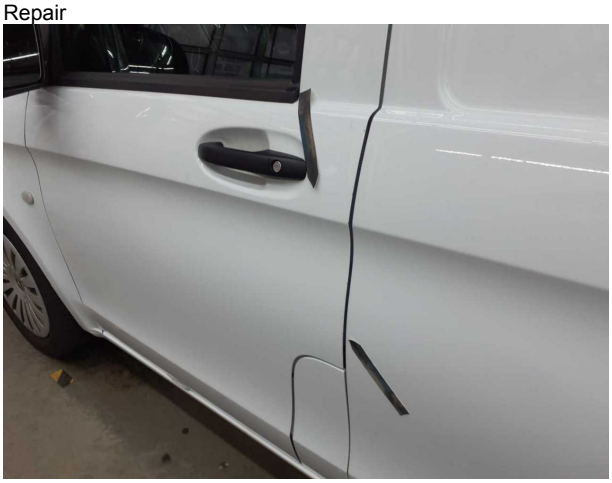

Beschädigung #4: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair

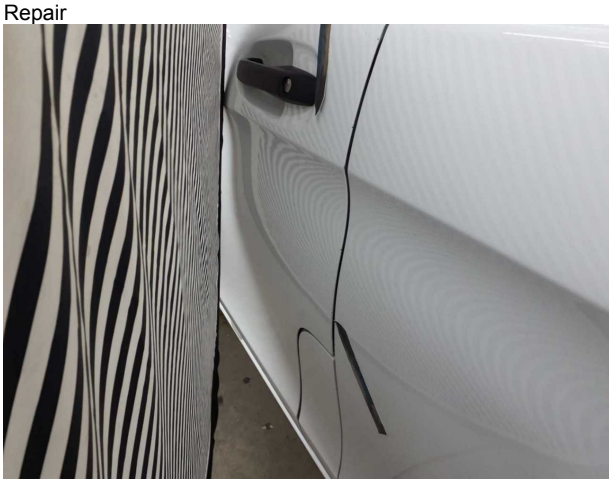


Beschädigung #4: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

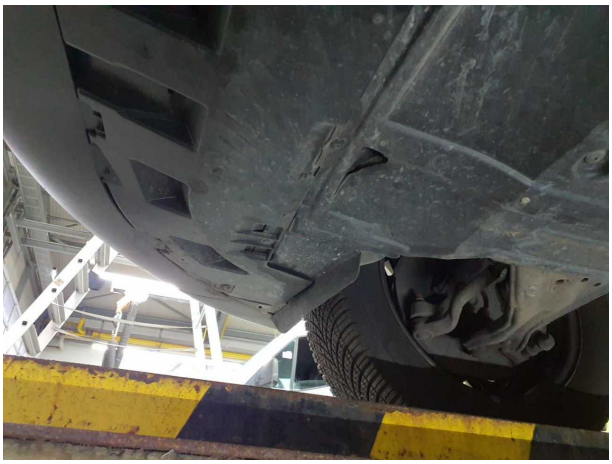

Beschädigung #5: Motor: Motorverkleidung unten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #6: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #6: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #6: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #6: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #7: Karosserie: Querträger (Kühler unten, Mehrkosten können entstehen) - verformt - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Beschädigung #7: Karosserie: Querträger (Kühler unten, Mehrkosten können entstehen) - verformt - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic (verformt) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic (verformt) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic (verformt) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic (verformt) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #9: Karosserie: A-Säule links - gebrochen / gerissen - instandsetzen/lackieren (S3)


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

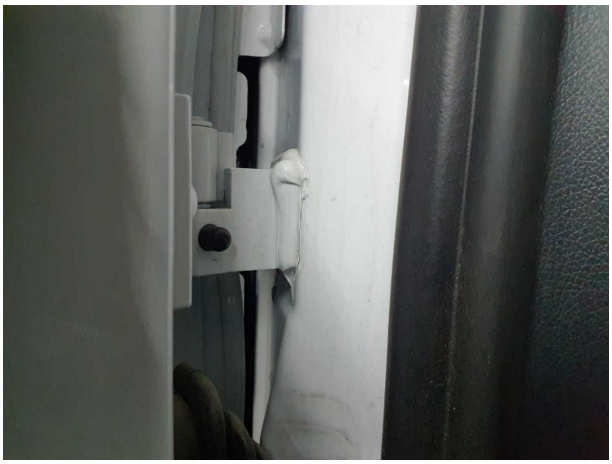

Beschädigung #9: Karosserie: A-Säule links - gebrochen / gerissen - instandsetzen/lackieren (S3)

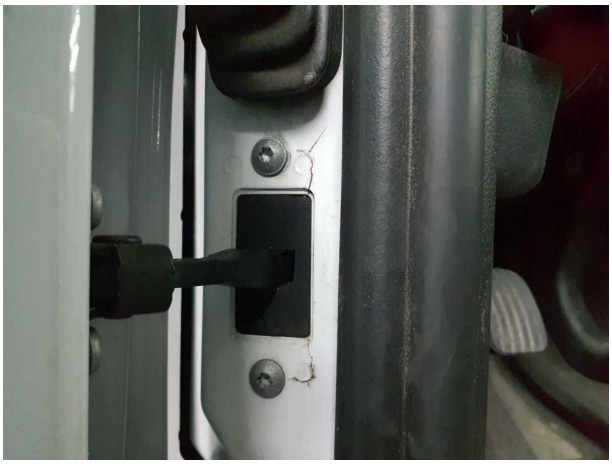

Beschädigung #9: Karosserie: A-Säule links - gebrochen / gerissen - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung #9: Karosserie: A-Säule links - gebrochen / gerissen - instandsetzen/lackieren (S3)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Unfallfotos



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts




Unfall 1: Seite rechts

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

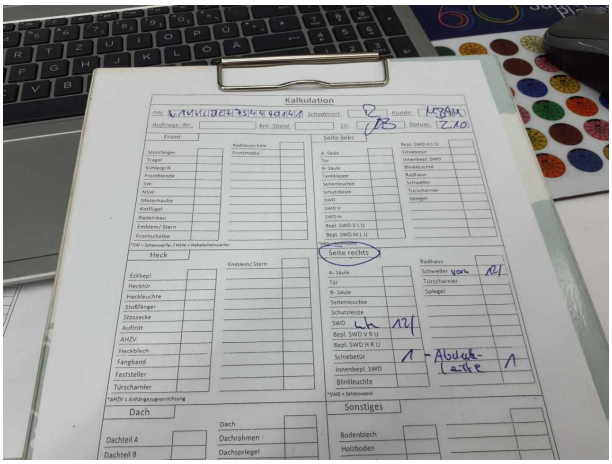

Unfall 1: Seite rechts

FABRIKAT	MERCEDES-BENZ	VITO (W447)	116 CDI LANG
FZ-IDENT-NR	W1VVLBEZ7S4440141	AMTL KZ WI-MD5700	TYP-CODE 03 1V 45
ERSTE ZUL	24.09.2024		
REP-FIRMA	REFERENZWERKSTATT	MB AUTOMOTIVE MOBILITY GM	

AUSFUEHR-	AB 04.2024	BEDIENEINHEIT DACH	LENKRAD VERSTELLBAR
VARIANTEN	MULTIFUNKT-LENKRAD	VORBER ANH-STECKDOSE	SCHIENE LADERAUM
	HANDSCHUHK VERSCHL	SPURASSISTENT AKTIV	KLIMAANLAGE
	VERKEHRSSCHILDWARNER	MBUX MULTIMEDIA SYST	AUSSENSP ELEKT HEIZB
	DIGITALRADIO (DA)	NAVIGATIONSSYSTEM	NOTRUFSYSTEM
	LAUTSPRECHER V	WASCHDUESE HEIZBAR	LED-LICHTB LADERAUM
	TOTWINKELASSISTENT	FERNLICHTASSISTENT	AUSSTATTUNG STOFF
	INNENVERKL BIS DACH	WINTER PAKET	AUSSTATTUNG PRO
	PARKEN-PAKET	BREMSASSISTENT	TRENNWAND MIT FENST
	FAHRERSITZ VERST	LORDOSENST FAHRERS	FAHRERSITZHEIZUNG
	BEIFAHRERSITZHEIZUNG	BEIFAHRER ZWEISITZER	ABGASNORM EURO 6E
	SERVICE FEST 40000KM	FAHRERSITZ KOMFORT	BLUEEFFICIENCY
	KRAFTSTOFFTANK 70L	BATTERIE 95AH	6-GANG GETRIEBE
	GENERATOR 250A	BLUE TEC GEN 4	REIFENDRUCKKONTROLLE
	SYST "START & STOP"	TEMPOMAT	REIFEN 225/55 R17 C
	FELGE 6.5 J X 17	RADVOLLBLENDEN	HOLZFUSSBODEN
	GURTWARNER	SIDEBAG FAHRER	SIDEBAG BEIFAHRER
	HECKTUEREN 2-FLUEGEL	GEW-VARIANTE 2800KG	FACELIFT 1
	FACELIFT 2	FZG MIT LKW-ZULASS	KASTENWAGEN
	BEIFAHRERAIRBAG	WAERMED VERGL RUNDUM	

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.10.2026 / 01

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
1782	SCHIEBETUER R	447 730 8202	1152.82
1856	SCHUTZKAPPE R	000 987 3520	39.80
3500	ABDECKUNG SEITENW R	447 690 0370	67.59
3834	FESTSTELLER TUER H R	447 899 0266 9051	4.93

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 7.52 EUR/AW
PREIS/KL 2 = 7.52 EUR/AW

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
72-1645 01	SCHIEBETUER R ERSETZEN	1	33	248.16
72-7830 01)	ABDECKUNG SEITENWAND H R AUS-/EINBAUEN	1	2	15.04
88-5218 01	VERKLEIDUNG V EINSTIEG R AUS-/EINBAUEN	2	4	30.08
88-5214 01	HALTER ABDECK SCHWELLER V R AUS-/EINB	2	5	37.60
60-1593 01	HECKLEUCHTE R AUS-/EINBAUEN	2	3	22.56
9852	F-SPEICHER NACH REP AUSLESEN	1	3*	22.56
2114	EINSTIEGBLECH R INSTANDSETZEN	2	12*	90.24
3740	SEITENWAND H R M INSTANDSETZEN	1	12*	90.24

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 7.52 EUR/AW
PREIS/KL 2 = 7.52 EUR/AW

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
1782	SCHIEBETUER R HOHLRAUMKONSERV.	2	3*	22.56
2086	TUERRAHMEN R HOHLRAUMKONSERV.	2	3*	22.56
3482	SEITENWAND H R HOHLRAUMKONSERV.	2	3*	22.56
3500	ABDECKUNG SEITENW R HOHLRAUMKONSERV.	2	3*	22.56

L A C K I E R U N G (LACKIERZEIT SYSTEM MERCEDES-BENZ)

ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS = 9.82 EUR/AW

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	2-SCHICHT-UNI	AW	ARB.- PREIS
98-4415 01	SCHIEBETUER R	NEUTEILLACK ST I-M	34	333.88
98-7995 01	ABDECKUNG SEITENW R	NEUTEILLACK ST I-M	6	58.92
98-5117 01	EINSTIEGBLECH R	REP LACK ST III	10	98.20
98-7245 02	SEITENWAND H R M	REP LACK ST III	14	137.48
98-1340 01	VORBEREITUNGSARBEIT FUER ZWEISCHICHT-LACKIERUNG VON EINGEB KAROSSERIETEILEN		19	186.58
98-4841 01	TUERAUSSCHNITT V R LACKIEREN SYSTEM AUDATEX		7	68.74

S C H L U S S K A L K U L A T I O N					EUR	EUR
E R S A T Z T E I L E					1 265.14	
KLEINERSATZTEILE (2.0%)					25.30	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE						1 290.44
A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	12 AW = 1 STD				
GESAMT KL 1	50 AW	X	7.52	EUR/AW	376.00	
GESAMT KL 2	24 AW	X	7.52	EUR/AW	180.48	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN						556.48
N E B E N K O S T E N						
HOHLRAUMKONSERV.						
LOHN KL 2	12 AW	X	7.52	EUR/AW	90.24	
MATERIAL					32.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN						122.24
L A C K I E R U N G	ZEITBASIS	12 AW = 1 STD				
ARBEITSLOHN	90 AW	X	9.82	EUR/AW	883.80	
LACKIERMATERIAL 30.00 %					265.14	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL						1 148.94
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....						3 118.10
MWST 19.00 %						592.44
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....						3 710.54

ERLAEUTERUNGEN:
E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT * = ANWENDERANGABEN
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX
LIZENZ = TEUVT484

SYSTEM AUDATEX