Händlerinformationen / Dealer-information

- beh. Schaden: Seite hinten links, Stoßfänger hinten

Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



RENAULT Megane

RENAULT Megane Grandtour BLUE dCi 115 EDC BUSINESS EDITION

Fahrgestellnummer (FIN)	**VF1RFB00667864177**
Kilometerstand (km)	**148.271**
Erstzulassungsdatum	**09.11.2021**
Kraftstoffart	**Diesel**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**115 PS**
Leistung kW	**85 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Perlmutt Weiss Metallic**
Interieurfarbe	**Stoff Titanium-Schwarz**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11642143**	Besichtigt am	**22.10.2026 10:18:54**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Nein, das ist nicht möglich**	Nachlackierungen vorhanden	**Ja**
Wartungsnachweise	**Wartungsbuch fehlt**	Nachlackierungen professionell ausgeführt	**Ja**
Originalschlüssel	**Ja**	Betriebsanleitung	**Ja**
Anzahl Schlüssel gesamt	**2**		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	6,0 mm	Pirelli	205/55 R 16 91 V	Sommer	Stahl
Vorne	Rechts	6,0 mm	Pirelli	205/55 R 16 91 V	Sommer	Stahl
Hinten	Links	6,0 mm	Pirelli	205/55 R 16 91 V	Sommer	Stahl
Hinten	Rechts	6,0 mm	Pirelli	205/55 R 16 91 V	Sommer	Stahl

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	7,0 mm	Pirelli	205/55 R 16 91 H	Winter	Aluminium
-	-	7,0 mm	Pirelli	205/55 R 16 91 H	Winter	Aluminium
-	-	8,0 mm	Pirelli	205/55 R 16 91 H	Winter	Aluminium
-	-	8,0 mm	Pirelli	205/55 R 16 91 H	Winter	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Ersetzen	Ersetzen
2 | Motorhaube	Delle(n) und Kratzer	>4 cm - 6 cm	Instandsetzen + lackieren
3 | Stoßfänger vorne	Kratzer	>10 cm - 15 cm	Lackieren
4 | Tirefit	Fehlt	Ersetzen	Ersetzen
5 | Heckklappenverkleidung	Kratzer	Ersetzen	Ersetzen
6 | Tür hinten rechts	Deformiert	>8 cm - 10 cm	Instandsetzen + lackieren
7 | Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
8 | Dach	Delle(n)	>4 cm - 6 cm	Instandsetzen + lackieren

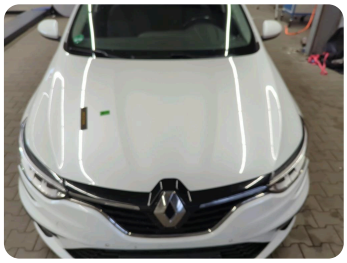
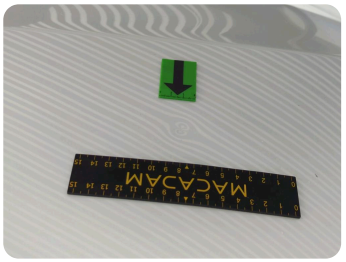
SCHÄDEN

[Unclassified]




1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

2 | Motorhaube

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



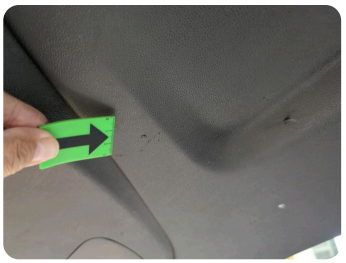
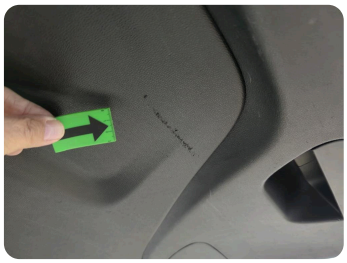

3 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



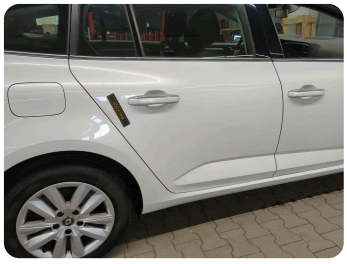

4 | Tirefit

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

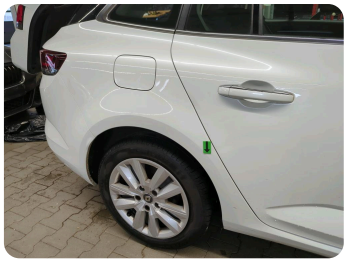
5 | Heckklappenverkleidung

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**Ersetzen**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**



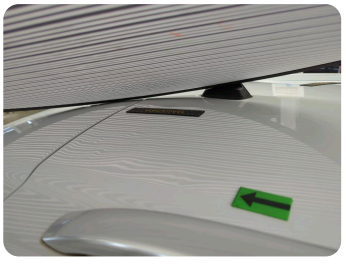
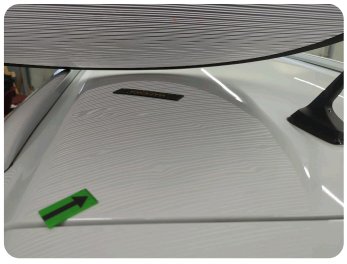
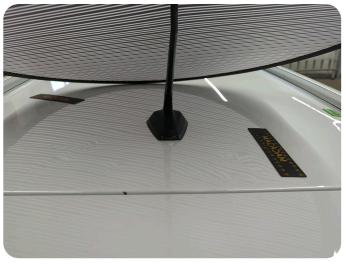

6 | Tür hinten rechts

Schadensart	**Deformiert**
Schweregrad	**>8 cm - 10 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**



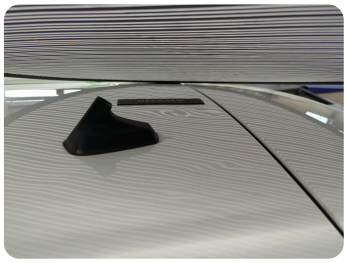

7 | Seitenwand hinten rechts

Schadensart	**Delle(n)**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

8 | Dach

Schadensart	**Delle(n)**
Schweregrad	**>4 cm - 6 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**



HERSTELLERAUSSTATTUNG

ABS und Bremsassistent	Airbag Fahrer- und Bei.seite"Full-Size"	Airbag: 2 Seitenairbags vorne
Airbag: Window-Airbags	Antriebsschlupfregelung (ASR)	Außenspiegel el. verstell.- u. beheizbar
Außenspiegel in Wagenfarbe	Autom. Verriegelung der Türen	Automatische Aktivierung der Warnblink.
Berganfahrhilfe	Chromeinfassungen an Lüftungsdüsen vorn	Dachreling
Dekorleiste Technik-Schwarz Design	Dieselpartikelfilter (FAP)	Digitales Tacho-Display
Drehzahlmesser	Dritte Bremsleuchte	Einparkhilfe hinten
Einparkhilfe vorn	Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)	Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung
Felgen: Flexwheel "Elliptik" 16"	Fensterheber elektrisch vorne	Fensterheber elektrisch, hinten
Getriebe: 7 Gang-Doppelkupplungsgetriebe	Handschuhfach, beleuchtet	Heckscheibenheizung
Heckscheibenwischer	Innenraumharmonie in Titanium-Schwarz	ISOFIX/i-Size-Kindersitzbefestigung
Klimaautomatik 2-Zonen	Kofferraumabdeckung	Kofferraumboden verstellbar
Kopfstützen (3) hinten höhenverstellbar	Kopfstützen vorn	Kühlergrill mit Chromspangen
Lackierung: Metallic-Sonderlackierung	Lackierung: Standard	LED-Tagfahrlicht hinten
LED-Tagfahrlicht vorne	Lenkrad: Lenkrad längs- und höhenverstel	Licht- und Regensensor
Mittelarmlehne vorne verschiebbar	Navigationssystem mit Kartenmaterial für	Nebelscheinwerfer
Onlineverbindung und Zugang zum Renault	Paket: Easy-Business-Paket	Paket: Navigations-Paket für EASY LINK
Paket: Winter-Paket (ZEN)	Polster: Stoff	Radio: Renault EASY LINK
Reifen: Mobilitäts-Set	Reifen: Notrad	Reifendruckkontrollsystem
Servolenkung	Sicherheitstrennnetz für Laderaum	Sitz: Fahrersitz höhenverst. m. Lordose
Sitze: Rücksitzbank asymmetrisch umklapp	Sonnenblenden vorne (2)	Steckdose 12 Volt hinten
Tempopilot	Voll-LED-Scheinwerfer LED PURE VISION	Wegfahrsperre
Zentralverriegelung		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: fehlt

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.
Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens und/oder die Reparaturgüte der durchgeführten Arbeiten ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdickenabweichungen festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an unten aufgeführten Karosserieteilen festgestellt. Die Voraussetzung für eine merkantilen Wertminderung ist in diesem Fall nicht gegeben.

Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	**245**

FAHRZEUGBILDER



