TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Wertgutachten

Protokollnummer:	48238366
Auftrags-Nr / Referenz:	
Besichtigungsdatum:	22.10.2026
Sachverständiger:	Joel Audrey Lumoneka

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mercedes-Benz Sprinter		
Kennzeichen	WI-MD1994	**Vehicle Identification number**	W1V3KCFZXSP713523
Erstzulassung	03.05.2024	**Laufleistung (abgelesen)**	86.931 km
HSN/TSN	2222 / BOW 42418	**Kraftstoffart**	Diesel
Fahrzeugart	Transporter	**Antriebsart**	Heckantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Automatik (Getriebe Automati…
Farbe	ARKTIKWEISS	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	125 kW	**Nächste HU**	
Hubraum	1.950 ccm	**Zylinder**	4
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	**Restlauf bis Service**	-3.100 Tag(e)
Letzte Wartung		**Polsterart**	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	3.500 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	**Anzahl Halter**	1
Schlüssel soll/ist	2/1	**Anzahl Sitze / Türen**	3 / 4

Wertgutachten

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/65 R16 115/113R C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	6mm / 6mm	i.O.
2	235/65 R16 115/113R C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	2mm / 2mm	n.i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung: LB5 3. Bremsleuchte, FF5 Ablagefach oberhalb Frontscheibe, FJ4 Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite, LE1 Adaptives Bremslicht, SA5 Airbag Fahrerseite, E07 Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Heckantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, F68 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, J65 Außentemperaturanzeige, LA2 Einschaltautomatik für Fahrlicht, T77 Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand, Elektr. Bremskraftverteilung (EBV), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), EY6 Fahrassistenz-System: Pannenmanagement, JA8 Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, CB7 Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I, Fensterheber elektrisch 2-fach, XM1 Geräuschmaßnahme außen, G43 Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen), D03 Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard, Keyless-Start, Kindersicherung, JH3 Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, D50 Laderaumtrennwand durchgehend, CL1 Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), Leuchtweitenregelung, Z1N LKW-Zulassung, LB1 Markierungsleuchten seitlich, EY5 Mercedes-Benz Notrufsystem, MU5 Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT, Partikelfilter, Radiovorbereitung, IR6 Radstand 4325 mm, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, T16 Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, J55 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite), J58 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), VF7 Sitzbezug/ Polsterung: Stoff, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, S02 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar, MJ8 Start/Stop-Anlage Motor, Tagfahrlicht, ED4 Vlies-Batterie 92 Ah, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperre, XG7 Zul.Gesamtgewicht 3,50 t, Zweiwege Lautsprecher vorn

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Sonderausstattung: SA6 Airbag Beifahrerseite, XM4 Akustik-Paket, QA8 Anhängerkupplung: Kugelkopf, für erhöhte Anhängelast, E43 Anhängersteckdose 13-polig, F64 Außenspiegel elektr. anklappbar, JA7 Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, FU5 Außenspiegel ohne integrierter Blinkleuchte, L44 Blinkleuchten vorn seitlich, E1D DAB-Tuner (Radioempfang digital), L71 Deckenleuchte im Laderaum mit Bewegungsmelder, T85 Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links, T86 Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts, BA3 Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, JB4 Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, JW8 Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), JA9 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, H1B Fahrtenschreiber Bedienung vorn unter Dachhimmel, JD6 Fahrtenschreiber digital, V3L Fußmatten Allwetter, CW2 Fzg. ohne Fahrzeugabsenkung, M60 Generator 250 A, MS1 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), T75 Haltegriffe A-Säulen, W54 Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad), V43 Holzfussboden im Laderaum, FJ1 Klappdeckel für Ablagefach, HH9 Klimaanlage geregelt (Tempmatik), JK5 Kombiinstrument mit Farbdisplay, KB7 Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr., ES5 Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich), P2L Laderaum-Paket 2, LC2 Laderaumleuchte LED, V95 Leitungskanal an Heckportal, V94 Leitungskanal an Seitenwand, C6L Lenkrad mit Multifunktion, JB7 Park-Paket mit Rückfahrkamera, QA9 Querträger mit integriertem Auftritt, RY2 Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, JF1 Scheibenwischer mit Regensensor, VV2 Schienensystem Lastenverankerung, S23 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, H15 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar, H16 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, E46 Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus, E1U USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion), VA2 Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch (bis Dach), V52 Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Radhausverkleidung beladbar (Holz), V42 Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt, VC4 Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen, A50 Vorderachse verstärkt, H21 Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Heckklappe/-tür	Emblem - fehlt - erneuern	48,00 €
2	Verkleidungen/Abdeckungen	A-Säule links Verkleidung innen - Fehlstellung - erneuern	66,00 €
3	Karosserie	Türdichtung vorn links - gebrochen / gerissen - erneuern	86,00 €
4	Kotflügel rechts	Innenkotflügel - Marderschaden - erneuern	96,00 €
5	Schiebetür rechts	Schiebetür - Delle(n) - sanft instandsetzen	100,00 €
6	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - Smart Repair	100,00 €
7	Kotflügel links	Radlauf - gebrochen / gerissen - erneuern	125,00 €
8	Heckleuchte	Heckleuchte links - ohne Funktion - erneuern	160,00 €
9	Motor	Motorverkleidung unten - gebrochen / gerissen - erneuern	165,00 €
10	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten links - gebrochen / gerissen - erneuern	241,00 €
11	Sitz vorn	Sitzpolster links - gebrochen / gerissen - erneuern	248,00 €
12	Sitz vorn	Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern	255,00 €
13	Schweller links	Einstieg (+ Korrosion) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren	340,00 €
14	Rad/Reifen	Reifen hinten - verschlissen - erneuern	400,00 €
15	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern	550,00 €
16	Fahrzeugdach	Dach (Dachhaut H L) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	587,24 €
17	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	612,77 €
18	Stossfänger vorn	Stossfänger mit Parktronic - gebrochen / gerissen - erneuern	622,00 €
19	Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	711,00 €
Summe (netto)			5.513,01 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten (netto)
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.			

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Fehlteile

Fehlteil	Rep.Kosten (netto)
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel	0,00 €
Summe (netto)	0,00 €

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Im Rahmen der Begutachtung wurden folgende Positionen nicht auf Vorhandensein und Vollständigkeit geprüft sowie in Abzug gebracht:

-Abschleppöse
-Bordbuchmappe inkl. Bedienungsanleitungen
-Bordwerkzeug
-Verbandkasten
-Wagenheber
-Warndreieck
-Zigarettenanzünder

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	5.513,01 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	5.513,01 €
Mwst. (19%)	**1.047,47 €**
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	**6.560,48 €**

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.
  Dies hat folgenden Grund: Reifen verschlissen

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



Unterschrift Sachverständiger (Joel Audrey Lumoneka)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Fahrzeugdach



Abbildung 6: Fahrzeugdach

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

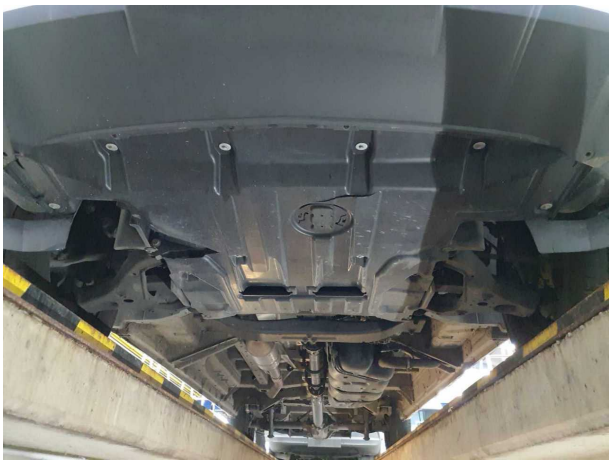


Abbildung 7: Unterboden



Abbildung 8: Unterboden



Abbildung 9: Schweller

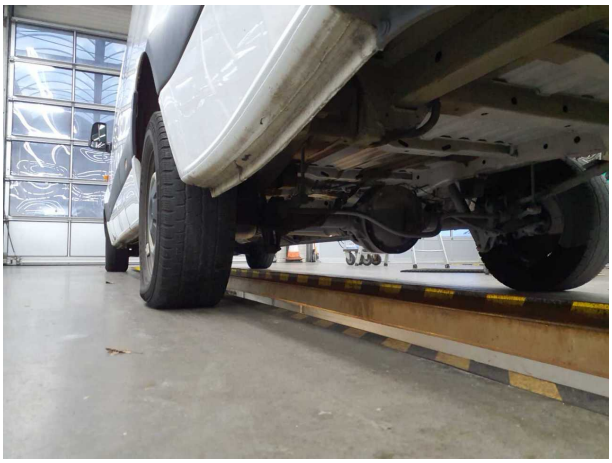


Abbildung 10: Schweller



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: FIN

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

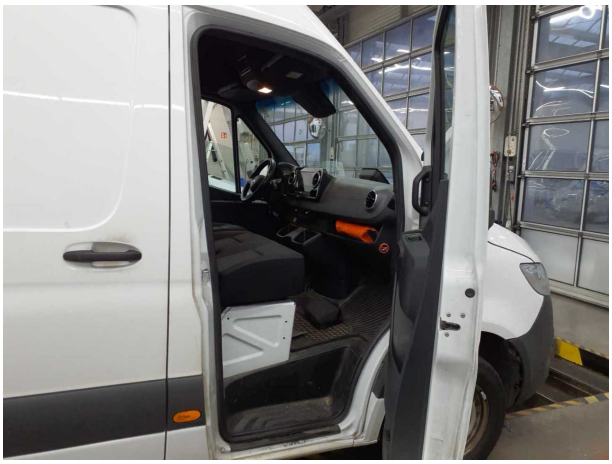


Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum

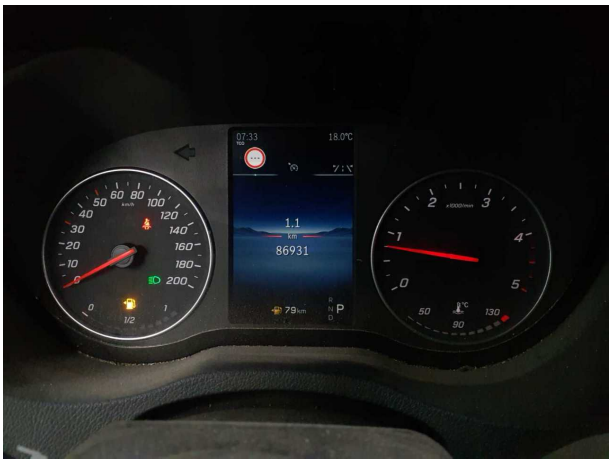


Abbildung 16: Kombiinstrument

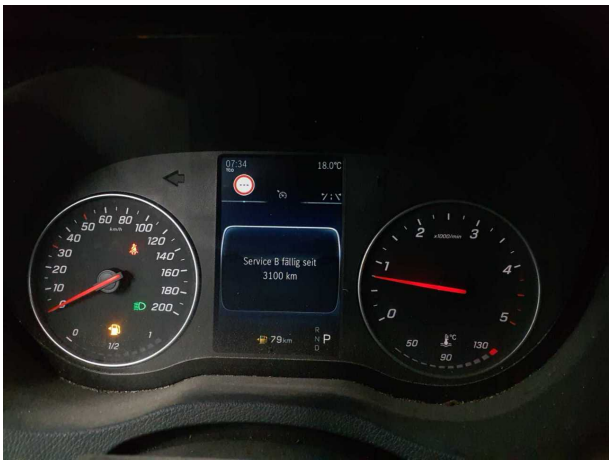


Abbildung 17: Kombiinstrument



Abbildung 18: Dokumente

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

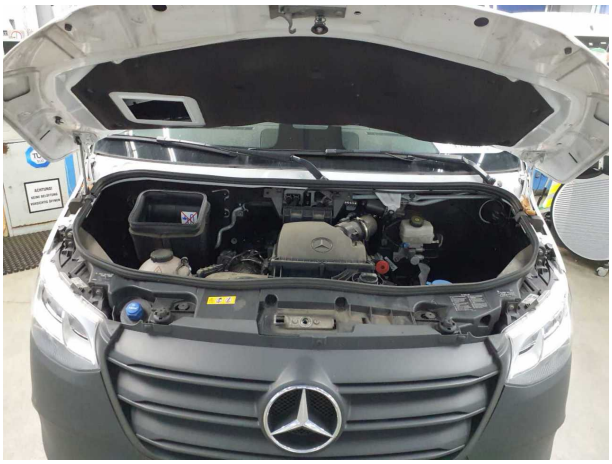



Abbildung 23: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen


Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin


Beschädigungsfotos

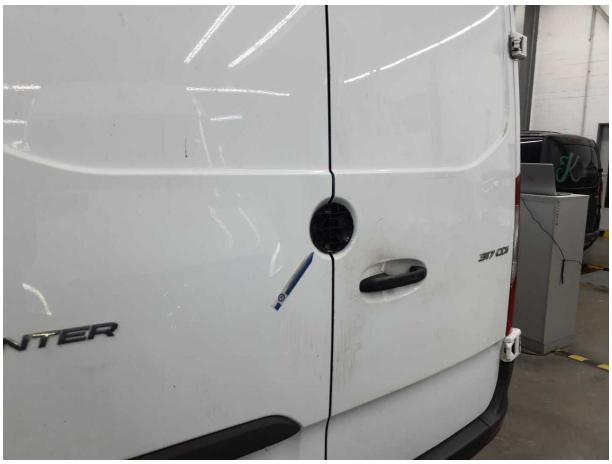

Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Emblem - fehlt - erneuern

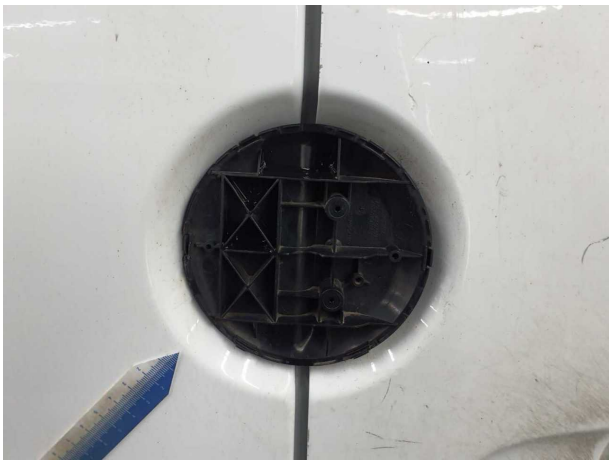

Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Emblem - fehlt - erneuern

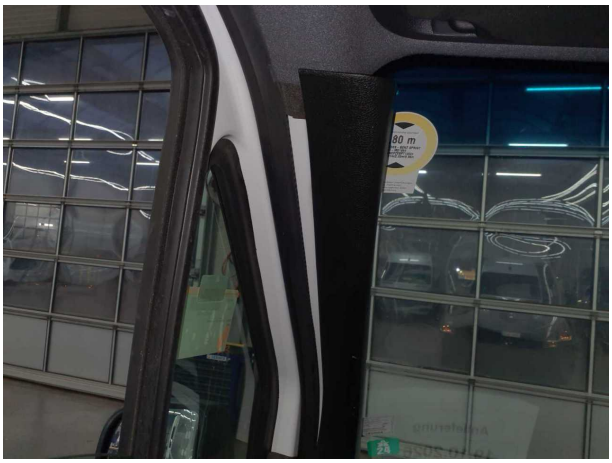

Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: A-Säule links Verkleidung innen - Fehlstellung - erneuern



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: A-Säule links Verkleidung innen - Fehlstellung - erneuern



Beschädigung #3: Karosserie: Türdichtung vorn links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Karosserie: Türdichtung vorn links - gebrochen / gerissen - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Beschädigung #4: Kotflügel rechts: Innenkotflügel - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #4: Kotflügel rechts: Innenkotflügel - Marderschaden - erneuern




Beschädigung #5: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair

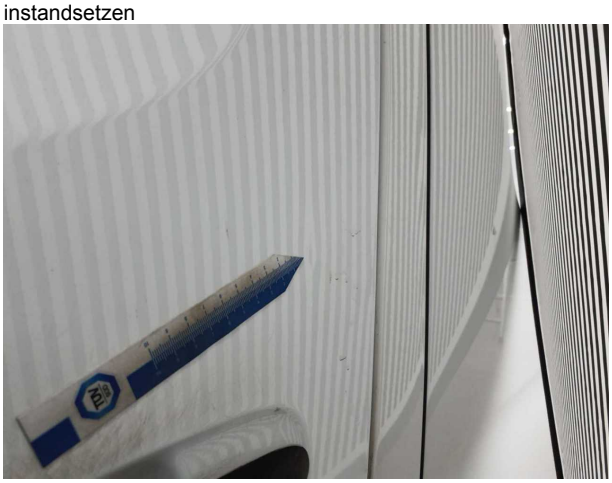

Beschädigung #6: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin




Beschädigung #7: Kotflügel links: Radlauf - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #7: Kotflügel links: Radlauf - gebrochen / gerisse… erneuern




Beschädigung #8: Heckleuchte: Heckleuchte links - ohne Funktion - erneuern

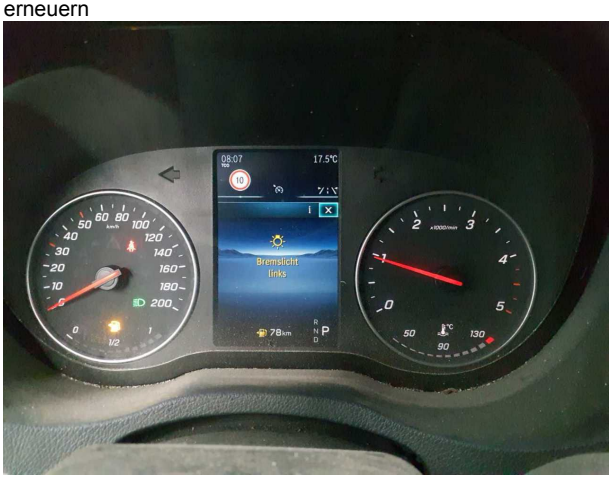

Beschädigung #8: Heckleuchte: Heckleuchte links - ohne Funkti… - erneuern

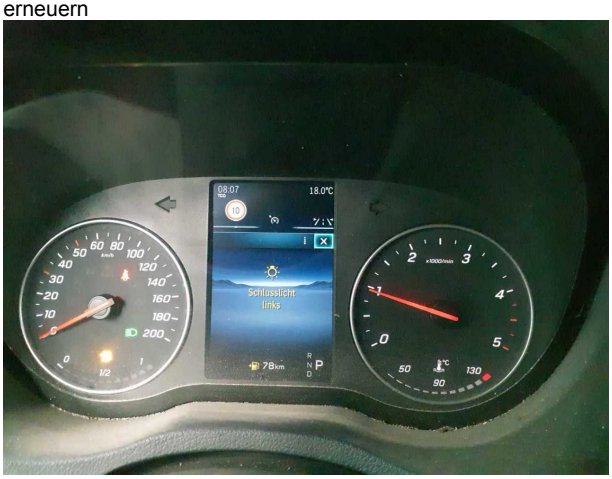

Beschädigung #8: Heckleuchte: Heckleuchte links - ohne Funktion - erneuern

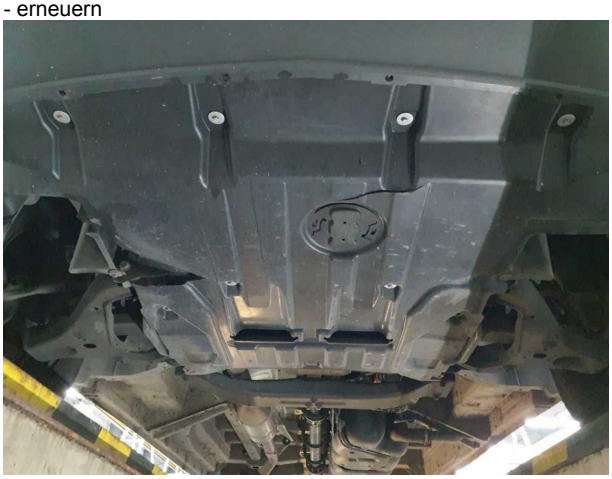

Beschädigung #9: Motor: Motorverkleidung unten - gebrochen / gerissen - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Beschädigung #9: Motor: Motorverkleidung unten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #9: Motor: Motorverkleidung unten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #11: Sitz vorn: Sitzpolster links - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #11: Sitz vorn: Sitzpolster links - gebrochen / gerissen - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin


Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

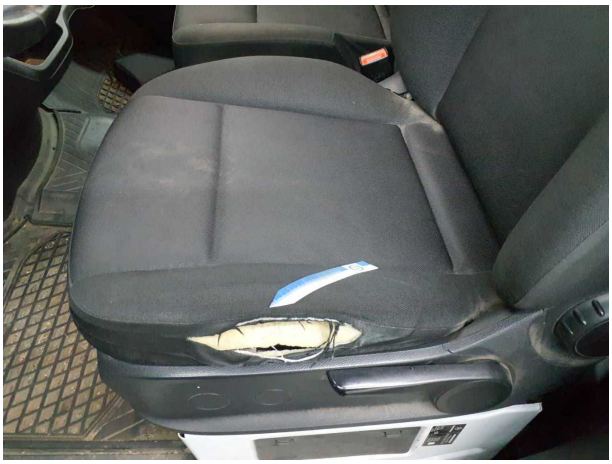

Beschädigung #12: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #12: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - erneuern

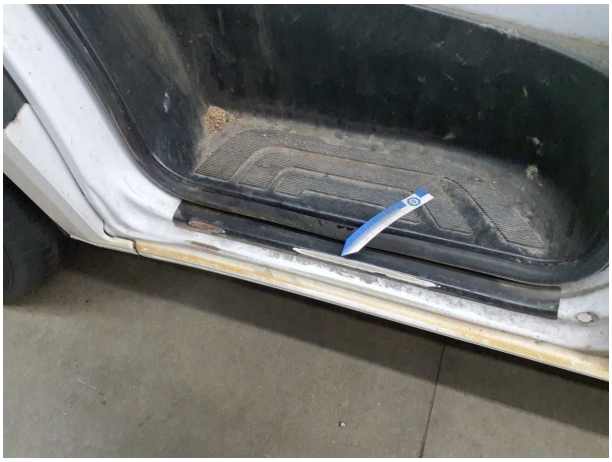

Beschädigung #13: Schweller links: Einstieg (+ Korrosion) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Schweller links: Einstieg (+ Korrosion) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Schweller links: Einstieg (+ Korrosion) - Lackmangel - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #14: Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

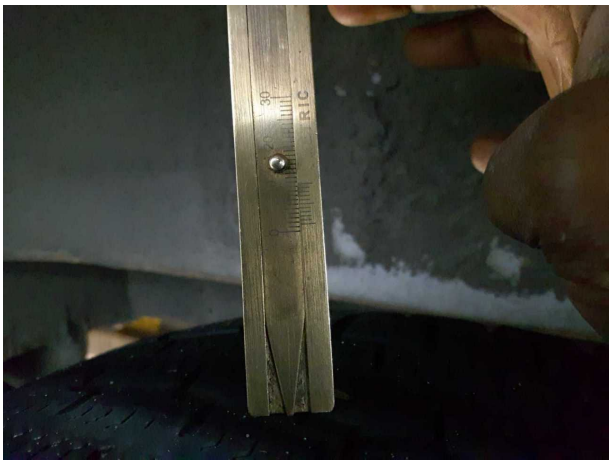


Beschädigung #14: Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - erneuern



Beschädigung #14: Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - erneuern




Beschädigung #14: Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - erneuern

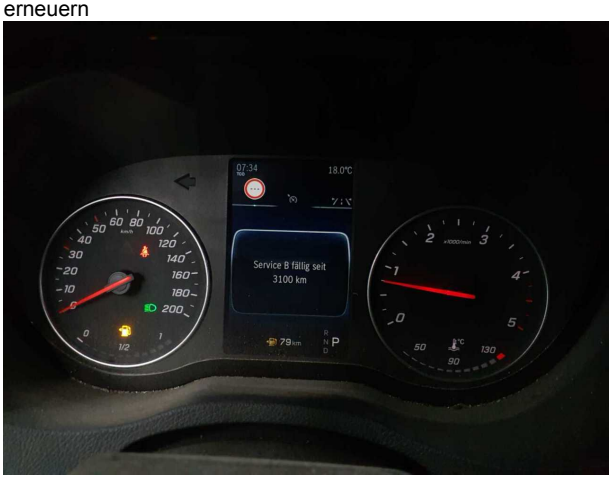

Beschädigung #15: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern



Beschädigung #16: Fahrzeugdach: Dach (Dachhaut H L) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

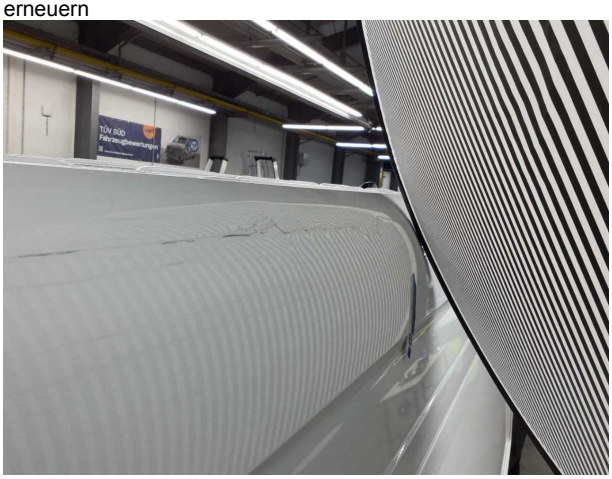


Beschädigung #16: Fahrzeugdach: Dach (Dachhaut H L) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

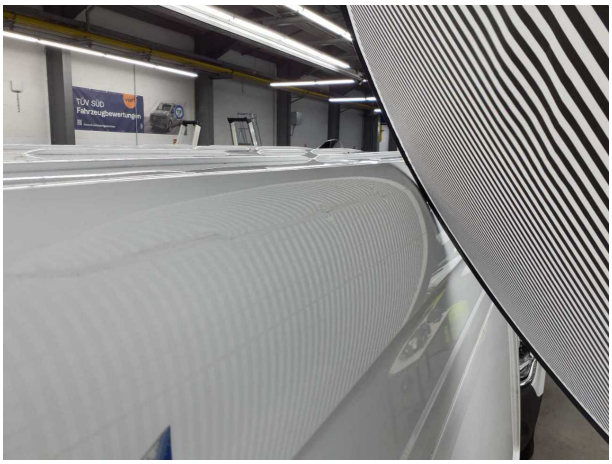

Beschädigung #16: Fahrzeugdach: Dach (Dachhaut H L) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

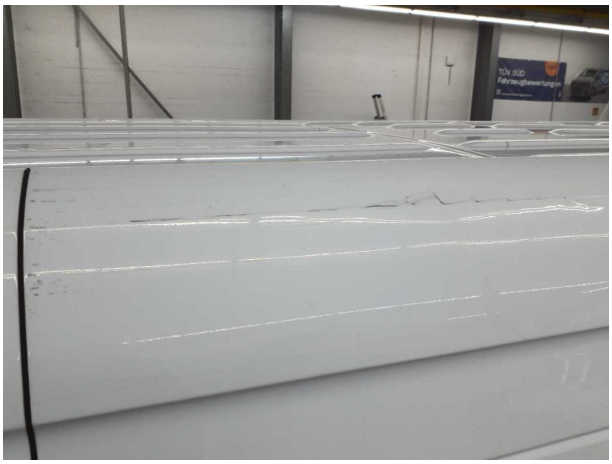

Beschädigung #16: Fahrzeugdach: Dach (Dachhaut H L) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin




Beschädigung #18: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #18: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktroni… gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #18: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - gebrochen / gerissen - erneuern

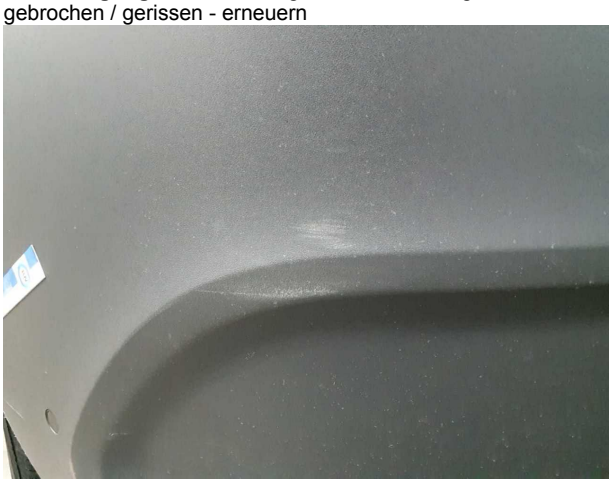

Beschädigung #18: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktroni… gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #18: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #18: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktroni… gebrochen / gerissen - erneuern


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin


Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin




Beschädigung #19: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

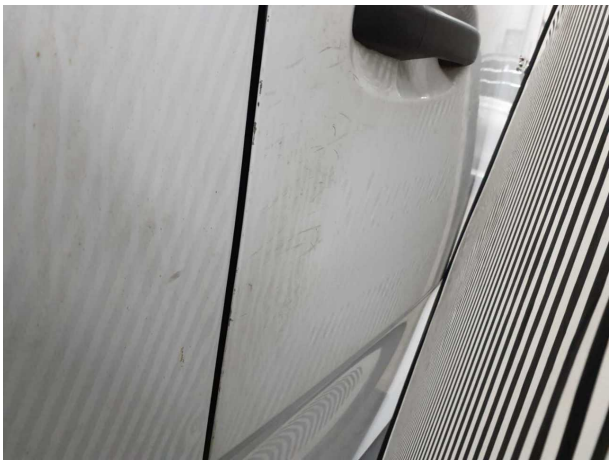

Beschädigung #19: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

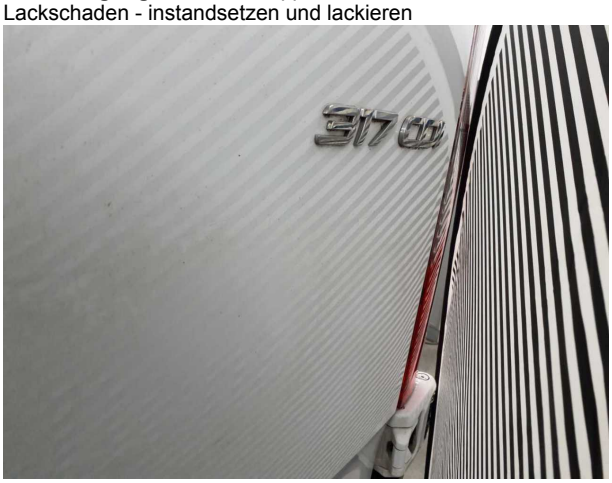

Beschädigung #19: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

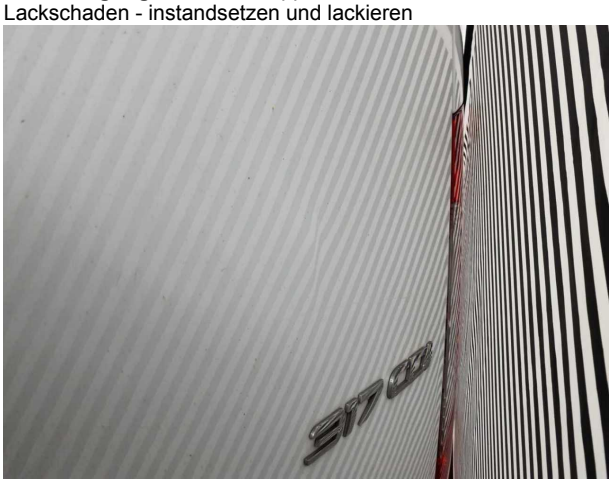

Beschädigung #19: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #19: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #19: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Beschädigung #19: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren