TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Beccard
Kompetenz und Expertencenter für Fahrzeugtechnik
Berliner Straße 15
14979 Großbeeren

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer:	48214288
Auftrags-Nr / Referenz:	18924621
Besichtigungsdatum:	28.09.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model 3 Langstreckenbatt. Allradantrieb Dual Motor Performance		
Kennzeichen	KN-RQ 15E	**Vehicle Identification number**	LRW3E7ECXMC342650
Erstzulassung	14.09.2021	**Laufleistung (abgelesen)**	92.877 km
HSN/TSN	1480 / AAS 00165	**Kraftstoffart**	Elektro
Fahrzeugart	PKW Limousine	**Antriebsart**	Allradantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Direktantrieb
Farbe	Red Multi-Coat	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	155 kW	**Nächste HU**	09/2026
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	**Restlauf bis Service**	12 Monat(e)
Letzte Wartung		**Polsterart**	Leder
Vorschaden	Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz
Nachlackierung	Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.232 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	**Anzahl Halter**	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 4
Vertragsnummer	52081002	**Re-Import**	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/35 R20 92Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 6mm	i.O.
2	235/35 R20 92Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
ABS
Abstandstempomat
Elektr. Fensterheber
Elektr. Heckklappe
Elektr. Seitenspiegel
Elektr. Sitzeinstellung
ESP
Freisprecheinrichtung / Bluetooth
Isofix
Multifunktionslenkrad
Notbremsassistent
Regensensor

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Beccard
Kompetenz und Expertencenter für Fahrzeugtechnik
Berliner Straße 15
14979 Großbeeren

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Reifendruckkontrolle
Rückfahrkamera
Scheinwerfer - LED
Servolenkung
Sitzheizung
Sitzheizung hinten
Sprachsteuerung
Spurhalteassistent
Spurwechselassistent
Standheizung
Tempomat
Volldigitales Kombiinstrument
W-LAN
Zentralverriegelung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags
Aktive Sicherheitstechnologien einschließlich Aufprallvermeidungsfunktion und Notbremsautomatik
Antiblockiersystem (ABS)
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur.
Außenspiegel elektrisch anklappbar mit Memoryfunktion beheizbar und Automatisch abblendend
Bordmonitor mit 15-Zoll Touchscreen Mit Zugriff auf sämtliche Funktionen sowie: -FM-Radio und Bluetooth-Konnektivität, Internetradio und On-Demand-Radio sowie Streaming über Premium Connectivity -Navigation mit Intelligenter Routenführung und Verkehrsflussanzeige -Personalisierte Betriebseinstellungen und Innenraum-Steuerfunktionen des Fahrzeugs -Steuerung der Zweizonen-Klimaanlage
Bremsleuchte, drittes
Dual Motor Allradantrieb
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang
Getöntes Glasdach mit UV- und Infrarot-Schutzschicht
Heckscheibe beheizt
Individuelle Fahrerprofile
Innendekor Holz
Innenraum (Premium) in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)
Internet-Browser und Internet-Streaming für Musik und Medien
Klimaanlage mit Zweizonen-Temperatureinstellung
Kopfstützen vorne (2)
LED-Nebelscheinwerfer
Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone
Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio
Navigation: Premium-Navigationssystem mit Satellitenkarten und Echtzeit-Verkehrsflussanzeig
Paket: Performance - Performance-Bremsen - Karbon-Heckspoiler - Tiefergelegtes Fahrwerk - Leichtmetallpedale - Erhöhte Höchstgeschwindigkeit von 233km/h statt 250km/h - Track-Modus

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Beccard
Kompetenz und Expertencenter für Fahrzeugtechnik
Berliner Straße 15
14979 Großbeeren

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Panorama-Glasdach Getönt mit UV- und Infrarotschutz
Premium-Soundsystem (15 Lautsprecher) Mit mehr Leistung, Hochtöner, Surround -Lautsprecher und Subwoofer
Räder: 20-Zoll Überturbine-Felgen Mit Bereifung 235/35 R20
Räder: Reifendruckkontrollsystem aktiv mit TPMS Sensoren
Schlüsselloser Zugang
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sitze: Beheizte Rücksitze
Sitze: Elektrische verstellbare (12-fach) Vordersitze mit Sitzheizung Memoryfunktion und Fahrprofilspeicher
Sitze: Rücksitze 60/40 umklappbar
Sprachgesteuerte Funktionen
Wegfahrsperre

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Tesla Mehrschichtlack, Red

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen
2	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - Smart Repair
3	Tür vorn links	Tür - Kratzer - Smart Repair
4	Verkleidungen/Abdeckungen	B-Säule rechts Verkleidung innen - beschädigt - erneuern
5	Kotflügel links	Kotflügel links (Klarlackablösung) - Lackmangel - Smart Repair
6	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe (Spiegel muss komplett ersetzt werden) - Kratzer - erneuern
7	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren
8	Tür hinten links	Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren
9	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
10	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Lackmangel - instandsetzen und lackieren
11	Heckklappe/-tür	Heckspoiler - Kratzer - erneuern
12	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sitz vorn	Sitz links - Kratzer - kein Abzug
2	Sitz vorn	Sitz rechts - Kratzer - kein Abzug

Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Wertminderung
1	Seite links, fachgerecht repariert	

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Kotflügel links	

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Beccard
Kompetenz und Expertencenter für Fahrzeugtechnik
Berliner Straße 15
14979 Großbeeren

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.
- Eine ggf. angefallene merkantile Wertminderung wurde dem Sachverständigen nicht bekannt gegeben und findet daher in diesem Produkt keine Berücksichtigung.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Beccard
Kompetenz und Expertencenter für Fahrzeugtechnik
Berliner Straße 15
14979 Großbeeren

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Beccard
Kompetenz und Expertencenter für Fahrzeugtechnik
Berliner Straße 15
14979 Großbeeren

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne

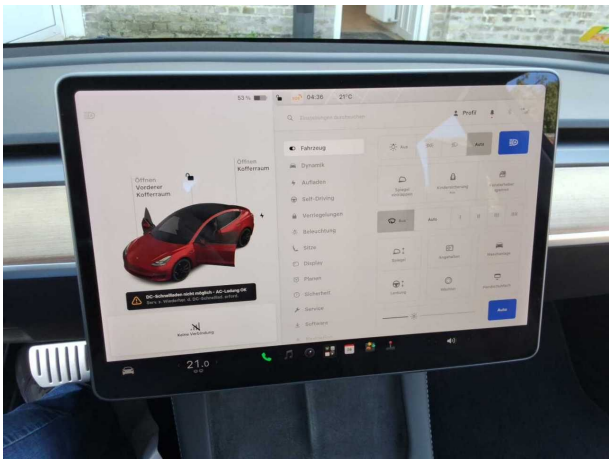


Abbildung 9: Kombiinstrument

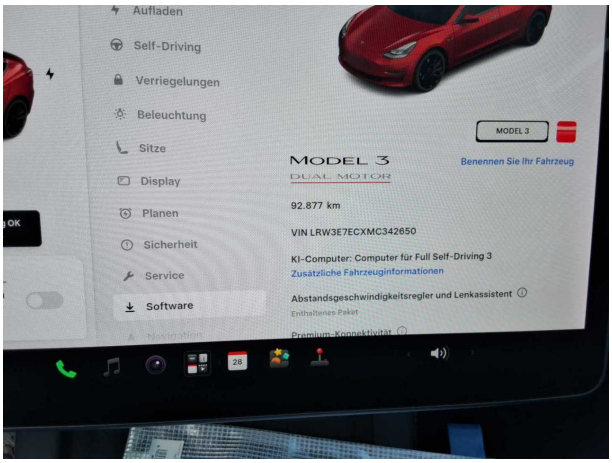


Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel

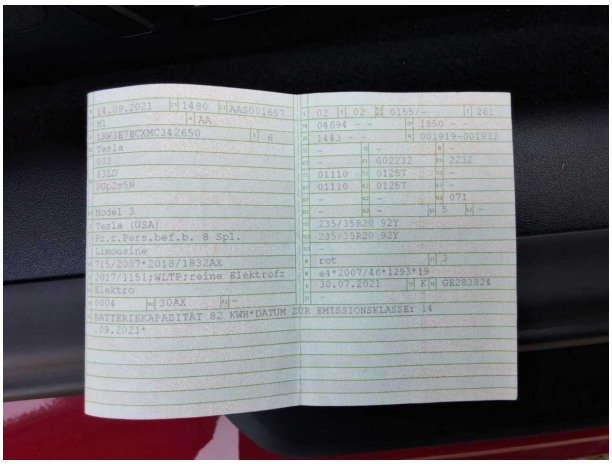


Abbildung 12: Zulassungsdokument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Beccard
Kompetenz und Expertencenter für Fahrzeugtechnik
Berliner Straße 15
14979 Großbeeren

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

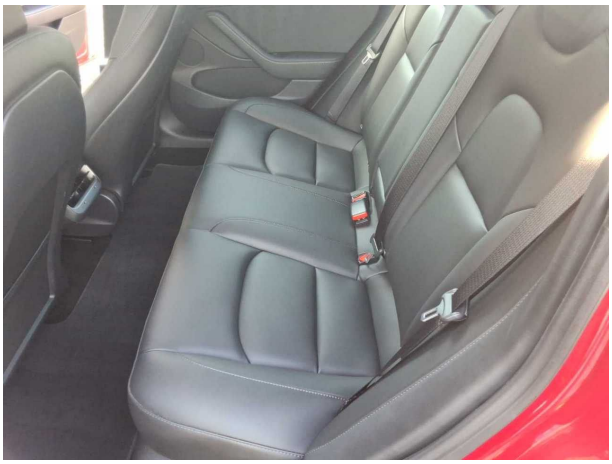


Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Beccard
Kompetenz und Expertencenter für Fahrzeugtechnik
Berliner Straße 15
14979 Großbeeren

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Tür vorn links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Tür vorn links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Tür vorn links: Tür - Kratzer - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Beccard
Kompetenz und Expertencenter für Fahrzeugtechnik
Berliner Straße 15
14979 Großbeeren

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen: B-Säule rechts Verkleidung innen - beschädigt - erneuern




Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen: B-Säule rechts Verkleidung innen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: Kotflügel links: Kotflügel links (Klarlackablösung) - Lackmangel - Smart Repair



Beschädigung #5: Kotflügel links: Kotflügel links (Klarlackablösung) - Lackmangel - Smart Repair

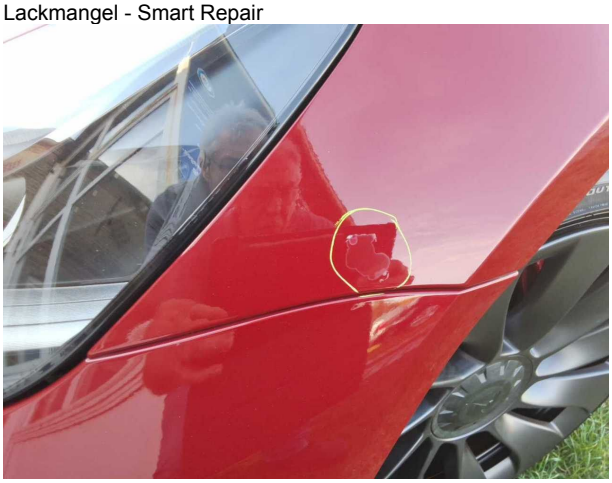

Beschädigung #5: Kotflügel links: Kotflügel links (Klarlackablösung) - Lackmangel - Smart Repair



Beschädigung #6: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe (Spiegel muss komplett ersetzt werden) - Kratzer - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Beccard
Kompetenz und Expertencenter für Fahrzeugtechnik
Berliner Straße 15
14979 Großbeeren

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #6: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe (Spiegel muss komplett ersetzt werden) - Kratzer - erneuern



Beschädigung #6: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe (Spiegel muss komplett ersetzt werden) - Kratzer - erneuern



Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Beccard
Kompetenz und Expertencenter für Fahrzeugtechnik
Berliner Straße 15
14979 Großbeeren

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

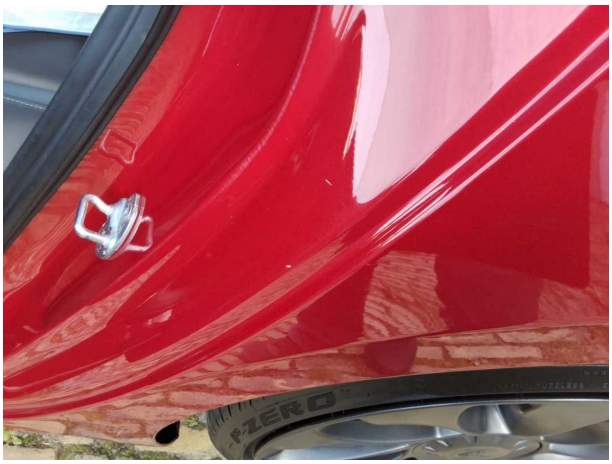

Beschädigung #7: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Beccard
Kompetenz und Expertencenter für Fahrzeugtechnik
Berliner Straße 15
14979 Großbeeren

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten links: Tür - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Beccard
Kompetenz und Expertencenter für Fahrzeugtechnik
Berliner Straße 15
14979 Großbeeren

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #9: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Lackman… - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Lackman… - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Lackman… - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Beccard
Kompetenz und Expertencenter für Fahrzeugtechnik
Berliner Straße 15
14979 Großbeeren

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #10: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Lackmangel - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Lackman… - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Heckklappe/-tür: Heckspoiler - Kratzer - erneuern



Beschädigung #11: Heckklappe/-tür: Heckspoiler - Kratzer - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Beccard
Kompetenz und Expertencenter für Fahrzeugtechnik
Berliner Straße 15
14979 Großbeeren

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: Beccard
Kompetenz und Expertencenter für Fahrzeugtechnik
Berliner Straße 15
14979 Großbeeren

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Kotflügel links