DEKRA-Nr: 0238 / 027588 / 2026 / B089363000166 vom 07.10.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	05.10.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 85 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Nach Vorliegenden informationen kein Vorschaden!
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	19.05.2021	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Kia	Typ / Verkaufsbez.	Sorento (MQ4)(2020->) / Sorento 1.6 T-GDI Plug-In Hybrid Platinum 4WD (EUR 5
Aufbauart	Geländewagen	Türen	
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	KNARM81HDM5040368
HSN / TSN	8253 / AJE	DAT €uropa-Code®	014250900440001
DAT Marktindex	DE001 6146	Km-Stand abgelesen	115538
Nächste HU §29 StVZO	04 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	132
Hubraum (ccm)	1598	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,

Getriebe	Automatik /	Felgen	N1 I Leichtmetall
Farbe (Hersteller) / Farbe	(ABT) GRAPHIT MET. / Metallic / ABT / Grau		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 19 105 V	Continental / PremiumContact 6 FR	S /O	4 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 V	Continental / PremiumContact 6 FR	S /O	4 mm
2 links	235 / 55 R 19 105 V	Continental / PremiumContact 6 FR	S /O	5 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 V	Continental / PremiumContact 6 FR	S /O	5 mm
Notrad				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Umfeldschutz (virtueller Motorsound), Ambiente-Beleuchtung einstellbar, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audio-Navigationssystem KIA (10,25"), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Bi-LED-Scheinwerfer, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachreling, Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe vorn, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektromotor 67 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung (Safe Exit Warning, SEW), Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA 2.0), Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision), Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA), Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Collision Warning, RCCW), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent mit Notbremsfunktion (RCCA), Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA), Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Stauassistent, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R), Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz hinten, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung, Frontscheibe Solar-Reflect, Fußmatten, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Getriebe Automatik - (6-Stufen), Head-up-Display (Frontsichtanzeige), Heckklappenöffnung elektr., Heckleuchten LED, Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW), Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Kamerasystem Around View, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kombiinstrument digital, Kopf-Airbag-System vorn und hinten, Kühlergrill Klavierlack, LM-Felgen 8,5x20 (5-Y-Speichen), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad (Kunstleder), Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn mit Staufach, Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect, Nebelscheinwerfer LED, Niveauregulierung der Hinterachse, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Pedale Aluminium, Plug-in Hybrid, Radstand 2815 mm, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Schließ-/Startsystem Smart-Key, Seitenairbag, Seitenscheiben Solar-Reflect, Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar, Sitzbelüftung vorn, Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa, Sitzheizung hinten, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten, Sound-System Bose, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen verchromt, Unterfahrschutz hinten, Unterfahrschutz vorn, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
83717	Motor 1,6 Ltr. - 132 kW Turbo Plug-in Hybrid
11000	Metallic-Lackierung
34101	Sitzausstattung: 7-Sitzer

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 04.02.2026 bei Kilometerstand 105.306

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

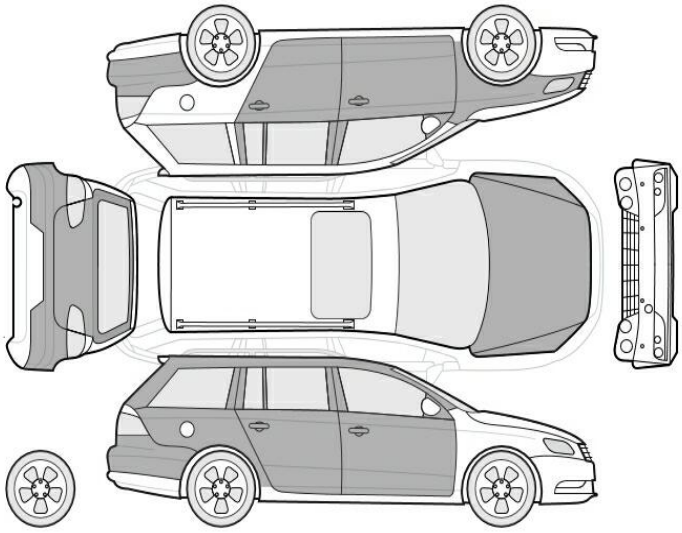

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Fahrersitz Lehnenverkleidung verkratzt, erneuern (Bild 10)
2. Beifahrersitz Lehnenverkleidung verkratzt, erneuern (Bild 11)
3. Heckklappenverkleidung verkratzt, smart repair (Bild 12)
4. Stoßfängerverkleidung hinten unten verkratzt, erneuern (Bild 35, 36)
5. Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 51, 52, 53)
6. Blende Radlauf hinten links deformiert, erneuern (Bild 29)
7. Schriftzug Heckklappe beschädigt, erneuern (Bild 32)
8. Stoßfänger Spoiler vorne rechts verkratzt, erneuern (Bild 44)
9. Schaden vorne links, instandsetzen (Bild 45, 46, 47, 48, 49, 50)
10. Wartungsintervalle überschritten, daher Entfall der uneingeschränkten

Herstellergarantie (Bild 7, 8)
11. Heckklappe Lackierung, Kratzer, Delle, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau
12. Tür vorne rechts Lackierung, Kratzer, Delle, lackieren
13. Tür hinten rechts Lackierung, Kratzer Delle, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau
14. Tür hinten links Lackierung, Kratzer, Delle, lackieren
15. Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, lackieren
16. Kotflügel vorne links Lackierung, zerkratzt, lackieren
17. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair
18. Tür hinten links Einstieg, Kratzer, Delle, smart repair
19. Tür hinten rechts Einstieg, Kratzer, Delle, smart repair
20. Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren
21. Motorhaube Lackierung, Delle, Lackbeschädigung , smart repair
22. Dachrahmen rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair
23. Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Innenraumverkleidungen teilweise verkratzt,
Winterfelge vorne links verkratzt, (Bild 54)



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten

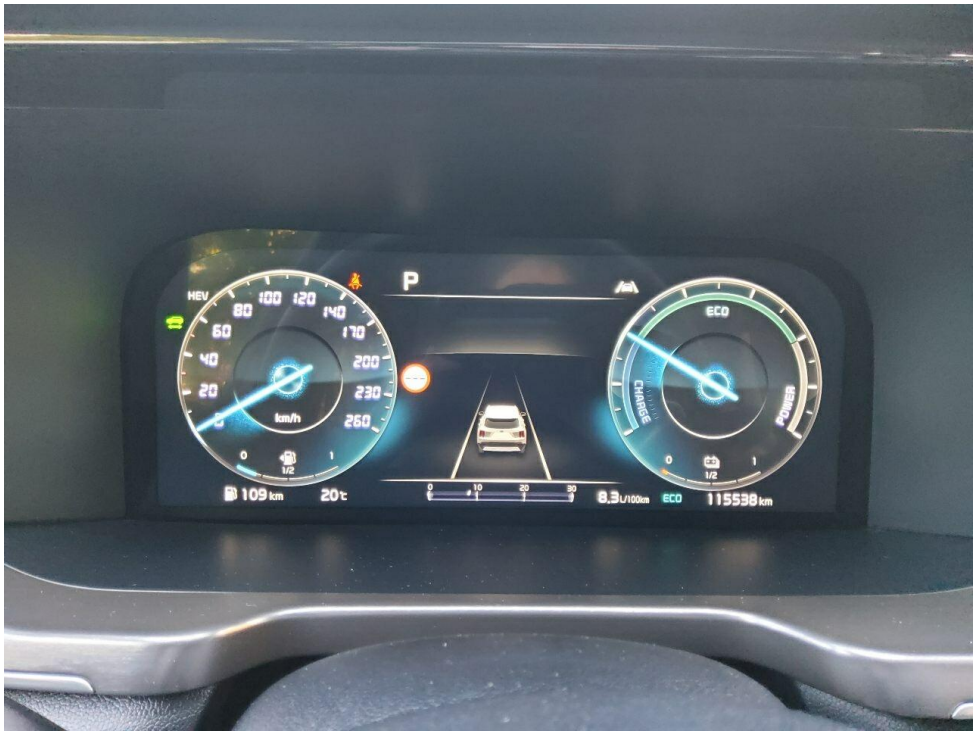


Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür

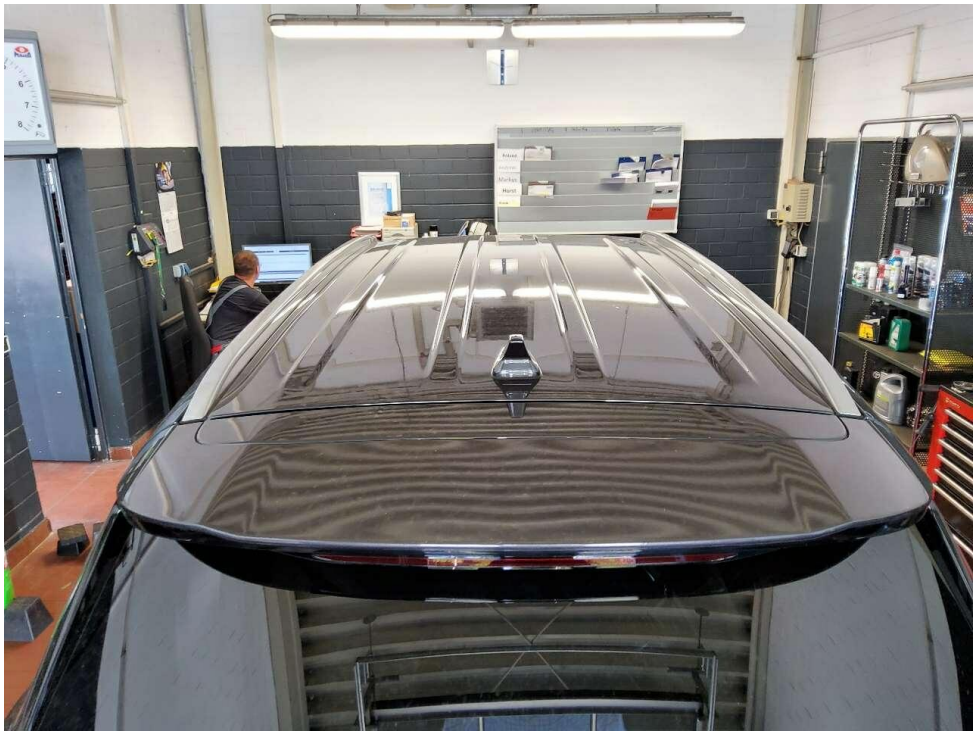


Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat

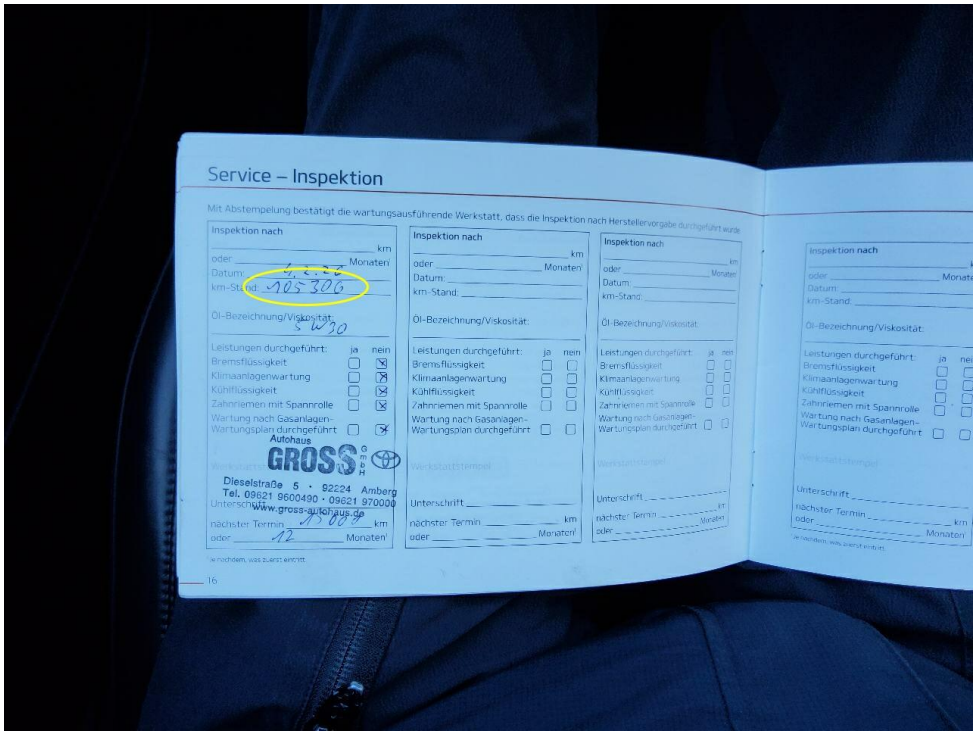


Bild 7 : Wartungsnachweise
Wartungsintervalle überschritten, daher Entfall der uneingeschränkten Herstellergarantie



Bild 8 : Wartungsnachweise
Wartungsintervalle überschritten, daher Entfall der uneingeschränkten Herstellergarantie



Bild 9 : Kugelkopf bei abnehmbarer AHK



Bild 10 : Fahrersitz Lehnenverkleidung verkratzt

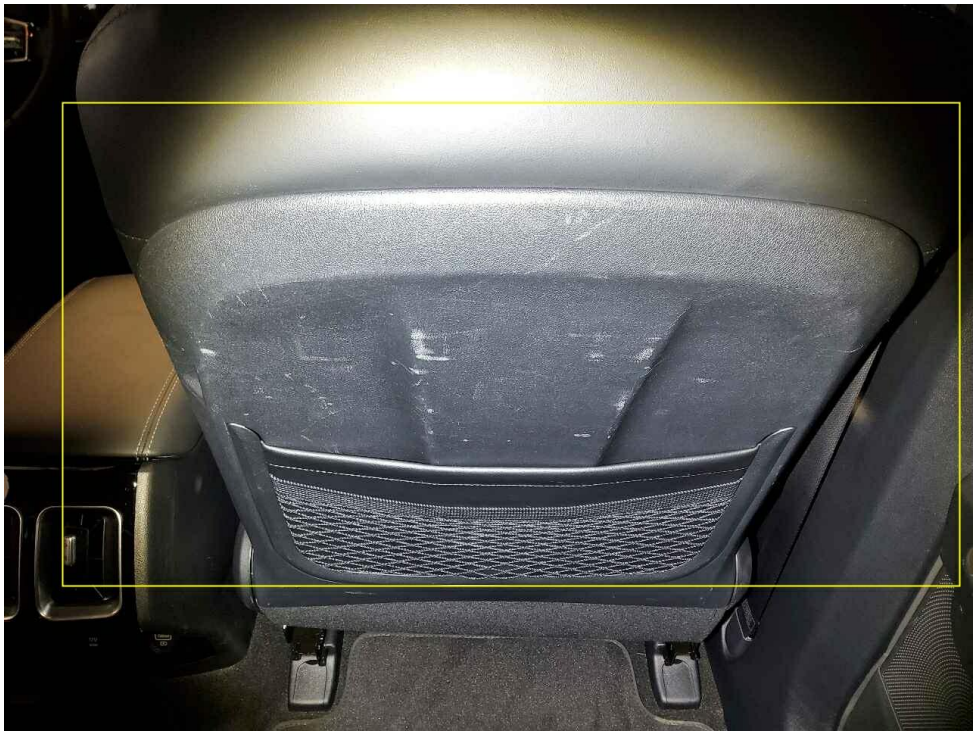


Bild 11 : Beifahrersitz Lehnenverkleidung verkratzt



Bild 12 : Heckklappenverkleidung verkratzt



Bild 13 : Einstieg hinten links verkratzt und eingedellt

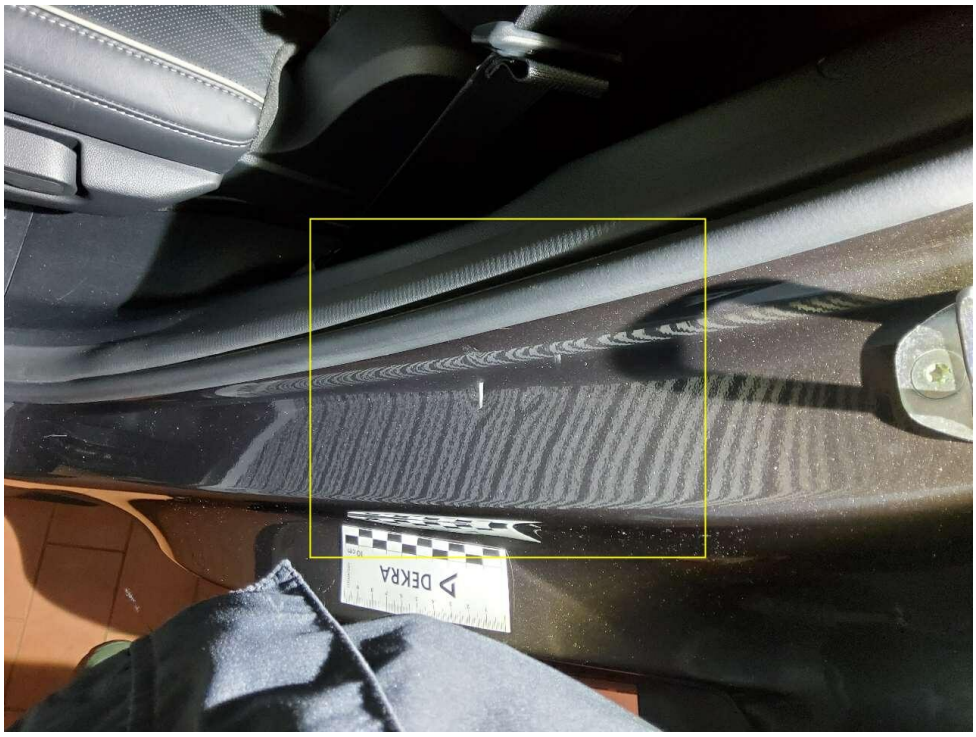


Bild 14 : Einstieg hinten links verkratzt und eingedellt



Bild 15 : Einstieg hinten links verkratzt und eingedellt

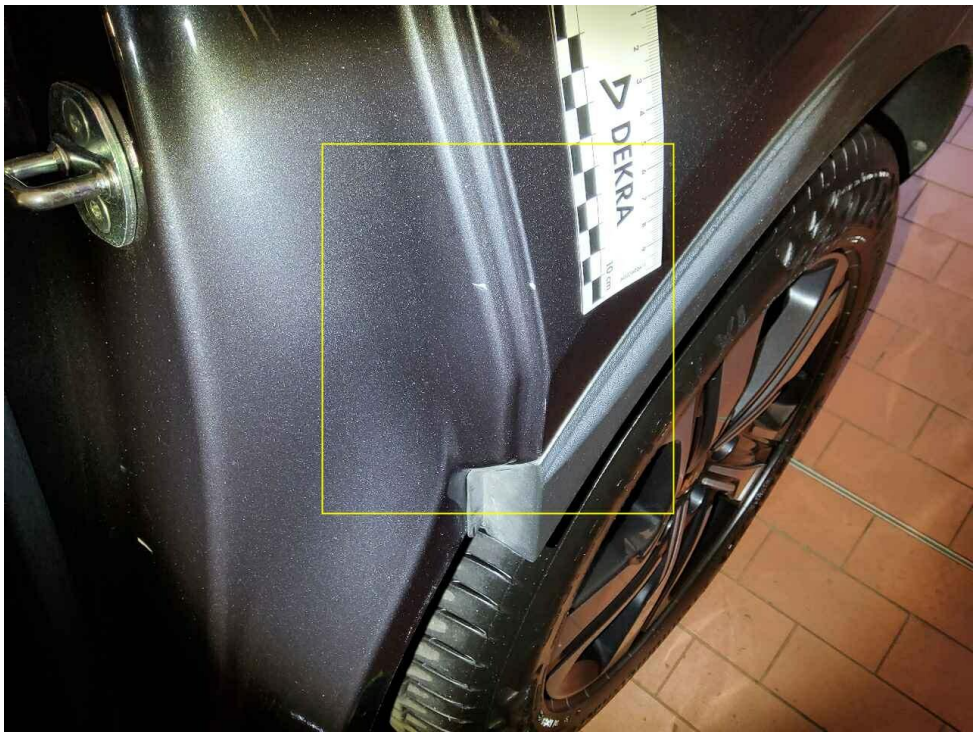


Bild 16 : Einstieg hinten links verkratzt und eingedellt



Bild 17 : Einstieg hinten rechts verkratzt und eingedellt



Bild 18 : Einstieg hinten rechts verkratzt und eingedellt

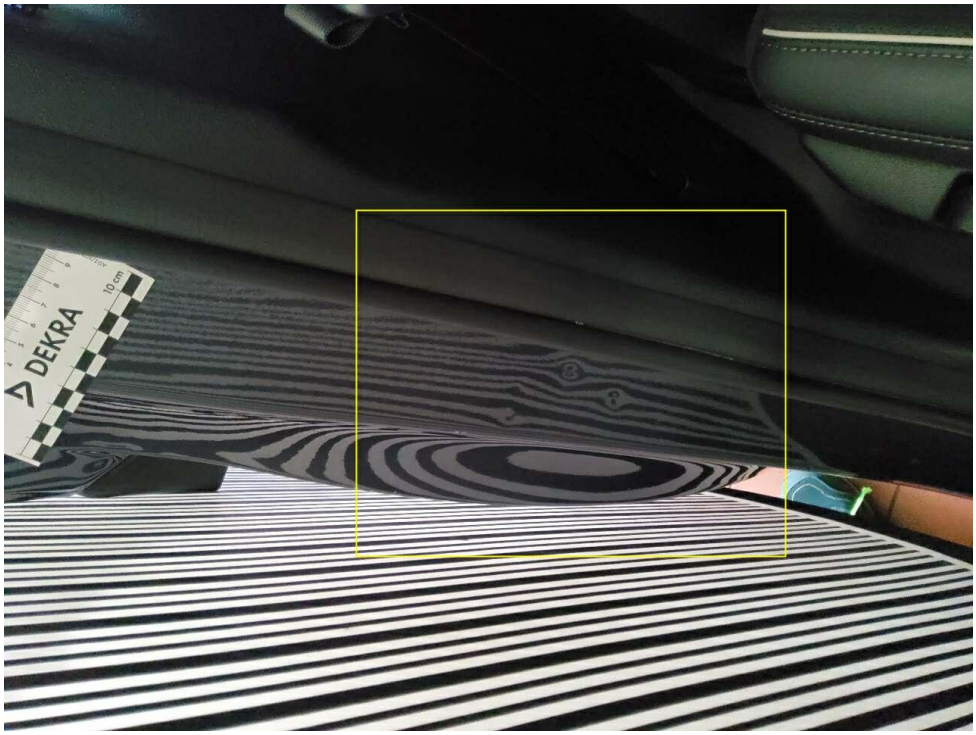


Bild 19 : Einstieg hinten rechts verkratzt und eingedellt



Bild 20 : Kotflügel links verkratzt



Bild 21 : Kotflügel links verkratzt



Bild 22 : Türe vorne links verkratzt

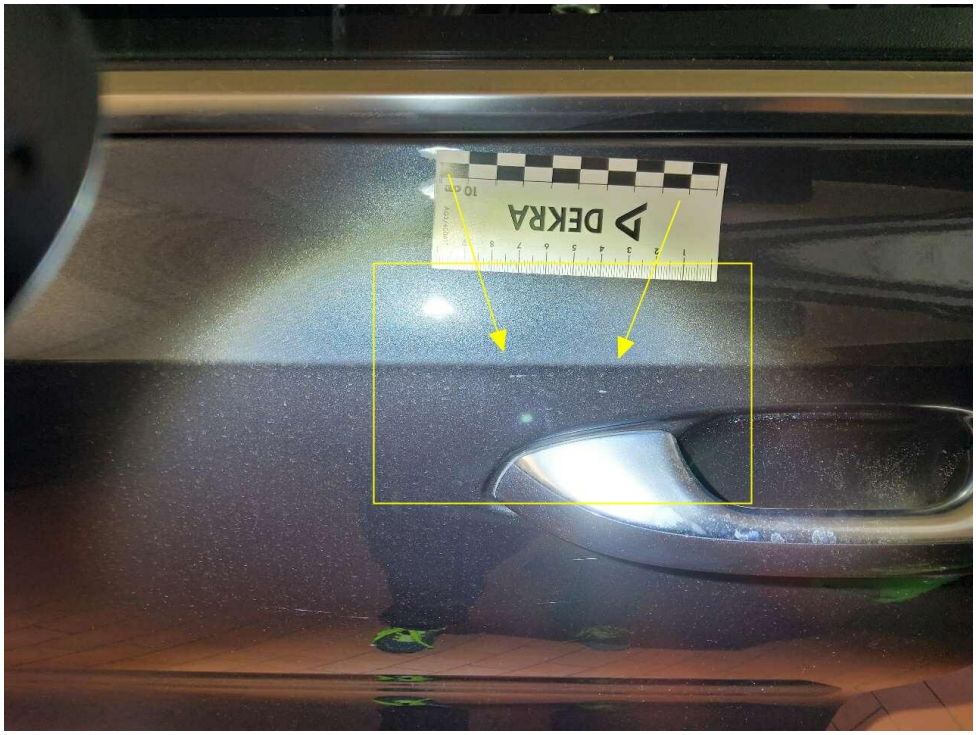


Bild 23 : Türe vorne links verkratzt



Bild 24 : Türe vorne links verkratzt



Bild 25 : Türe hinten links verkratzt und eingedellt



Bild 26 : Türe hinten links verkratzt und eingedellt

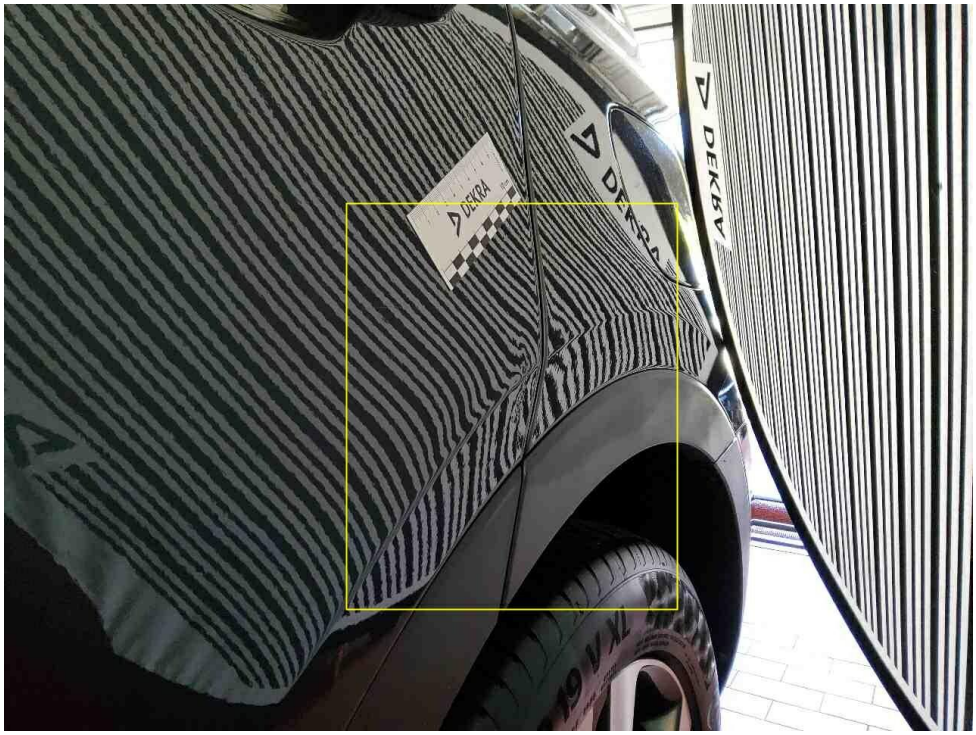


Bild 27 : Türe hinten links verkratzt und eingedellt

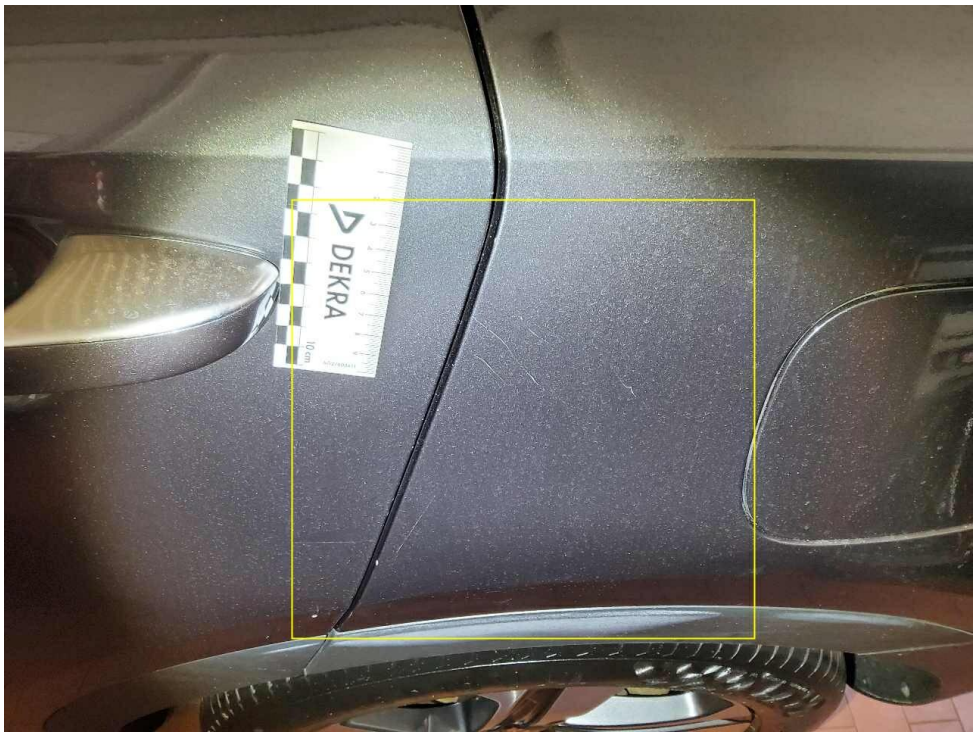


Bild 28 : Seitenwand links verkratzt

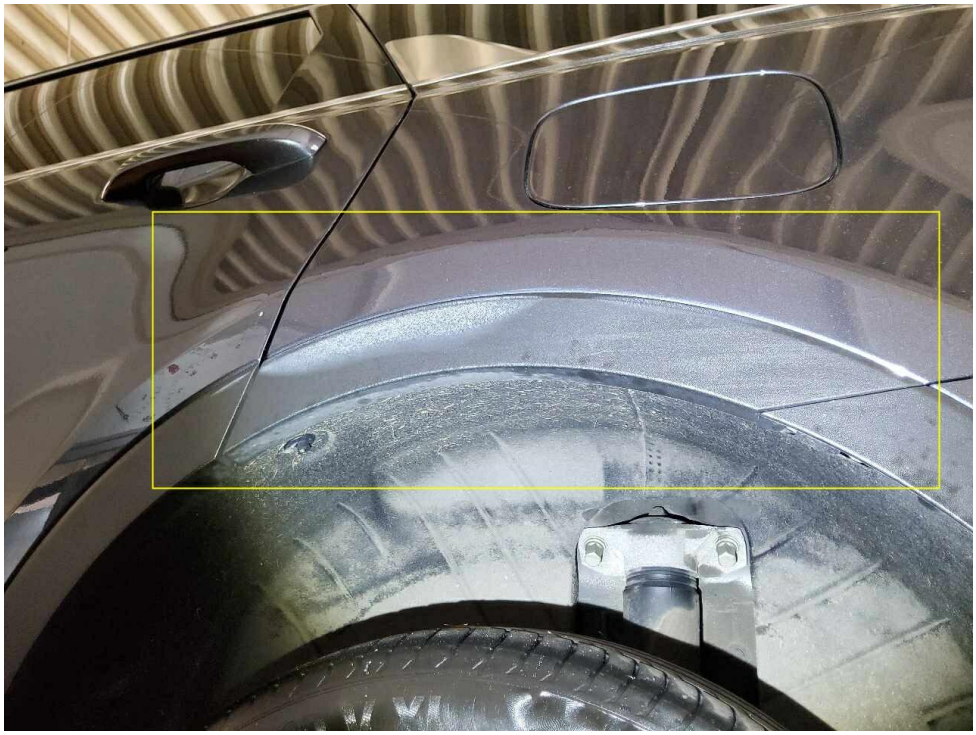


Bild 29 : Blende Radlauf hinten links deformiert



Bild 30 : Heckklappe verkratzt und unterhalb eingedellt

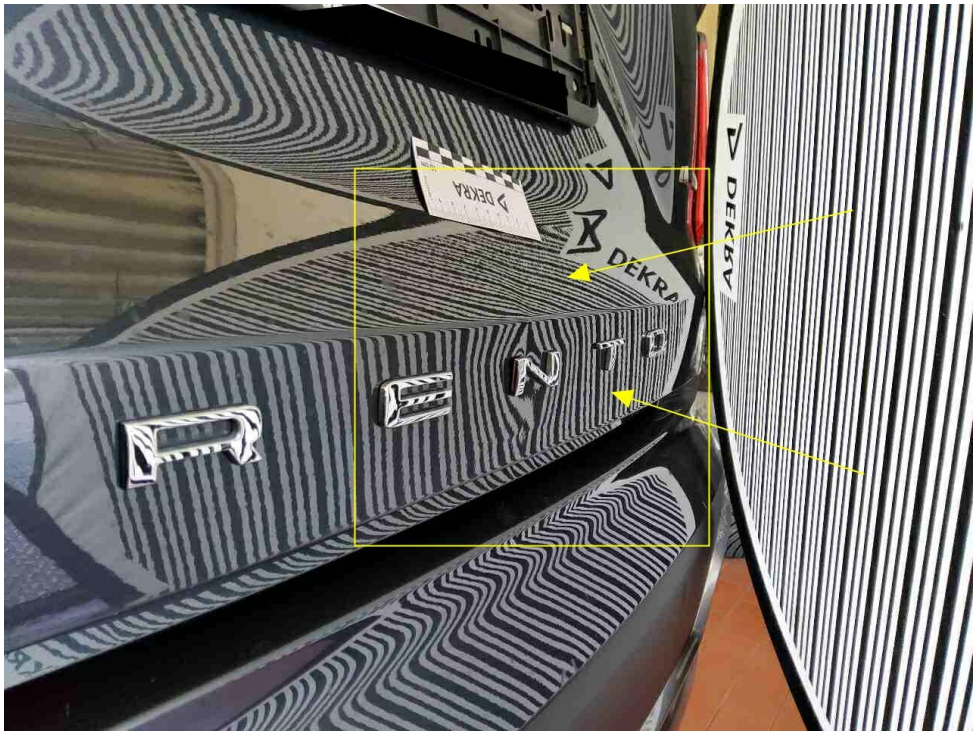


Bild 31 : Heckklappe verkratzt und unterhalb eingedellt

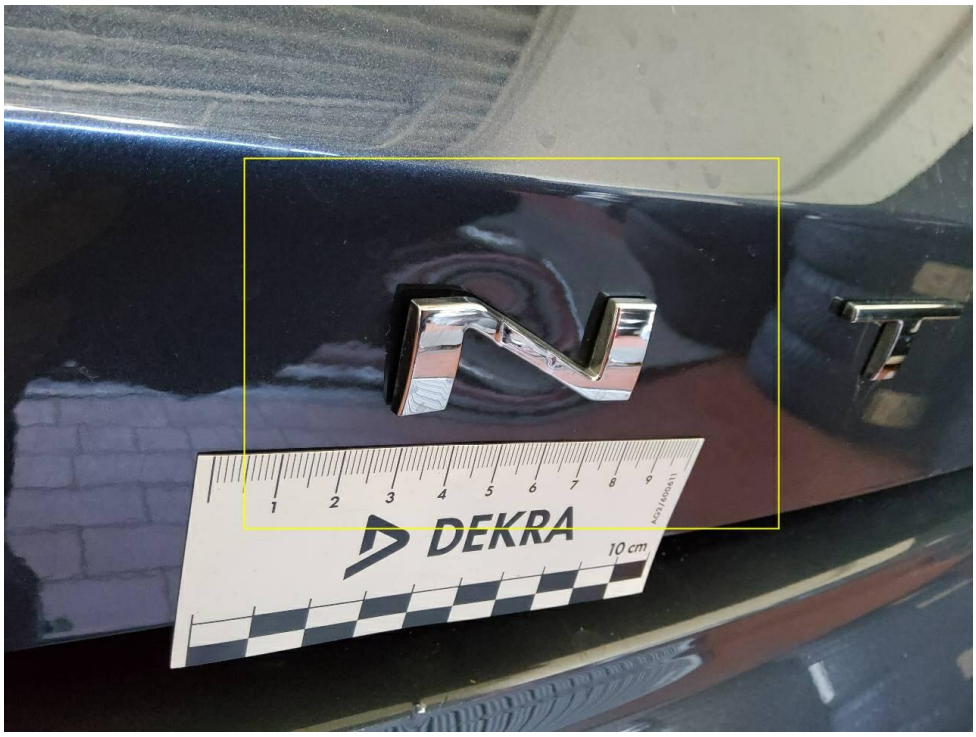


Bild 32 : Schriftzug Heckklappe beschädigt



Bild 33 : Stoßfänger hinten mittig verkratzt

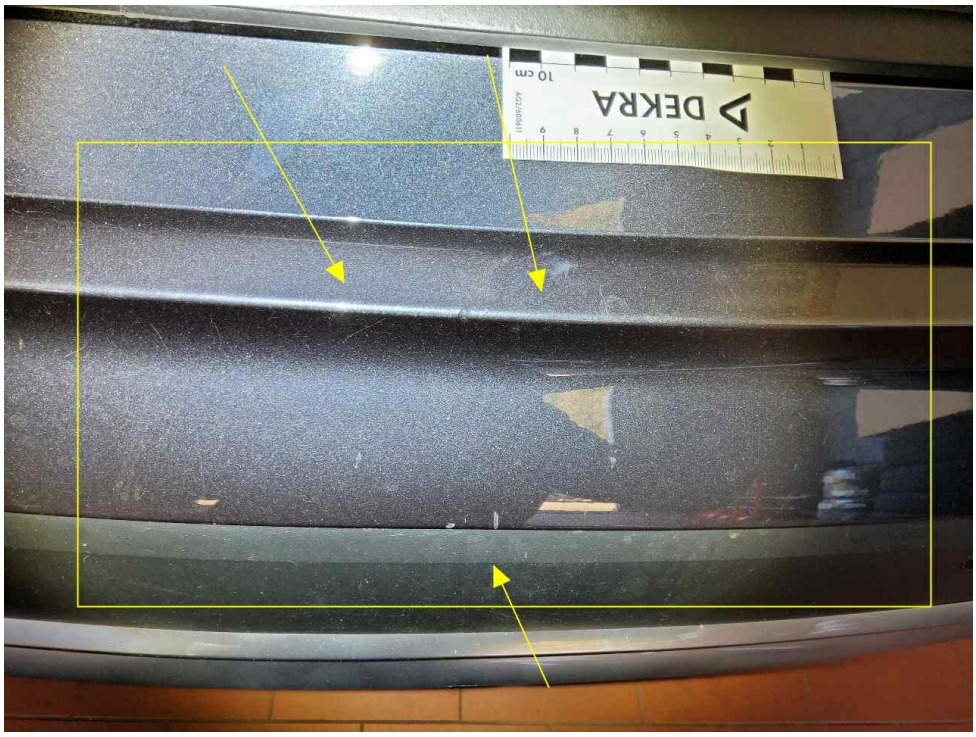


Bild 34 : Stoßfänger hinten mittig verkratzt

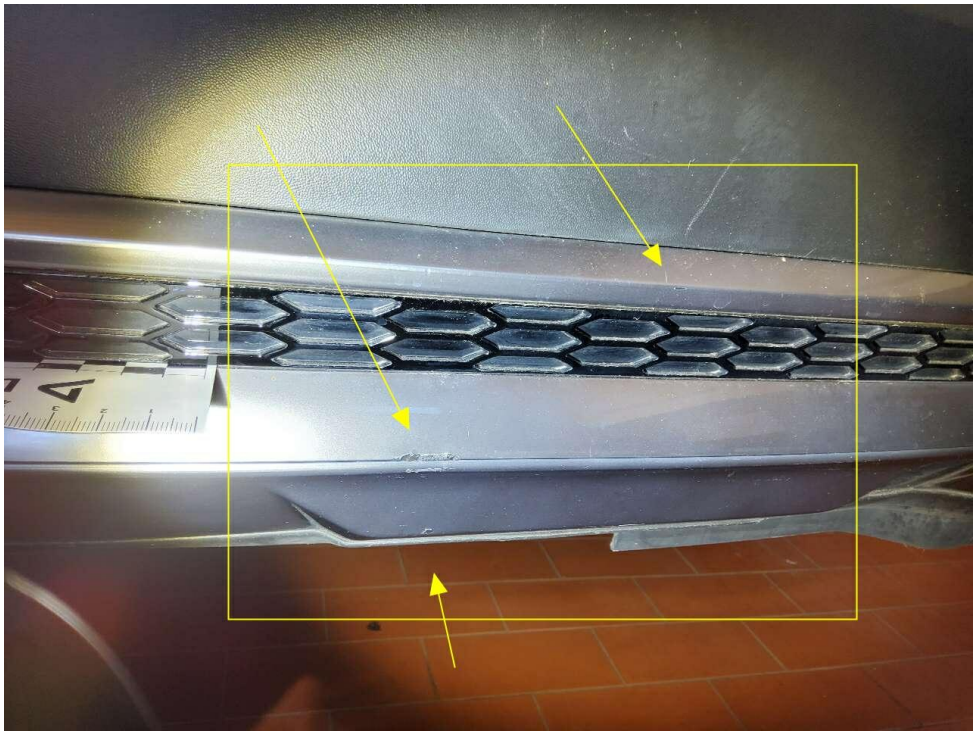


Bild 35 : Stoßfängerverkleidung hinten unten verkratzt

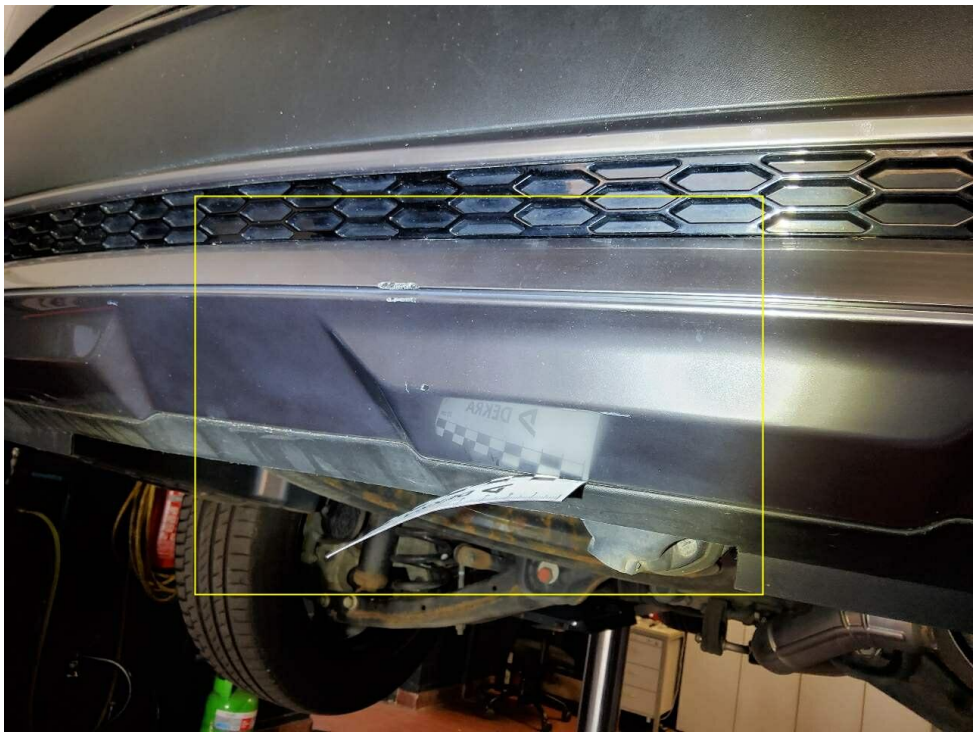


Bild 36 : Stoßfängerverkleidung hinten unten verkratzt

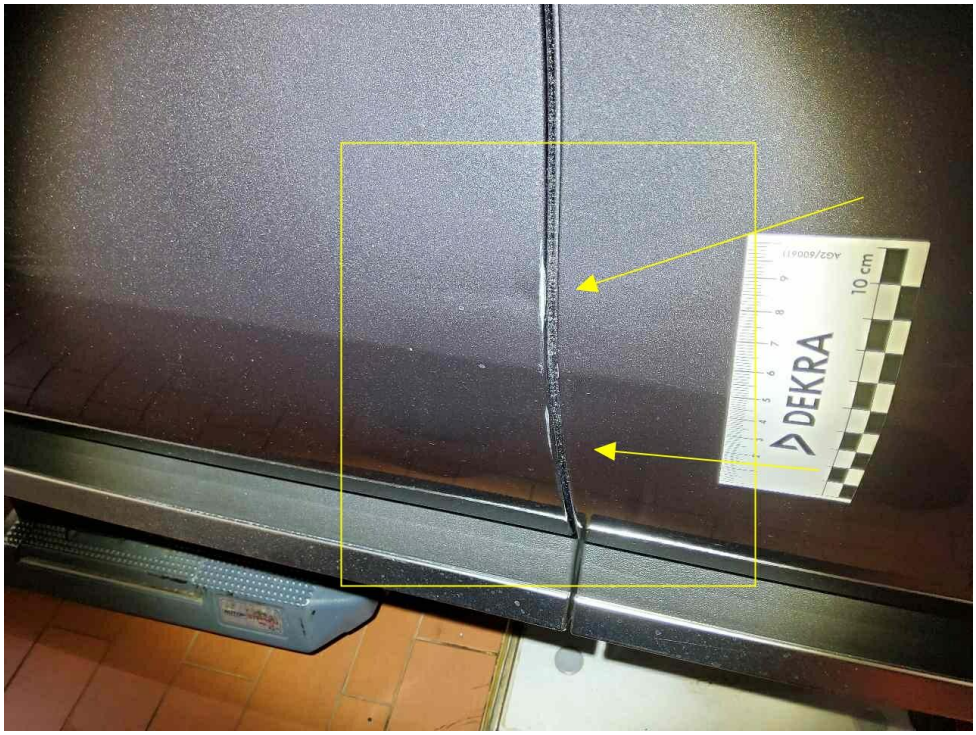


Bild 37 : Türe hinten rechts verkratzt und delle

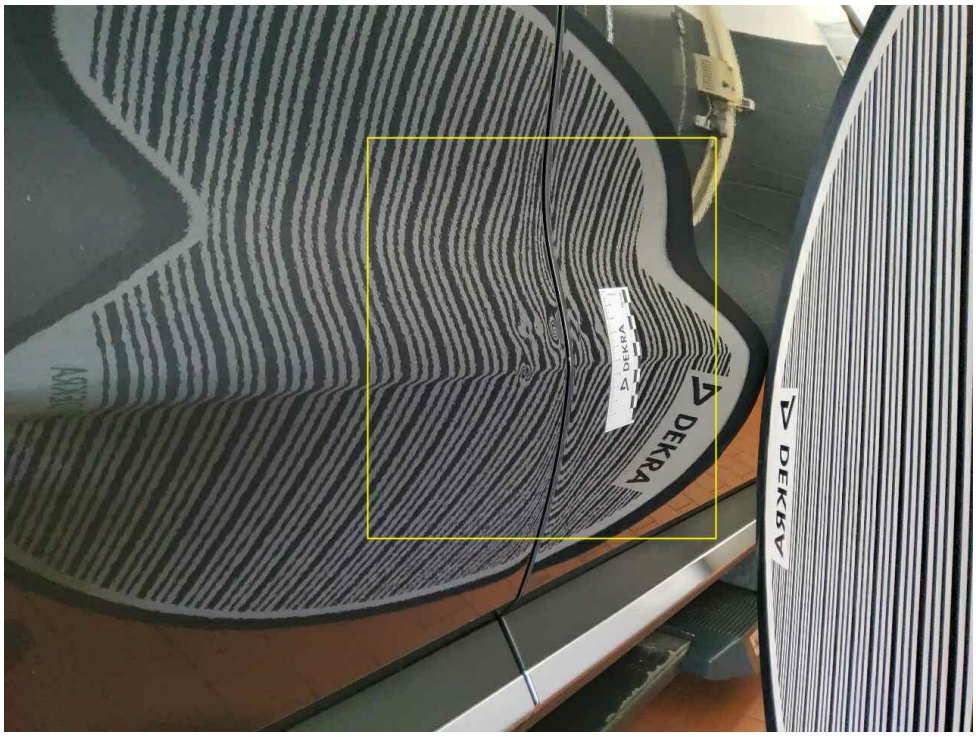


Bild 38 : Türe hinten rechts verkratzt und delle

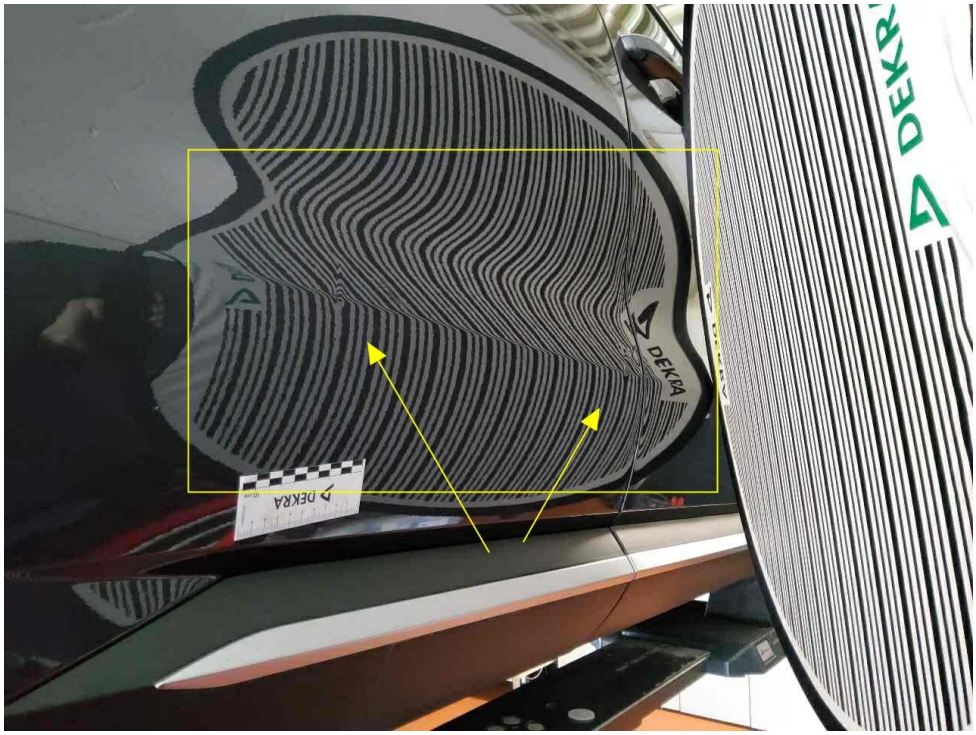


Bild 39 : Türe hinten rechts verkratzt und delle

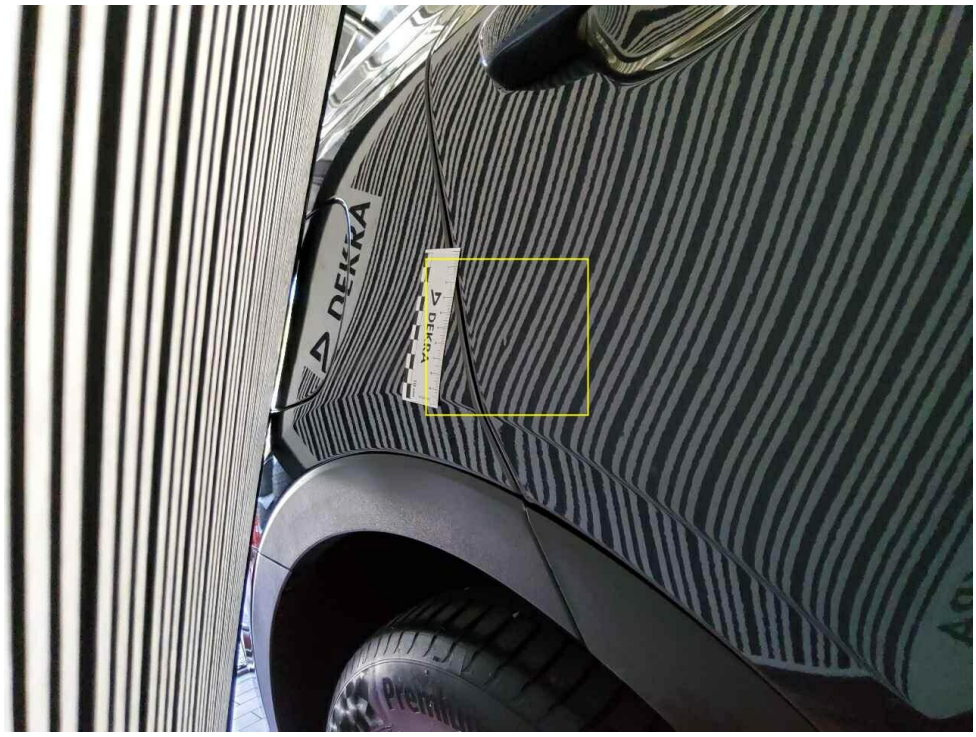


Bild 40 : Türe hinten rechts verkratzt und delle



Bild 41 : Türe vorne rechts Lackbeschädigung und delle

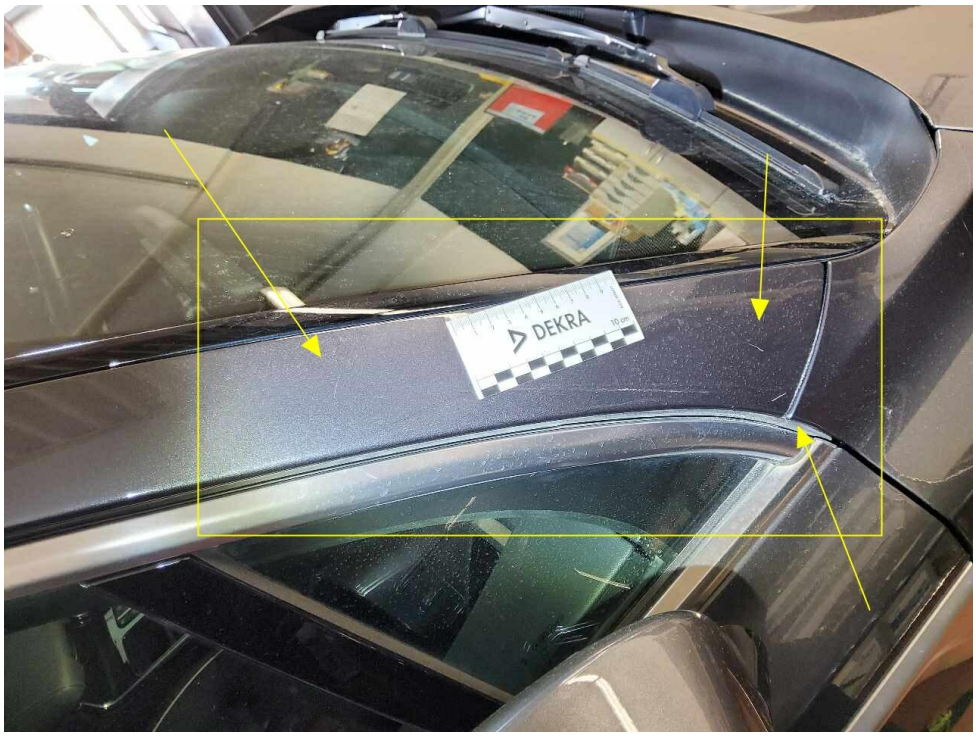


Bild 42 : Dachrahmen rechts verkratzt



Bild 43 : Dachrahmen rechts verkratzt

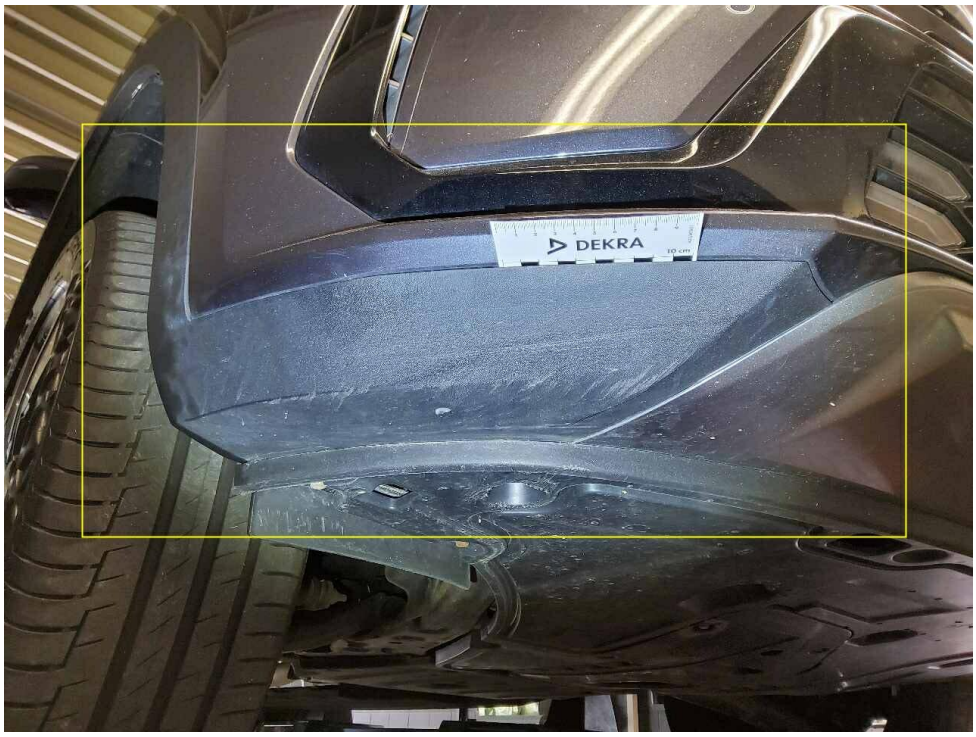


Bild 44 : Stoßfänger Spoiler vorne rechts verkratzt



Bild 45 : Schaden vorne links



Bild 46 : Schaden vorne links



Bild 47 : Schaden vorne links



Bild 48 : Schaden vorne links

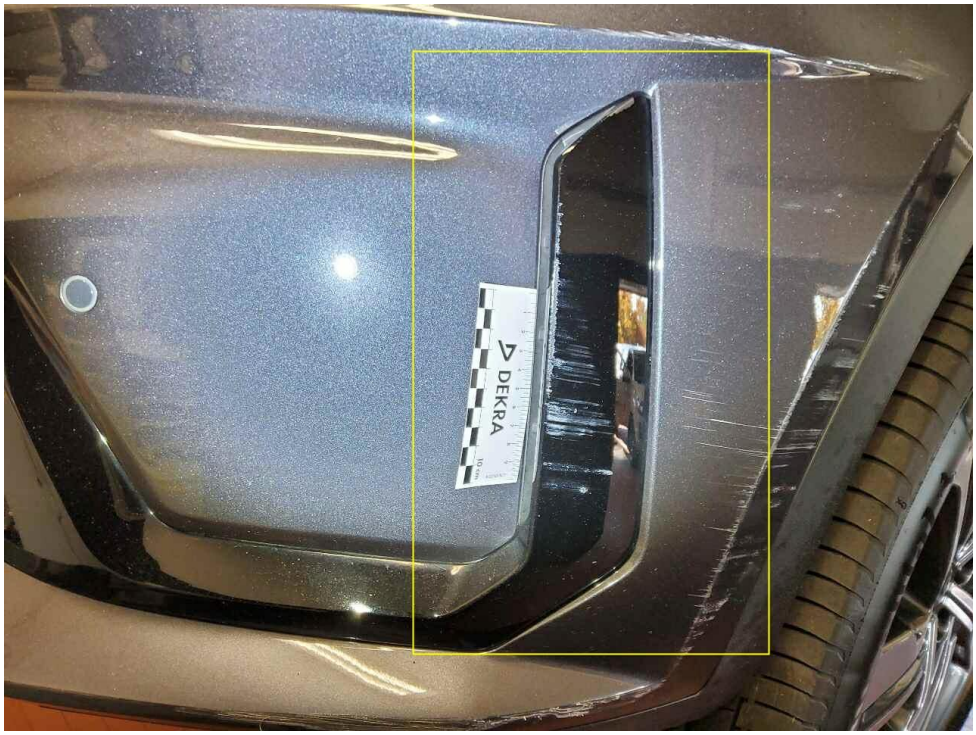


Bild 49 : Schaden vorne links



Bild 50 : Schaden vorne links

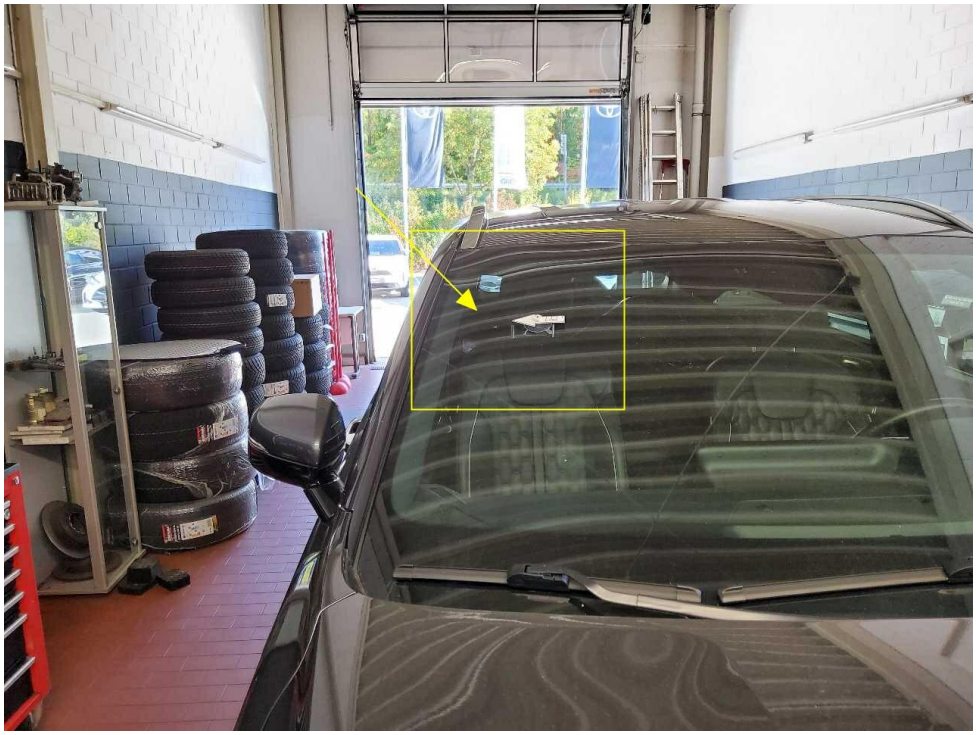


Bild 51 : Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung

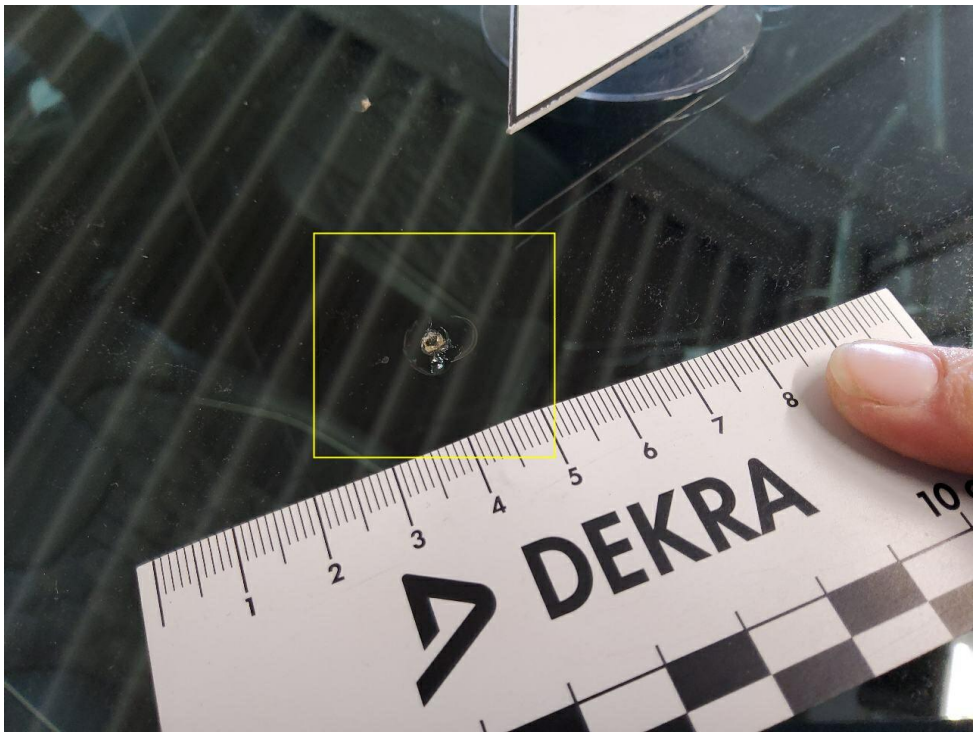


Bild 52 : Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung

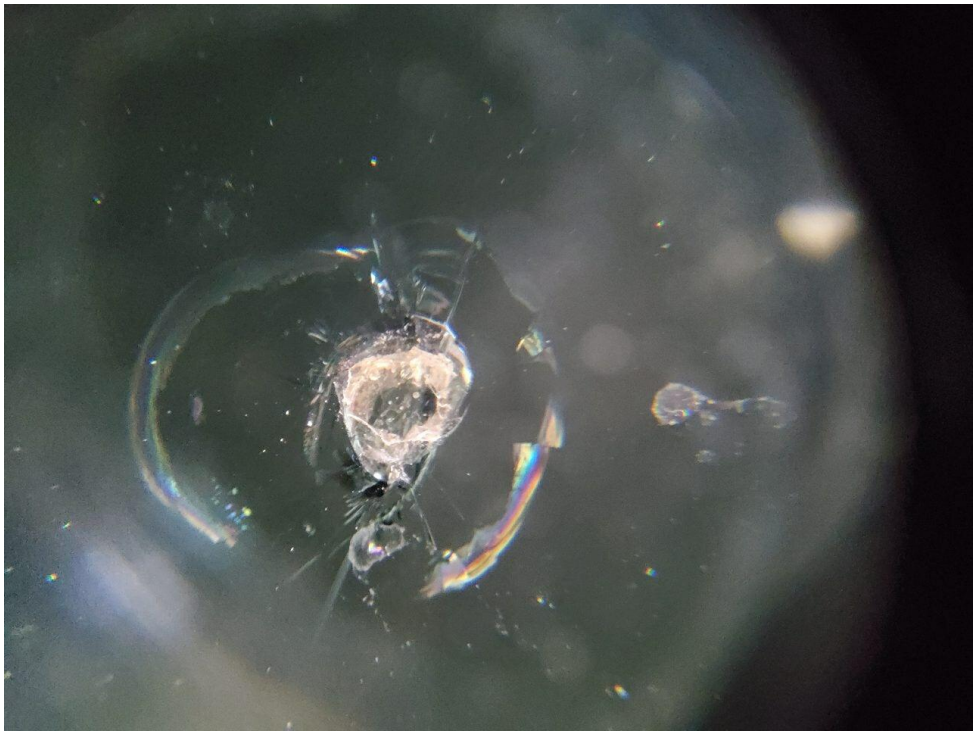


Bild 53 : Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 54 : Winterfelge vorne links verkratzt



Bild 55 : Motorhaube Steinschlag mit Lackbeschädigung

Windshield replacement



Diese **Scheibe** wurde bereits für Sie getauscht.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer **Gebotsabgabe!**

This **windshield** has already been replaced for you.
Please consider this when placing your **bid.**

ayvens
SOCIETE GENERALE GROUP