Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



FORD Transit Connect

FORD Transit Connect 230 L2 S&S Trend Kombi, 5-türig, 6-Gang

Fahrgestellnummer (FIN)	**WF07XXWPG7KM34941**
Kilometerstand (km)	**215.860**
Erstzulassungsdatum	**20.02.2020**
Kraftstoffart	**Diesel**
Getriebe	**Schaltgetriebe**
Leistung PS	**120 PS**
Leistung kW	**88 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Frost-Weiß**
Interieurfarbe	**Stoff "Capitol/City" in Ebony (schwarz)**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11689898**	Besichtigt am	**28.10.2026 09:31:03**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweise	**Wartungsbuch**	Nachlackierungen vorhanden	**Ja**
Wartungsnachweis vollständig	**Nein**	Nachlackierungen professionell ausgeführt	**Ja**
Originalschlüssel	**Ja**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Fulda	215/55 R 16 97 V	Ganzjahresreifen	Stahl
Vorne	Rechts	6,0 mm	Fulda	215/55 R 16 97 V	Ganzjahresreifen	Stahl
Hinten	Links	5,0 mm	Fulda	215/55 R 16 97 V	Ganzjahresreifen	Stahl
Hinten	Rechts	5,0 mm	Fulda	215/55 R 16 97 V	Ganzjahresreifen	Stahl


KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Wartung	Wartung fällig	Nicht zutreffend	Ausführen
2 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Nicht zutreffend	Ersetzen
3 | Kontrolleuchte	Leuchtet	Nicht zutreffend	Keine Reparatur
4 | Kontrolleuchte	Leuchtet	Nicht zutreffend	Reparieren
5 | Innenraum	Verschmutzt	>20 cm - 25 cm	Reinigen
6 | Stoßfänger vorne	Kratzer	>30 cm	Lackieren
7 | Kotflügel vorne links	Delle(n)	>1 cm - 2 cm	Instandsetzen + lackieren
8 | Radkappe vorne rechts	Gebrochen	>1 cm - 2 cm	Ersetzen
9 | Tirefit	Abgelaufen	Nicht zutreffend	Ersetzen
10 | Flügeltür hinten rechts	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
11 | Stoßfänger hinten	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Ersetzen
12 | Tür vorne rechts	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
13 | Schiebetür rechts	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
14 | Dach	Delle(n)	>3 cm - 4 cm	Instandsetzen + lackieren

SCHÄDEN

[Unclassified]

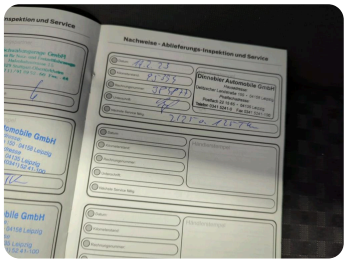


1 | Wartung

Schadensart	Wartung fällig
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Ausführen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




2 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





3 | Kontrolleuchte


Schadensart	Leuchtet
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




4 | Kontrolleuchte

Schadensart	Leuchtet
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Reparieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: KVA liegt vor

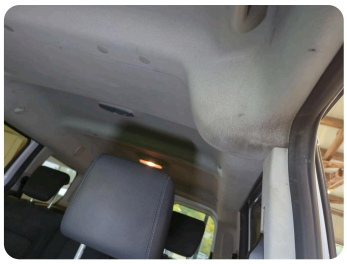






5 | Innenraum

Schadensart	**Verschmutzt**
Schweregrad	**>20 cm - 25 cm**
Reparaturmethode	**Reinigen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

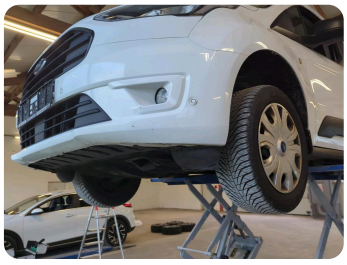





6 | Stoßfänger vorne


Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>30 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**




7 | Kotflügel vorne links

Schadensart	**Delle(n)**
Schweregrad	**>1 cm - 2 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

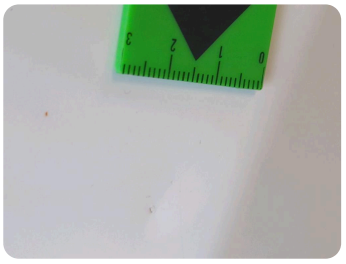8 | Radkappe vorne rechts

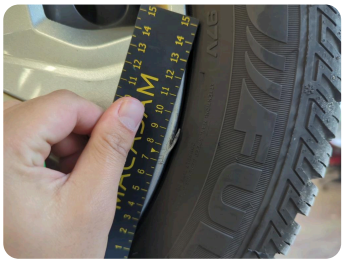Schadensart	**Gebrochen**
Schweregrad	**>1 cm - 2 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**




9 | Tirefit

Schadensart	**Abgelaufen**
Schweregrad	**Nicht zutreffend**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**








10 | Flügeltür hinten rechts


Schadensart	**Delle(n)**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**








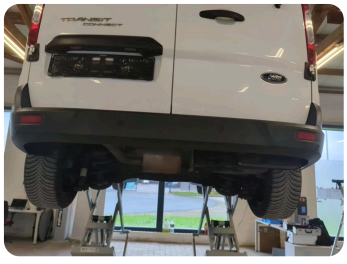


11 | Stoßfänger hinten

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>4 cm - 6 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**



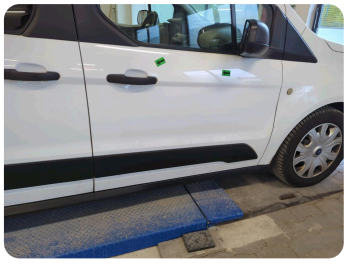


12 | Tür vorne rechts

Schadensart	**Delle(n)**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**









13 | Schiebetür rechts

Schadensart	**Delle(n)**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

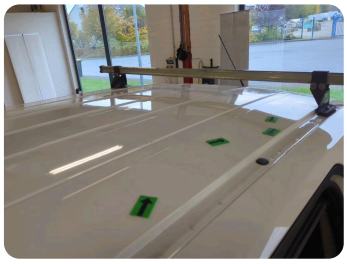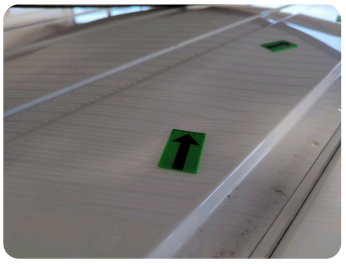

14 | Dach

Schadensart	**Delle(n)**
Schweregrad	**>3 cm - 4 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

HERSTELLERAUSSTATTUNG

2. Fernbedienungsschlüssel für Zentralve	ABS mit EBD	Airbag Fahrerseite
Airbag-Paket - Frontairbag für Beifahrer, inkl. Deaktivierungsfunktion und Handschuhfach mit Deckel - Kopf-Schulterairbags vorn und für äußere Fondsitze - Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer	Außenspiegel, schmales Spiegelformat	Batterie, verstärkt
Berganfahrassistent	Bodenbelag gummiert, 1. und 2, Reihe	Bodenbelag: Fußmatten vorn, Teppichfußmatten (2-teiliges Set)
Bodenbelag: Teppichboden (1. und 2. Reihe)	Bordcomputer inkl. Außentemperaturanzeige	Dieselpartikelfilter (DPF) mit SCR-Katalysator und AdBlue-Tank
Drehzahlmesser	Dritte Bremsleuchte	Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP) mit Traktionskontrolle (TCS) inkl Torque Vectoring Control und adaptiver Lastkontrolle
Fenster, hinten, rechts und links, fest (in Höhe 3. Sitzreihe)	Fensterheber hinten, rechts und links elektrisch (in Höhe 2. Sitzreihe)	Fensterheber vorn, elektrisch - mit Quickdown-Schaltung für Fahrerseite
Ford Easy Fuel - Komfort-Tankverschluss und Fehlbetankungsschutz	Ford ECO-Mode - signalisiert umweltschonende Fahrweise	Frontscheibe und Scheibenwaschdüsen, beheizbar inkl. elektris einstellbarer und beheizbarer Außenspiegel
Gepäckraumbodenmatte, gummiert	Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv	Getriebe: 6-Gang-Getriebe
Handschuhfach mit Deckel	Heckscheiben beheizbar	Heckscheiben-Wischwaschanlage
Heckschwingtür mit Heckscheibe beheizbar	Innenbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum mit Verzögerungsschaltung	Innenbeleuchtung vorn mit Verzögerungsschaltung
Isofix-Halterung an den äußeren Sitzplätzen der 2. Sitzreihe	Klimaanlage vorn inkl. halb-elektronischer Umluftschaltung	Lackierung: Uni
Ladestation, induktiv, für mobile Endg.	Lenksäule, in Höhe und Reichweite einstellbar	Mittelkonsole, vorn - offen mit Ablagefläche
Nebelscheinwerfer	Nebelscheinwerfer mit stat. Abbiegelicht	Notbremslicht - Warnblinkaktivierung bei starkem Bremsen
Paket: PKW-Versionspaket für Kombi	Paket: PKW-Versionspaket mit Heckschwingtür Beifahrersitz, umklappbar Fahrspur-Assistent Fahrspurhalte-Assistent Müdigkeitswarner Tempomat int. Geschwindigkeitsbegrenzer (kamerabasiert) Verkehrsschild-Erkennungs-Sys. IPS: Front- und Seitenairbag vorn, Kopf-Schulterairbags vo./hi. Sicherheitsgurtstraffer und -gurtkraftbegrenzer Sicherheitspedalerie und -lenksäule 3-Punkt-Sicherheitsgurte an allen Plätzen, vorn höhenverst. Pre-Collision-Assist Fußgänger-/Radfahrererkennung RDK Ohne Gittertrennwand und Sicherheitstrennnetz	Park-Pilot-System vorn und hinten
Räder: Ganzjahresreifen 215/55 R 16	Räder: Reifen-Reparatur-Set	Räder: Stahlräder 6,5 J x 16 mit 205/60 R 16 Reifen und Radzierblenden
Radio: Ford Audiosystem 1 - Radio-(UKW/MW) - USB-Anschluss - Bluetooth-Schnittstelle - Audio-Fernbedienung am Lenkrad - Freisprecheinrichtung	Radio: Ford Audiosystem 9	Schiebetür, rechts und links
Seitenscheiben u. Heckscheibe getönt	Seitenschutzleisten, Kunststoff	Servolenkung, elektro-mechanisch EPAS- (Electric Power Assis Steering)
Sicherheits-Bremsassistent EBA - Emergency Brake Assist	Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar - Sicherheitsgurtstraffer und -gurtkraftbegrenzer vorn - Warnsystem für nicht angelegten Fahrersicherheitsgurt	Sicherungstürverriegelung, automatisch (45 Sek.) - Automatisch Wiederverriegelung, wenn innerhalb von 45 Sekunden nach der Entriegeln per Fernbedienung keine Tür geöffnet wurde
Sitze für Fahrgastraum: 2. Sitzreihe - Sitzbank, 60 : 40 geteilt, klappbar, in den Fußraum absenkbar - ISOFIX-Halterung an den äußeren Plätzen	Sitze: Sitz-Paket 22 - Stoff "Capitol/City" in Ebony (schwarz) - Fahrersitz, 3fach manuell einstellbar (vor/zurück, Höhe, Lehne) - Einzel-Beifahrersitz, 2fach manuell einstellbar (vor/zurück, Lehne) und umklappbar - Airbag-Paket (Frontairbag für Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer) - Kopfstützen, höhenverstellbar - Lendenwirbelstütze, manuell (Fahrersitz) - Kartentasche für Fahrersitz - Warnsystem für nicht angelegten Sicherheitsgurt - auf allen Plätzen	Sitze: Sitz-Paket 25
Spoilerlippe vorn	Start-Stopp-System	Staub- und Pollenfilter
Staufach, verdeckt, auf Armaturenträger	Steckdose: 12-Volt-Anschluss an Mittelkonsole vorn und hinten	Steckdose: 12-Volt-Anschluss in Staufach auf Armaturenträger (Fahrerseite)
Stoßfänger vorn und Stoßfängerendkappen hinten in Wagenfarbe lackiert	Tagfahrlicht	Tür-Kindersicherung an Schiebetüren
Verzurrösen	Wärmeschutzverglasung, leicht getönt	Warnsystem für nicht angelegte Sicherheitsgurte Warnsystem fü nicht angelegte Sicherheitsgurte auf allen weiteren Plätzen
Wegfahrsperre, elektronisch (EPATS)	Zentralverriegelung mit Fernbedienung - Türschloss nur an Fahrertür - 2 Schlüssel, davon 1 Fernbedienungsschlüssel	Zuheizer, elektrisch (PTC), vorn

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: Serviceheft

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, durchschnittlichen Gesamtzustand auf.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.
Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens und/oder die Reparaturgüte der durchgeführten Arbeiten ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdickenabweichungen festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an unten aufgeführten Karosserieteilen festgestellt. Die Voraussetzung für eine merkantilen Wertminderung ist in diesem Fall nicht gegeben.

Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	**179**

FAHRZEUGBILDER





