# Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf





## AUDI Q5

### AUDI Q5 50 TFSIe quattro S tronic

| | |
|---|---|
| Fahrgestellnummer (FIN) | **WAUZZZFY1P2110288** |
| Kilometerstand (km) | **88.174** |
| Erstzulassungsdatum | **05.06.2023** |
| Kraftstoffart | **Hybrid Benzin** |
| Getriebe | **Automatik** |
| Leistung PS | **265 PS** |
| Leistung kW | **195 kW** |
| Polsterart | **Stoff** |
| Fahrzeugfarbe | **Brillantschwarz** |
| Interieurfarbe | **Stoff Synonym schwarz** |

## AUFTRAGSDETAILS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inspektion - ID | **11671948** | Besichtigt am | **02.11.2026 11:17:35** |

## INSPEKTIONSDETAILS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zurücksetzen auf Werkseinstellungen | **Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt** | Anzahl Schlüssel gesamt | **2** |
| Wartungshistorie | **16/05/2024,62414** | Nachlackierungen vorhanden | **Nein** |
| Originalschlüssel | **Ja** | Betriebsanleitung | **Ja** |

## BEREIFUNG

### Montierte Reifen

| Ort | Position | Profiltiefe | Hersteller | Dimension | Reifentyp | Felgenart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorne | Links | 5,0 mm | Pirelli | 235/60 R 18 107 V | Winter | Aluminium |
| Vorne | Rechts | 5,0 mm | Pirelli | 235/60 R 18 107 V | Winter | Aluminium |
| Hinten | Links | 6,0 mm | Pirelli | 235/60 R 18 107 V | Winter | Aluminium |
| Hinten | Rechts | 6,0 mm | Pirelli | 235/60 R 18 107 V | Winter | Aluminium |

### Nicht montierte Reifen

| Ort | Position | Profiltiefe | Hersteller | Dimension | Reifentyp | Felgenart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 5,0 mm | Michelin | 235/60 R 18 105 V | Sommer | Aluminium |
| - | - | 5,0 mm | Michelin | 235/60 R 18 105 V | Sommer | Aluminium |
| - | - | 5,0 mm | Michelin | 235/60 R 18 105 V | Sommer | Aluminium |
| - | - | 5,0 mm | Michelin | 235/60 R 18 105 V | Sommer | Aluminium |

# KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

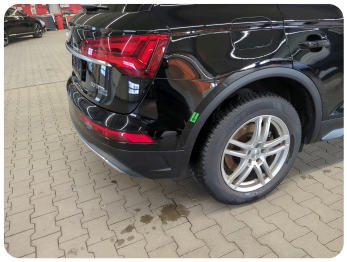
## Belastung Kunde

| Bauteil | Schadensart | Schweregrad | Reparaturmethode |
|---|---|---|---|
| **Hinten Rechts** | | | |
| **7 \| Stoßfänger hinten** | Kratzer | Ersetzen | Ersetzen |
| **8 \| Stoßfängerzierblende hinten** | Kratzer | Ersetzen | Keine Reparatur |
| **9 \| Tür hinten rechts** | Delle(n) und Kratzer | >8 cm - 10 cm | Keine Reparatur |
| **10 \| Seitenschutzleiste rechts** | Kratzer | Ersetzen | Keine Reparatur |
| **Schäden ohne Gruppen** | | | |
| **1 \| Innenraum** | Deformiert | Unbekannt | Keine Reparatur |
| **2 \| Motorhaube** | Steinschlag | >5 St. / dm² & > 25% | Lackieren |
| **3 \| Stoßfänger vorne** | Kratzer | >8 cm - 10 cm | Lackieren |
| **4 \| Stoßfängerspoiler vorne** | Kratzer | Ersetzen | Ersetzen |
| **5 \| Stoßfängerzierblende vorne links** | Kratzer | Ersetzen | Ersetzen |
| **6 \| Alufelge hinten links** | Kratzer | Ersetzen | Ersetzen |
| **11 \| Kotflügelzierleiste vorne rechts** | Kratzer | Ersetzen | Ersetzen |

# SCHÄDEN

## [Unclassified]

### Hinten Rechts




#### 7 | Stoßfänger hinten

| | |
|---|---|
| Schadensart | Kratzer |
| Schweregrad | Ersetzen |
| Reparaturmethode | Ersetzen |
| Ursache | Unfallschaden 1 |




#### 8 | Stoßfängerzierblende hinten

| | |
|---|---|
| Schadensart | Kratzer |
| Schweregrad | Ersetzen |
| Reparaturmethode | Keine Reparatur |
| Ursache | Unfallschaden 1 |




#### 9 | Tür hinten rechts

| | |
|---|---|
| Schadensart | Delle(n) und Kratzer |
| Schweregrad | >8 cm - 10 cm |
| Reparaturmethode | Keine Reparatur |
| Ursache | Unfallschaden 1 |




#### 10 | Seitenschutzleiste rechts

| | |
|---|---|
| Schadensart | Kratzer |
| Schweregrad | Ersetzen |
| Reparaturmethode | Keine Reparatur |
| Ursache | Unfallschaden 1 |

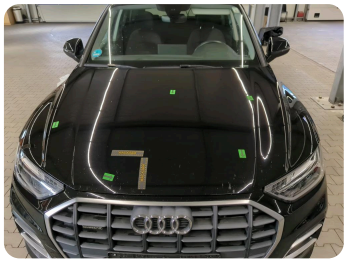
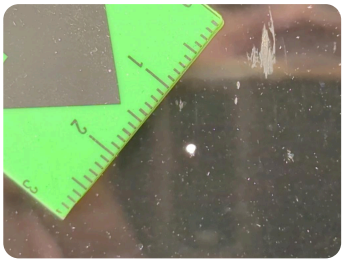
### Schäden ohne Gruppen




## 1 | Innenraum

| | |
|---|---|
| Schadensart | Deformiert |
| Schweregrad | Unbekannt |
| Reparaturmethode | Keine Reparatur |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |

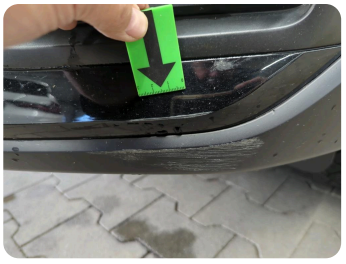
**Kommentare:** Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich

## 2 | Motorhaube

| | |
|---|---|
| Schadensart | Steinschlag |
| Schweregrad | >5 St. / dm² & > 25% |
| Reparaturmethode | Lackieren |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |



## 3 | Stoßfänger vorne

| | |
|---|---|
| Schadensart | Kratzer |
| Schweregrad | >8 cm - 10 cm |
| Reparaturmethode | Lackieren |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |




## 4 | Stoßfängerspoiler vorne

| | |
|---|---|
| Schadensart | Kratzer |
| Schweregrad | Ersetzen |
| Reparaturmethode | Ersetzen |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |




## 5 | Stoßfängerzierblende vorne links

| | |
|---|---|
| Schadensart | Kratzer |
| Schweregrad | Ersetzen |
| Reparaturmethode | Ersetzen |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |






### 6 | Alufelge hinten links

| | |
|---|---|
| Schadensart | **Kratzer** |
| Schweregrad | **Ersetzen** |
| Reparaturmethode | **Ersetzen** |
| Ursache | **Bei Inspektion festgestellt** |





### 11 | Kotflügelzierleiste vorne rechts

| | |
|---|---|
| Schadensart | **Kratzer** |
| Schweregrad | **Ersetzen** |
| Reparaturmethode | **Ersetzen** |
| Ursache | **Bei Inspektion festgestellt** |

## HERSTELLERAUSSTATTUNG

| | | |
|---|---|---|
| Airbag für Fahrer und Beifahrer | Akustisches Fahrzeug-Warnsystem | Akzentflächen schwarz matt |
| Allradantrieb "quattro" m. ultra-Technol | Anti-Blockier-System (ABS) inkl. EBV | Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR) |
| Audi conn.Notr.&Serv.inkl.Remote&Control | Audi drive select | Audi pre sense city |
| Außenspiegel elektr. einstell- und behe. | Außenspiegel verst., beh., abbl., ankl. | Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe |
| Bergabfahrassistent | Dachhimmel in Stoff | Dachkantenspoiler |
| Dachreling schw. m. Dachträgererkennung | Dekoreinlagen Micrometallic silber | Drehzahlmesser |
| e-tron Ladesystem kompakt | Einparkhilfe hinten | Einparkhilfe plus |
| Einstiegsleisten mit Aluminiumeinleger v | Elektromechanische Parkbremse | Elektronische Differentialsperre (EDS) |
| Elektronische Stabilisierungskontrolle | Fahrer-Informations-System mit Farbdispl | Fahrwerk: Serienfahrwerk |
| Fensterheber elektrisch vorn und hinten | Fernlichtassistent | Frontscheibe in Wärmeschutz- u. Akustikv |
| Funkschlüssel (ohne Safe-Lock) | Fußmatten vorn und hinten | Gepäckraumklappe, el. öffnend u. shließ. |
| Geschwindigkeitsregelanlage u.-begrenzer | Getriebe: S tronic (7-Stufen) | Haushaltsstecker Typ E/F |
| Heckscheibe beheizbar | Heckscheibenwischer | Hybrid-Antriebssystem PHEV |
| Industriestecker CEE 16A/400V l+g | Innenbeleuchtung | Innenspiegel abblendbar |
| Kindersicherung manuell | Kindersitzbefestigung ISOFIX (Fondsitze) | Klimaautomatik |
| Komfortklimaautomatik 3-Zonen | Komfortmittelarmlehne vorn | Kopfstützen (3) hinten |
| Kopfstützen für Fahrer und Beifahrer | Lackierung: Uni | Ladekabel Mode 3 |
| Ladekantenschutz in Kunststoff | LED-Heckleuchten | LED-Scheinwerfer |
| Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunk.plus | Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktion | Licht-/Regensensor |
| Mittelarmlehne vorn | Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungs. | Nichtraucherausführung |
| Ottopartikelfilter | Paket Business | Rad: Bordwerkzeug (ohne Wagenheber) |
| Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige | Rad: Reifenreparaturset | Räder:LM 5-Arm-Turb.,8,0JX18"235/60 R18 |
| Radio: MMI Radio plus | Radiozubehör: Datenmodul Europa | Rückfahrkamera |
| Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem | Servolenkung, elektromechanisch | Sicherheitsgurte |
| Sitzbezüge in Stoff Synonym | Sitze: Normalsitze vorn | Sitze: Rücksitzbank plus |
| Sitze: Vordesitze manuell einstellbar | Sitzheizung vorn | Sonnenblende Fahrer u. Beifahrerseite |
| Standklimatisierung | Standklimatisierung (Komfort) | Start-Stop-System |
| Telefon: Audi Phone Box | Telefon: Bluetooth-Schnittstelle | Trennetz als Ladegutsicherung |
| Verbandmaterial mit Warndreieck | Verglasung: Klarglas | Verglasung: Privacy-Verglasung f Akustik |
| Wärmeschutzverglasung grün | Wegfahrsperre elek. im Schlüssel integr. | Zierleisten schwarz |

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

## INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

## INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

2 Hauptschlüssel vorgelegt

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

## FAHRZEUGBILDER





