DEKRA-Nr: 0492 / 027588 / 2026 / B078523000442 vom 06.10.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Ford Lease, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	05.10.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 120 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	17.03.2021	Fahrzeugart	Anhänger sonstige
Hersteller	Ford	Typ / Verkaufsbez.	Fiesta (CE1)(2017->) / Fiesta 1.1 Trend S/S (EURO 6d-TEMP)
Aufbauart	Limousine	Türen	3
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0FXXGAHFLT13176	HSN / TSN	8566 / BTP
DAT €uropa-Code®	012851320040013	DAT Marktindex	DE00U 6125
Km-Stand abgelesen	46550	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	
Leistung (kW)	55	Hubraum (ccm)	1084
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe	Schaltgetriebe /
Felgen	Stahl mit Radzierblende	Farbe / Farbe	Race-Rot / PN4A70 / Rot

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	195 / 60 R 15 92 V	Bridgestone / A005 Weather Control EVO	A /O	1 mm
	rechts	195 / 60 R 15 92 V	Bridgestone / A005 Weather Control EVO	A /O	1 mm
2	links	195 / 60 R 15 92 V	Bridgestone / A005 Weather Control EVO	A /S	5 mm
	rechts	195 / 60 R 15 92 V	Bridgestone / A005 Weather Control EVO	A /S	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 10 / 2025			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Batterie 52 Ah, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bord-/Verbrauchscomputer, Dachspoiler Wagenfarbe, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fensterheber elektr. vorn mit Komfortschaltung, Fußmatten Velours - vorn, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe 5-Gang - Typ: 5MX65, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Intelligent Protection System (IPS), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 3-türig, Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück), Kältemittel R 1234 YF, Kühlergrill schwarz, Lackierung Race-Rot, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß, Mittelkonsole, Motor 1,1 Ltr. - 55 kW Ti-VCT, Motoren mit Zahnriemen (Varianten), My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Otto-Partikelfilter (OPF), Reifen 195/60 R15 ..T, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitz geteilt, Rücksitzlehne klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Servolenkung elektrisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sonnenblende links mit Spiegel, Sonnenblende rechts mit Spiegel, Stahlfelgen 6x15, Start/Stop-Anlage, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht, Trommelbremse hinten, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verglasung getönt, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
24104	Audiosystem: Radio mit Ford SYNC (AppLink und Touchscreen)
25796	Einparkhilfe hinten
25057	FordPass Connect inkl. eCall
69101	Lenkrad (Leder 3-Speichen)
2400	Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 11.03.2025 bei Kilometerstand 25.172

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

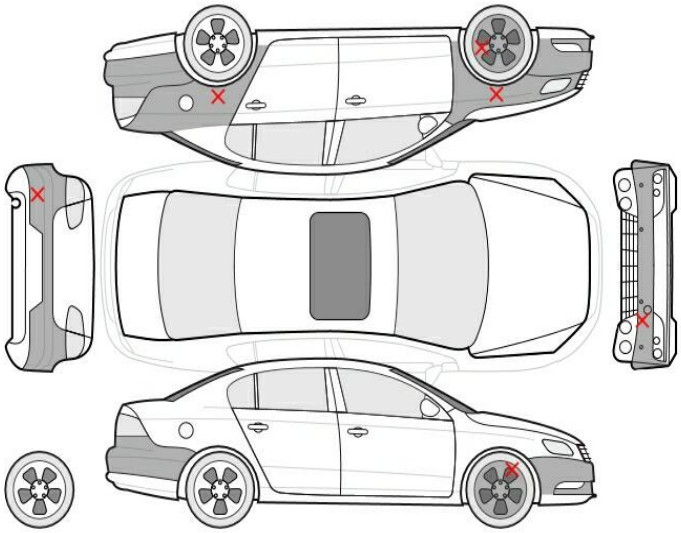

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Inspektion fällig, erneuern
2. Beklebung entfernen, (Bild 19, 20, 21, 22)
3. Reifenfüllmittel, MHD abgelaufen, erneuern (Bild 10)
4. Bremse vorn verschlissen, erneuern (Bild 9)
5. Innenraum verschmutzt, aufbereiten, reinigen (Bild 17, 18)
6. Felge vorne links Radzierdeckel, zerkratzt, erneuern (Bild 13)
7. Felge vorne rechts Radzierdeckel, zerkratzt, erneuern (Bild 14)
8. Stoßfänger vorne, gerissen, Kühlergrill zerbr., erneuern (Bild 23, 24, 25, 26, 27, 28)
9. Kotflügel vorne links Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 29, 30)
10. Seitenteil hinten links, eingedellt und zerkratzt, smart repair (Bild 31, 32)
11. Stoßfänger hinten, zerbrochen, erneuern und lackieren mit Lackaufbau (Bild 33, 34)
12. Gepäckraumabdeckung Hutablage, unvollständig, erneuern (Bild 12)
13. Sitz vorne links Sitzlehnenbezug, gerissen, erneuern (Bild 11)
14. Lackvorbereitung

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne links	1 mm	AO
vorne rechts	1 mm	AO
hinten links	5 mm	AS
hinten rechts	5 mm	AS

Legende A/ Ganzjahres /O Original /F Runflat /S Schaden



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat

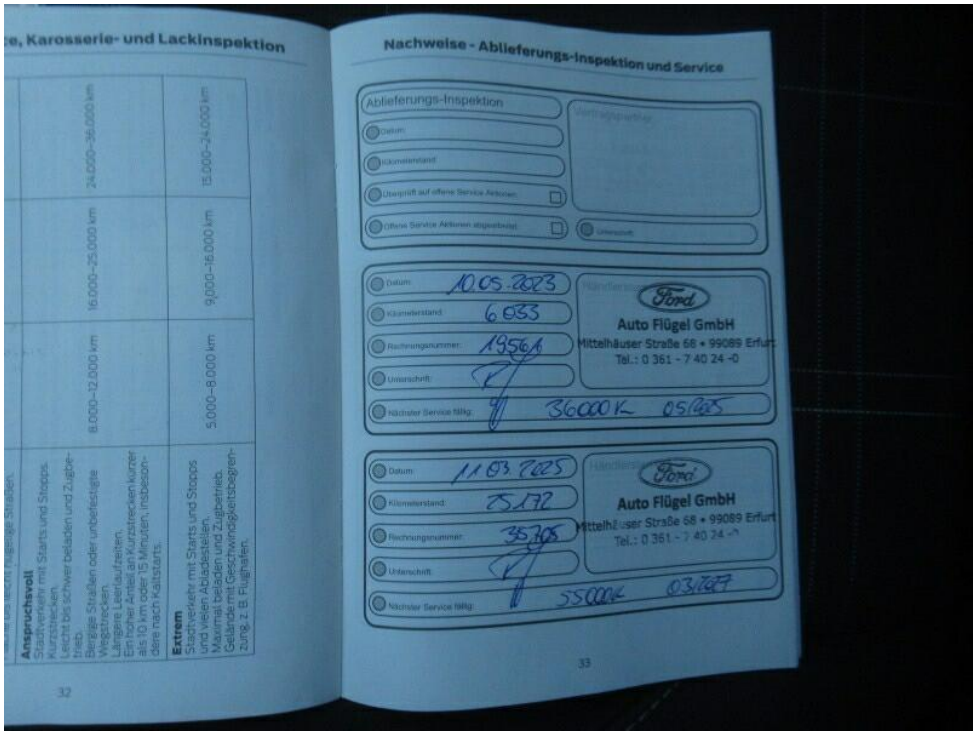


Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : Wartung fällig

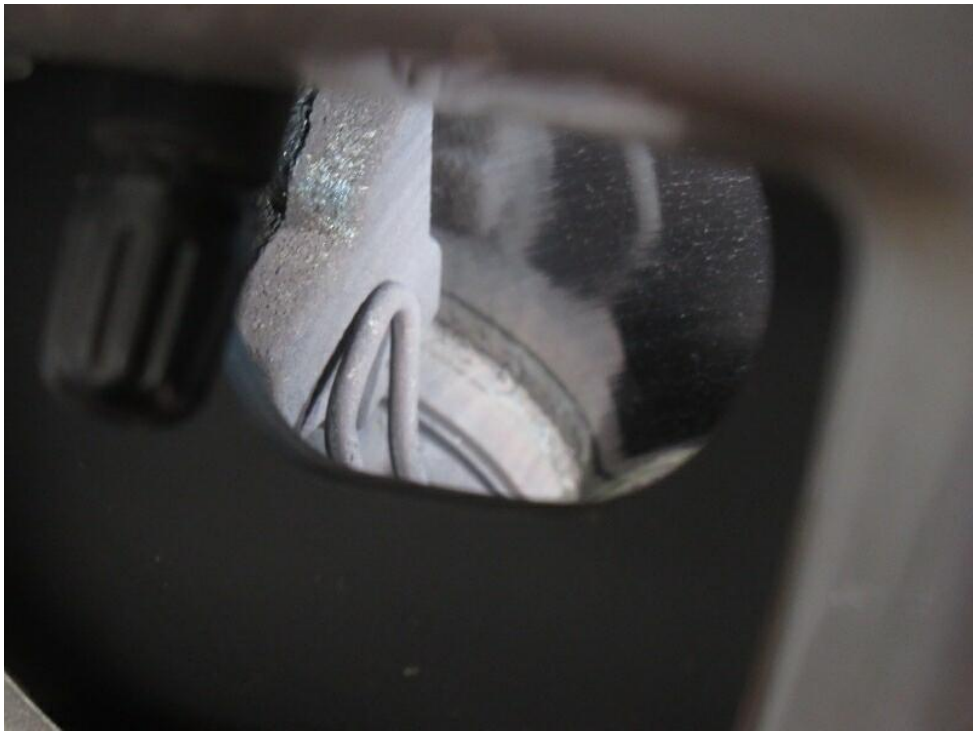


Bild 9 : Bremse vorn verschlissen



Bild 10 : Reifenfüllmittel, MHD abgelaufen



Bild 11 : Sitz vorne links Sitzlehnenbezug, gerissen, erneuern



Bild 12 : Gepäckraumabdeckung Hutablage, unvollständig, erneuern



Bild 13 : Felge vorne links Radzierdeckel, zerkratzt, erneuern



Bild 14 : Felge vorne rechts Radzierdeckel, zerkratzt, erneuern



Bild 15 : Reifen Vorderachse verschlissen



Bild 16 : Reifen Hinterachse rissig

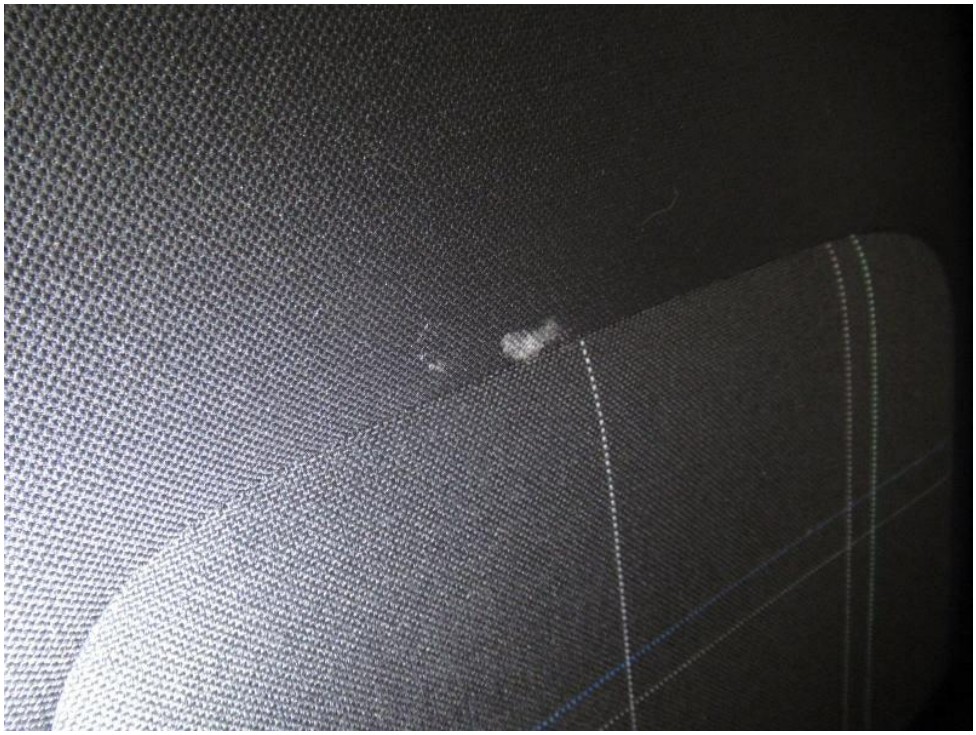


Bild 17 : Innenraum verschmutzt, aufbereiten



Bild 18 : Innenraum verschmutzt, aufbereiten



Bild 19 : Beklebung entfernen



Bild 20 : Beklebung entfernen



Bild 21 : Beklebung entfernen



Bild 22 : Beklebung entfernen



Bild 23 : Stoßfänger vorne, gerissen, Kühlergrill zerbr., erneuern



Bild 24 : Stoßfänger vorne, gerissen, Kühlergrill zerbr., erneuern



Bild 25 : Stoßfänger vorne, gerissen, Kühlergrill zerbr., erneuern



Bild 26 : Stoßfänger vorne, gerissen, Kühlergrill zerbr., erneuern



Bild 27 : Stoßfänger vorne, gerissen, Kühlergrill zerbr., erneuern



Bild 28 : Stoßfänger vorne, gerissen, Kühlergrill zerbr., erneuern



Bild 29 : Kotflügel vorne links Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 30 : Kotflügel vorne links Lackierung, verschrammt, smart repair

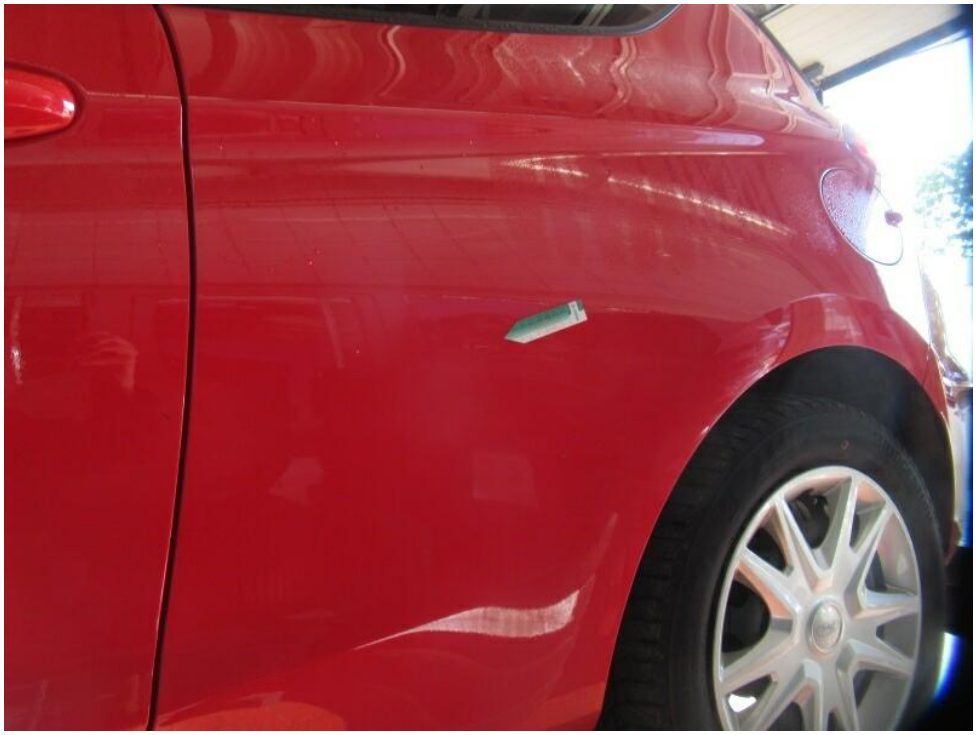


Bild 31 : Seitenteil hinten links, eingedellt und zerkratzt, smart repair



Bild 32 : Seitenteil hinten links, eingedellt und zerkratzt, smart repair



Bild 33 : Stoßfänger hinten, zerbrochen, erneuern und lackieren mit Lackaufbau

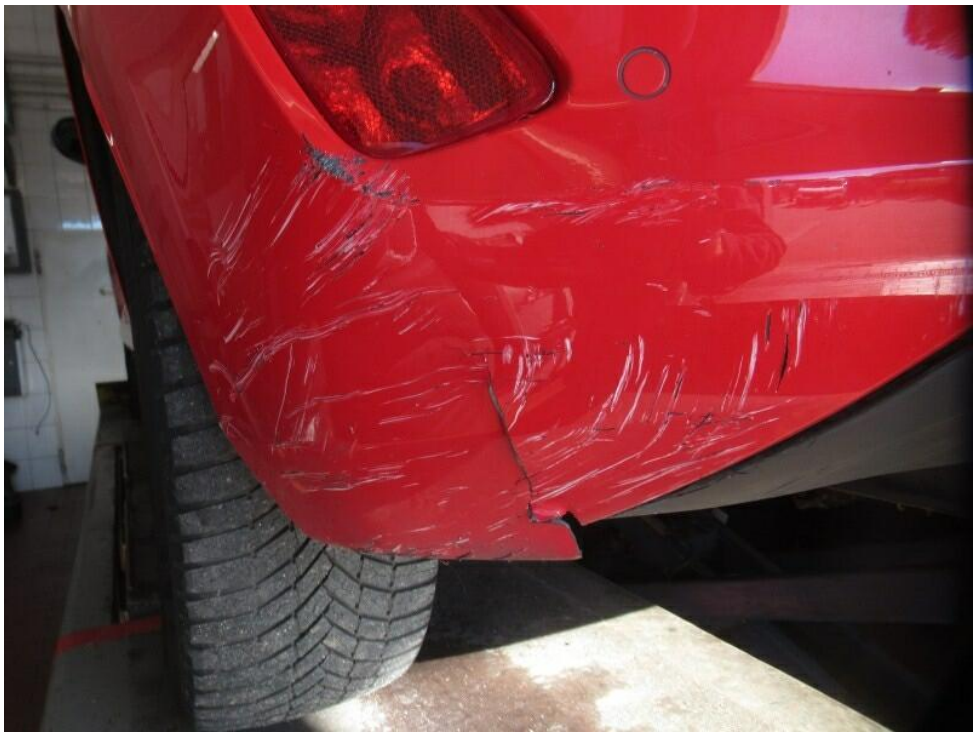


Bild 34 : Stoßfänger hinten, zerbrochen, erneuern und lackieren mit Lackaufbau