DEKRA

DEKRA Automotive Solutions


Rapport sur l'état

Détails véhicule

VIN	JMZKBAC30 0A360357	Kilométrage	73 916 km	Energie	Hybride essence
Immatriculation	2FQB141	Date d'immatriculation	08/07/2024	Cylindrée	1490
Marque	MAZDA	Niveau carburant	-	Transmission	Automatique
Modèle	2-Hybrid-Berlina-KBAC3-2021	Genre	VP	Vitesses	-
Carrosserie	SUV CrossOver	Nb de places	-	Etat du véhicule	Inconnu
Portes	5	Couleur	Rouge		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	19/10/2026	Parc	AVIS Own Risk - Parc AVIS	Propriétaire	AVIS Own Risk Belgique

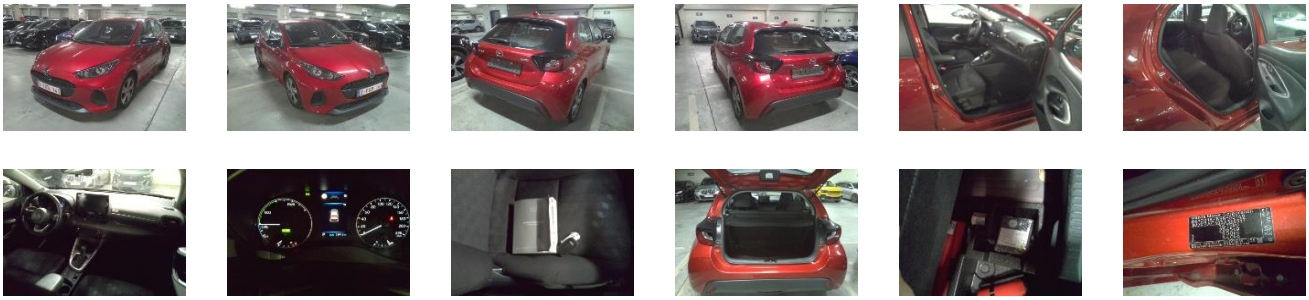


Autres informations techniques

Kit roue secours Complet	✔
Plage arrière	✔

Pneumatiques

Pirelli 195/55/16 V Toutes saisons 6.0 mm

Pirelli 195/55/16 V Toutes saisons 6.0 mm

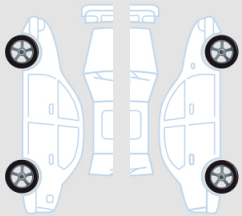



Bridgestone 195/55/16 V Eté 4.0 mm

Bridgestone 195/55/16 V Eté 4.0 mm

Dommages

1




Elément	Sangle de retenue plage AR
Position	Arrière Droit
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange
Coût net HT	22,11€

2

Elément	Révision
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange
Coût net HT	100,00€

geen onderhouds documenten

3

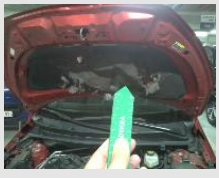

Elément	Insonorisant capot
Position	-
Dommages	Troué
Intensité	-
Opération	Echange
Coût net HT	142,54€

4



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation
Coût net HT	289,25€

5



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Coût net HT	-

6



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Echange
Coût net HT	722,85€

7



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Coût net HT	-

8



Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair
Coût net HT	145,00€

9



Elément	Jante alu 16'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Coût net HT	-

10



Elément	Revêtement de bas de caisse
Position	Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation
Coût net HT	200,00€

11



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation
Coût net HT	230,00€

12



Elément	Jante alu 16'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair
Coût net HT	123,00€

13



Elément	Aile
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation
Coût net HT	289,25€

14



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair
Coût net HT	145,00€

Résumé d'évaluation

Prix net HT	2 409,00€