Händlerinformationen / Dealer-information

- Behobener Schaden Seite rechts Seitenwand / Repaired damage, right side: quarter panel.

Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



FORD Focus

FORD Focus Turnier 1.5 EcoBlue Start-Stopp-System Aut. TITANIUM

Fahrgestellnummer (FIN)	**WF0PXXGCHPPS21073**
Kilometerstand (km)	**73.912**
Erstzulassungsdatum	**23.08.2023**
Kraftstoffart	**Diesel**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**115 PS**
Leistung kW	**85 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Magnetic Grau Metallic**
Interieurfarbe	**Stoff Anthrazit**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11559227**	Besichtigt am	**14.10.2026 13:41:01**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweise	**Wartungsbuch**	Nachlackierungen vorhanden	**Ja**
Wartungsnachweis vollständig	**Nein**	Nachlackierungen professionell ausgeführt	**Ja**
Originalschlüssel	**Ja**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	6,5 mm	Continental	205/60 R 16 96 V	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	6,5 mm	Continental	205/60 R 16 96 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	7,0 mm	Continental	205/60 R 16 96 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	7,0 mm	Continental	205/60 R 16 96 V	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	5,0 mm	Pirelli	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium
-	-	5,0 mm	Pirelli	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium
-	-	7,0 mm	Pirelli	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium
-	-	7,0 mm	Pirelli	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Fehlt	Ersetzen
2 | Wartung	Wartung fällig	Ersetzen	Ausführen
3 | Windschutzscheibe	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Ersetzen
4 | Stoßfängerzierblende vorne rechts	Kratzer	>8 cm - 10 cm	Ersetzen
5 | Tür vorne links	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Smart Repair
6 | Einstiegsschweller vorne links	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Smart Repair
7 | Einstiegsschweller hinten links	Delle(n) und Kratzer	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
8 | Seitenwand hinten links	Kratzer	>15 cm - 20 cm	Lackieren
9 | Kofferraumverkleidung links	Kratzer	Ersetzen	Ersetzen
10 | Kofferraumverkleidung rechts	Kratzer	Ersetzen	Ersetzen
11 | Heckklappenverkleidung	Kratzer	Ersetzen	Ersetzen
12 | Stoßfänger hinten	Kratzer	>10 cm - 15 cm	Lackieren
13 | Heckklappe	Kratzer	>10 cm - 15 cm	Lackieren
14 | Scheibenwischerarm hinten	Fehlt	Ersetzen	Ersetzen
15 | Rücklicht links	Kratzer	>8 cm - 10 cm	Ersetzen
16 | Seitenwand hinten rechts	Beschädigt	>1 cm - 2 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
17 | Tür vorne rechts	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Lackieren
18 | Kotflügel vorne rechts	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Lackieren
19 | Innenraum	Verschmutzt	Gesamtes Fahrzeug	Reinigen

SCHÄDEN

[Unclassified]




1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)

Schadensart	**Fehlt**
Schweregrad	**Fehlt**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**





2 | Wartung

Schadensart	**Wartung fällig**
Schweregrad	**Ersetzen**
Reparaturmethode	**Ausführen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**




3 | Windschutzscheibe

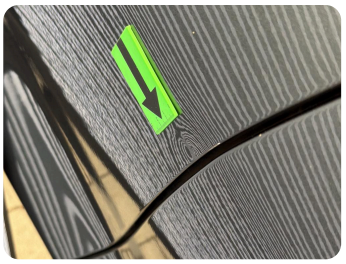
Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>3 cm - 4 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**





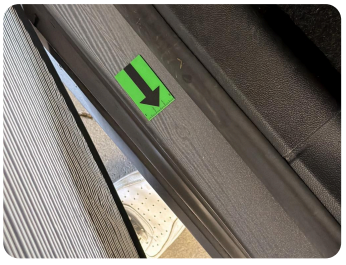

4 | Stoßfängerzierblende vorne rechts

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>8 cm - 10 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

5 | Tür vorne links

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

6 | Einstiegsschweller vorne links

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




7 | Einstiegsschweller hinten links

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




8 | Seitenwand hinten links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>15 cm - 20 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





9 | Kofferraumverkleidung links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





10 | Kofferraumverkleidung rechts

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**Ersetzen**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**






11 | Heckklappenverkleidung

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**Ersetzen**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

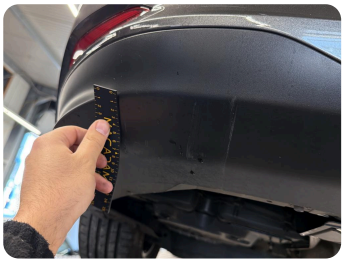





12 | Stoßfänger hinten

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>10 cm - 15 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**





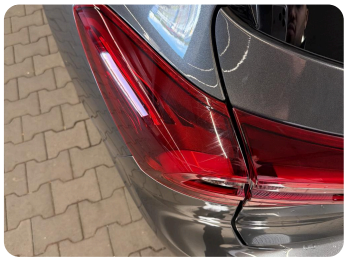

13 | Heckklappe

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>10 cm - 15 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**



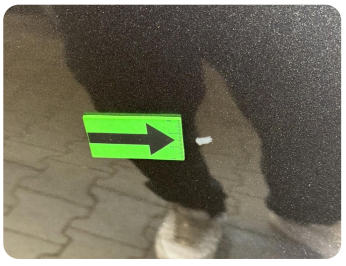

14 | Scheibenwischerarm hinten

Schadensart	**Fehlt**
Schweregrad	**Ersetzen**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**



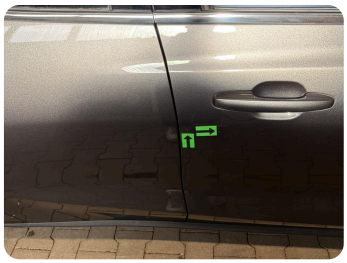

15 | Rücklicht links

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>8 cm - 10 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

16 | Seitenwand hinten rechts

Schadensart	**Beschädigt**
Schweregrad	**>1 cm - 2 cm**
Reparaturmethode	**Akzeptabel (Gebrauchsspur)**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**



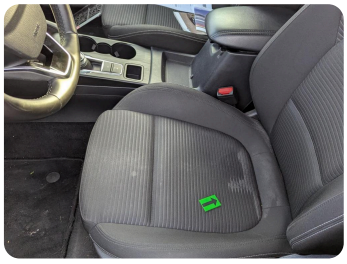

17 | Tür vorne rechts

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**




18 | Kotflügel vorne rechts

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**




19 | Innenraum

Schadensart	**Verschmutzt**
Schweregrad	**Gesamtes Fahrzeug**
Reparaturmethode	**Reinigen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

HERSTELLERAUSSTATTUNG

ABS elektronisch mit EBD	Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung	Außensp.elek.einst.,beheiz.u.anklappbar
Befestigungspunkte hinter der 2.Sitzreih	Berganfahrassistent	Dachhimmel aus Webstoff
Dachreling, Aluminium	Dachspoiler in Wagenfarbe lackiert	Dieselpartikelfilter
Drehzahlmesser	Elektronic Shifter	Elektronisches-Stabilitäts-Programm
Fahrerinformationssyst. Displ.10,7 farb.	Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-A	Fensterheber vorn und hinten, elektrisch
Feststellbremse,elektrisch Auto-Hold	Ford SYNC 4 inkl. Ford Navigationssystem	FordPass Connect inkl. Live-Traffic-Verk
Gepäckraumabdeckung	Gepäckraumbeleuchtung	Geschwindigkeitsbegrenzer
Geschwindigkeitsregelanlage	Getriebe: 8-Gang-Automatikgetriebe	Handschuhfach, beleuchtet
Heckscheibenheizung	Heckscheibenwischer	Innenbeleuchtung mit LED-Technologie
Innenspiegel, automatisch abblendend	Intelligentes Sicherheits-System	Isofix-Halterung
Klimaautomatik 2-Zonen	Kopfstützen 2 vorn und 3 hinten, höhenve	Lackierung: Magnetic Metallic
Lackierung: Uni	LED-Rückleuchten	LED-Scheinwerfer
Lenkrad: Lenkrad 3-Speichen-Design	Lenksäule, verstellbar	Make-up-Spiegel in Fahrer- und Beifahrer
Mittelkonsole "Premium" vorn	MyKey-Schlüsselsystem	Notruf-Assistent
Paket: Fahrerassistenz-Paket II	Park-Pilot-System vorn und hinten	Polster: Stoff
Post-Collision-Assist	Pre-Collision-Assist	Räder: Des.R.6,5Jx16 mit 205/60 R16,10Sp
Räder: LM 6,5 J x 16, 205/60 R 16, 6x2-S	Regensensor	Reifen-Reparatur-Set
Reifendruckkontrollsystem TMPS	Scheinwerfer-Abblendlicht	Scheinwerfer-Assistent
Seitenscheiben u. Heckscheibe dun getönt	Selektiver Fahrmodus-Schalter	Servolenkung elektro-mechanisch
Sicherheitstrennnetz für Gepäckraum	Sitz: Beifahrer höhenver., Lendenwirbel.	Sitz: Fahrer-/Beifahrer Sitzheizung
Sitz: Fahrersitz höhenverstellbar	Sitz: Rücksitzlehne umklappb.,60 : 40	Sitze: Sportsitze vorn m. verst. Seitenh
Start-Stopp-System	Startfunktion Ford Power	Steckdose 12 Volt im Gepäckraum
Teppichfußmatten vorn	Variabler Kühlerlufteinlass	Verzurrösen im Gepäckraum
Warnsys. für nicht ang.Fah.Sichertsgurt	Wegfahrsperre elektronisch	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: Serviceheft

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.
Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens und/oder die Reparaturgüte der durchgeführten Arbeiten ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdickenabweichungen festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an unten aufgeführten Karosserieteilen festgestellt. Die Voraussetzung für eine merkantilen Wertminderung ist in diesem Fall nicht gegeben.

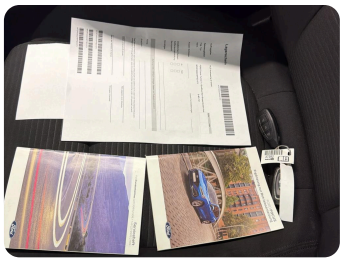
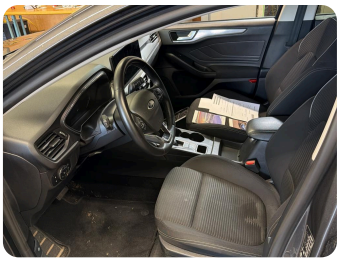
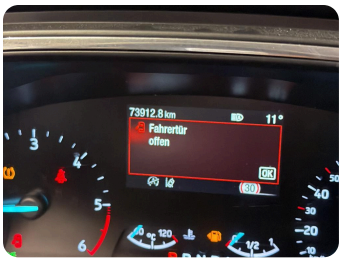
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	**180**	Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	**220**

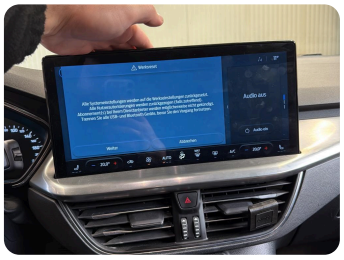
Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf

FAHRZEUGBILDER


















Windshield replacement



Diese **Scheibe** wurde bereits für Sie getauscht.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer **Gebotsabgabe!**

This **windshield** has already been replaced for you.
Please consider this when placing your **bid.**

ayvens
SOCIETE GENERALE GROUP