DEKRA-Nr: 0357 / 024626 / 2026 / B085578002595 vom 23.10.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	23.10.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 1120 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
- *reparierter Schaden an rechter Fahrzeugseite und Heckklappe*
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Nach vorliegenden Informationen:
Stoßstange vorn - Schadenhöhe nicht bekannt
Zum Besichtigungszeitpunkt lag kein analoger Wartungsnachweis vor, daher wurde die Wartung als fehlend/fällig bewertet.
Das Fahrzeug wurde auf Winterreifen vorgestellt. Die Sommerreifen auf Felgen lagen im Fahrzeug und wurden entsprechend bewertet.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Aktenauszug
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	30.03.2021	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	BMW	Typ / Verkaufsbez.	1 Limousine (F40)(2019->) / 1er - 118d Advantage (EURO 6d)
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA7M910105T34432	HSN / TSN	0005 / CWP
DAT €uropa-Code®	011301341720002	DAT Marktindex	DE002 6145
Km-Stand abgelesen	146426	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1995
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,	Getriebe	Automatik /

Felgen	N1 I Leichtmetall	Farbe	GLACIERSILBER METALLIC / Metallic / A83

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	205 / 55 R 16 91 W	Bridgestone / Turanza T 005 *	S /O	5 mm
	rechts	205 / 55 R 16 91 W	Bridgestone / Turanza T 005 *	S /O	5 mm
2	links	205 / 55 R 16 91 W	Bridgestone / Turanza T 005 *	S /O	5 mm
	rechts	205 / 55 R 16 91 W	Bridgestone / Turanza T 005 *	S /O	5 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
195 / 55 R 17 92 H	Pirelli / W 210 Snowcontrol 3 * FSL	W /O	6 mm
195 / 55 R 17 92 H	Pirelli / W 210 Snowcontrol 3 * FSL	W /O	5 mm
195 / 55 R 17 92 H	Pirelli / W 210 Snowcontrol 3 * FSL	W /O	5 mm
195 / 55 R 17 92 H	Pirelli / W 210 Snowcontrol 3 * FSL	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablage-Paket, Advantage, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL), Anti-Blockier-System (ABS), Armauflage vorn, Ausstattungs-Paket: Connected, Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, BMW Live Cockpit, Batterie 70 Ah, Bordcomputer, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang, Dynamische Tractions Control (DTC), Elektron. Sperrdifferential, Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung), Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter, Fahrassistenz-System: Performance Control, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle, Fußmatten Velours, Generator 150 A, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device), Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen), Harnstofftank (SCR): 20,5 Ltr., Innenausstattung: Interieurleisten Quarz-Silber matt genarbt, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kältemittel R 1234 YF, LM-Felgen 7x16 (Sternspeiche 517), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Leuchtweitenregelung, Licht- und Regensensor, Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel, Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel KAT (B47), Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten, Parkbremse elektrisch, Personalisierungssystem (Personal Profile), Reifen 205/55 R16 ..V, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwaschdüsen heizbar, Seitenairbag vorn, Service-System: ConnectedDrive Services, Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Servolenkung Servotronic, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Grid, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage (Funktion), Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch), Tagfahrlicht LED, Warndreieck, Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 25000 Km / 24 Monate, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
14205	Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
2707	Business-Paket
1506	Comfort-Paket
789	Fzg. ohne Modell-Schriftzug
26714	Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
69306	Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
11000	Metallic-Lackierung
18020	Scheinwerfer LED
	Winterkompletträder 16"

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

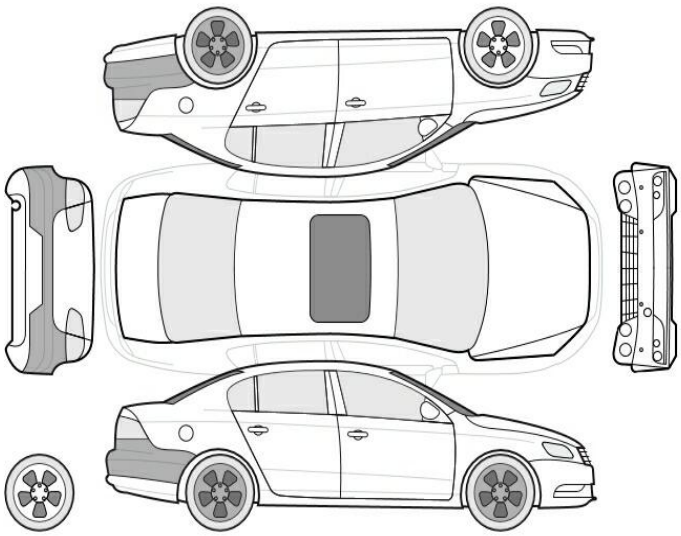

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Hagelschaden auf Motorhaube, Tür HL, Seitenteil HL und Dach, sanft instandsetzen gem. KVA (Bild 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23)
2. Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 20, 21)
3. Felge vorne rechts Winterrad, zerkratzt, smart repair (Bild 28)
4. Felge hinten rechts Winterrad, zerkratzt, smart repair (Bild 27)
5. Felge hinten links Winterrad, zerkratzt, smart repair (Bild 26)
6. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 24, 25)
7. HU/AU, überfällig, durchführen

8. Service/Inspektion Inspektion groß, überfällig, durchführen

Fehlende Teile

1. Hutablage
2. Wartungsnachweis, fehlt, Wertminderung



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat



Bild 7 : Kugelkopf bei abnehmbarer AHK



Bild 8 : Hagelschaden auf Motorhaube, Tür HL, Seitenteil HL und Dach, sanft instandsetzen gem. KVA



Bild 9 : Hagelschaden auf Motorhaube, Tür HL, Seitenteil HL und Dach, sanft instandsetzen gem. KVA



Bild 10 : Hagelschaden auf Motorhaube, Tür HL, Seitenteil HL und Dach, sanft instandsetzen gem. KVA



Bild 11 : Hagelschaden auf Motorhaube, Tür HL, Seitenteil HL und Dach, sanft instandsetzen gem. KVA



Bild 12 : Hagelschaden auf Motorhaube, Tür HL, Seitenteil HL und Dach, sanft instandsetzen gem. KVA



Bild 13 : Hagelschaden auf Motorhaube, Tür HL, Seitenteil HL und Dach, sanft instandsetzen gem. KVA

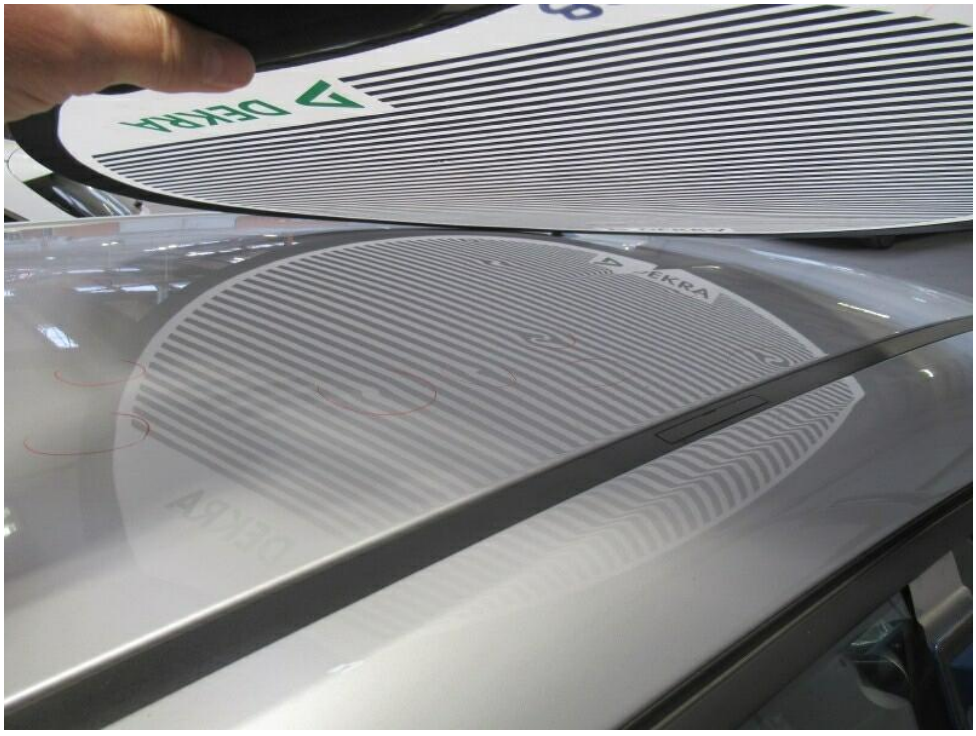


Bild 14 : Hagelschaden auf Motorhaube, Tür HL, Seitenteil HL und Dach, sanft instandsetzen gem. KVA



Bild 15 : Hagelschaden auf Motorhaube, Tür HL, Seitenteil HL und Dach, sanft instandsetzen gem. KVA

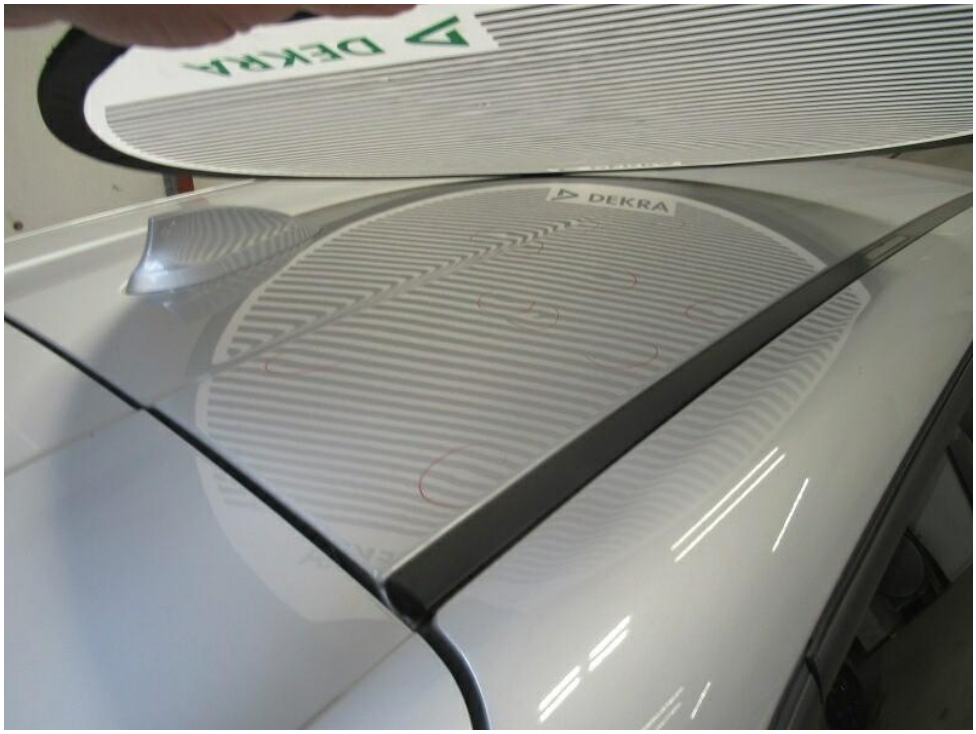


Bild 16 : Hagelschaden auf Motorhaube, Tür HL, Seitenteil HL und Dach, sanft instandsetzen gem. KVA



Bild 17 : Hagelschaden auf Motorhaube, Tür HL, Seitenteil HL und Dach, sanft instandsetzen gem. KVA



Bild 18 : Hagelschaden auf Motorhaube, Tür HL, Seitenteil HL und Dach, sanft instandsetzen gem. KVA



Bild 19 : Hutablage



Bild 20 : Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern

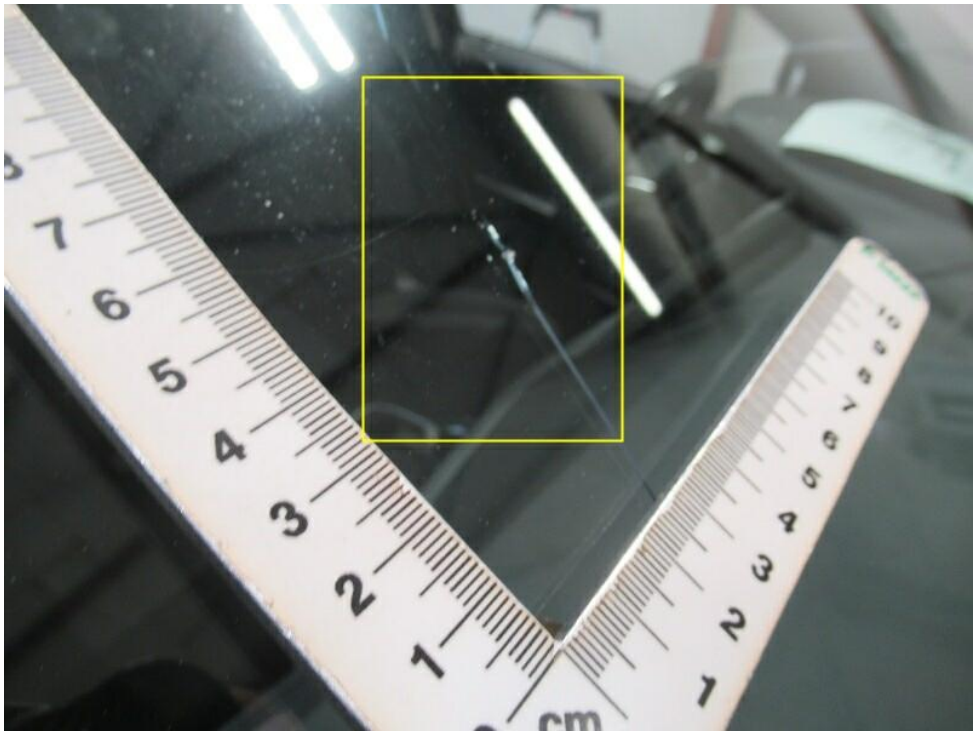


Bild 21 : Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern



Bild 22 : Hagelschaden auf Motorhaube, Tür HL, Seitenteil HL und Dach, sanft instandsetzen gem. KVA



Bild 23 : Hagelschaden auf Motorhaube, Tür HL, Seitenteil HL und Dach, sanft instandsetzen gem. KVA

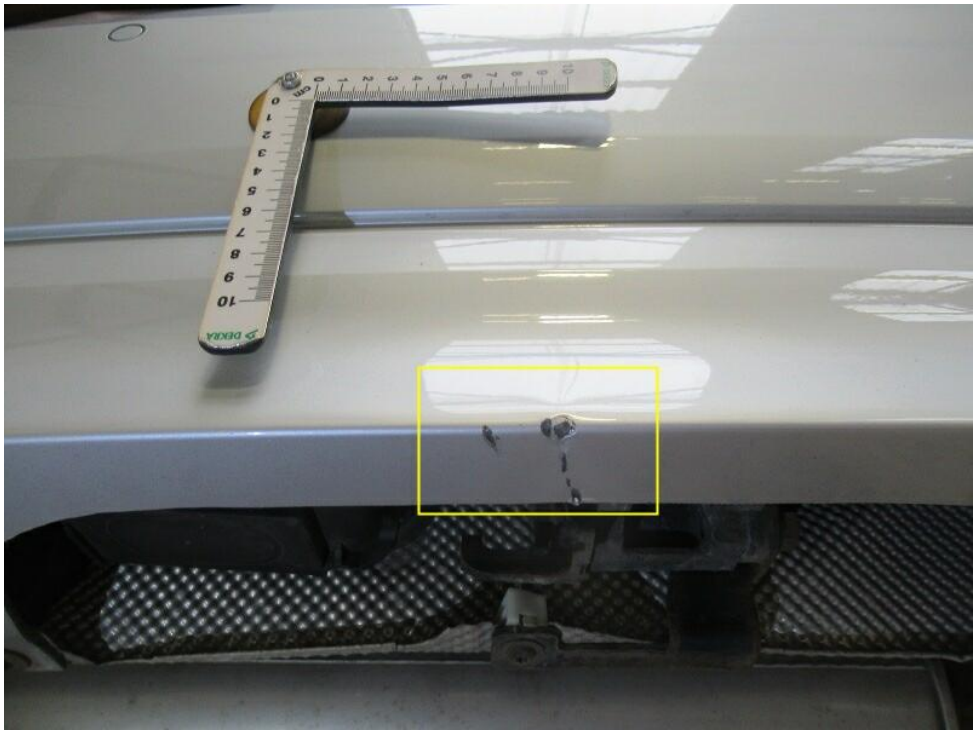


Bild 24 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 25 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 26 : Felge hinten links Winterrad, zerkratzt, smart repair



Bild 27 : Felge hinten rechts Winterrad, zerkratzt, smart repair



Bild 28 : Felge vorne rechts Winterrad, zerkratzt, smart repair

Windshield replacement



Diese **Scheibe** wurde bereits für Sie getauscht.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer **Gebotsabgabe!**

This **windshield** has already been replaced for you.
Please consider this when placing your **bid.**

ayvens
SOCIETE GENERALE GROUP