DEKRA-Nr: 0564 / 0100059908 / 2026 / B080759000812 vom 01.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Am Sorgrain 3, 36433 Bad Salzungen

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Bad Salzungen
Am Sorgrain 3
36433 Bad Salzungen
Telefon 03695 / 6941-0
Fax 03695 / 606200
E-Mail
bad-salzungen.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Chris Molitor
Tel. direkt 03695 6941-0

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten






**Kennzeichen** **DA AS317E** **FIN** **WF0FXXWPMHPS58929**

## Vorgang

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr. | 0210004885 |
| Auftraggeber | Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München |
| Ihr Auftrag vom | 29.09.2026, elektronisch. |
| Besichtigung | 01.10.2026, 12:45 Uhr, durch Herrn Chris Molitor bei Firma FleetParQ, Planstr. C 2, 36460 Krayenberggemeinde ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person. |
| Bewertet auf | 01.10.2026 |
| Betrifft | Vertragsnummer 1974084<br>Auftragsnummer 31271247<br>Rahmenkostenstelle ZUB |

## Zusammenfassung

| | | |
|---|---|---|
| Reparaturkosten gesamt | mit MwSt. | -6.010,00 EUR |
| | ohne MwSt. | -5.050,44 EUR |
| Minderwerte aus Rep.-kosten | mit MwSt. | -6.010,00 EUR |
| | ohne MwSt. | -5.050,44 EUR |

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 85 µm bis 255 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Motorhaube

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Beauftragung
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Erstzulassung | 29.09.2023 | Hersteller | FORD |
| Typ / Verkaufsbez. | Kuga 2.5 Duratec FHEV TITANIUM | Aufbauart | Geländewagen |
| Türen | 5 | Sitzplätze | 5 |
| Fahrzeug-Ident.-Nr. | WF0FXXWPMHPS58929 | HSN / TSN | 8566 / BUS |
| Schlüssel-Nr. | 40215072 | Km-Stand abgelesen | 83527 |
| Nächste HU §29 StVZO | 09 / 2028 | Energiequelle / Kraftstoff | Hybr.Benzin/E |
| Zylinderanzahl | 4 / Hybridantrieb | Leistung (kW) | 112 |
| Hubraum (ccm) | 2488 | Antriebsart | Frontantrieb |
| Getriebe / Gänge | Automatik / 1 | Felgen | Leichtmetall |
| Farbe (Hersteller) | Blazer-Blau | Polster / Farbe | Stoff / Anthrazit |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

### Räder / Reifen

| Achse | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|
| 1 links | 225 / 65 R 17 102 V | Bridgestone / Turanza T 005 | S /O | 5 mm |
| rechts | 225 / 65 R 17 102 V | Bridgestone / Turanza T 005 | S /O | 5 mm |
| 2 links | 225 / 65 R 17 102 V | Bridgestone / Turanza T 005 | S /O | 5 mm |
| rechts | 225 / 65 R 17 102 V | Bridgestone / Turanza T 005 | S /O | 5 mm |
| Pannenset | | | | |

S/ Sommer; /O Original;

### zusätzlicher Reifensatz

| Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---|---|---|---|
| 225 / 65 R 17 106 H | Pirelli / Scorpion Winter FSL | W /O | 4 mm |
| 225 / 65 R 17 106 H | Pirelli / Scorpion Winter FSL | W /O | 4 mm |
| 225 / 65 R 17 106 H | Michelin / Alpin 7 | W /O | 4 mm |
| 225 / 65 R 17 106 H | Michelin / Alpin 7 | W /O | 4 mm |

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

## Serienausstattung

Serie: Akustisches Fahrzeugwarnsystem (AVAS), Ambientebeleuchtung vorn, Anti-Blockier-System, Außenspiegel elektrisch einstellbar,beheizbar und anklappbar, Beifahrerairbag-Deaktivierung, Bereifung: 7 J x 17 Leichtmetallräder (4) im 5x2-Speichen-Design, Bereifung: Reifen-Repatur-Set, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel aus Webstoff, Dachreling, silberfarben, Dachspoiler, Digitale Instrumententafel 12,3 Zoll, Drehzahlmesser, Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP), Fahrmodus-Schalter selektiver, Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent, Fensterheber vorn und hinten elektrisch mit Gesamtschließungsfunktion, Feststellbremse, elektrisch mit Auto Hold-Funktion, Ford Easy Fuel, Ford EcoCoach, Ford Power-Startfunktion & Ford Key Free-System, FordPass Connect inkl. eCall, Live-Traffic-Verkehrsinformation, Gepäckraumabdeckung, Rollo, herausnehmbar, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: stufenloses Automatikgetriebe, Handschuhfach, beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Halterungen inkl. Top-Tether Befestigungspunkte an den äußeren Sitzplätzen der 2. Sitzreihe, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligentes Sicherheits-System (IPS Intelligent Protection System), Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle, Kopfstützen vorne und hinten (5) höhenverstellbar, LED Rückleuchten, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lenkrad, 3-Speichen-Design, Sensico in Leder-Optik, Lenksäule, in Höhe- und Reichweite einstellbar, Make-up-Spiegel in Fahrer- und Beifahrersonnenblende, beleuchtet, Mittelkonsole vorn mit integrierter Armauflage, MyKey-Schlüsselsystem, Navigationssystem: Ford Navigationssystem inkl. Ford SYNC 3, Nebelscheinwerfer, Notbremslicht, pulsierendes Aufleuchten der Bremsleuchten bei starkem Bremsen, Park-Pilot-System vorn und hinten, Polster: Stoff, Post-Collision-Assist, Pre-Collision-Assist, Reifendruckkontrollsystem (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System), Rückfahrkamera, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer im Projektionslinsen-Design mit LED-Tagfahrlicht, Scheinwerfer-Abblendlicht mit Ausschaltverzögerung, Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor, Servolenkung, Sitze: Beifahrersitz, 8-fach manuell einstellbar, Sitze: Fahrersitz, 8-fach manuell einstellbar, inkl. einstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Kartentasche an Fahrer- und Beifahrersitzrückenlehne, Sitze: Rückenlehne für Beifahrer, neigungsverstellbar, Sitze: Rückenlehne für Fahrer, neigungsverstellbar, Sitze: Rücksitzbank, verschiebbar, mit geteilt umklappbarer Rückenlehne, Sitze: Sportsitze vorn mit integrierter Kopfstütze, Sitze: Vordersitze, individuell und variabel beheizbar, Steckdose: 12-Volt-Anschluss im Gepäckraum, Teppichfußmatten vorn und hinten, Velours, Variabler Kühlerlufteinlass, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Gepäckraumfernentriegelung

## Sonderausstattung

| Code | Bezeichnung |
|---|---|
| D7AAC | Befestigungspunkte hinter der ersten und zweiten Sitzreihe gemäß ISO 27955, |
| IEXAB | Induktive Ladestation für mobile Endgeräte<br>Lackierung: Uni-Sonderfarbe |
| AGKAM | Paket: Fahrerassistenz-Paket (Automatik-Getriebe) |
| AGUAB | Paket: Technologie |
| GTBAB | Paket: Winter I |
| BDFAB | Sicherheitstrennnetz zur Befestigung hinter der 2. Sitzreihe |

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

| | |
|---|---|
| Wartungsnachweis: | digital |
| letzte Wartung: | am 15.12.2025 bei Kilometerstand 61.043 |

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

| Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg | Rep.Kost netto | Rep.Kost brutto | Anrechn. | Minderwert in EUR netto | Minderwert in EUR brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Werbung / Beschriftung entfernen, reinigen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 9, 10, 11) | 168,07 | 200 | 100 | -168,07 | -200 |
| 2. Verkleidung Einstieg hinten rechts verschrammt, erneuern (Bild 12, 13) | 313,45 | 373 | 100 | -313,45 | -373 |
| 3. Einstieg hinten rechts verschrammt, smart repair (Bild 14, 15) | 168,07 | 200 | 100 | -168,07 | -200 |
| 4. Abdeckung Kofferraum beschädigt, erneuern (Bild 16, 17) | 291,60 | 347 | 100 | -291,60 | -347 |
| 5. Türverkleidung hinten links verschrammt, erneuern (Bild 18, 19) | 368,07 | 438 | 100 | -368,07 | -438 |
| 6. Fahrzeugdach mehrfach eingedellt, instandsetzen (Bild 21, 22, 23, 24) | 1.030,25 | 1.226 | 100 | -1.030,25 | -1.226 |
| 7. Verkleidung Heckklappe verschrammt, erneuern (Bild 26, 27) | 204,20 | 243 | 100 | -204,20 | -243 |
| 8. Heckklappe eingedellt, drücken (Bild 28) | 84,03 | 100 | 100 | -84,03 | -100 |
| 9. Dachspoiler mehrfach eingedellt, instandsetzen (Bild 25) | 251,26 | 299 | 100 | -251,26 | -299 |
| 10. Tür hinten links eingedellt, drücken (Bild 31, 32) | 67,23 | 80 | 100 | -67,23 | -80 |
| 11. Bremsscheiben Hinterachse Tragbild mangelhaft, Riefen-und Korrosionsbildung, erneuern (Bild 33, 34) | 541,18 | 644 | 100 | -541,18 | -644 |
| 12. Steinschlag Windschutzscheibe, erneuern (Bild 35, 36) | 1.394,96 | 1.660 | 100 | -1.394,96 | -1.660 |
| 13. Seitenteil hinten rechts verschrammt, smart repair (Bild 37, 38) | 168,07 | 200 | 100 | -168,07 | -200 |
| **Gesamt** | **5.050,44** | **6.010** | | **-5.050,44** | **-6.010** |

## Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

**Bezeichnung des Schadens**

Steinschläge Stoßfänger vorne, (Bild 20)
Scheinwerfer vorne rechts verschrammt, (Bild 29, 30)

## Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Chris Molitor

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten,

zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten

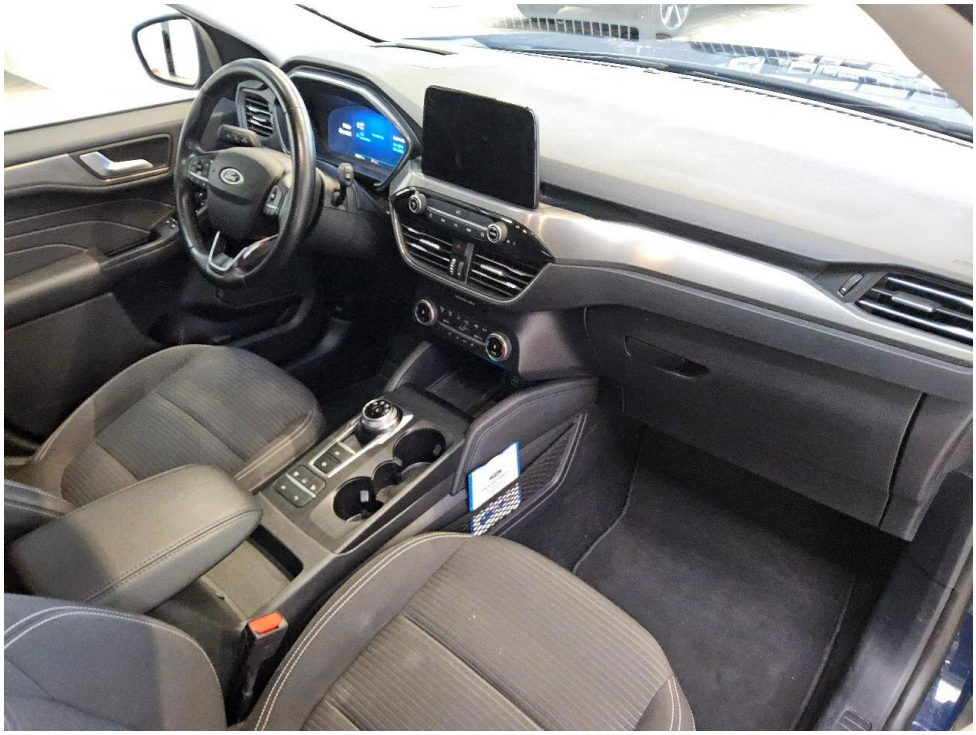


Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür

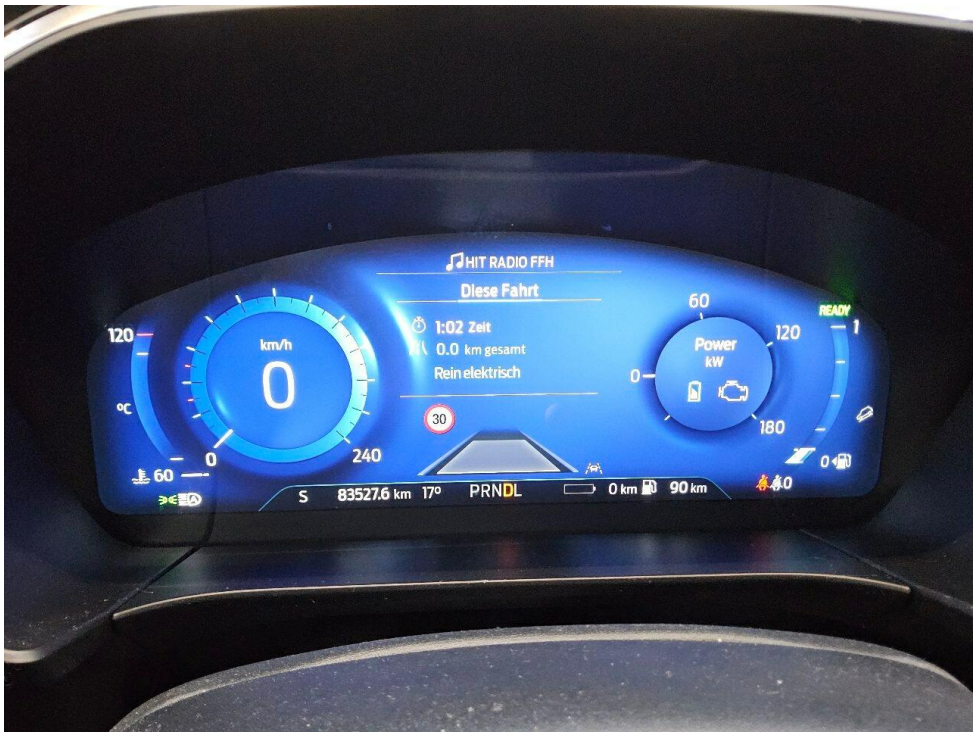



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)


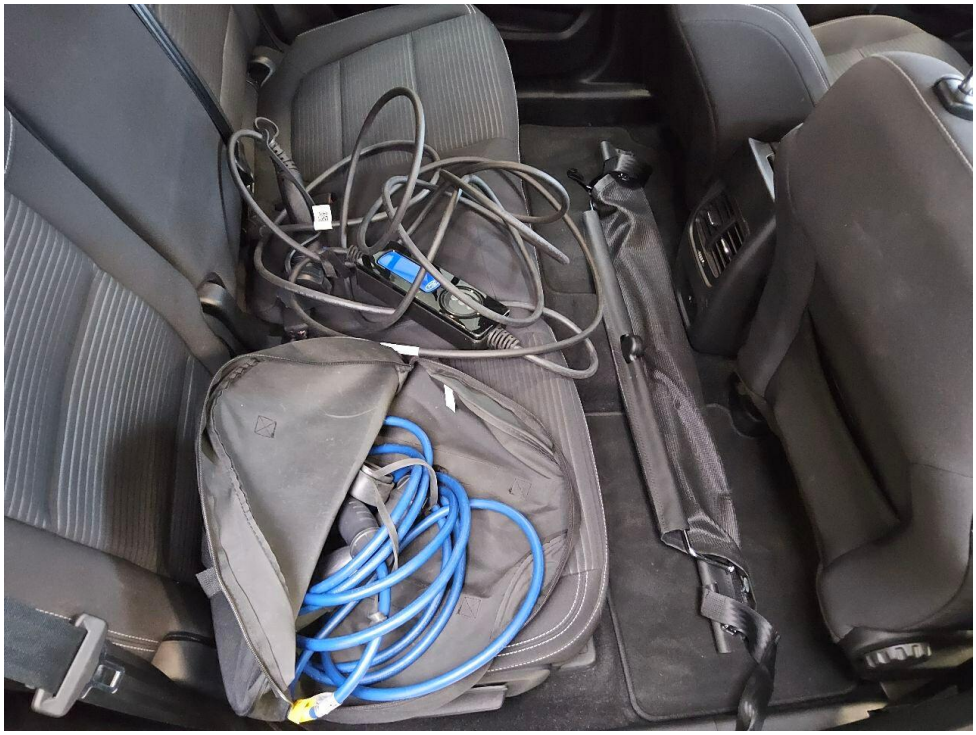


Bild 7 : Ladekabel beim E-Fahrzeug

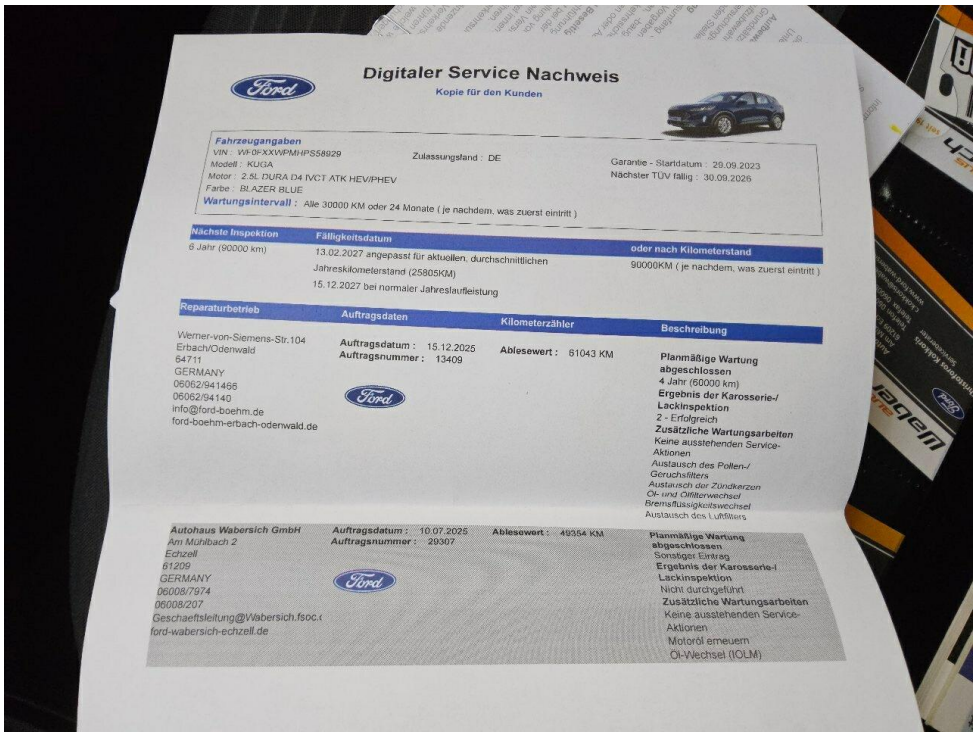

Digitaler Service Nachweis

Kopie für den Kunden

Fahrzeugangaben

VIN : WF0FXXWPMHPS58929
Modell : KUGA
Motor : 2.5L DURA D4 IVCT ATK HEV/PHEV
Farbe : BLAZER BLUE
Zulassungsland : DE
Garantie - Startdatum : 29.09.2023
Nächster TÜV fällig : 30.09.2026
Wartungsintervall : Alle 30000 KM oder 24 Monate ( je nachdem, was zuerst eintritt )

| Nächste Inspektion | Fälligkeitsdatum | oder nach Kilometerstand |
|---|---|---|
| 6 Jahr (90000 km) | 13.02.2027 angepasst für aktuellen, durchschnittlichen Jahreskilometerstand (25805KM)<br>15.12.2027 bei normaler Jahreslaufleistung | 90000KM ( je nachdem, was zuerst eintritt ) |

| Reparaturbetrieb | Auftragsdaten | Kilometerzähler | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Werner-von-Siemens-Str.104<br>Erbach/Odenwald<br>64711<br>GERMANY<br>06062/941466<br>06062/94140<br>info@ford-boehm.de<br>ford-boehm-erbach-odenwald.de | Auftragsdatum : 15.12.2025<br>Auftragsnummer : 13409 | Ablesewert : 61043 KM | Planmäßige Wartung abgeschlossen<br>4 Jahr (60000 km)<br>Ergebnis der Karosserie-/ Lackinspektion<br>2 - Erfolgreich<br>Zusätzliche Wartungsarbeiten<br>Keine ausstehenden Service-Aktionen<br>Austausch des Pollen-/ Geruchsfilters<br>Austausch der Zündkerzen<br>Öl- und Ölfilterwechsel<br>Bremsflüssigkeitswechsel<br>Austausch des Luftfilters |
| Autohaus Wabersich GmbH<br>Am Mühlbach 2<br>Echzell<br>61209<br>GERMANY<br>06008/7974<br>06008/207<br>Geschaeftsleitung@Wabersich.fsoc.<br>ford-wabersich-echzell.de | Auftragsdatum : 10.07.2025<br>Auftragsnummer : 29307 | Ablesewert : 49354 KM | Planmäßige Wartung abgeschlossen<br>Sonstiger Eintrag<br>Ergebnis der Karosserie-/ Lackinspektion<br>Nicht durchgeführt<br>Zusätzliche Wartungsarbeiten<br>Keine ausstehenden Service-Aktionen<br>Motoröl erneuern<br>Öl-Wechsel (IOLM) |

Bild 8 : Wartungsnachweis




Bild 9 : Werbung / Beschriftung entfernen, reinigen




Bild 10 : Werbung / Beschriftung entfernen, reinigen




Bild 11 : Werbung / Beschriftung entfernen, reinigen



Bild 12 : Verkleidung Einstieg hinten rechts verschrammt



Bild 13 : Verkleidung Einstieg hinten rechts verschrammt



Bild 14 : Einstieg hinten rechts verschrammt




Bild 15 : Einstieg hinten rechts verschrammt

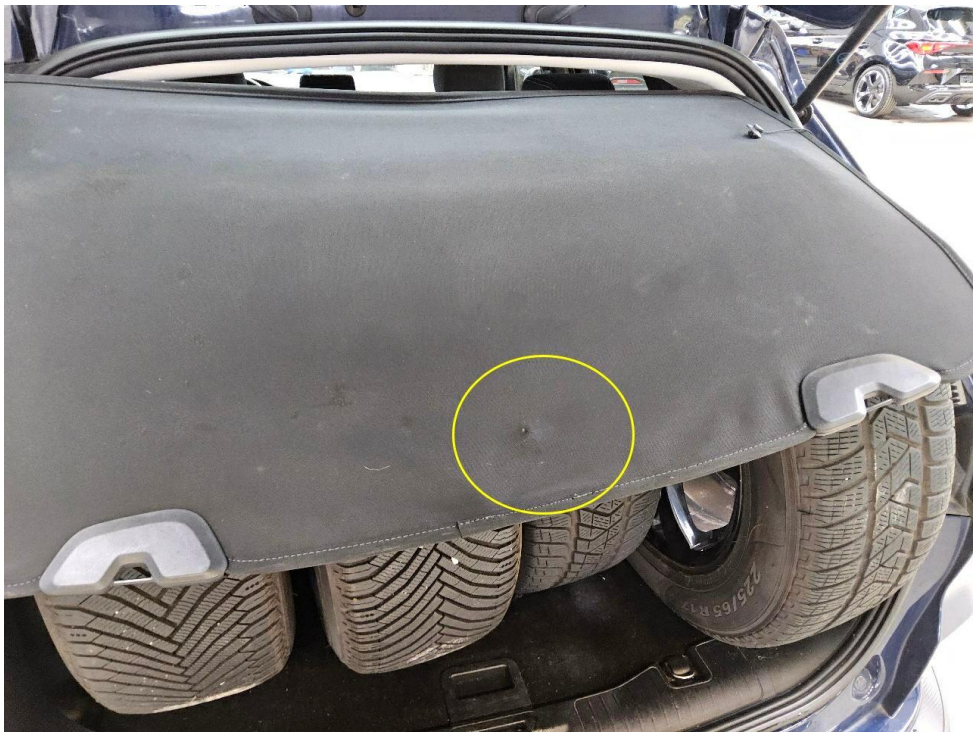


Bild 16 : Abdeckung Kofferraum beschädigt




Bild 17 : Abdeckung Kofferraum beschädigt



Bild 18 : Türverkleidung hinten links verschrammt



Bild 19 : Türverkleidung hinten links verschrammt



Bild 20 : Steinschläge Stoßfänger vorne

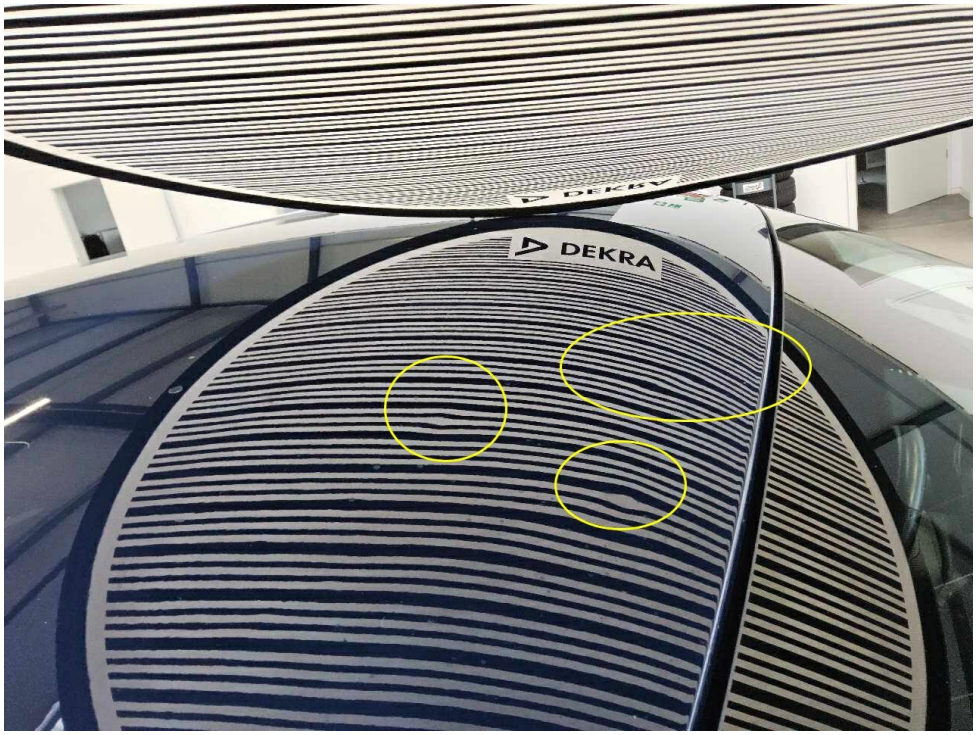



Bild 21 : Fahrzeugdach mehrfach eingedellt




Bild 22 : Fahrzeugdach mehrfach eingedellt




Bild 23 : Fahrzeugdach mehrfach eingedellt




Bild 24 : Fahrzeugdach mehrfach eingedellt




Bild 25 : Dachspoiler mehrfach eingedellt



Bild 26 : Verkleidung Heckklappe verschrammt



Bild 27 : Verkleidung Heckklappe verschrammt



Bild 28 : Heckklappe eingedellt

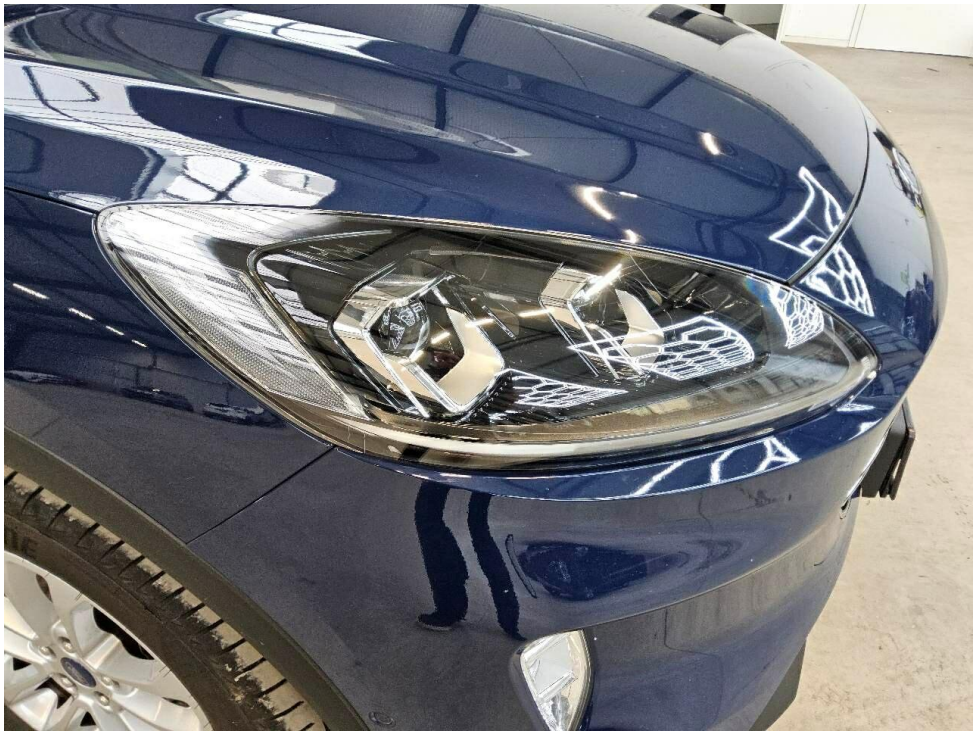


Bild 29 : Scheinwerfer vorne rechts verschrammt

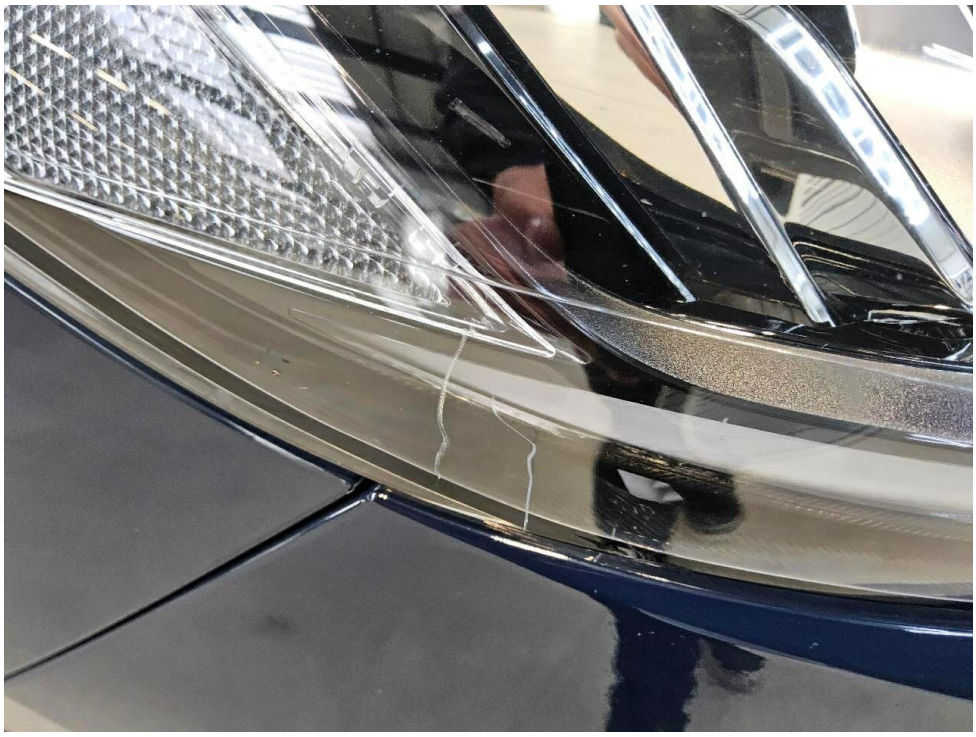


Bild 30 : Scheinwerfer vorne rechts verschrammt

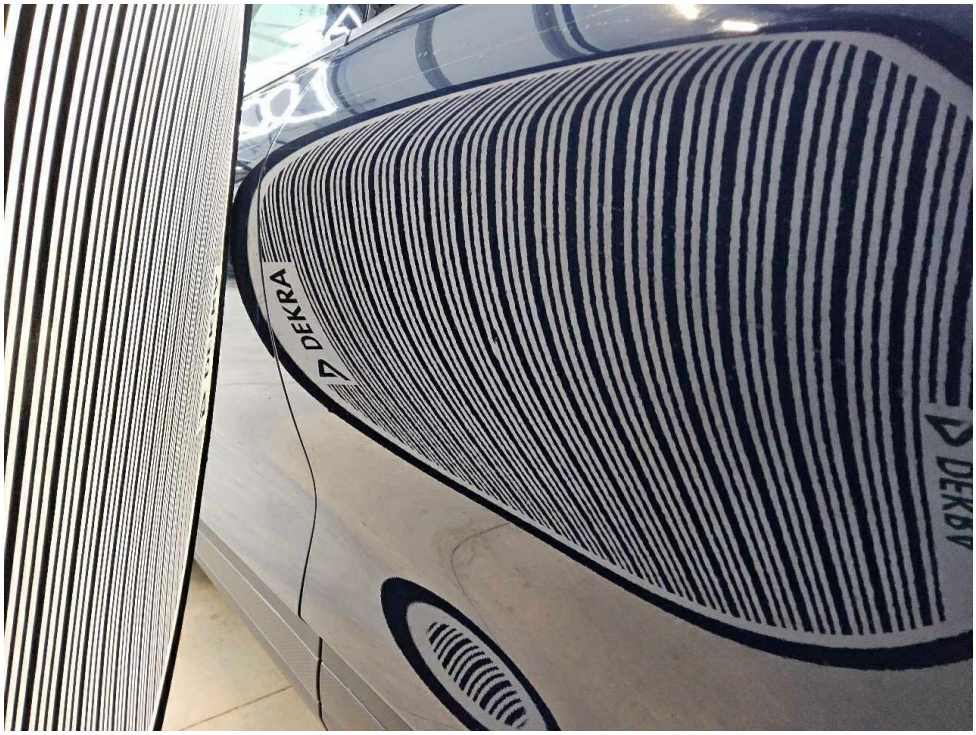



Bild 31 : Tür hinten links eingedellt

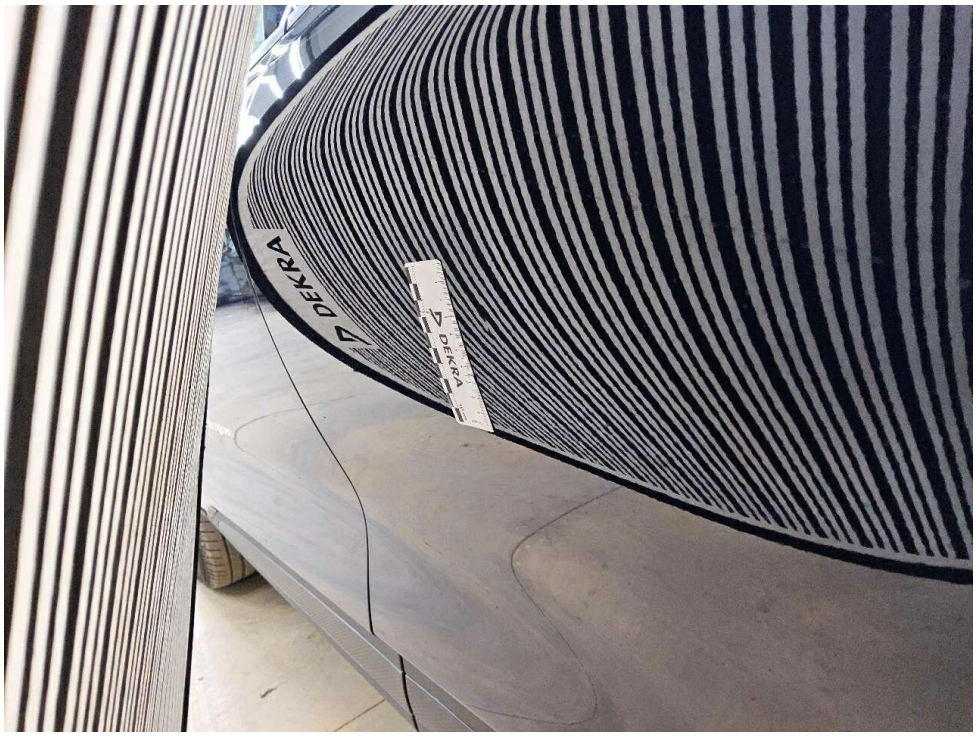



Bild 32 : Tür hinten links eingedellt

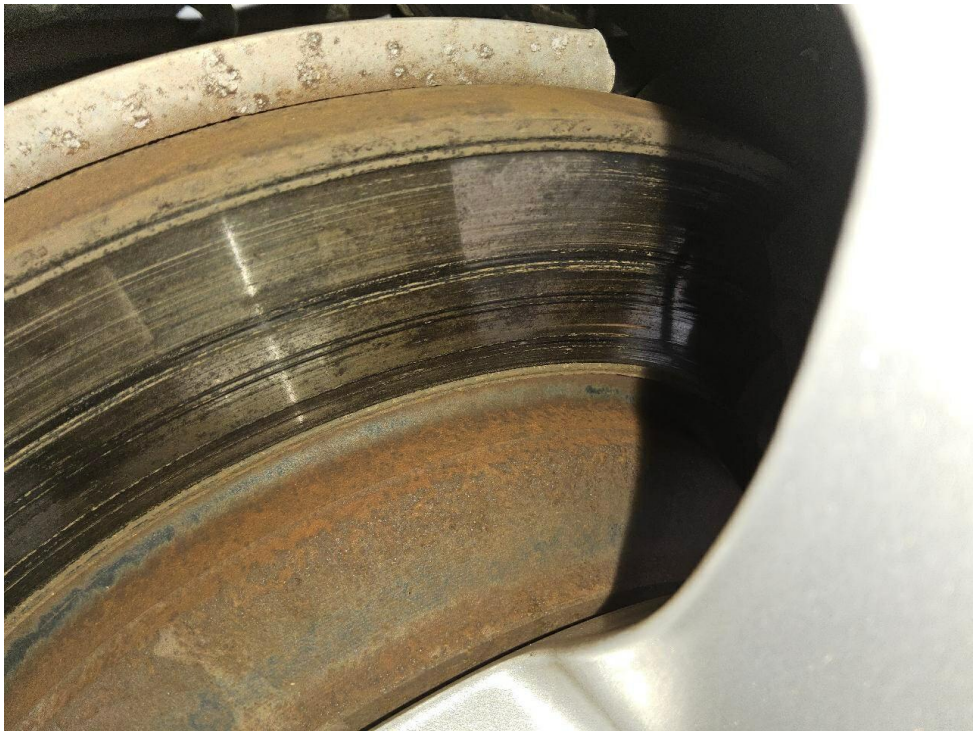


Bild 33 : Bremsscheiben Hinterachse Tragbild mangelhaft, Riefen-und Korrosionsbildung



Bild 34 : Bremsscheiben Hinterachse Tragbild mangelhaft, Riefen-und Korrosionsbildung




Bild 35 : Steinschlag Windschutzscheibe




Bild 36 : Steinschlag Windschutzscheibe

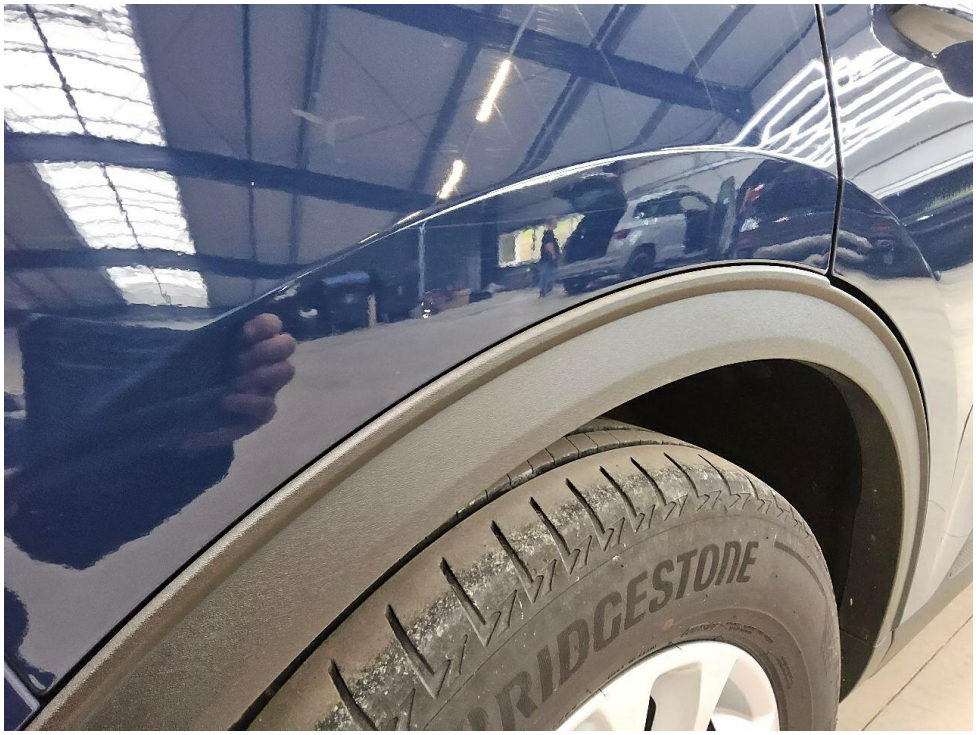



Bild 37 : Seitenteil hinten rechts verschrammt



Bild 38 : Seitenteil hinten rechts verschrammt

allane mobility group

22346/24802

**Standplatz:**

29.10.2026

# Fahrzeugbeschreibung

| | |
|---|---|
| **Fahrzeug:** | **FORD Kuga 2.5 Duratec PHEV Titanium CVT Sports Utility Vehicle5-türig 2488 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch 0-Gang Automatik** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amtliches Kennzeichen: | DA -AS 0317E | Fahrgestell-Nummer: | WF0FXXWPMHPS58929 |
| Vertrags-Nummer: | 1974084 | Erstzulassung: | 29.09.2023 |
| Internes KZ: | 15081400 | Kilometer-Stand: | 83526 |

Unfall/Schaden: Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.

---

**Ausstattung:**

## FORD Kuga 2.5 Duratec PHEV Titanium CVTSports Utility Vehicle 5-türig 2488 ccm224 PS / 165 KW Elektrisch 0-Gang Automa

Lackierung: Blazer Blue | Polsterung: Stoff Anthrazit | Telefontyp:

| | |
|---|---|
| **Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)** | **37.647,06** |

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

| | |
|---|---|
| Befestigungspunkte hinter der ersten und zweiten Sitzreihe | 0,00 |
| Blazer Blue | 0,00 |
| Fahrerassistenz-Paket | 1.176,47 |
| Induktive Ladestation für mobile Endgeräte | 126,05 |
| Ladekabel für die öffentliche Ladestation | 176,47 |
| Sicherheitstrennnetz inkl. Befestigungspunkte hinter der ersten und zweiten Sitzreihe | 252,10 |
| Stoff Anthrazit | 0,00 |
| Technologie-Paket | 1.344,54 |
| Winter-Paket I | 294,12 |

| | |
|---|---|
| **Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)** | **41.016,81** |
| **Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)** | **48.810,00** |
| Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) | 48.810,00 |

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrzeug: | FORD Kuga 2.5 Duratec PHEV Titanium CVT Sports Utility Vehicle5-türig 2488 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch 0-Gang Automatik | | |
| Modelljahr: | 2023 | | |
| kW / PS: | 165 / 224 | Hubraum: | 2488 |
| Getriebe: | Automatik | Anzahl Gänge: | 0 |
| Emissionsgruppe: | I2 | CO2 (g/km): | 29 |
| durchschn. Verbrauch/100 Km: | 0,0000 | Tankinhalt: | 45 |
| Max. Km/h: | 200 | Beschl. 0-100 Km/h in Sec.: | 9,200 |
| Leergewicht (kg): | 1843 | zul. Gewicht (kg): | 2320 |

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

# Unfall-/Schadenspiegel

**Vertrags-Nummer:** **1974084**
Amtliches Kennzeichen: DA -AS 0317E

Übersicht erstellt am: 29.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**FORD Kuga 2.5 Duratec PHEV Titanium CVT Sports Utility Vehicle5-türig 2488 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch 0-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

| *Datum* | *SNR* | *Verursacher* | *Beschädigung* | *Reparatur erfolgt ** | *Gutachten vorhanden ** |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | 9059992273 | Fremdverschulden | Aussenspiegel Beifahrerseite Bruch Gehaeuse | Ja | Nein |
| 01.07.2024 | 9059902802 | Eigenverschulden | Stossstange hinten mitte Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) | Ja | Nein |
| 08.03.2024 | 9059882053 | Eigenverschulden | Stossstange vorne Fahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)<br>Kotflügel vorne Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) | Ja | Nein |

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

# Wartungsreport

**Vertrags-Nummer:** **1974084**
Amtliches Kennzeichen: DA -AS 0317E

Übersicht erstellt am: 29.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**FORD Kuga 2.5 Duratec PHEV Titanium CVT Sports Utility Vehicle5-türig 2488 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch 0-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

| ***Datum*** | ***Km-Stand*** | ***Art der Wartung*** |
|---|---|---|

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

Datum und Unterschrift Käufer