Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10801692
vom: 15.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002505357
Besichtigt am:	15.06.2026 13:36
Berichts-Nr:	10801692
FIN:	WVGZZZ5N1PW086475



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10801692
vom: 15.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / BZG
Erstzulassungsdatum:	12.06.2023
Laufleistung:	133.686 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Grau - Blau/ Titanschwarz/Schwarz/Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	18.100 KM

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10801692
vom: 15.06.2026

» Fahrzeugausstattung

"Active"

"ACTIVE"

"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung

"Easy Open & Close"-Paket mit Safe-Sicherung

"Plus"-Paket für Sondermodelle

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten

2 USB-C-Schnittstellen vorn, Ladeleistung bis zu 45 W

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Victoria Falls" 7 J x 19

4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l

4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW

7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

8 Lautsprecher

Abbiege- und Schlechtwetterlicht

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite

AirStop®-Reifen 235/50 R 19

Ambientebeleuchtung 30-farbig

Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Assistenzpaket "IQ.DRIVE" inkl. "Emergency Assist"

Außen-Sound Standard

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung, Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse schwarz

Automatische Distanzregelung ACC "stop &go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 380A (68Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne komplett umklappbar

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug

Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell -,Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen;Türinnenbetätigung in Chrom matt

Dachhimmel schwarz

Dachreling silber eloxiert

Dämpfung hinten,Basis 1

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen für Sondermodell

Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz

Diebstahlwarnanlage mit Safe-Sicherung

Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ381

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 180 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer

ECO-Funktion

Einstiegsleisten für Sondermodell

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung

Entfall Ablagefach im Dachhimmel

Entfall Anschlussgarantie

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion

Fahrprofilauswahl

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-

Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernentriegelung für Rücksitzlehne

Fernlichtassistent "Light Assist"

Fertigungsablauf Standard

Frontantrieb

Frontscheibe drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschdämmend

Fußgängererkennung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10801692
vom: 15.06.2026

Gepäckraumboden

Gepäckraumleuchte

Gewichtsbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Head-up-Display

Innenspiegel automatisch abblendend

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortausstattung

Komfortsitze vorn

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Matrix-Scheinwerfer

LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und Kurvenfahrlicht

Lendenwirbelstützen vorn

Leuchte im Fußraum vorn

Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mittelarmlehne vorn

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Media" inkl."Streaming & Internet"

Nebelschlussleuchte

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne 2. Batterie

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Heckspoiler

ohne Kennzeichenträger

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne Ladekabel

Ohne Mode3 Ladekabel

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten

Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten

Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe

Pedale und Fußstütze in Edelstahl gebürstet

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"

Progressivlenkung

Radio

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruck-Kontrollsystem

Rückfahrkamera "Rear View"

Rückleuchten

Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung

Schubladen unter den Vordersitzen

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar

Sitzbezüge für Sondermodell

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachbedienung

Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwahluhr

Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwahluhr

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typprüfland Deutschland

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Victoria Falls 7 J x 19, AirStop®-Reifen 235/50 R 19

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegteGurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Zierleisten schwarz

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10801692
vom: 15.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	4,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	4,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10801692
vom: 15.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Riss	Ersetzen
2	Tür vorne rechts	Kratzer	Lackieren
3	Stoßfänger hinten	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Lackieren
5	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Heckscheibe	Kratzer	Optische Wertminderung
7	Lenkrad	Kratzer	Smart Repair Leder
8	Tür vorne links	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
9	Tür hinten links	Kratzer	Smart Repair
10	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
11	Tür hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
12	Türgriff innen hinten rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
13	Kotflügel vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Heckklappe	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10801692
vom: 15.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10801692
vom: 15.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WVGZZZ5N1PW086475 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Verschmutzt
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10801692
vom: 15.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10801692
vom: 15.06.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



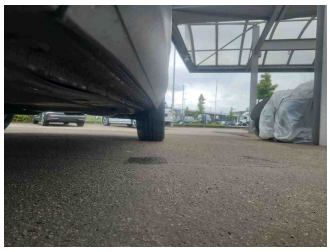
Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links

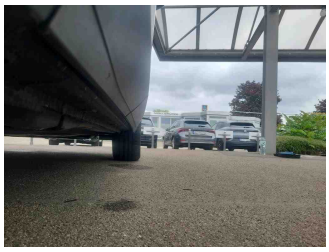


Seitenansicht - Schweller rechts



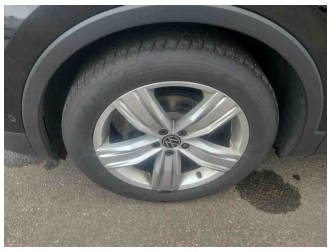Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links

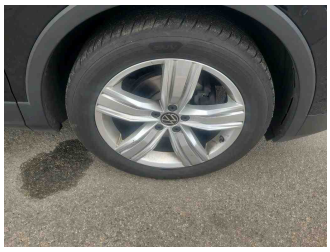

Räder - Rad montiert vorne rechts



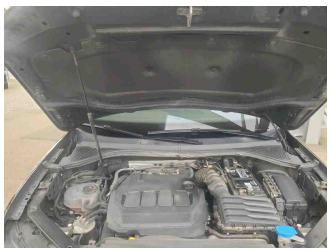
Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag

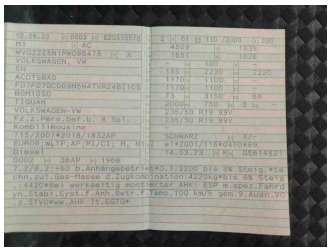


Innenraum - Kofferraum

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10801692
vom: 15.06.2026




Fahrzeug - abgegebene ZB1



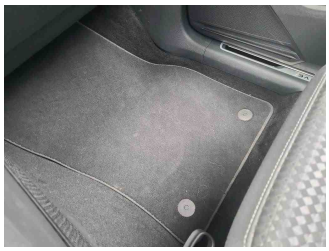Equipment - Anhängerkupplung



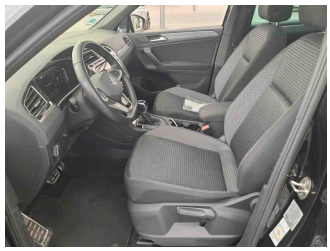
Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



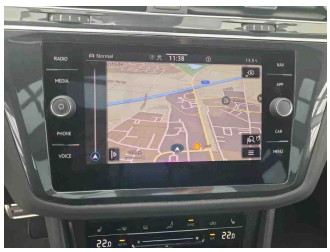Innenraum - hinten



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht

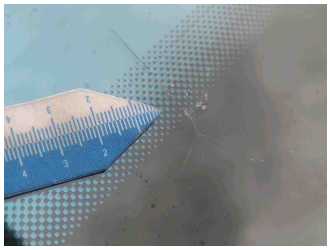
- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10801692
vom: 15.06.2026


» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Riss - Ersetzen



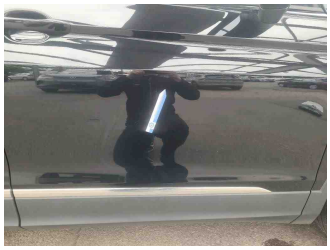
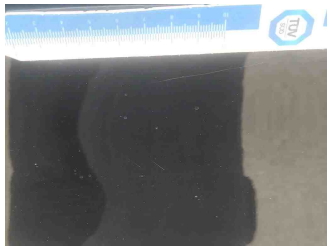

2 - Tür vorne rechts - Kratzer - Lackieren



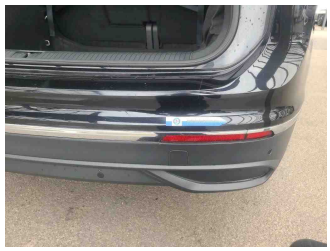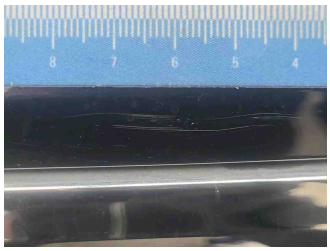
3 - Stoßfänger hinten - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren










Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

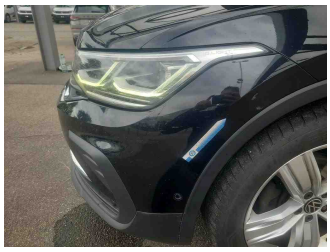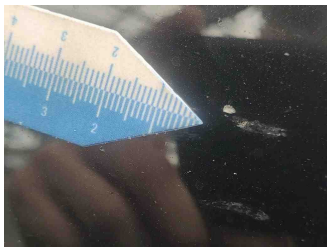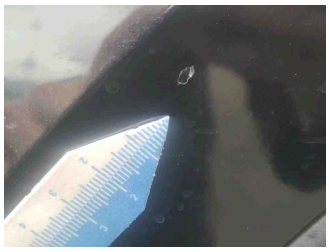Berichts-Nr: 10801692
vom: 15.06.2026


4 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Lackieren	
Kommentar	Stoßfänger vorne extrem verschmutzt, trotzt mehrfacher Wäsche. Klarlack abgeplatzt an 2 Stellen.








5 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

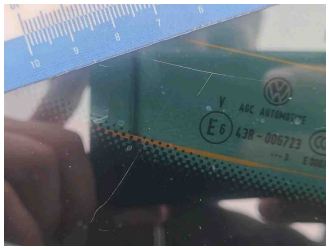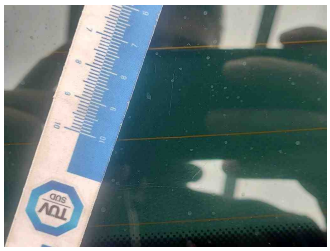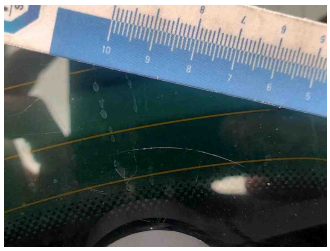
6 - Heckscheibe - Kratzer - Optische Wertminderung






7 - Lenkrad - Kratzer - Smart Repair Leder

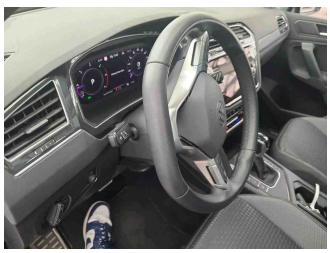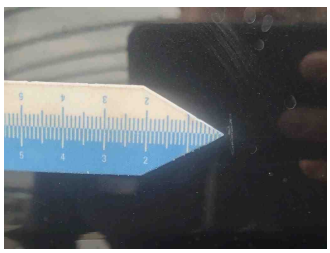8 - Tür vorne links - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair







Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10801692
vom: 15.06.2026

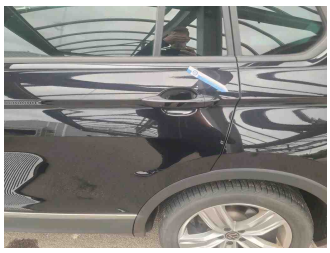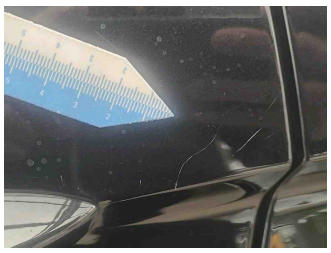9 - Tür hinten links - Kratzer - Smart Repair




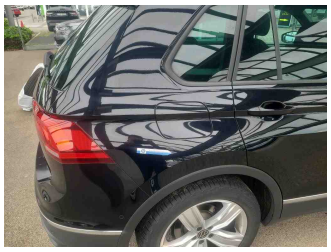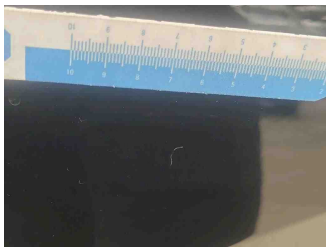
10 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Smart Repair






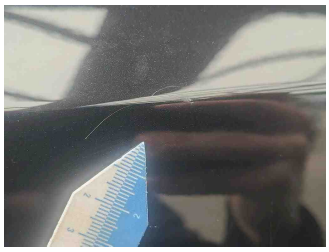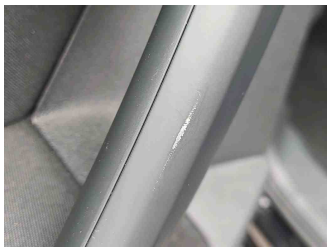11 - Tür hinten rechts - Kratzer - Smart Repair






12 - Türgriff innen hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung

13 - Kotflügel vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren

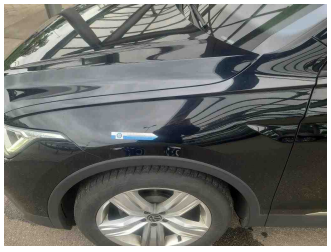Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10801692
vom: 15.06.2026



GEBRAUCHSSPUREN

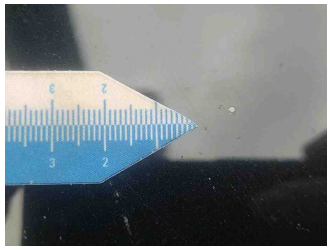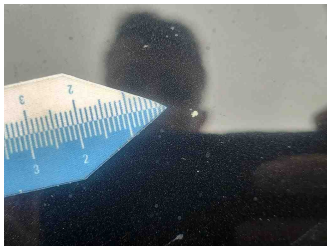1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




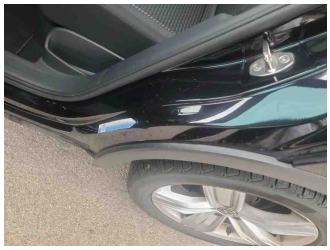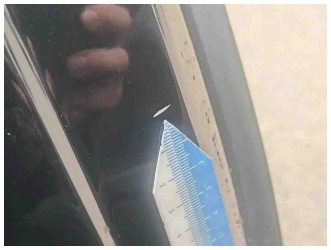2 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)






3 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

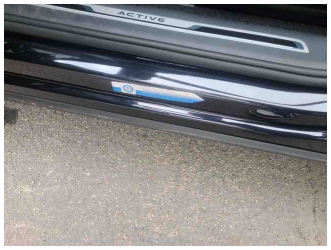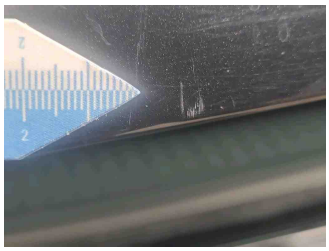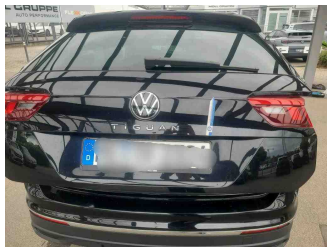4 - Heckklappe - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FIN: WVGZZZ5N1PW086475