DEKRA-Nr: 0357 / 024626 / 2026 / B085578002598 vom 23.10.2026

# Vermarktungsbericht

## Vorgang

| | |
|---|---|
| Auftraggeber | ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg |
| Besichtigung | 23.10.2026 |

## Bemerkungen

**Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.**

**Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.**

**Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.**

**Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 91 µm bis 125 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Wartung KM / Zeit- Intervall überschritten.
Das Fahrzeug wurde auf Winterreifen vorgestellt. Die Sommerreifen auf Felgen lagen im Fahrzeug und wurden entsprechend bewertet.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Aktenauszug
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Erstzulassung | 10.04.2024 | Fahrzeugart | Personenkraftwagen |
| Hersteller | Mercedes-Benz | Typ / Verkaufsbez. | C T-Modell (BM 206)(03.2021->) / C 220 d T Avantgarde (EURO 6d) |
| Aufbauart | Kombi | Türen | 5 |
| Fahrzeug-Ident.-Nr. | W1KAH0EB3RF163295 | HSN / TSN | 2222 / BSR |
| DAT €uropa-Code® | 015701072040011 | DAT Marktindex | DE00B 6518 |
| Km-Stand abgelesen | 179023 | Nächste HU §29 StVZO | 04 / 2027 |
| Energiequelle / Kraftstoff | Hybr.Diesel/E | Leistung (kW) | 145 |
| Hubraum (ccm) | 1993 | Getriebe | Automatik / |
| Felgen | Leichtmetall | Farbe | SCHWARZ - UNILACK / Uni / 040 |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse | | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | links | 225 / 45 R 18 95 Y | Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) MO FSL | S /O | 0 mm |
| | rechts | 225 / 45 R 18 95 Y | Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) MO FSL | S /O | 0 mm |
| 2 | links | 245 / 40 R 18 97 Y | Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) MO FSL | S /O | 4 mm |
| | rechts | 245 / 40 R 18 97 Y | Pirelli / Cinturato P7 (P7C2) MO FSL | S /O | 4 mm |
| | Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand | | | | |

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## zusätzlicher Reifensatz

| Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---|---|---|---|
| 225 / 50 R 17 98 H | Continental / WinterContact TS 870 FR | W /O | 7 mm |
| 225 / 50 R 17 98 H | Continental / WinterContact TS 870 FR | W /O | 7 mm |
| 225 / 50 R 17 98 H | Continental / WinterContact TS 870 FR | W /O | 5 mm |
| 225 / 50 R 17 98 H | Continental / WinterContact TS 870 FR | W /O | 5 mm |

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

## Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Anti-Blockier-System (ABS), DAB-Tuner (Radioempfang digital), Design- und Ausstattungslinie Avantgarde, Elektromotor 17 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Entry-Paket, Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter), Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fußmatten Velours, Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz, Getriebe Automatik - (9-Stufen), Getränkehalter vorn (doppelt), Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem, Infotainment-System: Remote Service (Plus), Innenhimmel Stoff, Innenraumlicht-Paket, Karosserie: 5-türig, Keyless Go Startanlage, Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, Lenkrad (Sport) mit Multifunktion, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mild-Hybrid 162 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW), Mittenairbag vorn, Motor 2,0 Ltr. - 145 kW CDI Mild-Hybrid, Motorhaube mit Powerdome, Multimediasystem MBUX (Connect 20 MID), Reifen 205/55 R17 ..W, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt / klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Service-System: MBUX Navigation Premium, Servolenkung, Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), Uni-Lackierung schwarz, WSS Kategorie: Hybrid

## Sonderausstattung

| Code | Bezeichnung |
|---|---|
| 14204 | Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) |
| 4094 | Ausstattungs-Paket USB |
| 4276 | Avantgarde Interieur |
| 18051 | Digital Light |
| 4313 | Fahrassistenz-Paket Plus |
| 28802 | Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen) |
| 32102 | Komfortsitze vorn |
| 77417 | Kraftstofftank: 66 Ltr. (größerer Inhalt, Volumen 1) |
| 4198 | Laderaum-Paket |
| 49886 | LM-Felgen vorn/hinten: 7,5x18 / 8,5x18 (5-Speichen) |
| 27063 | Mittelkonsole Rautenoptik |
| 24973 | Multimediasystem MBUX Entertainment |
| 4409 | Park-Paket |
| 68802 | Reifen-Reparaturset (Tirefit) |
| 23103 | Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| 25892 | Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX |


| | |
|---|---|
| 24205 | Sound-System |
| 2610 | Spiegel-Paket |
| 962 | Vorrüstung car sharing |

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

| | |
|---|---|
| Wartungsnachweis: | lückenhaft |
| letzte Wartung: | am 23.09.2025 bei Kilometerstand 103.977 |

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

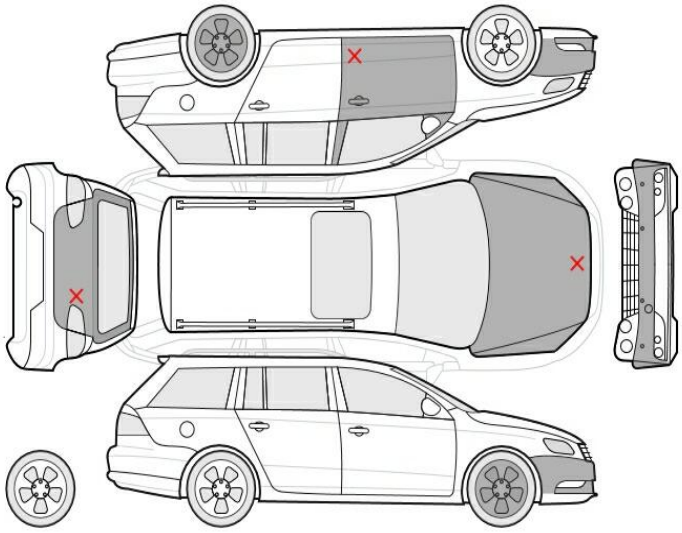

**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Sommerreifen einseitig abgefahren, Fahrzeug vermessen (Bild 16, 21)
2. Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 11, 12, 13)
3. LM-Felgen HR (glanzgedreht) Abschürfungen mit Materialabtrag, erneuern (Bild 18, 19)
4. Tür vorne links, eingedellt, smart repair (Bild 24, 25)
5. Felge hinten links, zerkratzt, smart repair (Bild 20)
6. Felge vorne rechts, zerkratzt, smart repair (Bild 17)
7. Heckklappe, eingedellt, smart repair (Bild 14, 15)
8. Stoßfänger vorne Lackierung, Kratzer/Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau (Bild 22, 23, 26)
9. Motorhaube Lackierung, Steinschlagschaden >5Stück/dm², lackieren mit Lackaufbau (Bild 9, 10)
10. Service/Inspektion Inspektion groß, überfällig, durchführen (Bild 8)

11.Lackvorbereitung

## Reifenbewertung

| | Profiltiefe | Art |
|---|---|---|
| vorne links | 0 mm | SO |
| vorne rechts | 0 mm | SO |

Legende S/ Sommer /O Original /F Runflat



Bild 1 : Diagonal von vorne

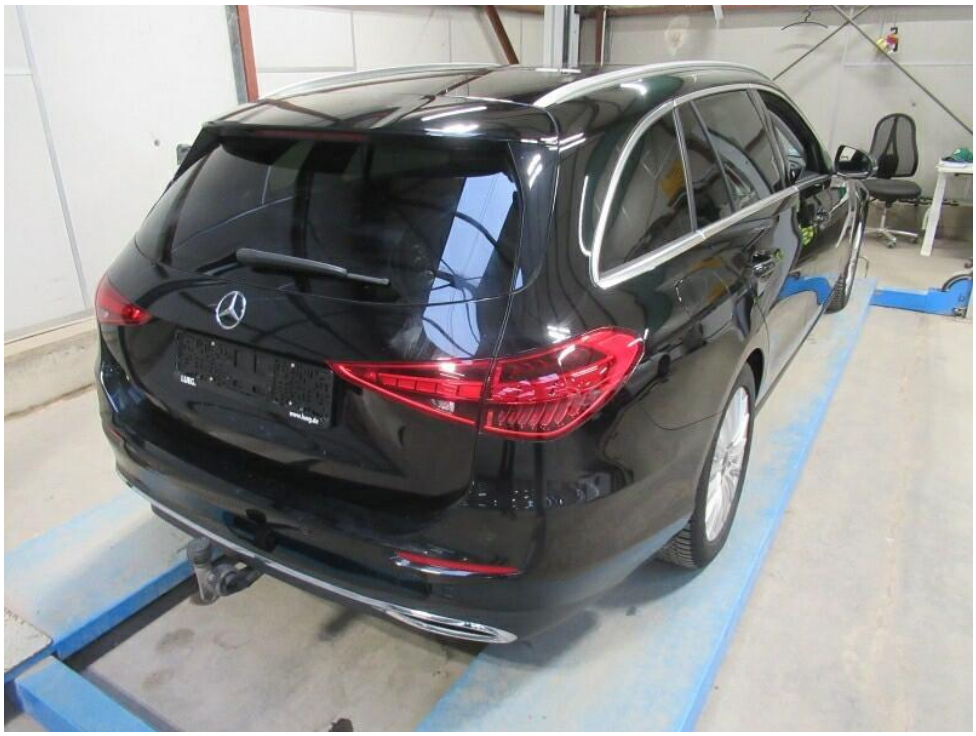


Bild 2 : Diagonal von hinten




Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat

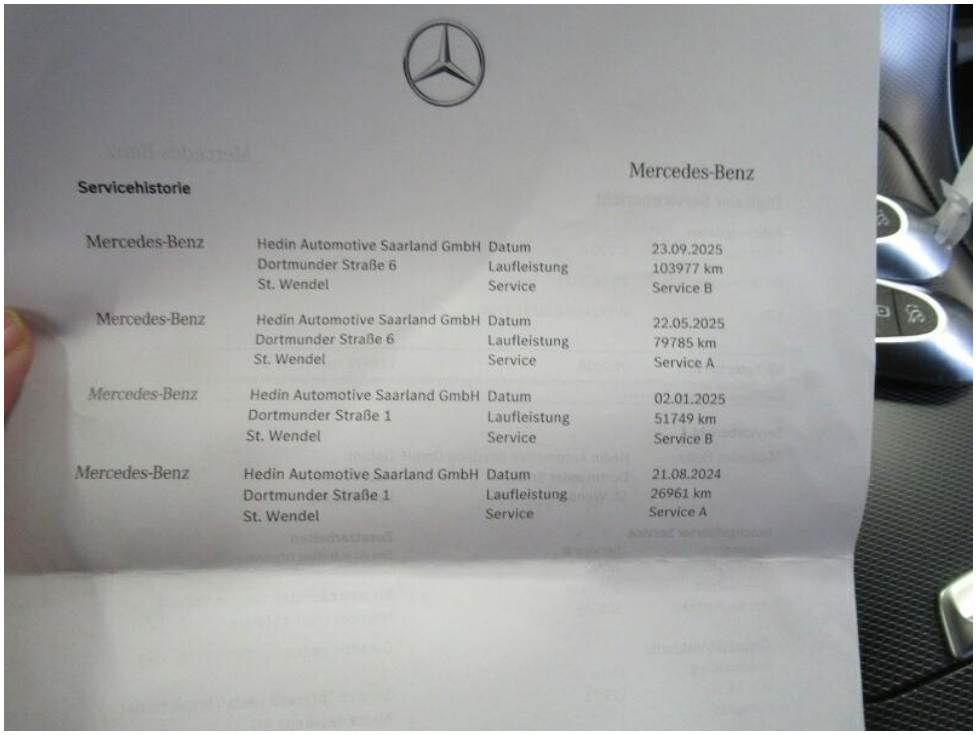



Bild 7 : Wartungsnachweise

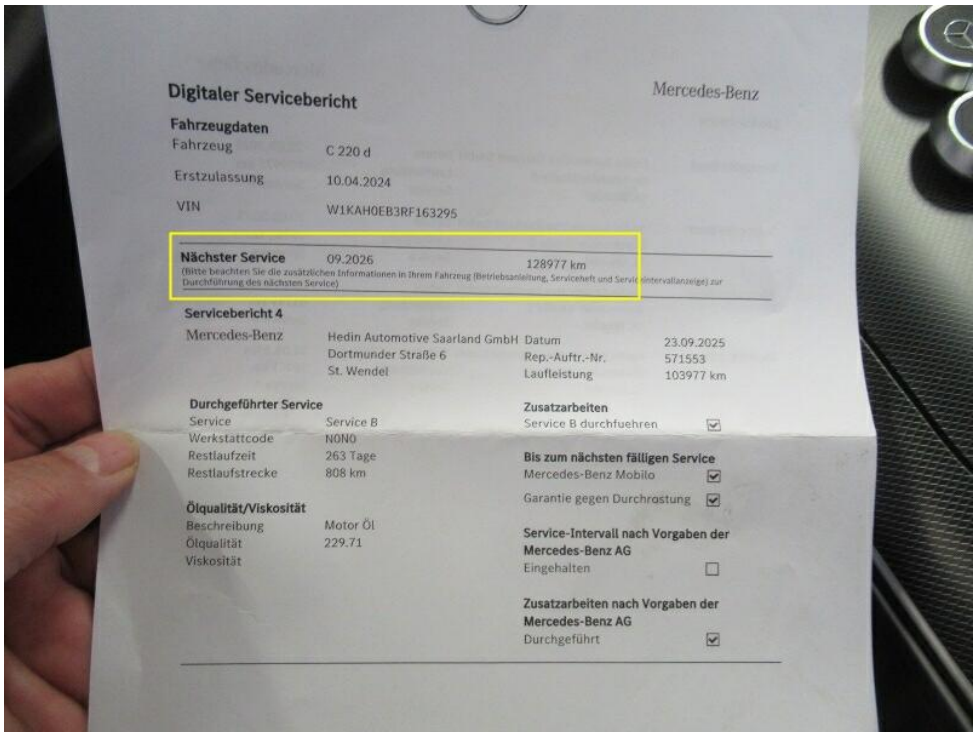



Bild 8 : Service/Inspektion Inspektion groß, überfällig, durchführen



Bild 9 : Motorhaube Lackierung, Steinschlagschaden >5Stück/dm², lackieren mit Lackaufbau

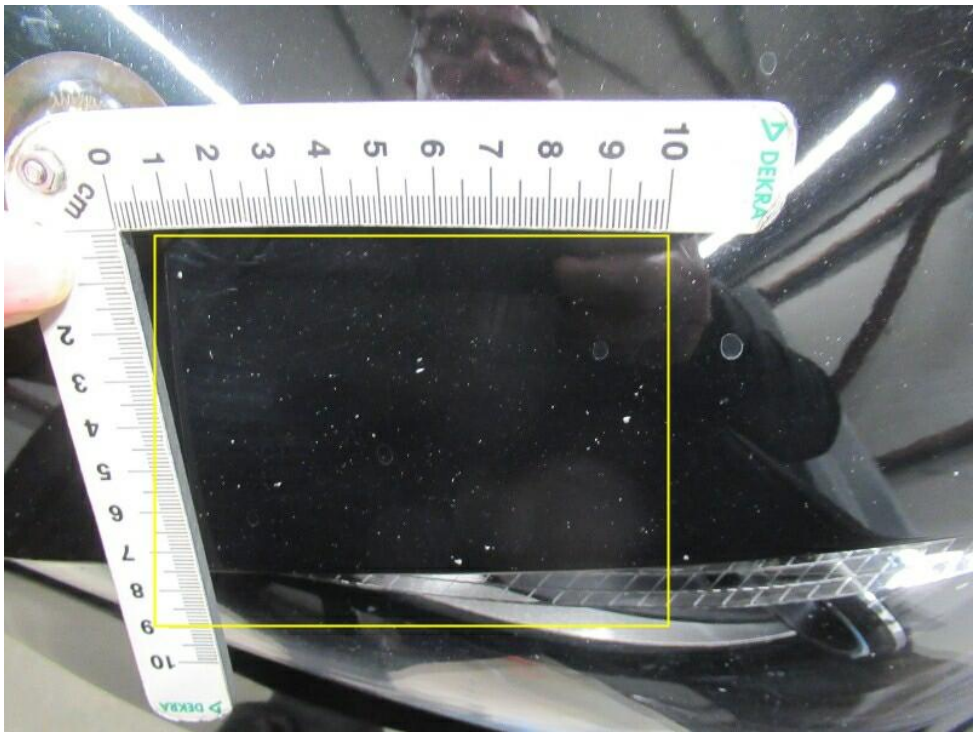



Bild 10 : Motorhaube Lackierung, Steinschlagschaden >5Stück/dm², lackieren mit Lackaufbau



Bild 11 : Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern




Bild 12 : Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern

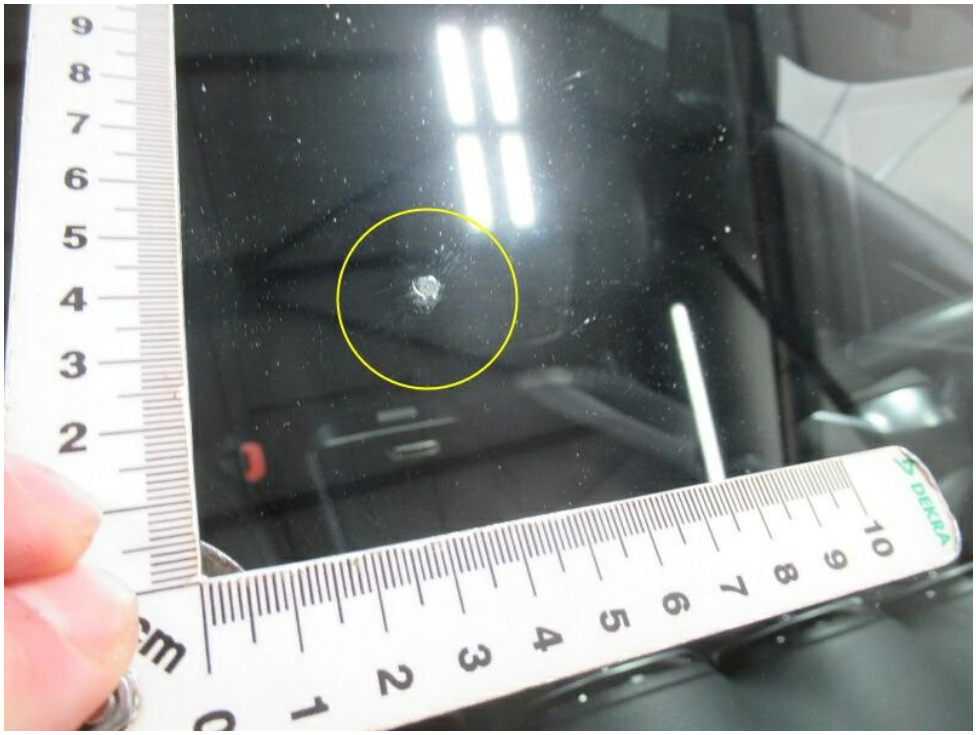



Bild 13 : Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern



Bild 14 : Heckklappe, eingedellt, smart repair



Bild 15 : Heckklappe, eingedellt, smart repair



Bild 16 : Sommerreifen einseitig abgefahren, Fahrzeug vermessen

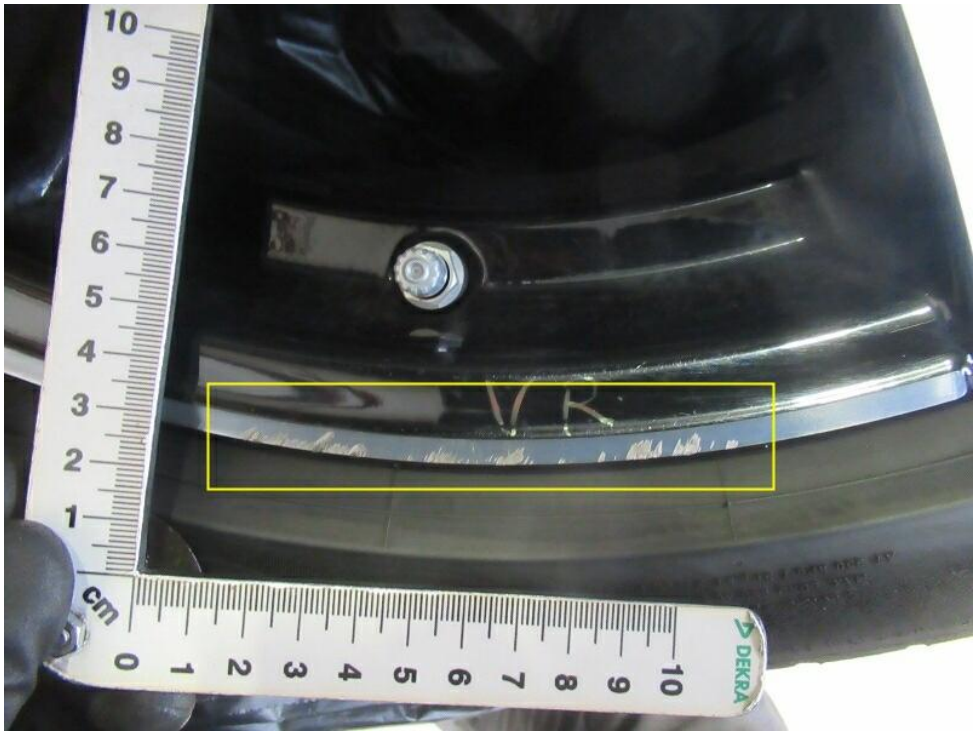



Bild 17 : Felge vorne rechts, zerkratzt, smart repair



Bild 18 : LM-Felgen HR (glanzgedreht) Abschürfungen mit Materialabtrag, erneuern



Bild 19 : LM-Felgen HR (glanzgedreht) Abschürfungen mit Materialabtrag, erneuern

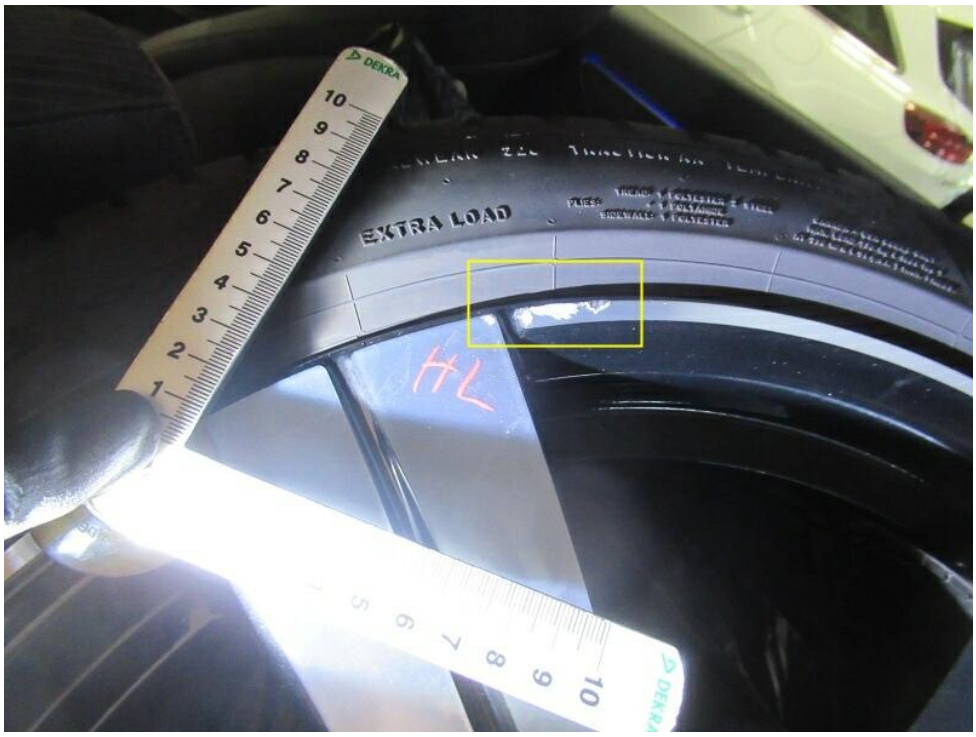



Bild 20 : Felge hinten links, zerkratzt, smart repair



Bild 21 : Sommerreifen einseitig abgefahren, Fahrzeug vermessen




Bild 22 : Stoßfänger vorne Lackierung, Kratzer/Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 23 : Stoßfänger vorne Lackierung, Kratzer/Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau



Bild 24 : Tür vorne links, eingedellt, smart repair

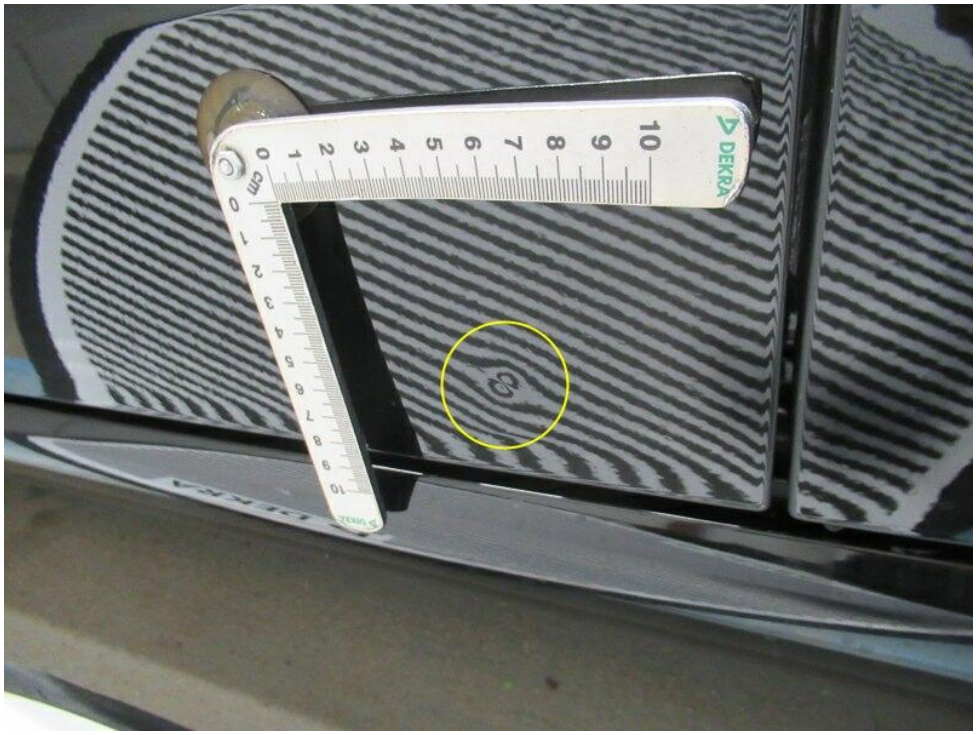


Bild 25 : Tür vorne links, eingedellt, smart repair



Bild 26 : Stoßfänger vorne Lackierung, Kratzer/Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau

# Windshield replacement



Diese **Scheibe** wurde bereits für Sie getauscht.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer **Gebotsabgabe!**

This **windshield** has already been replaced for you.
Please consider this when placing your **bid.**

ayvens
SOCIETE GENERALE GROUP