Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11787551
vom: 03.11.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002710953
Besichtigt am:	03.11.2026 16:14
Berichts-Nr:	11787551
FIN:	VSSZZZKM9PR039854



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11787551
vom: 03.11.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Cupra
Modell:	Formentor
HSN / TSN:	7593 / ARH
Erstzulassungsdatum:	22.03.2023
Laufleistung:	40.925 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mitternachtsschwarz
Farbe Dach:	Mitternachtsschwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Unvollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	13.700 KM

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11787551
vom: 03.11.2026

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn,2 hinten

230V Wechselrichter und Steckdose für Europa

4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C

4-Zyl.-Benzinmotor 1,4 l/110 kW Hybrid TSI, Systemleistung 180 kW Grundmotor: TH8/T9D, eHybrid

6-Gang-Automatikgetriebe A6

Abgaskonzept, EU6 AP

Abwicklung Serie

Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung

Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambientelicht Ausführung 2

Angehobener Ladeboden hinten

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Auspark- und Spurwechselassistent und Ausstiegswarner

Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)

Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse lackiert

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Batterie 380A (59Ah) EFB+

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)

Chrom-Paket

Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten

Dachreling, schwarz

Dämpfung hinten,Sportausführung

Dämpfung vorn

Datenträger für EU, integriert

DC/DC Wandler 3,0 KW

Dekor-Einlagen

Dekor-Einlagen für Konsole

Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe

Digitaler Radioempfang

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer ohne Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile - -

Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)

Einton-Signalhorn

Embleme

E-Motor (Hybrid) Systemleistung 180KW Aggr.0ED.B / 0EK.A / 0T3B

Entriegelung Hintersitz mechanisch

Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FF-

Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

FPK-Medium

Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer

Frontantrieb

FULL LINK

Fußhebelwerk

Gepäckraumauskleidung mit Staufächern

Gepäckraumklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung

Gepäcktaschen an Rückenlehnen

Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Heckspoiler

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze

Hybrid-Antriebssystem PHEV

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn (groß)

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Klimakomfortscheibe

Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11787551
vom: 03.11.2026

Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging

Kompensor Ausf. 1

Kopfstütze für Vordersitz

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lautsprecher, vorn und hinten

LED- Hauptscheinwerfer mit Linse

Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic

LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert

Leichtmetallräder 8J x 19

Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen

Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)

Linkslenker

Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)

Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent

Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)

Mit Multifunktionskamera

Mit Projektionsleuchte (Spiegel)

Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)

Mit Verkehrszeichenerkennung

Mittelarmlehne vorn

Modul Boden hinten Ausführung 1

MPV Formentor

Müdigkeitserkennung

Navigationsgerät-High

Nebelscheinwerfer

Nebelschlussleuchte

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Ohne Anhängevorrichtung

Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Car2X

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Fußmatten

Ohne Head-Up Display

Ohne Individualeinbau

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Mode3 Ladekabel

Ohne Schalthebelknopf/-Griff

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige

Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonderspezifikationen

Ohne Steckdose

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Tilgergewicht Lenkrad

Ohne Trennwand

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Optionsinfotainment (MIB3) (Ausführung2)

Pannen-Set

Parklenkassistent

Privater Notruf

Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 245/40 R19 94W

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruckkontrolle

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung

Schubladen unter den Vordersitzen

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic) mit Lenkhubeinschränkung

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sportausstattung Formentor VZ

Sportsitze vorn

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Teilleder

Typprüfland Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variante Grundausstattung

Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Vier-Lenkerachse

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Winterpaket: Sitzheizung vorn

Zierleisten schwarz

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11787551
vom: 03.11.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	4,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 07.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11787551
vom: 03.11.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Kratzer	Lackieren
2	Motorhaube	Kratzer	Lackieren
3	Bremsscheiben hinten	Korrosion	Ersetzen
4	Seitenwand hinten links	Kratzer	Lackieren
5	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Bremsbeläge hinten	Korrosion	Ersetzen
7	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
8	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
9	Karosserie	Verschmutzt	Reinigen
10	Zündschlüssel	Keine/schlechte Funktion	Ersetzen
11	Motorhaube	Steinschlag	Auslegen + Polieren
12	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Vorderseite	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11787551
vom: 03.11.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11787551
vom: 03.11.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	VSSZZZKM9PR039854 FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich
Allgemeinzustand:	Verschmutzt
Besichtigungsbedingungen:	Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11787551
vom: 03.11.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(03.11.2026 20:07) Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in beschädigtem, nicht demontiertem Zustand. Schadenausweitung möglich, Zusatzkosten können entstehen.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11787551
vom: 03.11.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

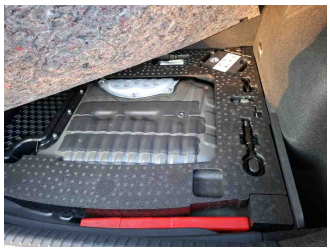

Equipment - Bordwerkzeug

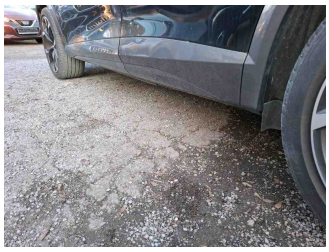


Seitenansicht - Schweller links

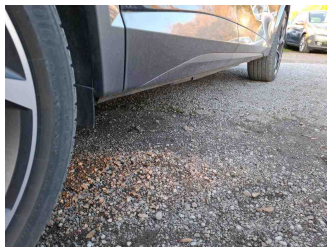

Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

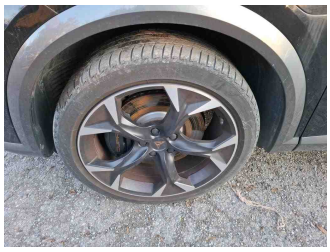


Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts

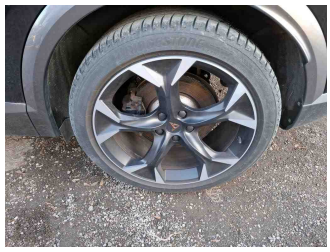


Räder - Rad montiert hinten links

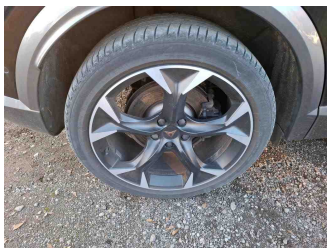


Räder - Rad montiert hinten rechts

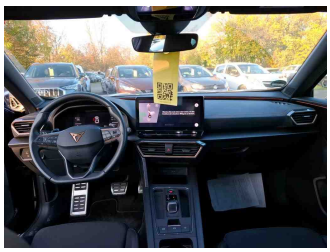

Innenraum - Mittelkonsole

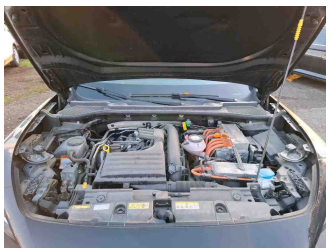

Fahrzeug - Motorraum offen

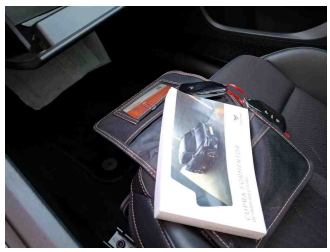


Equipment - Boardmappe/ Securitybag

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11787551
vom: 03.11.2026

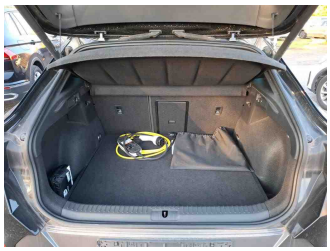


Innenraum - Kofferraum




Equipment - Ladeequipment

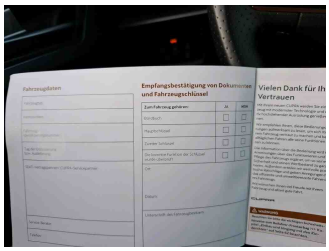

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

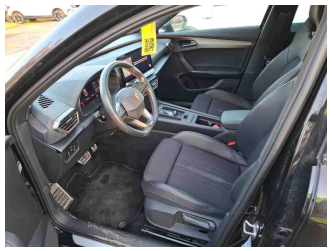

Innenraum - vorne

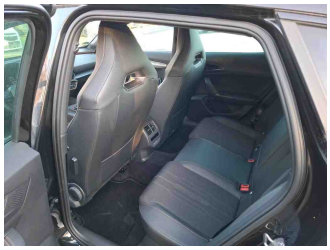

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11787551
vom: 03.11.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Heckklappe - Kratzer - Lackieren




2 - Motorhaube - Kratzer - Lackieren





3 - Bremsscheiben hinten - Korrosion - Ersetzen





4 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Lackieren

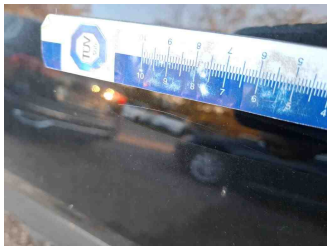




5 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11787551
vom: 03.11.2026

6 - Bremsbeläge hinten - Korrosion - Ersetzen

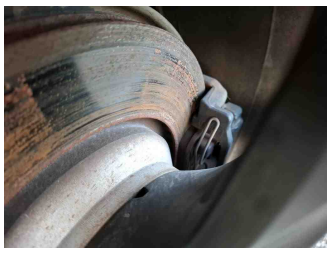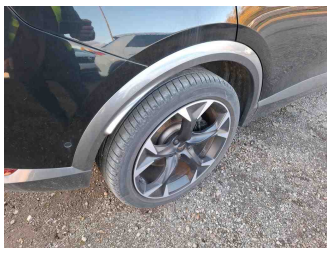7 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung

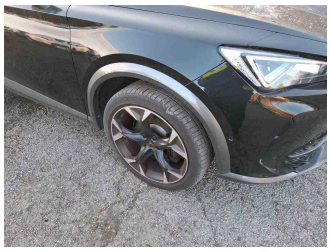


8 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair






9 - Karosserie - Verschmutzt - Reinigen




10 - Zündschlüssel - Keine/schlechte Funktion - Ersetzen

Kommentar	Batterien

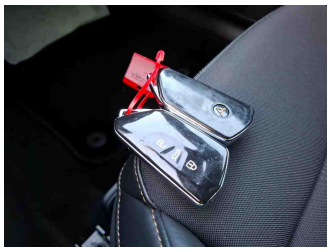


FIN: VSSZZZKM9PR039854

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11787551
vom: 03.11.2026

11 - Motorhaube - Steinschlag - Auslegen + Polieren

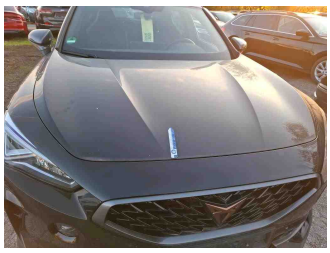



12 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Vorderseite - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

