TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Wertgutachten

Protokollnummer:	48343246
Auftrags-Nr / Referenz:	
Besichtigungsdatum:	28.10.2026
Sachverständiger:	Martin Borstel
Besichtigung durch	Martin Borstel

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mercedes-Benz Sprinter		
Kennzeichen	WI-MD9199	**Fahrgestellnummer**	W1V3KCFZ8TP905153
Erstzulassung	09.03.2026	**Laufleistung (abgelesen)**	81.852 km
HSN/TSN	2222 / BUZ 10672	**Kraftstoffart**	Diesel
Fahrzeugart	Transporter	**Antriebsart**	Heckantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Automatik (Getriebe Automati…
Farbe	ARKTIKWEISS	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	125 kW	**Nächste HU**	
Hubraum	1.950 ccm	**Zylinder**	—
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	**Restlauf bis Service**	-21.800 km
Letzte Wartung		**Polsterart**	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	3.500 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	**Anzahl Halter**	1
Schlüssel soll/ist	2/1	**Anzahl Sitze / Türen**	3 / 4

Wertgutachten

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/65 R16 C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	1mm / 1mm	n.i.O.
2	235/65 R16 C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	0mm / 0mm	n.i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung: LB5 3. Bremsleuchte, FF5 Ablagefach oberhalb Frontscheibe, FJ4 Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite, LE1 Adaptives Bremslicht, SA6 Airbag Beifahrerseite, SA5 Airbag Fahrerseite, XM4 Akustik-Paket, E07 Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), E57 Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose, Antriebsart: Heckantrieb, F64 Außenspiegel elektr. anklappbar, F68 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, JA7 Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, J65 Außentemperaturanzeige, E1D DAB-Tuner (Radioempfang digital), LA2 Einschaltautomatik für Fahrlicht, T86 Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts, T77 Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand, BA3 Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, JB4 Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, JW8 Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), EY6 Fahrassistenz-System: Pannenmanagement, JA8 Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, CB7 Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I, M60 Generator 250 A, Geräuschmaßnahme außen, MS1 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), G43 Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen), D03 Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard, HH9 Klimaanlage geregelt (Tempmatik), JK5 Kombiinstrument mit Farbdisplay, JH3 Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, KB7 Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr., D50 Laderaumtrennwand durchgehend, CL1 Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), C6L Lenkrad mit Multifunktion, Z1N LKW-Zulassung, LB1 Markierungsleuchten seitlich, EY5 Mercedes-Benz Notrufsystem, MU5 Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT, E7M Multimediasystem MBUX

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

(Touchscreen 10,25´), Z3K Pro, IR6 Radstand 4325 mm, RY2 Reifendruck-Kontrollsystem, M6B Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, JF1 Scheibenwischer mit Regensensor, T16 Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, J55 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite), J58 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), VF7 Sitzbezug/ Polsterung: Stoff, S23 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, S02 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar, MJ8 Start/Stop-Anlage Motor, E1U USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion), ED4 Vlies-Batterie 92 Ah, EW6 Vorrüstung Remote Service Plus, H21 Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben), XG7 Zul.Gesamtgewicht 3,50 t

Sonderausstattung: FU5 Außenspiegel ohne integrierter Blinkleuchte, L44 Blinkleuchten vorn seitlich, L71 Deckenleuchte im Laderaum mit Bewegungsmelder, T85 Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links, JA9 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, V3L Fußmatten Allwetter, CW2 Fzg. ohne Fahrzeugabsenkung, T75 Haltegriffe A-Säulen, W54 Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad), BH1 Hold-Funktion, V43 Holzfussboden im Laderaum, Kamerasystem 360 Grad, FJ1 Klappdeckel für Ablagefach, ES5 Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich), P2L Laderaum-Paket 2, LC2 Laderaumleuchte LED, V95 Leitungskanal an Heckportal, V94 Leitungskanal an Seitenwand, E1E Navigationssystem für Multimediasystem MBUX, JB6 Park-Paket mit 360° Kamera, FM3 Scheibenwaschanlage (Wet Wiper System), LG7 Scheinwerfer LED High Performance, VV2 Schienensystem Lastenverankerung, H15 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar, H16 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, E46 Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus, W73 Trittstufe Hecktür, VA2 Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch (bis Dach), V52 Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Radhausverkleidung beladbar (Holz), V42 Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt, VC4 Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen, A50 Vorderachse verstärkt, ED8 Vorrüstung Elektrik, Parametrierbares Sondermodul, F2W Winter-Paket

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	elektrisches System	Steckdose - gebrochen / gerissen - erneuern	50,00 €
2	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - Smart Repair	60,00 €
3	Tür vorn links	Tür (innen) - Delle(n) - Smart Repair	100,00 €
4	Schiebetür rechts	Schiebetür - Delle(n) - Smart Repair	100,00 €
5	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair	100,00 €
6	Bremsanlage	Bremsanlage (Mehrkosten können entstehen) - Diagnose durchführen	150,00 €
7	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - Smart Repair	160,00 €
8	Motor	Motorverkleidung unten (Mehrkosten können entstehen) - gebrochen / gerissen - erneuern	165,00 €
9	Vermessung	Vorderachsgeometrie - Fehlstellung - durchführen	170,00 €
10	Karosserie	Karosserie - Lackmangel - Smart Repair	300,00 €
11	Fahrzeugdach	Dach (E Teil) - Delle(n) - instandsetzen und lackieren	369,15 €
12	Rad/Reifen	Reifen hinten - verschlissen - erneuern	400,00 €
13	Rad/Reifen	Reifen vorn - verschlissen - erneuern	400,00 €
14	Fahrzeugdach	Dach (Seitenteil hinten rechts) - Delle(n) - instandsetzen und lackieren	454,51 €
15	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen	550,00 €
16	Stossfänger vorn	Stossfänger mit Parktronic (Mehrkosten können entstehen) - verformt - erneuern	622,00 €
17	Stossfänger hinten	Verkl. Stossfänger Auftritt mit Parktronic (inkl. Ecken) - beschädigt - erneuern	730,00 €
18	Scheinwerfer	LED-Scheinwerfer rechts - verkratzt / verschürft - erneuern	1.096,00 €
19	Schweller rechts	Schweller - verformt - erneuern	1.127,14 €
20	Heckklappe/-tür	Hecktür links - verformt - erneuern	1.539,00 €
Summe (netto)			8.642,80 €

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten (netto)
1	Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - Delle / Lackschaden	0,00 €
Summe (netto)			0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Rep.Kosten (netto)
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel	0,00 €
Summe (netto)	0,00 €

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf. Zum Zeitpunkt der Bewertung lagen keine Fahrzeugdokumente sowie Kennzeichen vor, so dass sich die Gültigkeit der Hauptuntersuchung nicht dokumentieren bzw. nachvollziehen lässt. Im Rahmen der Begutachtung wurden folgende Positionen nicht auf Vorhandensein und Vollständigkeit geprüft sowie in Abzug gebracht: -Abschleppöse -Bordbuchmappe inkl. Bedienungsanleitungen -Bordwerkzeug -Verbandkasten -Wagenheber -Warndreieck -Zigarettenanzünder.Keine ausführliche Ausstattungsliste vorliegend. Fehlteile können nicht ausgeschlossen werden.
> Schadenerweiterungen und Folgekosten möglich.

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	8.642,80 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	8.642,80 €
Mwst. (19%)	**1.642,13 €**
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	**10.284,93 €**

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.
  Dies hat folgenden Grund: Reifen, Bremsflüssigkeit

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



Unterschrift Sachverständiger (Martin Borstel)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Fahrzeugdach

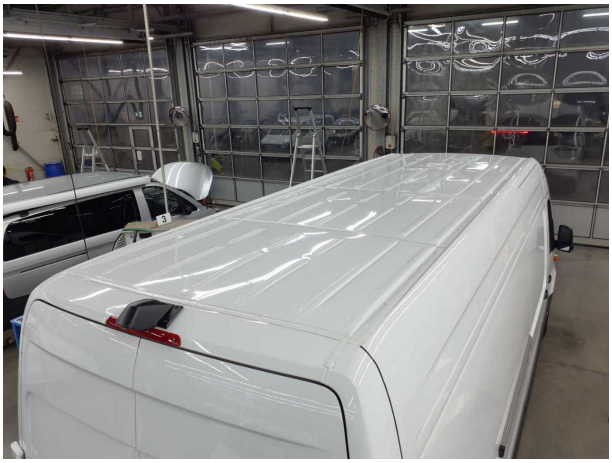


Abbildung 6: Fahrzeugdach

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 7: Unterboden

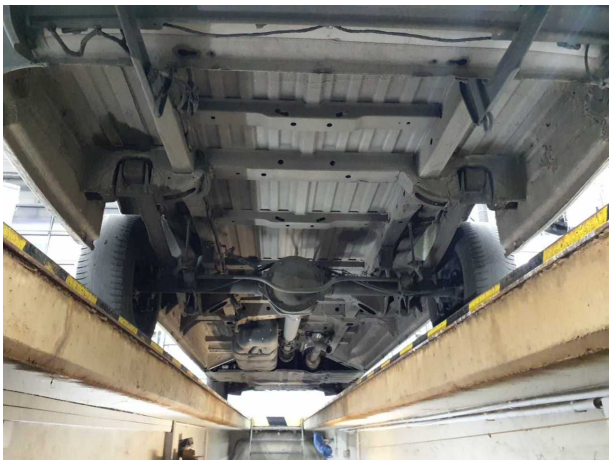


Abbildung 8: Unterboden



Abbildung 9: Schweller



Abbildung 10: Schweller



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 13: FIN

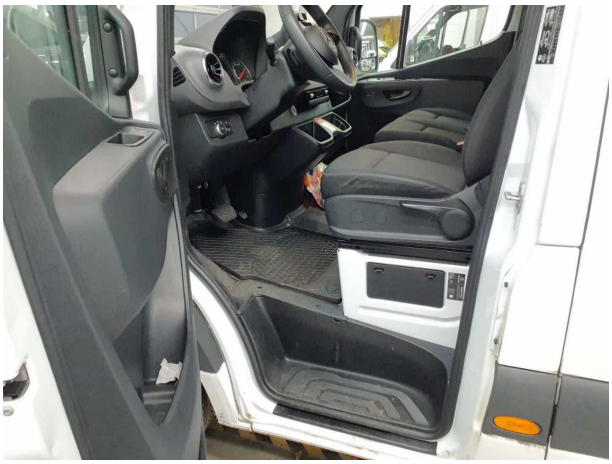


Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum



Abbildung 17: Innenraum

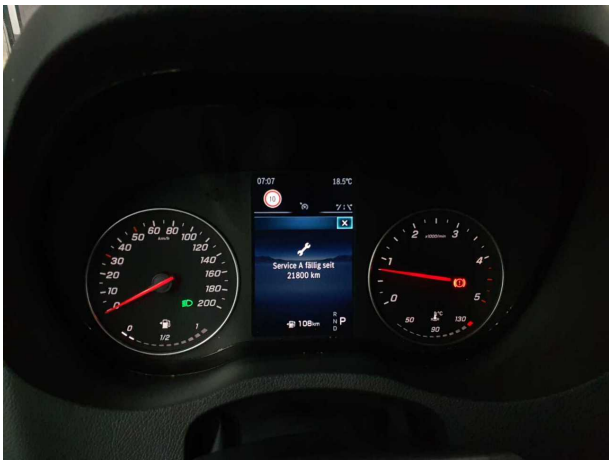


Abbildung 18: Kombiinstrument

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 19: Kombiinstrument



Abbildung 20: Dokumente



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: elektrisches System: Steckdose - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair




Beschädigung #3: Tür vorn links: Tür (innen) - Delle(n) - Smart Repair

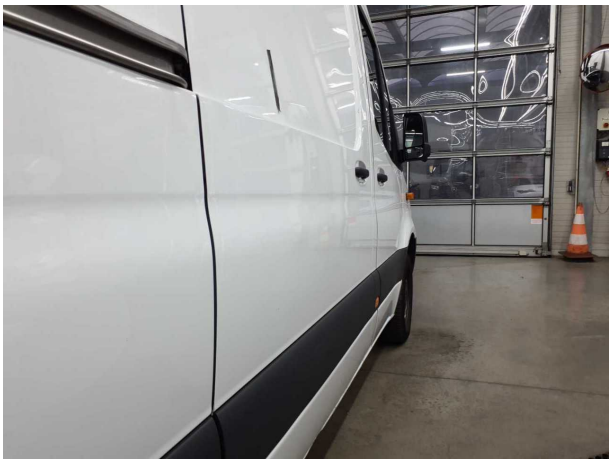

Beschädigung #4: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle(n) - Sm… Repair



Beschädigung #4: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle(n) - Smart Repair

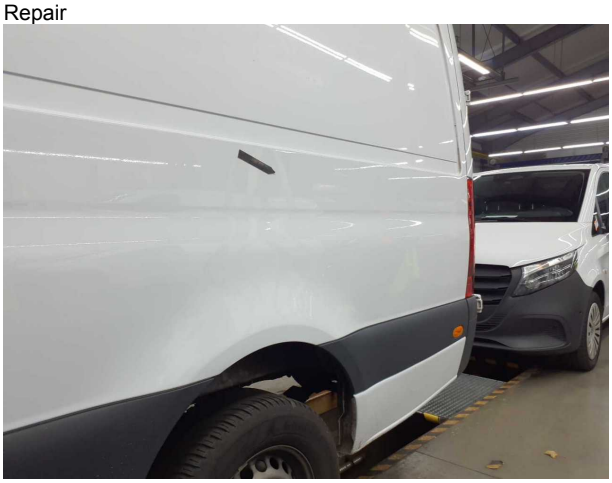


Beschädigung #5: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - Sm… Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin


Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

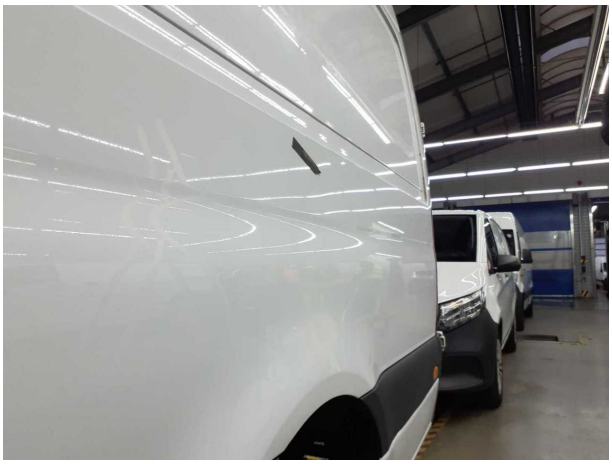

Beschädigung #5: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #6: Bremsanlage: Bremsanlage (Mehrkosten können entstehen) - Diagnose durchführen

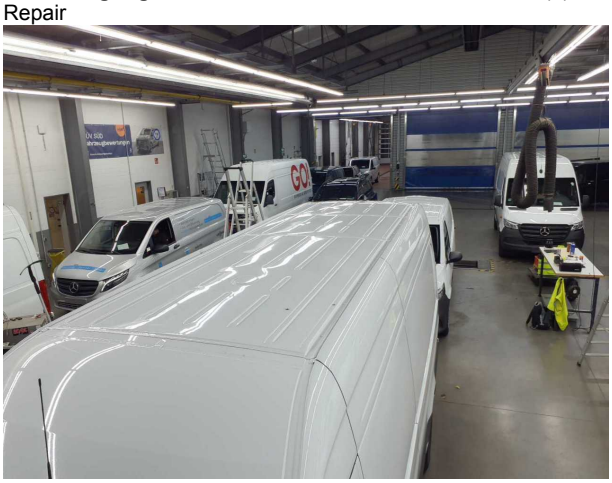


Beschädigung #7: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #7: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #8: Motor: Motorverkleidung unten (Mehrkosten könn… entstehen) - gebrochen / gerissen - erneuern

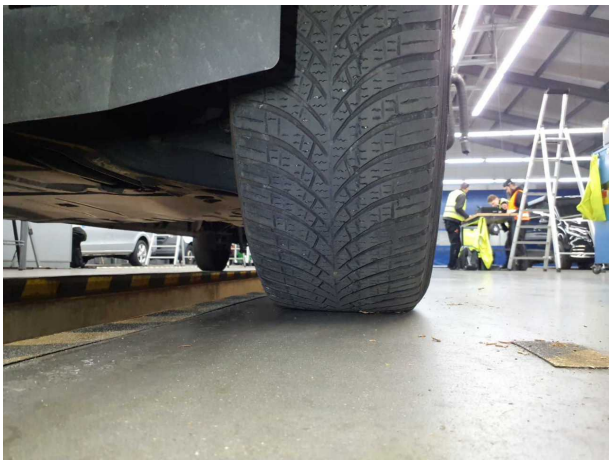


Beschädigung #9: Vermessung: Vorderachsgeometrie - Fehlstellung - durchführen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

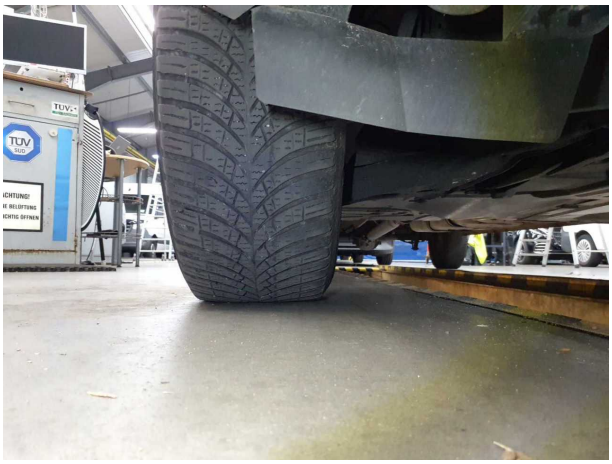

Beschädigung #9: Vermessung: Vorderachsgeometrie - Fehlstellung - durchführen



Beschädigung #10: Karosserie: Karosserie - Lackmangel - Smart Repair



Beschädigung #10: Karosserie: Karosserie - Lackmangel - Smart Repair



Beschädigung #10: Karosserie: Karosserie - Lackmangel - Smart Repair



Beschädigung #10: Karosserie: Karosserie - Lackmangel - Smart Repair



Beschädigung #10: Karosserie: Karosserie - Lackmangel - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin


Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin




Beschädigung #10: Karosserie: Karosserie - Lackmangel - Smart Repair



Beschädigung #10: Karosserie: Karosserie - Lackmangel - Smart Repair

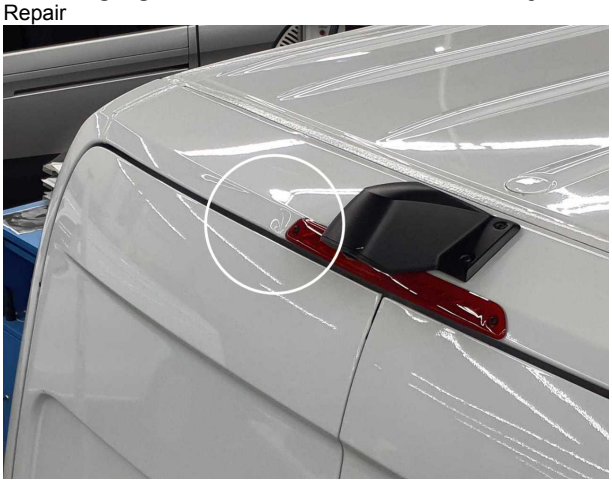

Beschädigung #11: Fahrzeugdach: Dach (E Teil) - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

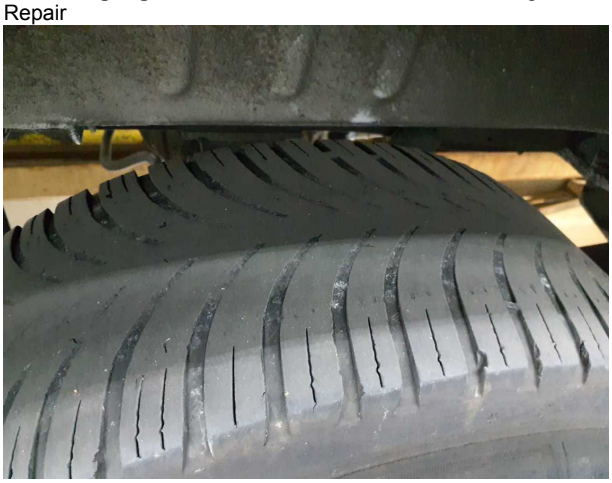

Beschädigung #12: Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - erneuern



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - erneuern




Beschädigung #12: Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin


Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

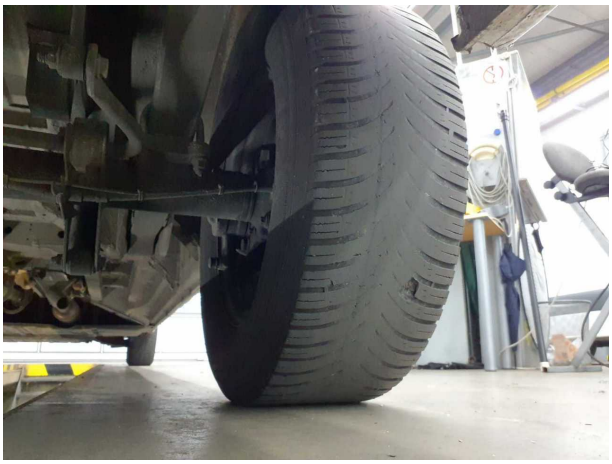

Beschädigung #12: Rad/Reifen: Reifen hinten - verschlissen - erneuern



Beschädigung #13: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern

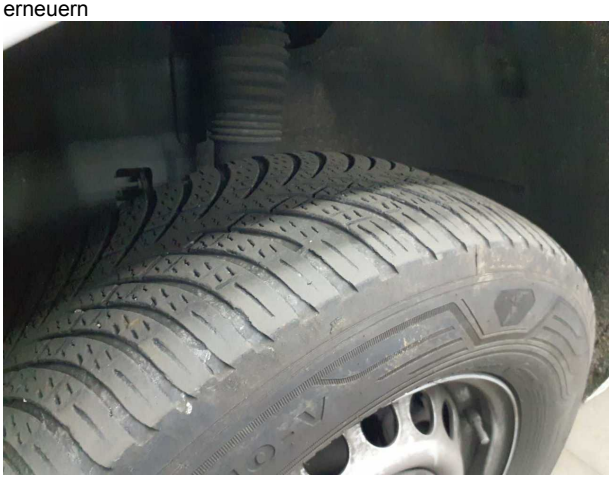

Beschädigung #13: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - erneuern



Beschädigung #14: Fahrzeugdach: Dach (Seitenteil hinten rechts) - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Fahrzeugdach: Dach (Seitenteil hinten rechts) - Delle(n) - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #15: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

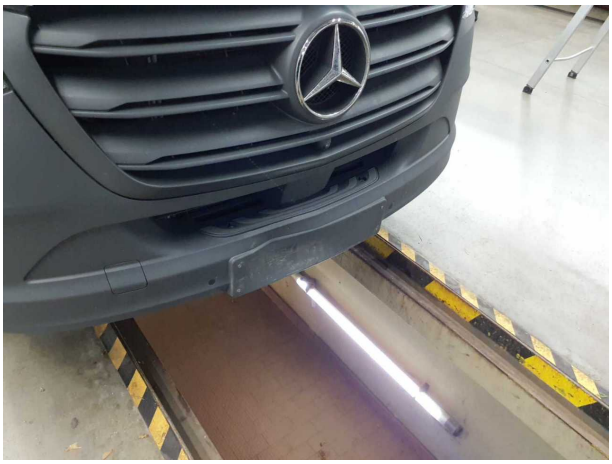

Beschädigung #16: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic (Mehrkosten können entstehen) - verformt - erneuern



Beschädigung #16: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic (Mehrkosten können entstehen) - verformt - erneuern



Beschädigung #17: Stossfänger hinten: Verkl. Stossfänger Auftritt mit Parktronic (inkl. Ecken) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #17: Stossfänger hinten: Verkl. Stossfänger Auftritt mit Parktronic (inkl. Ecken) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #17: Stossfänger hinten: Verkl. Stossfänger Auftritt mit Parktronic (inkl. Ecken) - beschädigt - erneuern




Beschädigung #18: Scheinwerfer: LED-Scheinwerfer rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

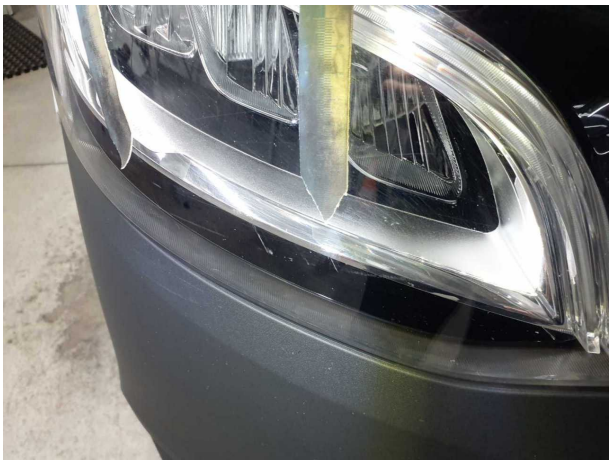

Beschädigung #18: Scheinwerfer: LED-Scheinwerfer rechts - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #19: Schweller rechts: Schweller - verformt - erneuern



Beschädigung #19: Schweller rechts: Schweller - verformt - erneuern



Beschädigung #19: Schweller rechts: Schweller - verformt - erneuern

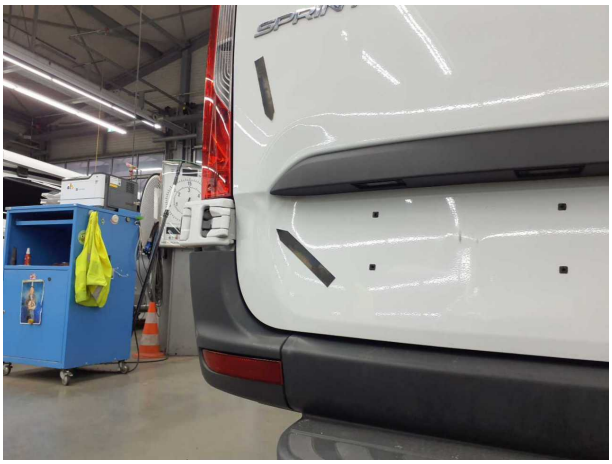

Beschädigung #20: Heckklappe/-tür: Hecktür links - verformt - erneuern



Beschädigung #20: Heckklappe/-tür: Hecktür links - verformt - erneuern