Händlerinformationen / Dealer-information

- - Zweiter Radsatz vorhanden: Winter, Alufelgen.
- Wartungsnachweis lückenhaft.
- Fahrzeug hat einen Unfallschaden (laut Fahrzeughistorie/Zustandsbericht).
/ - Second wheel set included: winter, alloy rims.
- Service history incomplete.
- Vehicle has an accident history (per vehicle history/condition report).

DEKRA-Nr: 0357 / 024626 / 2026 / B085578002635 vom 09.11.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	09.11.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 87 µm bis 120 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Wartung KM - Intervall überschritten.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Aktenauszug
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	04.10.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Ford	Typ / Verkaufsbez.	EcoSport (CR6)(2017->) / EcoSport 1.0 EcoBoost Titanium Start/Stopp (EURO 6
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF01XXERK1NU36509	HSN / TSN	8566 / BGW
DAT €uropa-Code®	012851290120001	DAT Marktindex	DE00M 6302
Km-Stand abgelesen	87851	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Leistung (kW)	92
Hubraum (ccm)	998	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Schaltgetriebe /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Frost-Weiß / Uni / PN3GZ0		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	205 / 50 R 17 93 Y	Semperit / Speed-Life 3	S /O	3 mm
	rechts	205 / 50 R 17 93 Y	Semperit / Speed-Life 3	S /O	3 mm
2	links	205 / 50 R 17 93 V	Continental / EcoContact 6	S /O	5 mm
	rechts	205 / 50 R 17 93 V	Continental / EcoContact 6	S /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 06 / 2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 60 R 16 92 H	Semperit / Speed-Grip 5	W /O	4 mm
205 / 60 R 16 92 H	Semperit / Speed-Grip 5	W /O	4 mm
205 / 60 R 16 92 H	Semperit / Speed-Grip 5	W /O	5 mm
205 / 60 R 16 92 H	Semperit / Speed-Grip 5	W /O	5 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten, Ambiente-Beleuchtung vorn (LED), Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem: Radio mit Ford SYNC (AppLink und Touchscreen), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert, Dachreling silber, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Farbdisplay für Bordcomputer, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung, Fußmatten Teppich, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65, Getränkehalter vorn, Handbremshebelgriff Leder, Heckscheibe heizbar, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Intelligent Protection System (IPS), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kühlergrill mit Chromrahmen, LM-Felgen 7x17 (5x2-Speichen), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lenkrad (Leder 3-Speichen), Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Mittelkonsole mit Armlehne, Modellpflege, Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT, My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Nebelscheinwerfer, Power KeyFree-Startfunktion, Radstand 2519 mm, Reifen 205/50 R17 ..Z, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Schaltpunktanzeige, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor, Schwellerverbreiterung, Servolenkung elektrisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sonnenblende links mit Spiegel, Sonnenblende rechts mit Spiegel, Start/Stop-Anlage, Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC), Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zusatzheizung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
4312	Fahrassistenz-Paket
30600	Sitzbezug / Polsterung: Teilleder
11286	Sonderlackierung Frost-Weiß
2400	Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	lückenhaft
letzte Wartung:	am 15.10.2025 bei Kilometerstand 65.717

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

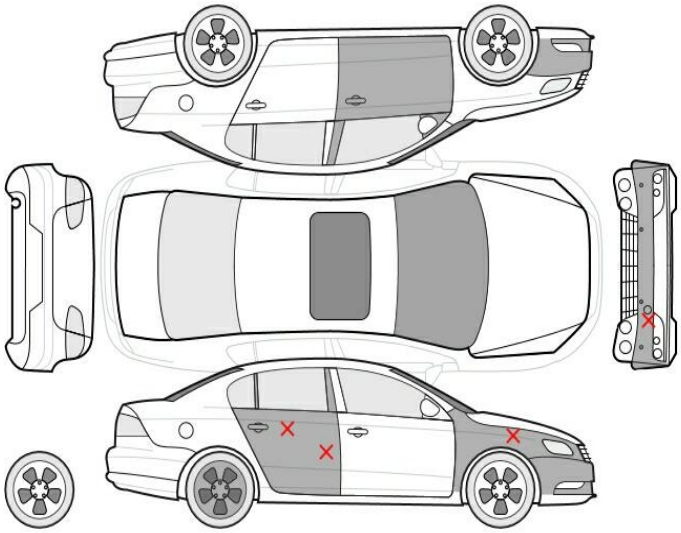

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Füllflasche Pannenset abgelaufen, erneuern (Bild 8)
2. Sitzbezug und Sitzlehnenbezug VL Kunstleder gebrochen, erneuern (Bild 9, 10)
3. Türdichtung VL verschlissen, erneuern (Bild 11, 12)
4. Tür hinten rechts, mehrfach eingedellt, smart repair (Bild 17, 18, 19)
5. Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 25, 26, 27, 28)
6. Felge hinten rechts, zerkratzt, smart repair (Bild 24)
7. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 22, 23)
8. Kotflügel vorne rechts, eingedellt, smart repair (Bild 20, 21)
9. Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 13, 15)
10. Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
(Bild 16)
Bodenbelag vorne Fußmatte links,
verschlissen, Gebrauchsspur (Bild 14)



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat

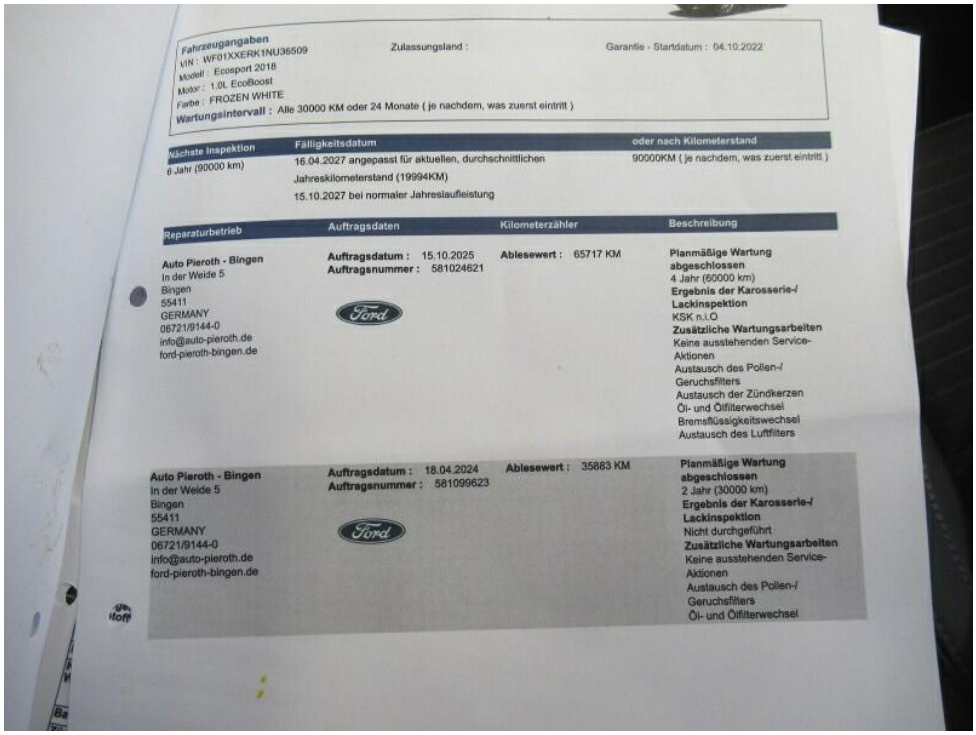


Bild 7 : Wartungsnachweise

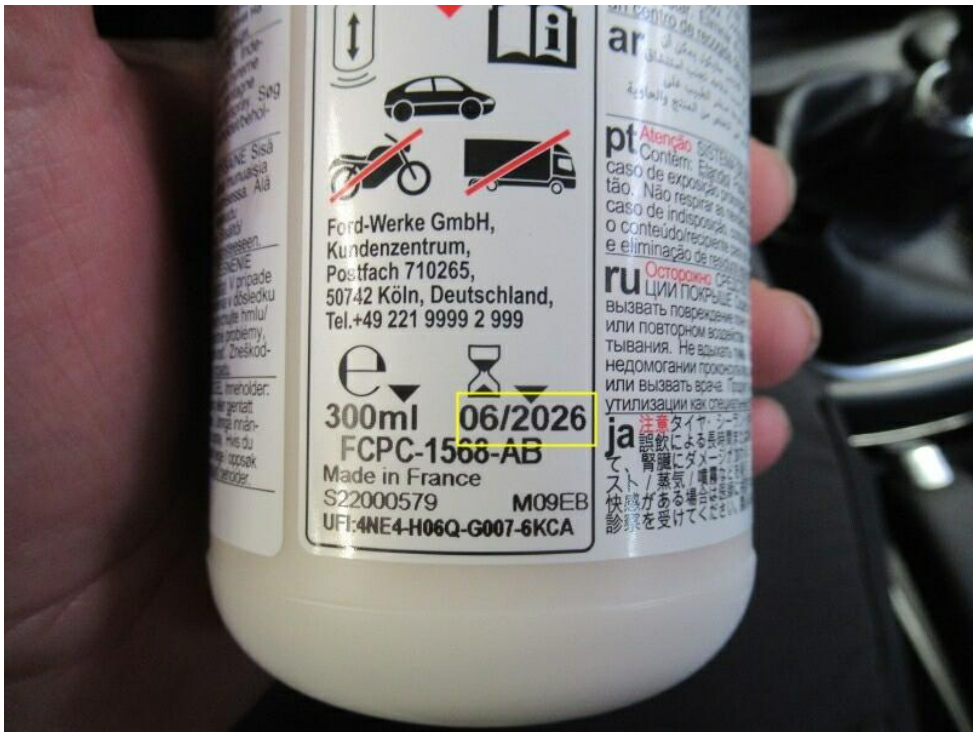


Bild 8 : Füllflasche Pannenset abgelaufen, erneuern



Bild 9 : Sitzbezug und Sitzlehnenbezug VL Kunstleder gebrochen, erneuern



Bild 10 : Sitzbezug und Sitzlehnenbezug VL Kunstleder gebrochen, erneuern

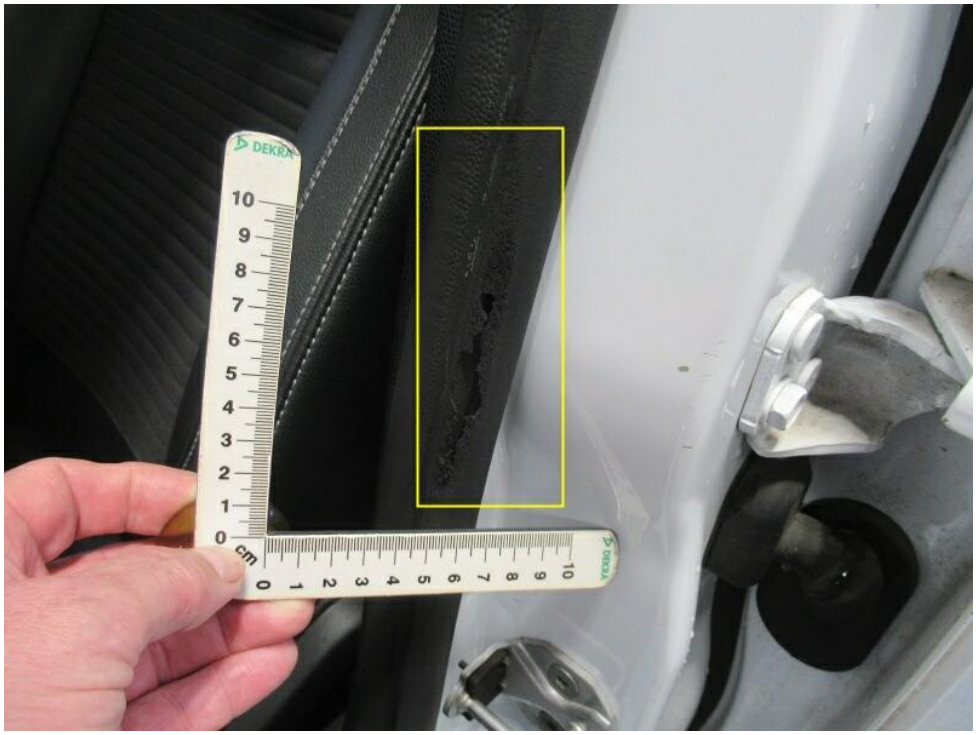


Bild 11 : Türdichtung VL verschlissen, erneuern



Bild 12 : Türdichtung VL verschlissen, erneuern

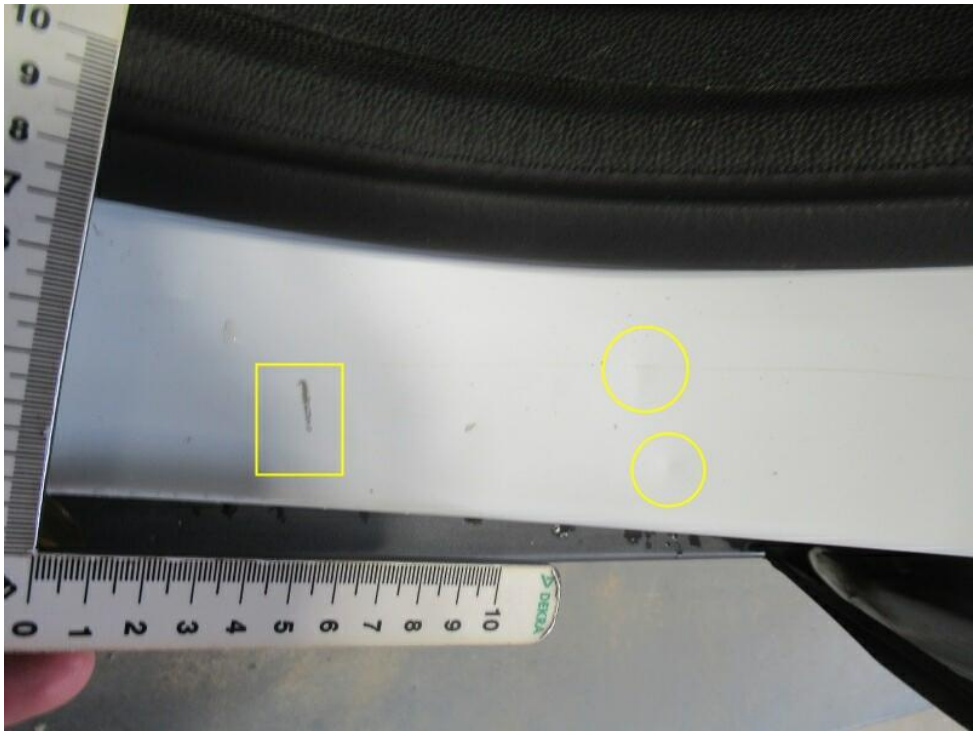


Bild 13 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 14 : Bodenbelag vorne Fußmatte links, verschlissen, Gebrauchsspur



Bild 15 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair

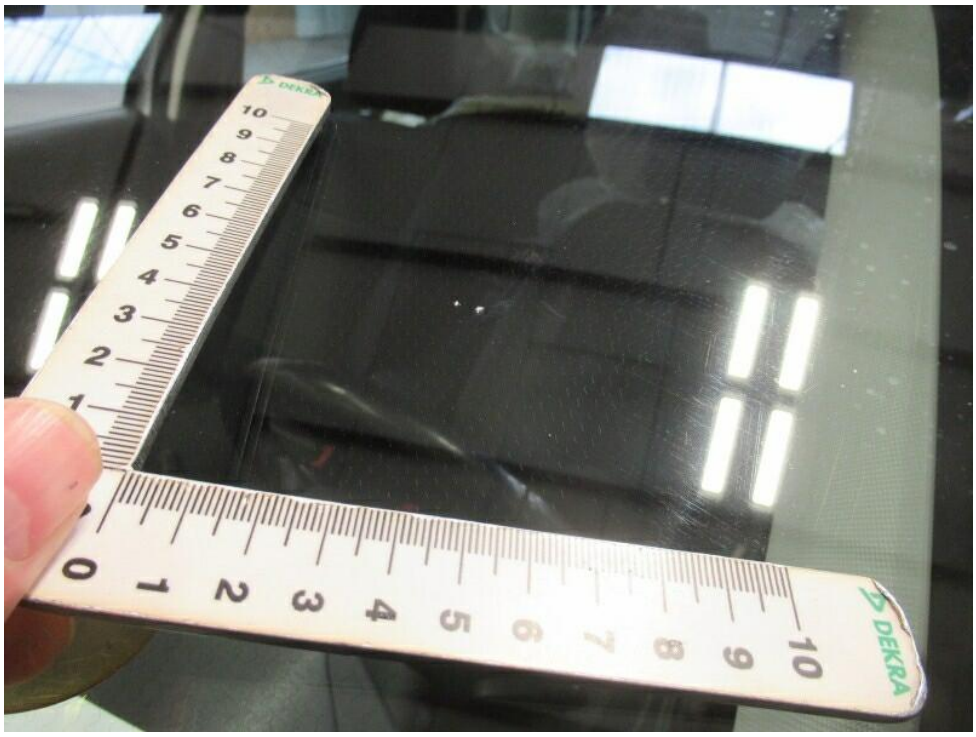


Bild 16 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 17 : Tür hinten rechts, mehrfach eingedellt, smart repair

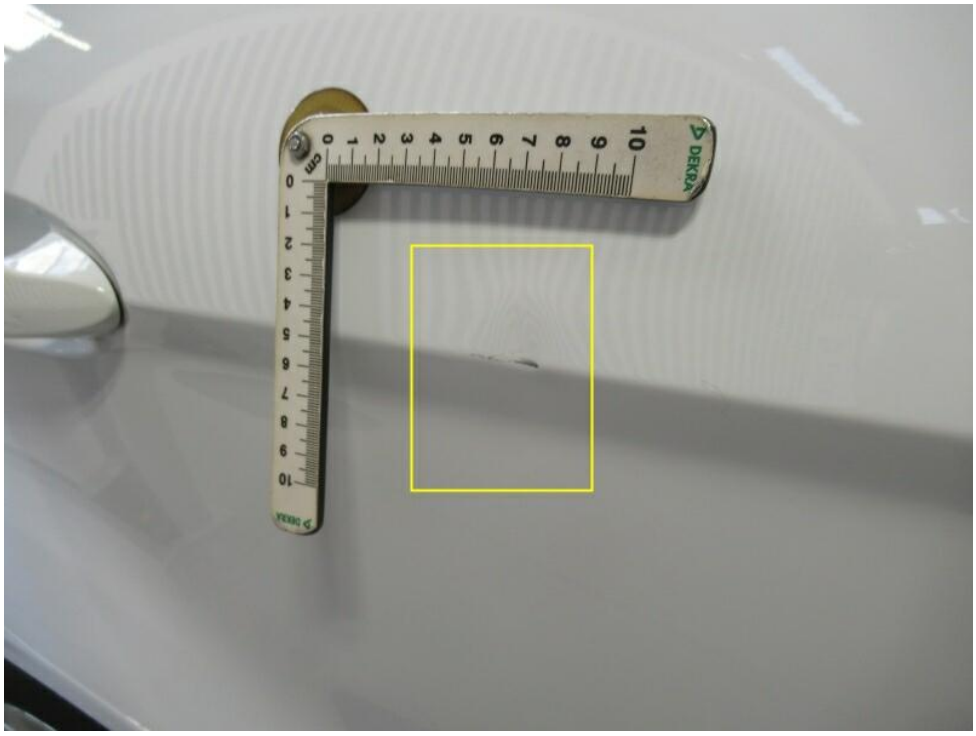


Bild 18 : Tür hinten rechts, mehrfach eingedellt, smart repair



Bild 19 : Tür hinten rechts, mehrfach eingedellt, smart repair

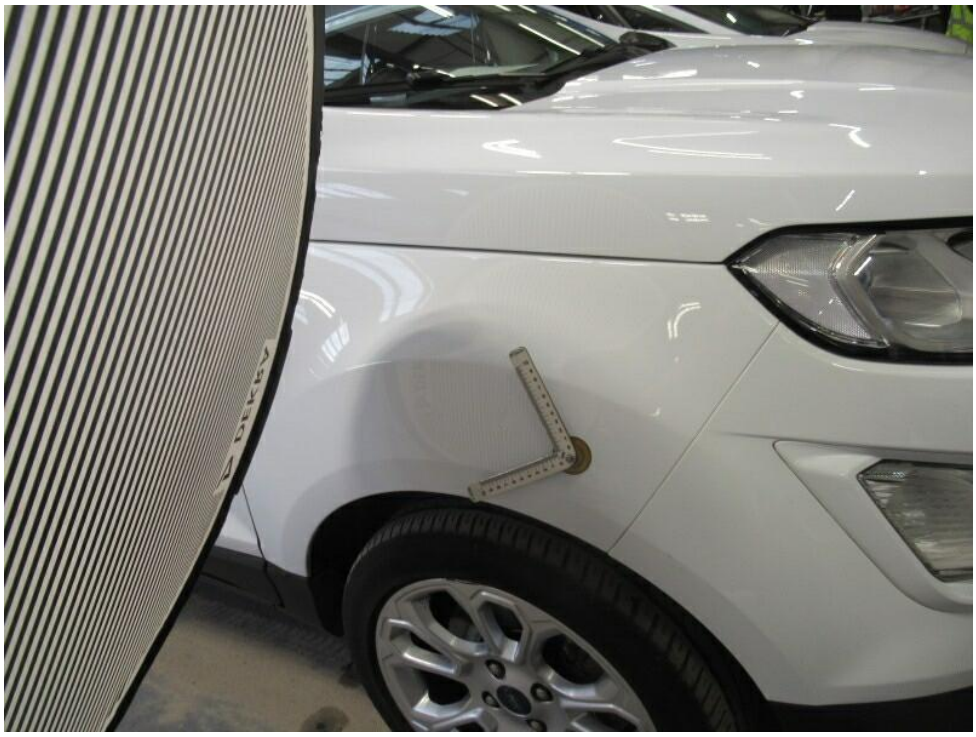


Bild 20 : Kotflügel vorne rechts, eingedellt, smart repair



Bild 21 : Kotflügel vorne rechts, eingedellt, smart repair



Bild 22 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair

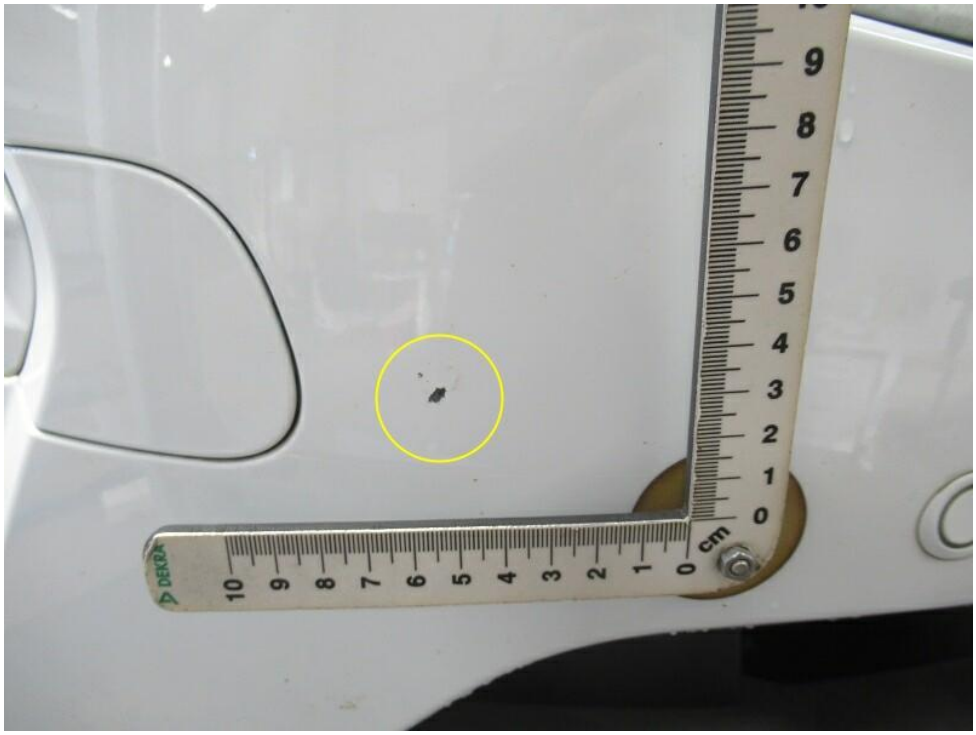


Bild 23 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair

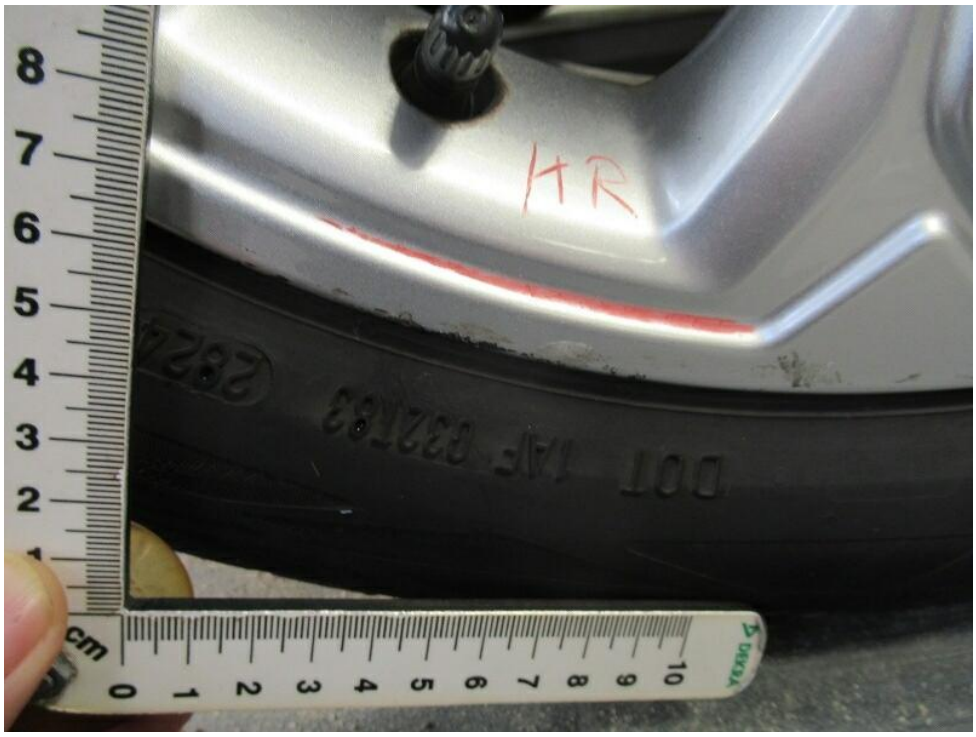


Bild 24 : Felge hinten rechts, zerkratzt, smart repair



Bild 25 : Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

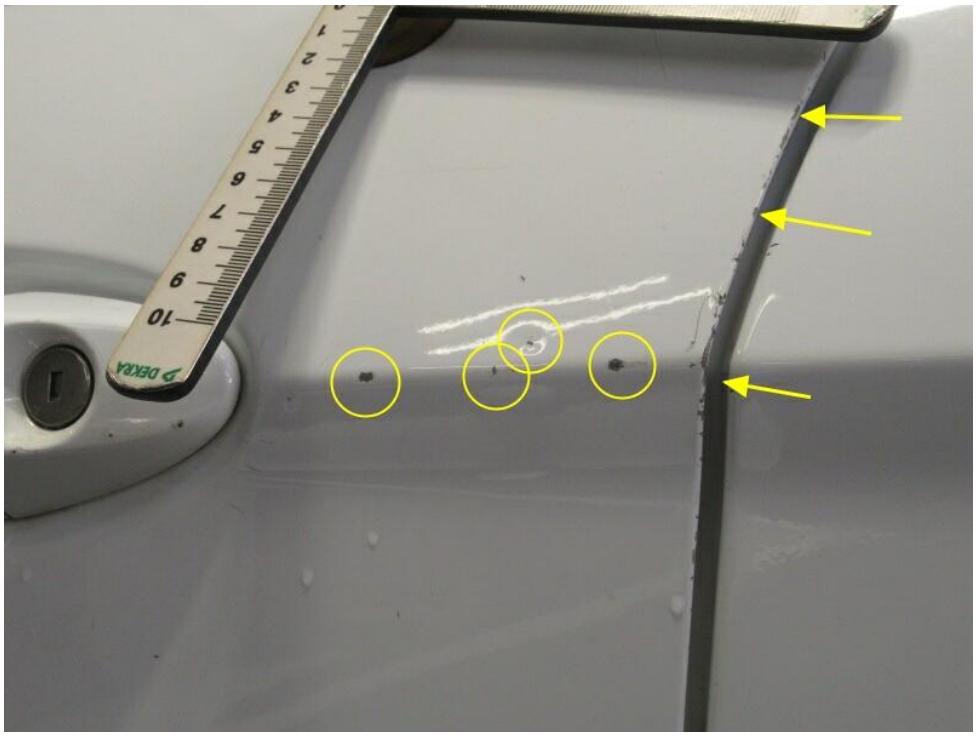


Bild 26 : Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

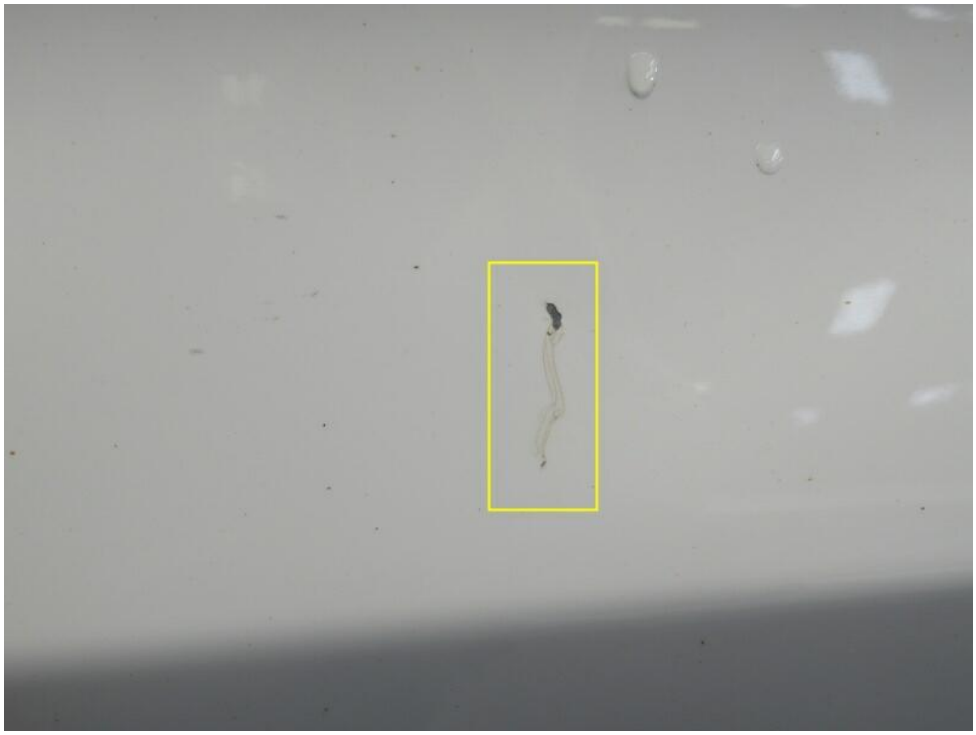


Bild 27 : Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

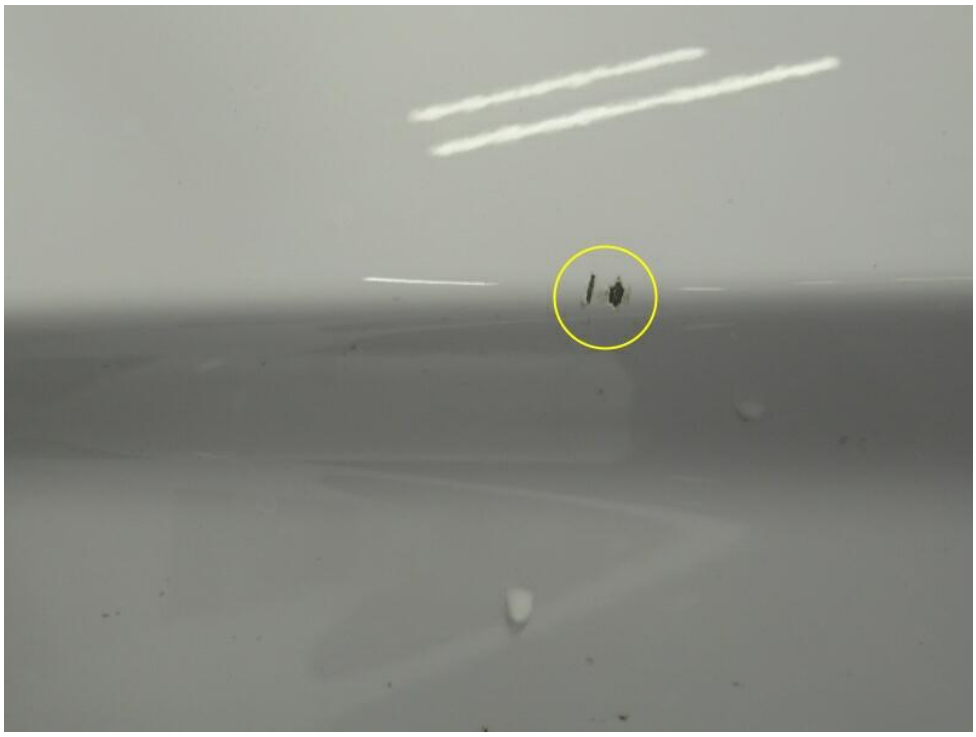


Bild 28 : Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau