DEKRA-Nr: 0357 / 057929 / 2026 / B085568003032 vom 29.09.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	29.09.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 78 µm bis 141 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
Dachrahmen rechts
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *(k)ein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	01.06.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	BMW	Typ / Verkaufsbez.	1 Limousine (F40)(2019->) / 1er - 116d Advantage (EURO 6d)
Aufbauart	Limousine	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA7M710607L14668
HSN / TSN	0005 / CWO	DAT €uropa-Code®	011301341520001
DAT Marktindex	DE002 6291	Km-Stand abgelesen	79333
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	
Leistung (kW)	85	Hubraum (ccm)	1496
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe / Farbe	Schwarz / Uni / 668 / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 W	Michelin / Primacy 4 * FSL	S /O	6 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 W	Michelin / Primacy 4 * FSL	S /O	6 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 W	Michelin / Primacy 4 * FSL	S /O	6 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 W	Michelin / Primacy 4 * FSL	S /O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 55 R 16 91 H	Pirelli / Cinturato Winter 2 FSL	W /O	6 mm
205 / 55 R 16 91 H	Pirelli / Cinturato Winter 2 FSL	W /O	6 mm
205 / 55 R 16 91 H	Pirelli / Cinturato Winter 2 FSL	W /O	7 mm
205 / 55 R 16 91 H	Pirelli / Cinturato Winter 2 FSL	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablage-Paket, Advantage, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL), Anti-Blockier-System (ABS), Armauflage vorn, Ausstattungs-Paket: Connected, Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, BMW Live Cockpit, BMW Live Cockpit Professional, Batterie 70 Ah, Bordcomputer, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang, Dynamische Tractions Control (DTC), Elektron. Sperrdifferential, Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung), Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter, Fahrassistenz-System: Performance Control, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle, Fußmatten Velours, Generator 150 A, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device), Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic, Harnstofftank (SCR): 20,5 Ltr., Heckleuchten LED, Innenausstattung: Interieurleisten Quarz-Silber matt genarbt, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kältemittel R 1234 YF, LM-Felgen 7x16 (Sternspeiche 517), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Leuchtweitenregelung, Licht- und Regensensor, Motor 1,5 Ltr. - 85 kW 12V Turbodiesel, Motor 1,5 Ltr. - 85 kW 12V Turbodiesel KAT, Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten, Parkbremse elektrisch, Personalisierungssystem (Personal Profile), Reifen 205/55 R16 ..V, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Service-System: ConnectedDrive Services, Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Servolenkung Servotronic, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Grid, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage (Funktion), Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch), Tagfahrlicht LED, Uni-Lackierung, Warndreieck, Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 25000 Km / 24 Monate, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
1506	Comfort-Paket
51299	Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
27605	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
16302	Panoramadach (Glas)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 18.06.2026 bei Kilometerstand 74.535

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

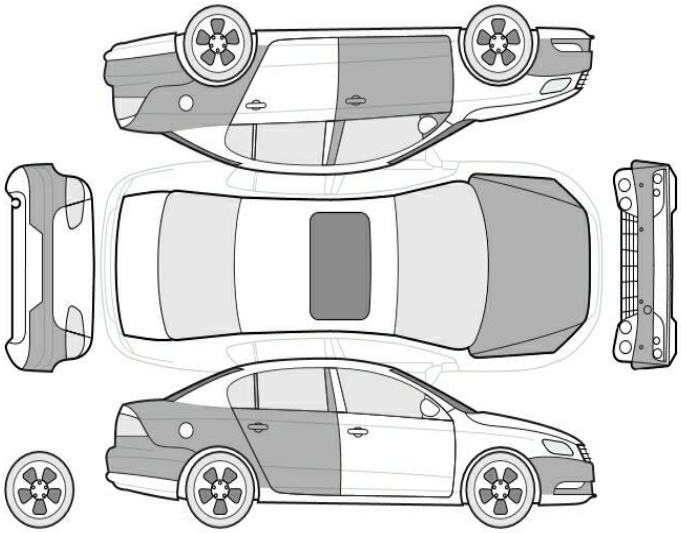

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. HU fällig, kein Nachweis,
2. Dachhimmel leicht verschmutzt, reinigen
3. Türdichtung hinten links lose, erneuern (Bild 26)
4. Wischerblatt hinten eingerissen und lose, erneuern (Bild 27)
5. Beifahrersitz Netz beschädigt, erneuern (Bild 28)
6. Spoiler Stoßfänger vorne verschrammt, erneuern (Bild 29)
7. Motorhaube, Steinschläge>6Stück/dm², lackieren mit Lackaufbau (Bild 20, 21)
8. Stoßfänger vorne, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 18, 19)
9. Tür hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14, 15, 16, 17)
10. Stoßfänger hinten, eingedellt und verschrammt , instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 12, 13)
11. Tür vorne links Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 11)
12. Seitenteil hinten links, eingedellt , instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 8, 9)

13.Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe Steinschlag, (Bild 22)
Seitenteil hinten rechts, eingedellt,
Gebrauchsspur (Bild 10)

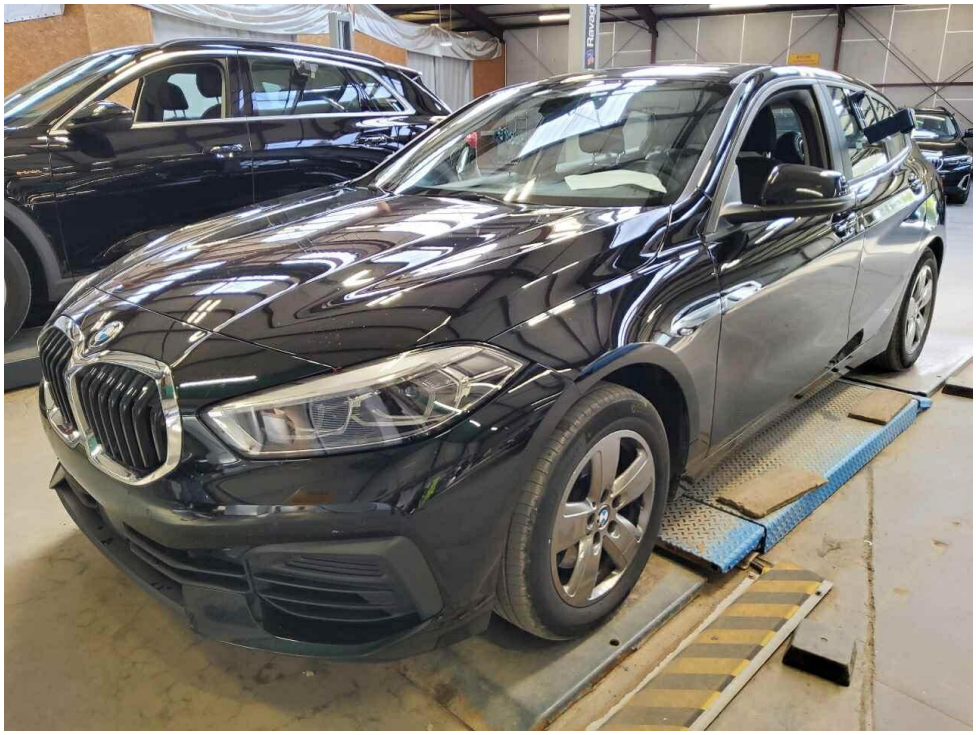


Bild 1 : Diagonal von vorne

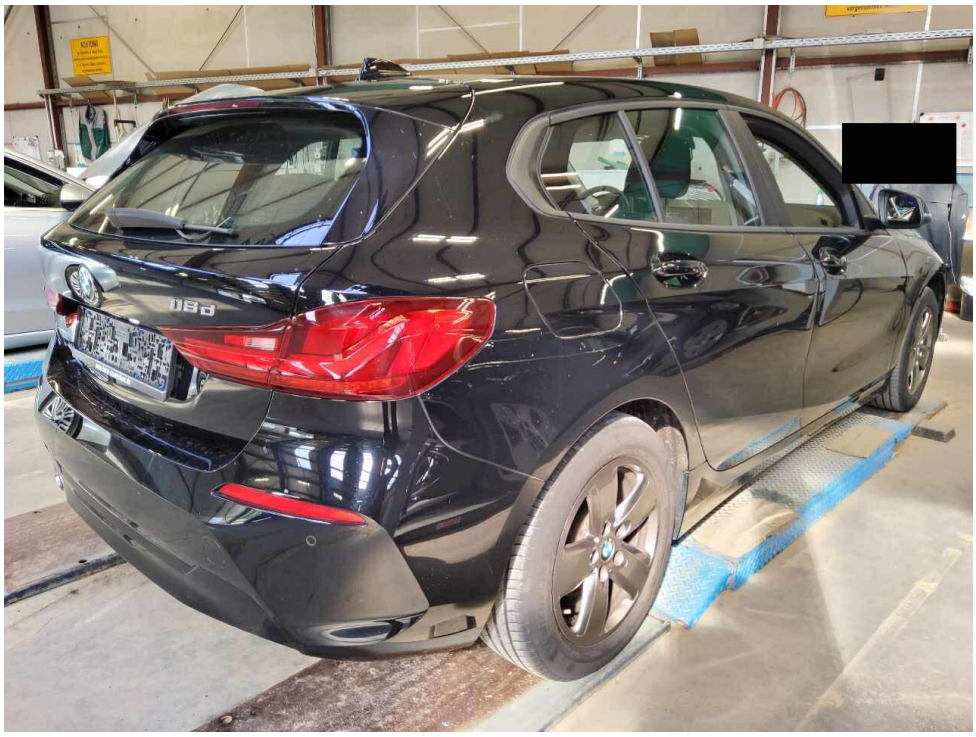


Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand

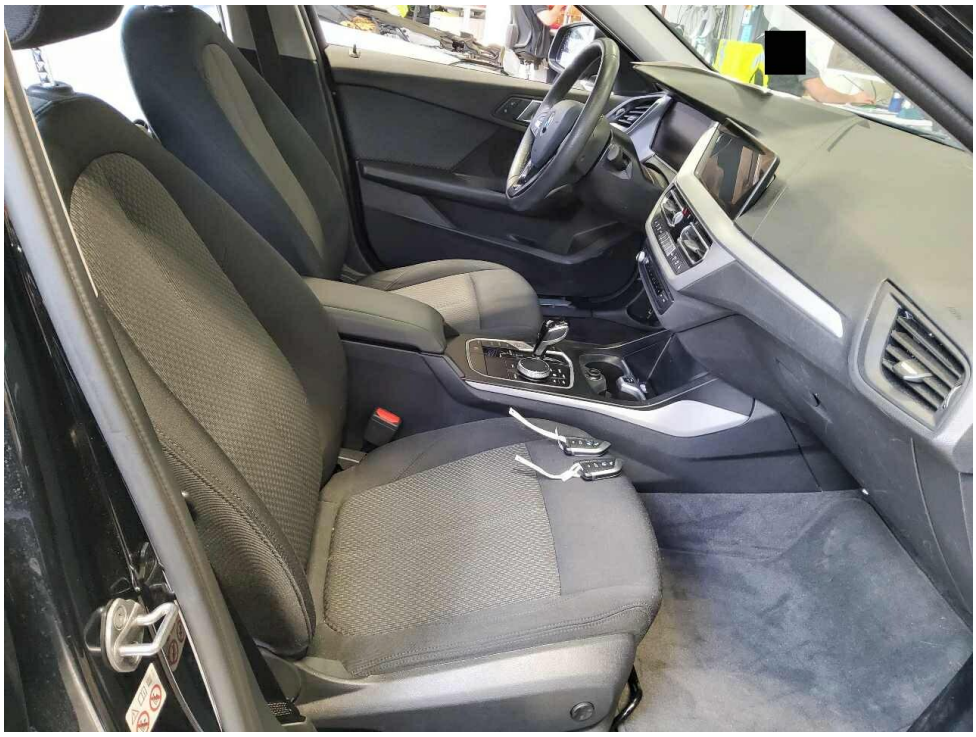


Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür

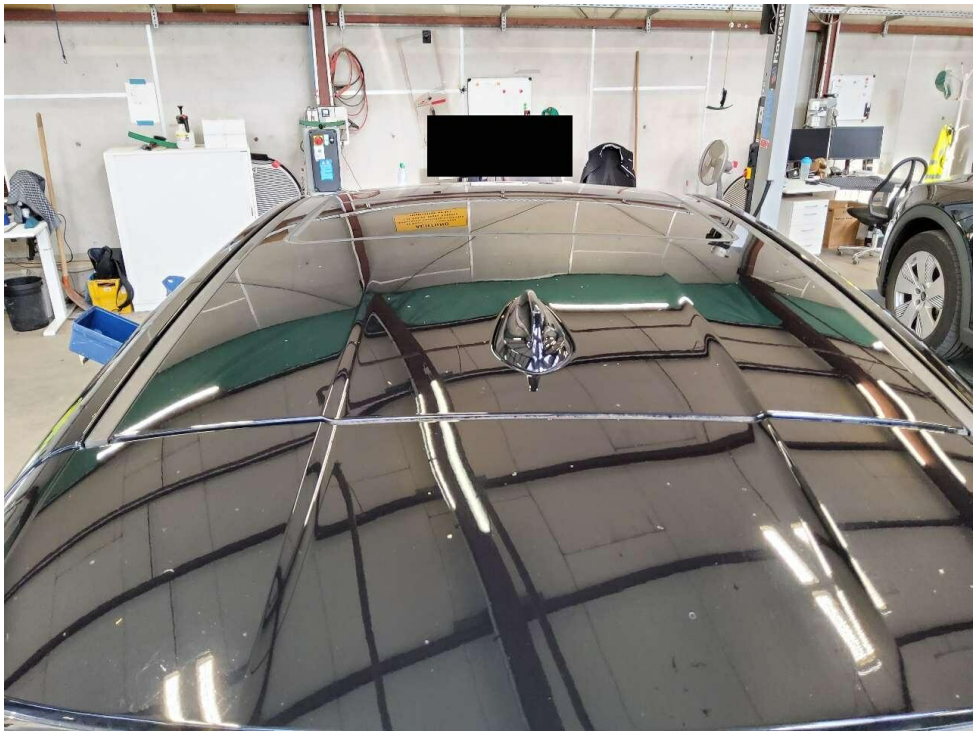


Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat



Bild 7 : Wartungsnachweise

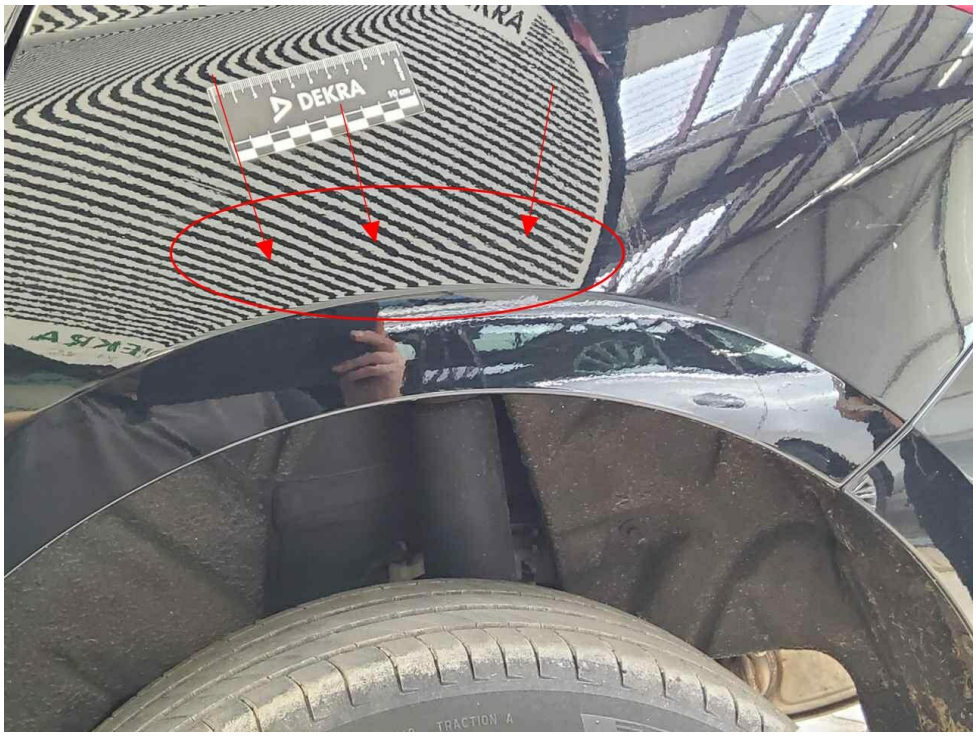


Bild 8 : Seitenteil hinten links, eingedellt , instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

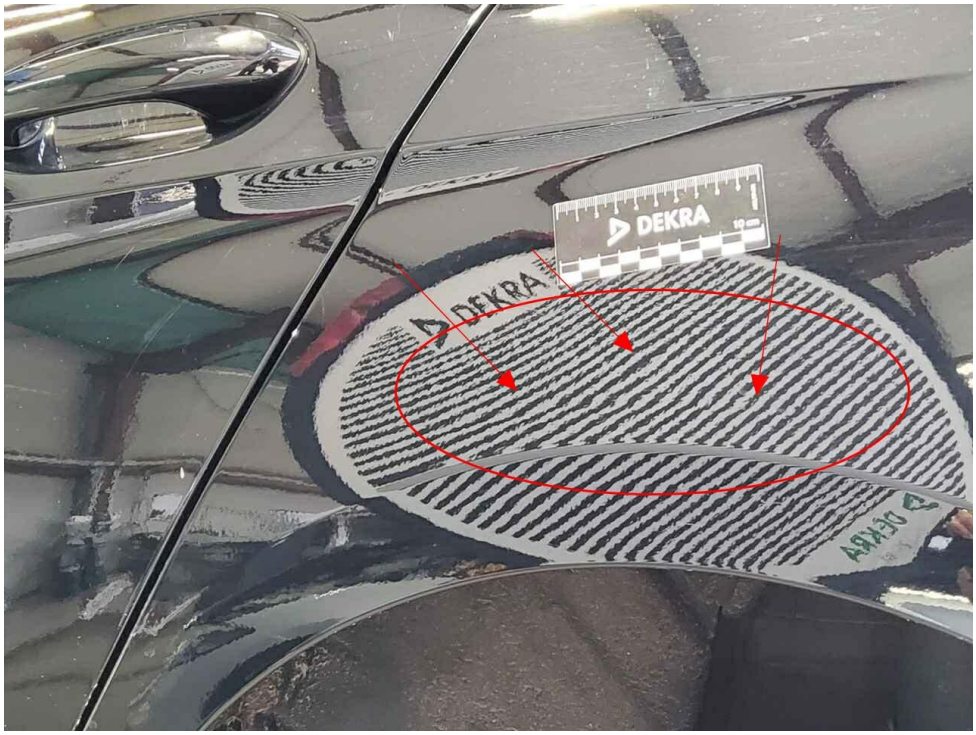


Bild 9 : Seitenteil hinten links, eingedellt , instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

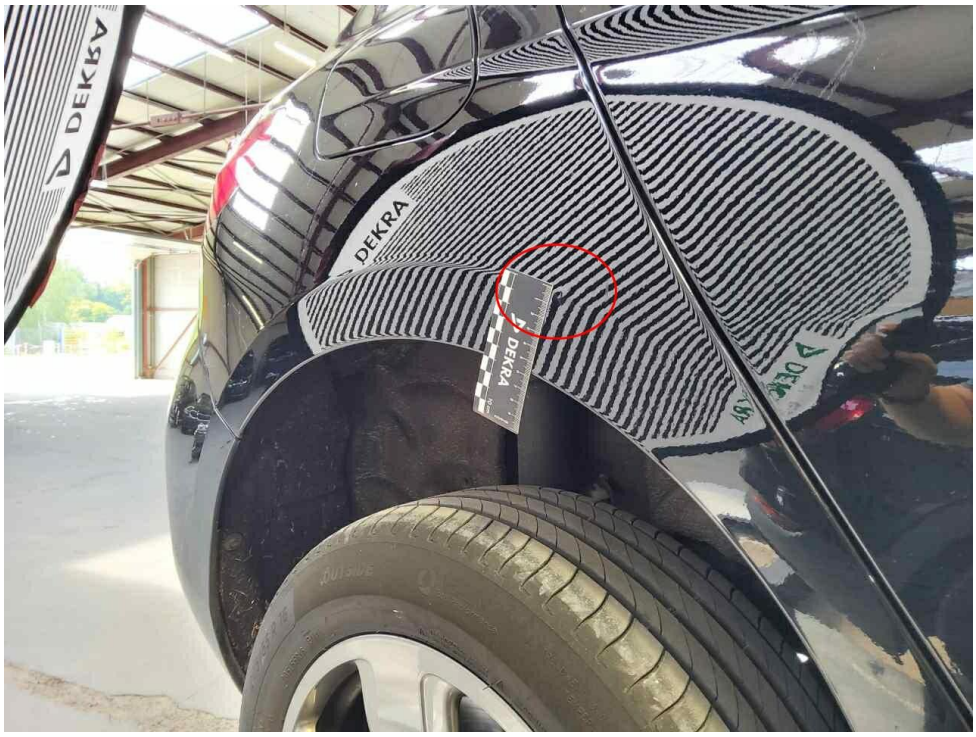


Bild 10 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 11 : Tür vorne links Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 12 : Stoßfänger hinten, eingedellt und verschrammt , instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

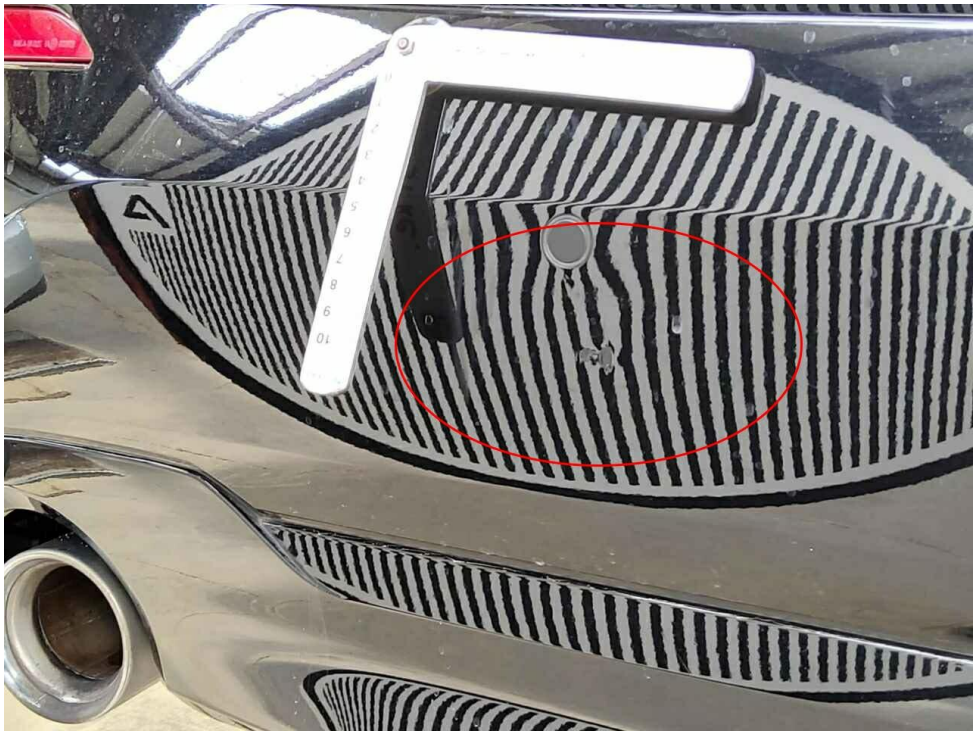


Bild 13 : Stoßfänger hinten, eingedellt und verschrammt , instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 14 : Tür hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Tür hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Tür hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau

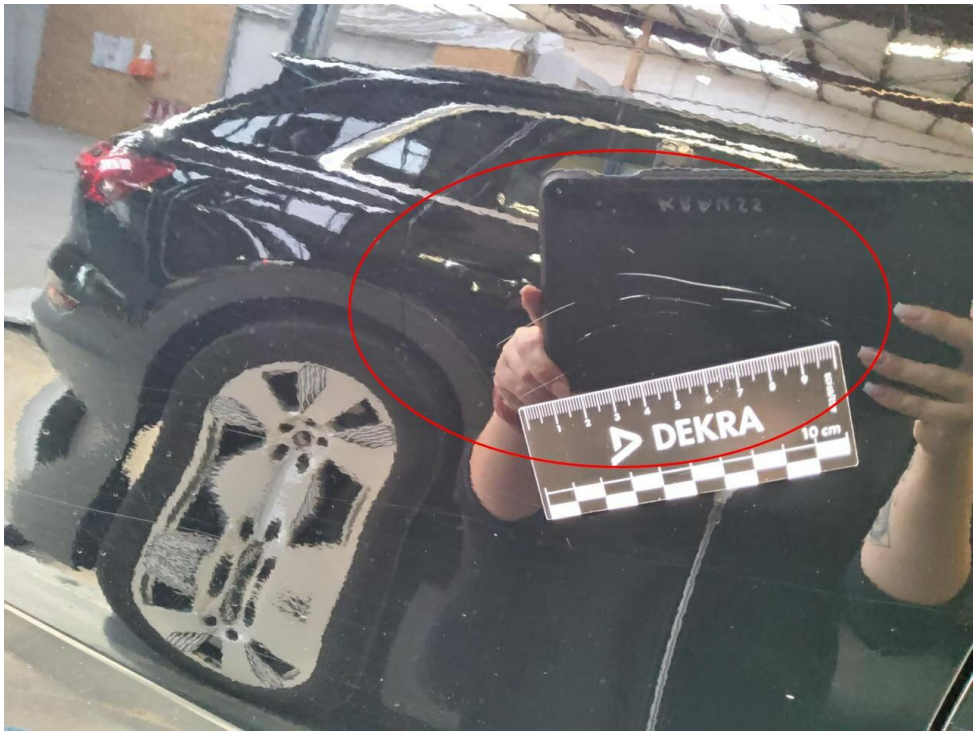


Bild 17 : Tür hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Stoßfänger vorne, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 19 : Stoßfänger vorne, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

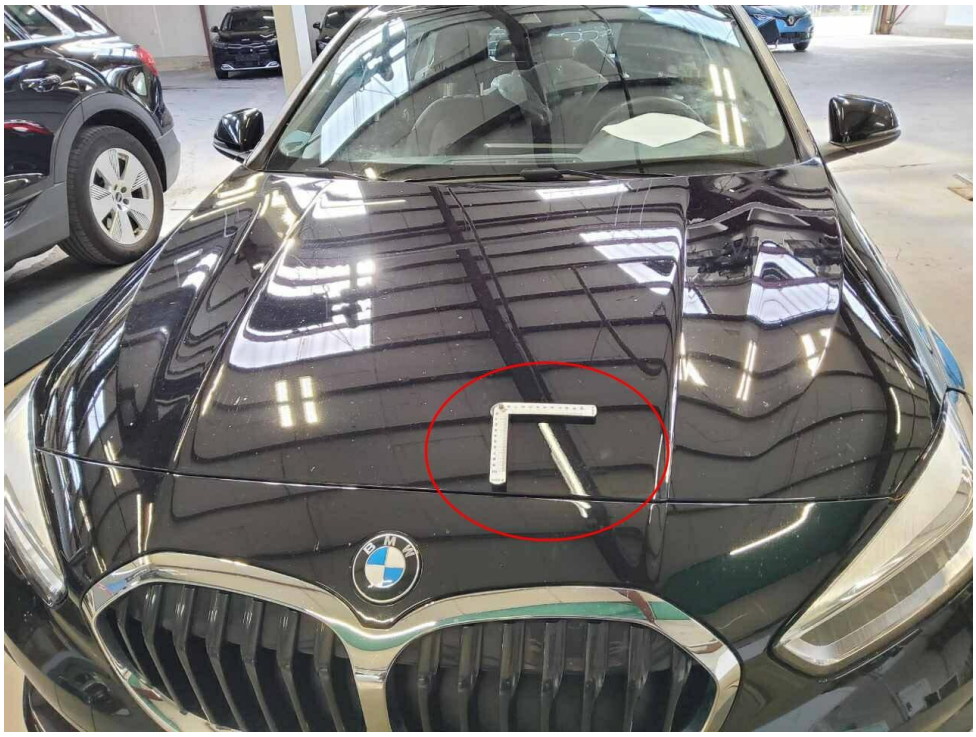


Bild 20 : Motorhaube, Steinschläge>6Stück/dm², lackieren mit Lackaufbau

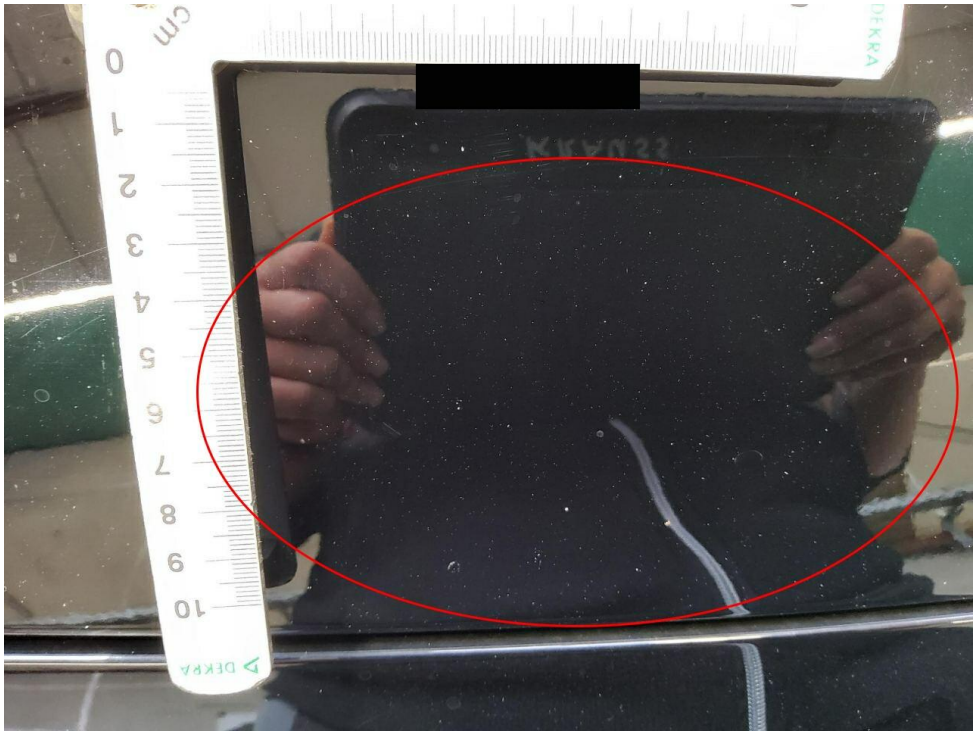


Bild 21 : Motorhaube, Steinschläge>6Stück/dm², lackieren mit Lackaufbau



Bild 22 : Frontscheibe Steinschlag



Bild 23 : Dachhimmel verschmutzt



Bild 24 : Dachhimmel verschmutzt



Bild 25 : Dachhimmel verschmutzt



Bild 26 : Türdichtung hinten links lose

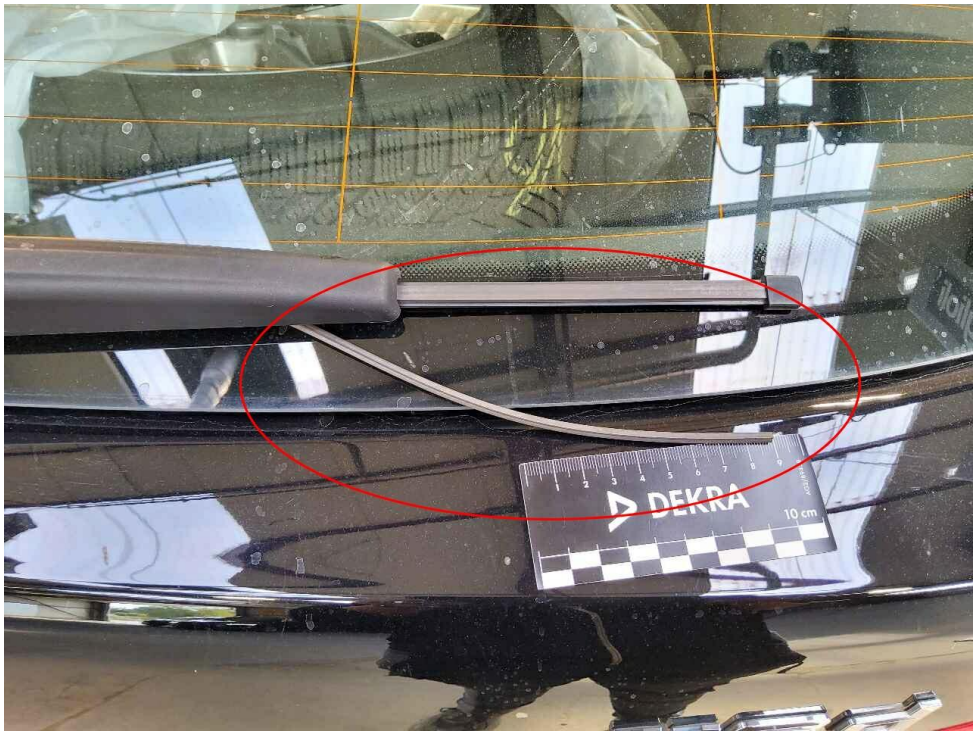


Bild 27 : Wischerblatt hinten eingerissen und lose



Bild 28 : Beifahrersitz Netz beschädigt



Bild 29 : Spoiler Stoßfänger vorne verschrammt