Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



HYUNDAI i30

HYUNDAI i30 Kombi 1.5 T-GDI 48V-Hybrid EDITION 30+ Kombi, 5-türig, 6-Gang

Fahrgestellnummer (FIN)	**TMAH381DANJ108931**
Kilometerstand (km)	**98.376**
Erstzulassungsdatum	**10.03.2022**
Kraftstoffart	**Hybrid Benzin**
Getriebe	**Schaltgetriebe**
Leistung PS	**160 PS**
Leistung kW	**118 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Lackierung: Mineraleffekt -> Phantom Black Mineraleffekt**
Interieurfarbe	**Polster: Stoff -> Stoff Schwarz**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11577608**	Besichtigt am	**28.10.2026 10:08:09**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Nachlackierungen vorhanden	**Ja**
Originalschlüssel	**Ja**	Nachlackierungen professionell ausgeführt	**Ja**
Anzahl Schlüssel gesamt	**2**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	4,0 mm	Hankook	225/45 R 17 91 Y	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	4,0 mm	Hankook	225/45 R 17 91 Y	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	4,0 mm	Michelin	225/45 R 17 91 W	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	4,0 mm	Michelin	225/45 R 17 91 W	Sommer	Aluminium


KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Ersetzen	Ersetzen
2 | Wartung	Fehlt	Ersetzen	Ausführen
3 | Fußmatten	Loch	>15 cm - 20 cm	Ersetzen
4 | Bodenteppich	Loch	>3 cm - 4 cm	Ersetzen
5 | Mittelkonsole	Kratzer	>15 cm - 20 cm	Ersetzen
6 | Stoßfänger vorne	Steinschlag	>5 St. / dm² & > 25%	Lackieren
7 | Motorhaube	Steinschlag	>5 St. / dm² & > 25%	Lackieren
8 | Türdichtung vorne links	Gerissen	>10 cm - 15 cm	Ersetzen
9 | Tür vorne links	Deformiert	>10 cm - 15 cm	Instandsetzen + lackieren
10 | Alufelge vorne rechts	Kratzer	>30 cm	Ersetzen
11 | Stoßfänger hinten	Kratzer	>15 cm - 20 cm	Lackieren
12 | Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren

SCHÄDEN

[Unclassified]

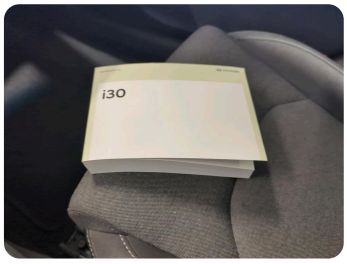




1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)


Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



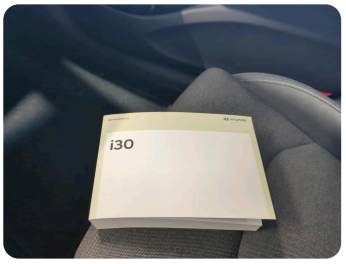

2 | Wartung

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ausführen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

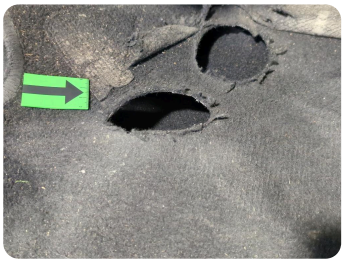3 | Fußmatten

Schadensart	Loch
Schweregrad	>15 cm - 20 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




4 | Bodenteppich

Schadensart	Loch
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt







5 | Mittelkonsole

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>15 cm - 20 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





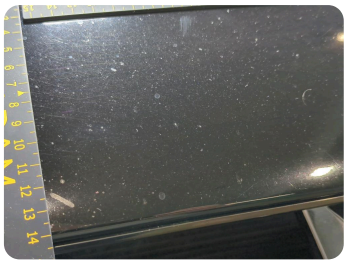



6 | Stoßfänger vorne

Schadensart	**Steinschlag**
Schweregrad	**>5 St. / dm² & > 25%**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**


7 | Motorhaube

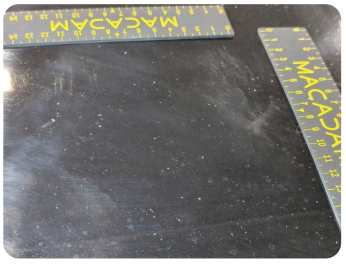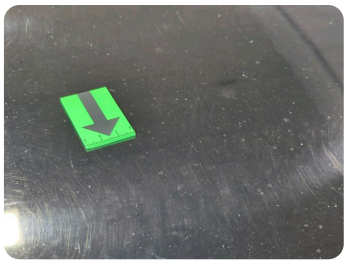Schadensart	**Steinschlag**
Schweregrad	**>5 St. / dm² & > 25%**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

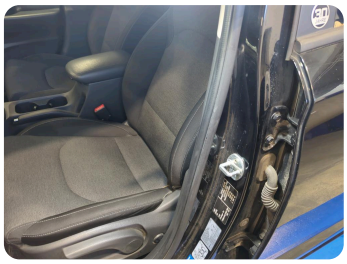


8 | Türdichtung vorne links

Schadensart	**Gerissen**
Schweregrad	**>10 cm - 15 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

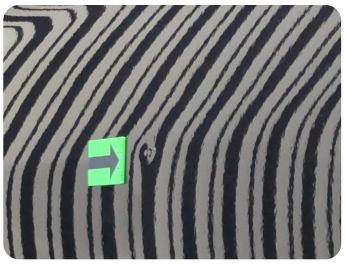






9 | Tür vorne links


Schadensart	**Deformiert**
Schweregrad	**>10 cm - 15 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

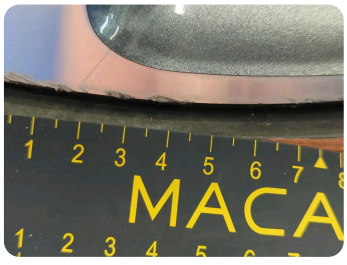





10 | Alufelge vorne rechts

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>30 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

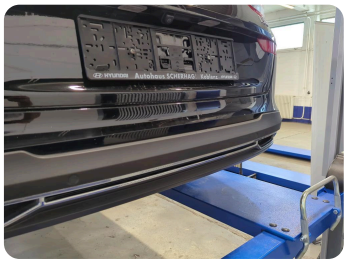



11 | Stoßfänger hinten

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>15 cm - 20 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

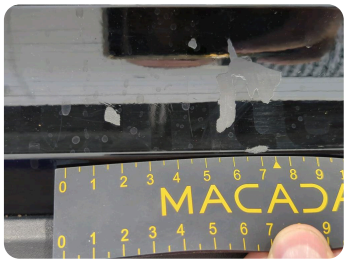



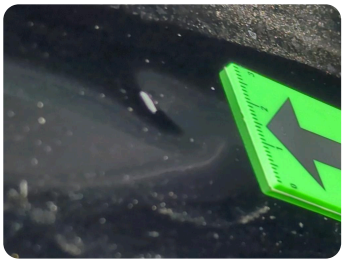

12 | Einstiegsschweller hinten rechts

Schadensart	**Delle(n) und Kratzer**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Lackierung: Mineraleffekt -> Phantom Black Mineraleffekt	Panorama-Glas-Schiebedach	Polster: Stoff -> Stoff Schwarz

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
2 Hauptschlüssel vorgelegt

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.
Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens und/oder die Reparaturgüte der durchgeführten Arbeiten ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdickenabweichungen festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an unten aufgeführten Karosserieteilen festgestellt. Die Voraussetzung für eine merkantilen Wertminderung ist in diesem Fall nicht gegeben.

Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	**165**	Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	**189**

FAHRZEUGBILDER





