DEKRA-Nr: 0357 / 515298 / 2026 / B080839003314 vom 27.10.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	27.10.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 77 µm bis 174 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
Die Motorhaube weist eine erhöhte Lackstärke auf.
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *(k)ein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	17.10.2023	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz	Typ / Verkaufsbez.	C T-Modell (BM 206)(03.2021->) / C 300 e T Avantgarde (EURO 6d)
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1KAH5EB4RF135910	HSN / TSN	2222 / BEP
DAT €uropa-Code®	015701072540001	DAT Marktindex	DE00A 6456
Km-Stand abgelesen	102652	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.	Zylinderanzahl	
Leistung (kW)	150	Hubraum (ccm)	1999
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe / Farbe	SCHWARZ - UNILACK / Uni / 040 / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 18 95 Y	Continental / PremiumContact 7 FR	S /O	5 mm
rechts	225 / 45 R 18 95 Y	Continental / PremiumContact 7 FR	S /O	5 mm
2 links	255 / 40 R 18 99 Y	Continental / PremiumContact 7 FR	S /O	5 mm
rechts	255 / 40 R 18 99 Y	Continental / PremiumContact 7 FR	S /O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 50 R 17 98 V	Michelin / Alpin 7	W /O	5 mm
225 / 50 R 17 98 V	Michelin / Alpin 7	W /O	5 mm
245 / 45 R 17 99 V	Michelin / Pilot Alpin 5	W /O	5 mm
245 / 45 R 17 99 V	Michelin / Pilot Alpin 5	W /O	5 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablage-Paket, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Akustischer Umfeldschutz (Außensound), Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Aufladesystem Wechselstrom (AC), Ausstattungs-Paket USB, Ausstattungs-Paket: Advanced, Avantgarde Interieur, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachreling (Aluminium), Design- und Ausstattungslinie Avantgarde, Digitales Instrumenten-Display, Elektromotor 95 kW (Hybridantrieb), Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive, Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fußmatten Velours, Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz, Getriebe Automatik - (9-Stufen), Getränkehalter vorn (doppelt), Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem, Hybrid 230 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW), Induktionsladeschale für Smartphone, Infotainment-System: Remote Service (Plus), Innenhimmel Stoff, Innenraumlicht-Paket, Karosserie: 5-türig, Keyless Go Startanlage, Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen), Komfort-Fahrwerk (Agility Control), Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, Ladekabel mit Schukostecker, Lenkrad (Leder), Lenkrad (Sport) mit Multifunktion, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittenairbag vorn, Motor 2,0 Ltr. - 150 kW (System: 230 kW) CGI Hybrid, Multimediasystem MBUX (Connect 20 MID), Otto-Partikelfilter (OPF), Park-Paket, Reifen vorn/hinten: 225/50 R17 ..W / 245/45 R17 ..W, Reifen-Reparaturset (Tirefit), Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt / klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED High Performance, Seitenschweller Wagenfarbe, Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX, Service-System: MBUX Navigation Premium, Sitz-Komfort-Paket, Sitzheizung vorn, Smartphone integriert, Spiegel-Paket, Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), Uni-Lackierung schwarz, Vorrüstung car sharing, WSS Kategorie: Hybrid, Zentral-Display (OLED), Änderung Ausstattungs-Niveau

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
14204	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
4313	Fahrassistenz-Paket Plus
25889	Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
32102	Komfortsitze vorn
73214	Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
4198	Laderaum-Paket
49965	LM-Felgen vorn/hinten: 7,5x18 / 9x18 (5-Doppelspeichen, schwarz)
27063	Mittelkonsole Rautenoptik


16712 Panorama-Schiebedach
23103 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
30208 Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 17.07.2026 bei Kilometerstand 94.762

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

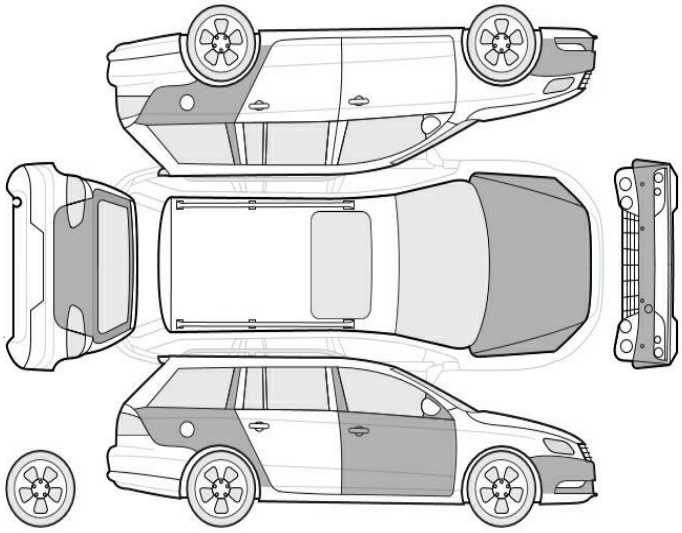

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Einstieg hinten rechts mehrfach verschrammt, smart repair (Bild 23, 24)
2. Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 25, 26)
3. Dachreling links eingekerbt, verschrammt, erneuern
4. Heckklappenspoiler verschrammt, smart repair (Bild 29, 30)
5. Alufelge hinten rechts verschrammt, erneuern (Bild 31, 32)
6. Heckschaden, Stoßfänger hinten und Unterteil verformt, Chromblende gerissen, erneuern (Bild 33, 34, 35, 36)
7. Merkantiler Minderwert Heckschaden
8. Heckklappe, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 20, 21, 22)
9. Motorhaube Lackierung, Steinschläge>6 astück/dm², lackieren mit Lackaufbau (Bild 18, 19)
10. Stoßfänger vorne Lackierung,

Steinschläge>6 Stück/dm², lackieren (Bild 16, 17)
11. Tür vorne rechts, eingedellt, smart repair (Bild 14, 15)
12. Seitenteil hinten rechts, eingedellt, verschrammt , smart repair (Bild 11, 12, 13)
13. Seitenteil hinten links Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 9, 10)
14. Lackvorbereitung

Fehlende Teile

1. Tirefit



Bild 1 : Diagonal von vorne

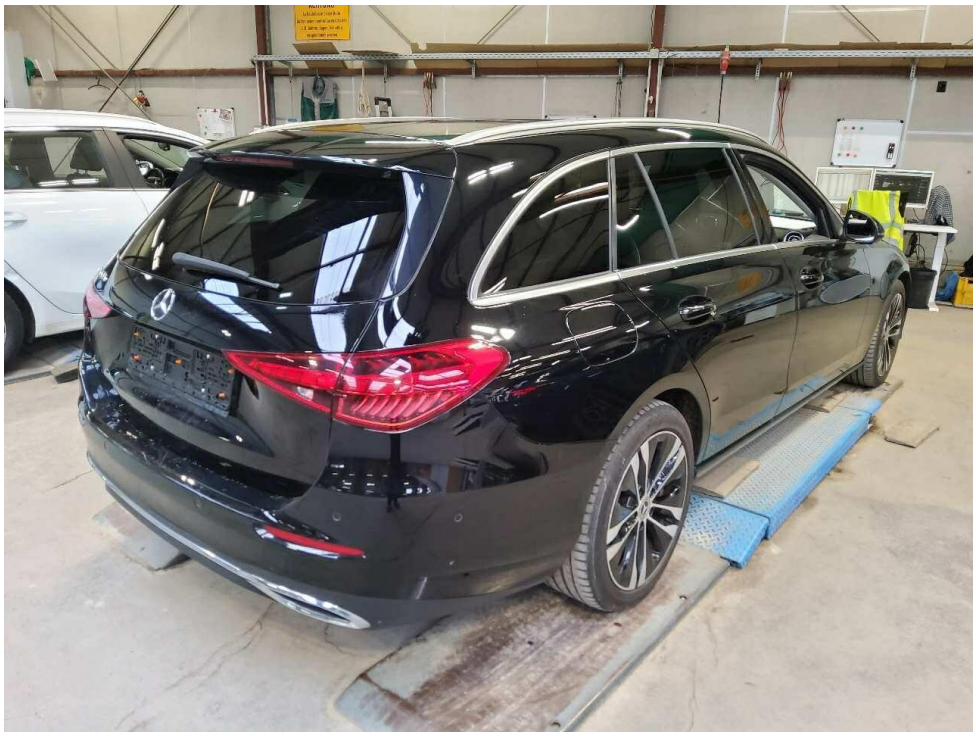


Bild 2 : Diagonal von hinten

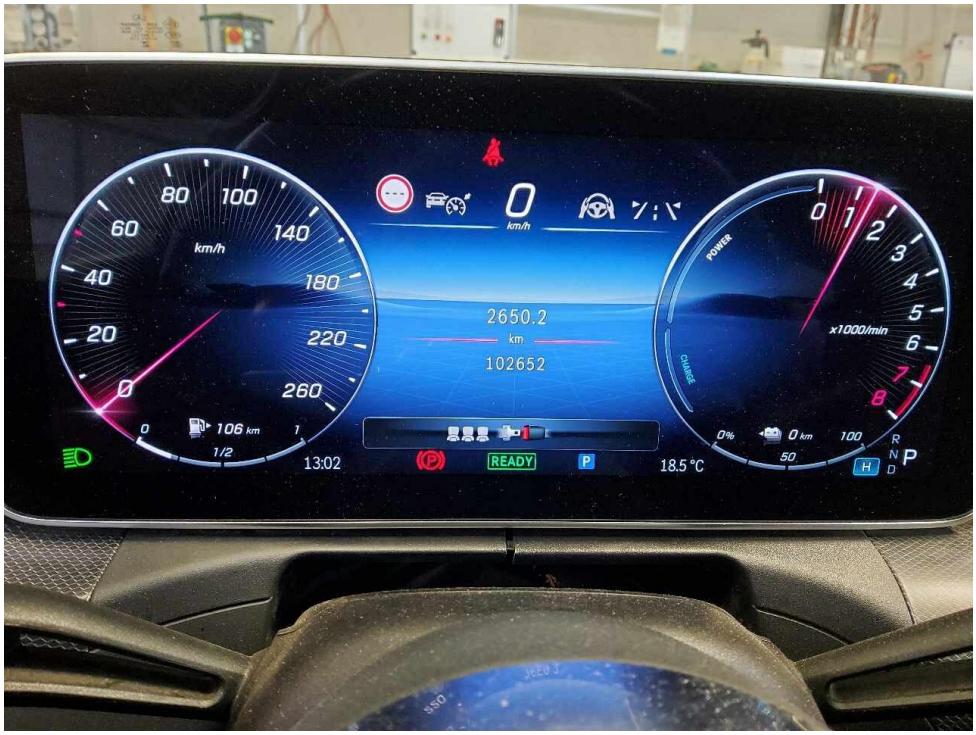


Bild 3 : Tacho mit KM Stand

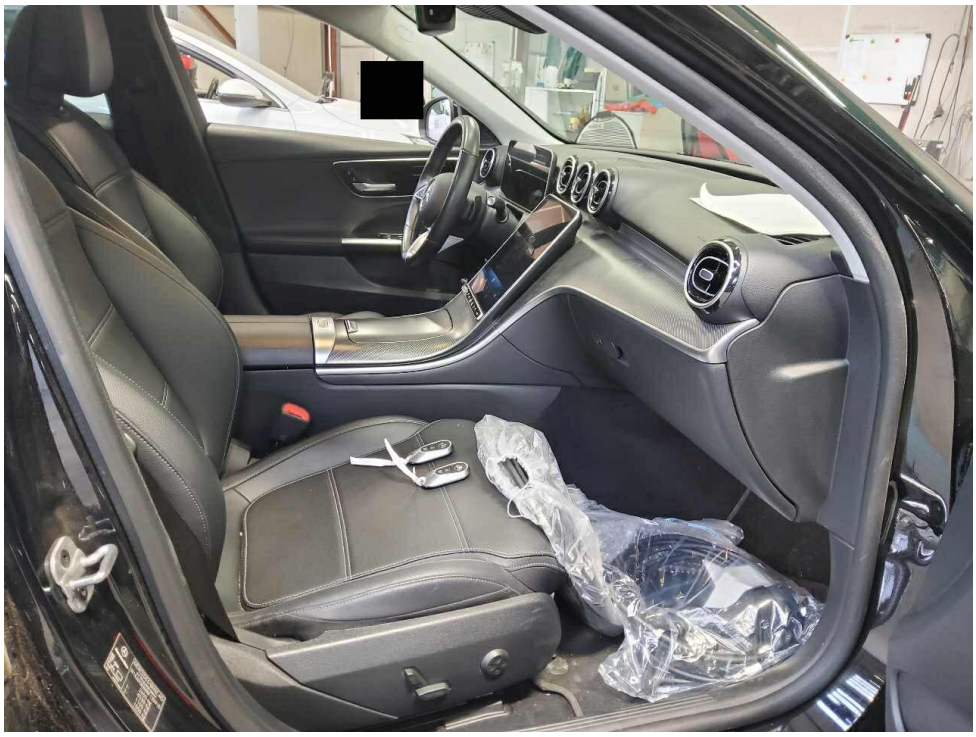


Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür

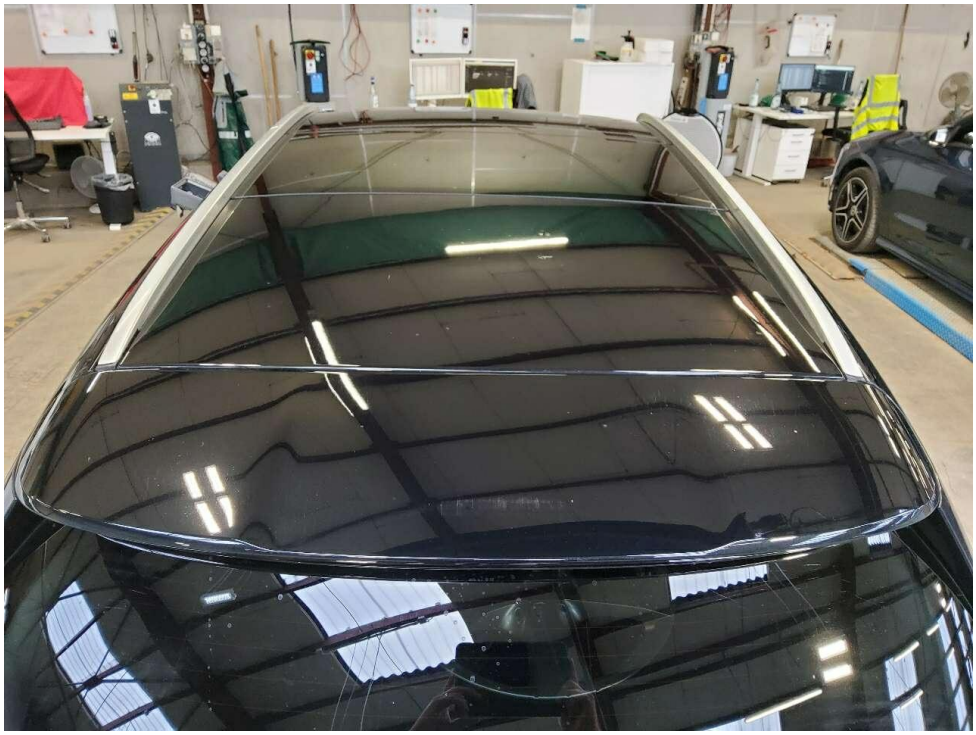


Bild 5 : Dach von hinten nach vorne

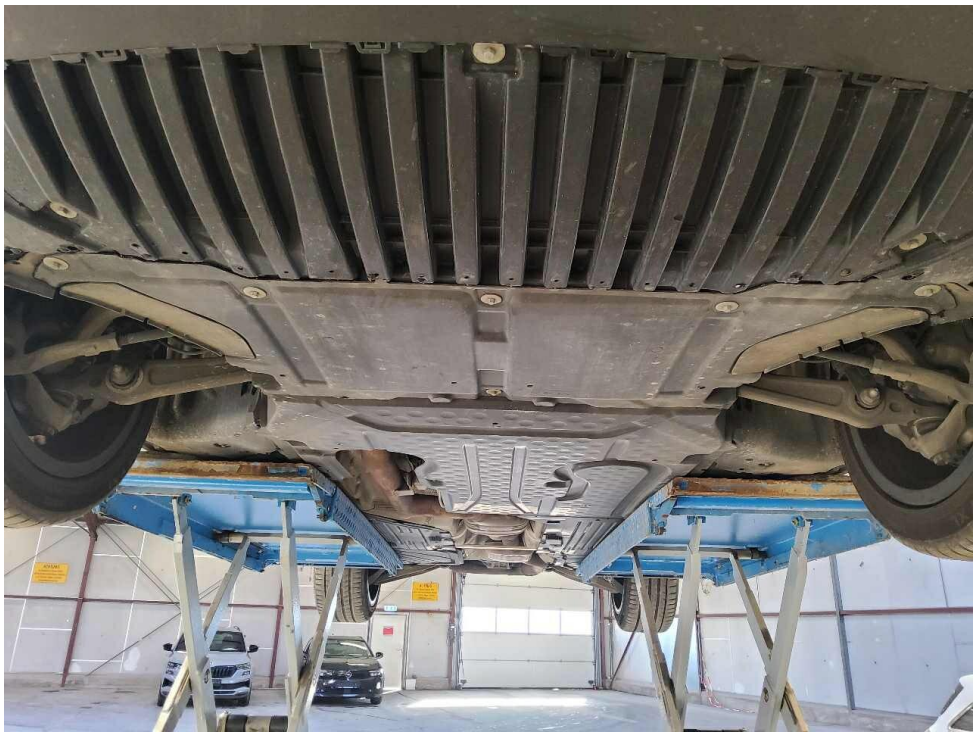


Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat

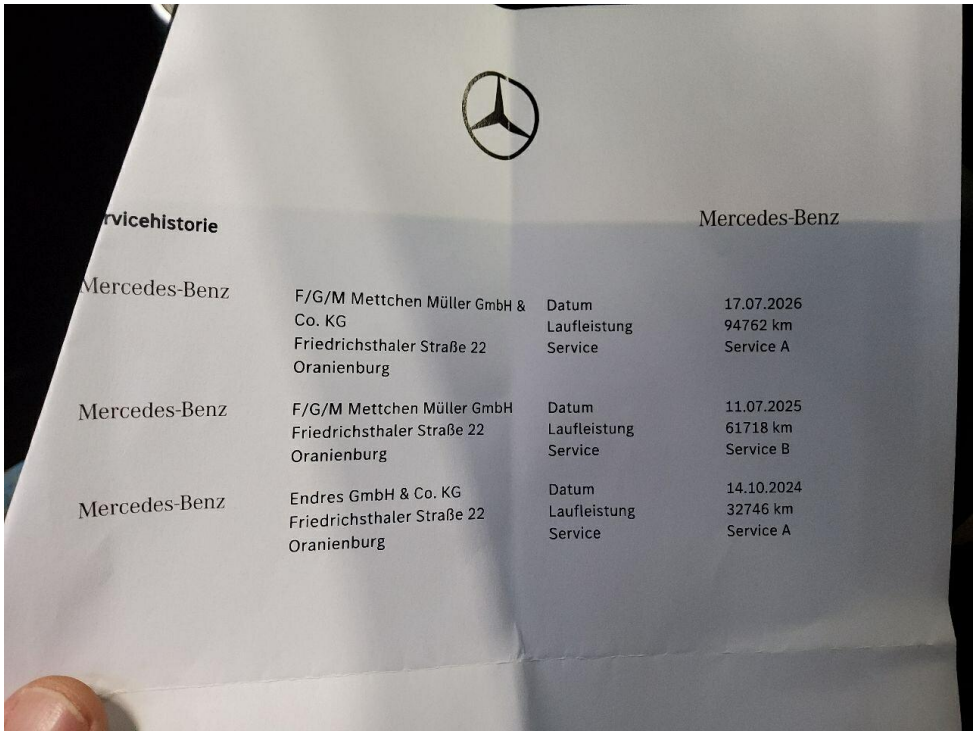


Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : Kugelkopf bei abnehmbarer AHK

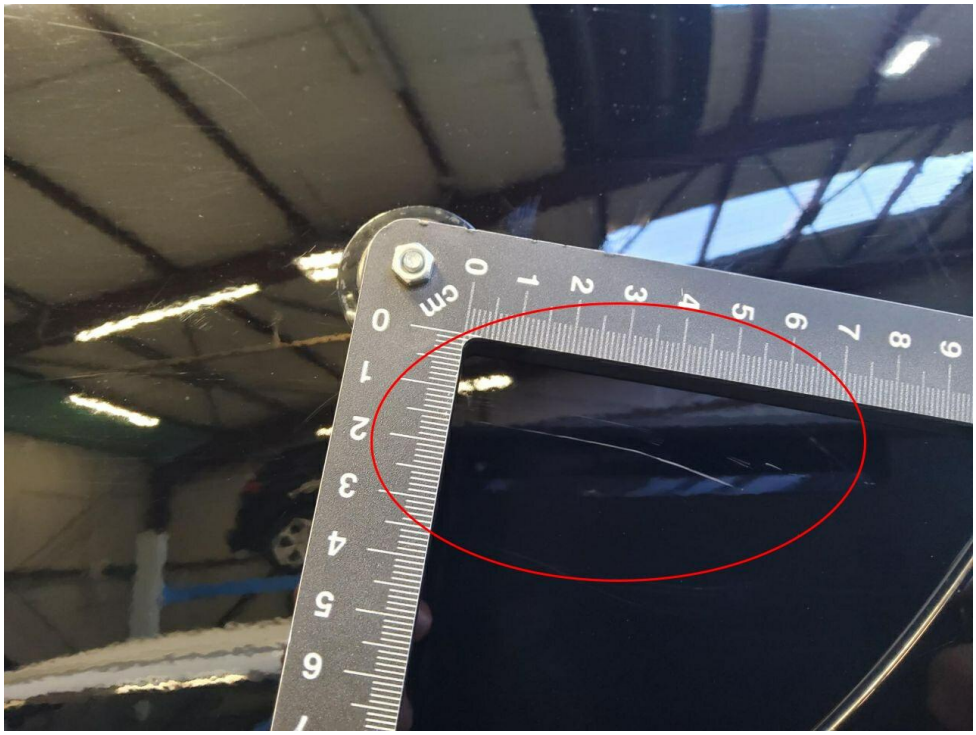


Bild 9 : Seitenteil hinten links Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 10 : Seitenteil hinten links Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 11 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, verschrammt , smart repair



Bild 12 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, verschrammt , smart repair



Bild 13 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, verschrammt , smart repair

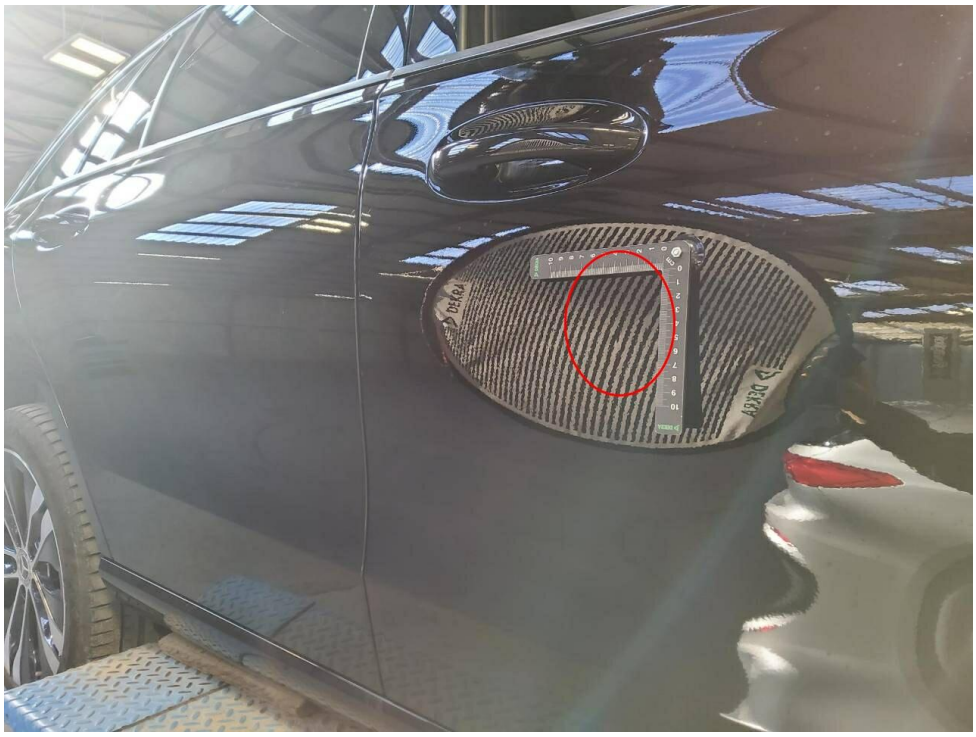


Bild 14 : Tür vorne rechts, eingedellt, smart repair



Bild 15 : Tür vorne rechts, eingedellt, smart repair



Bild 16 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschläge>6 Stück/dm², lackieren

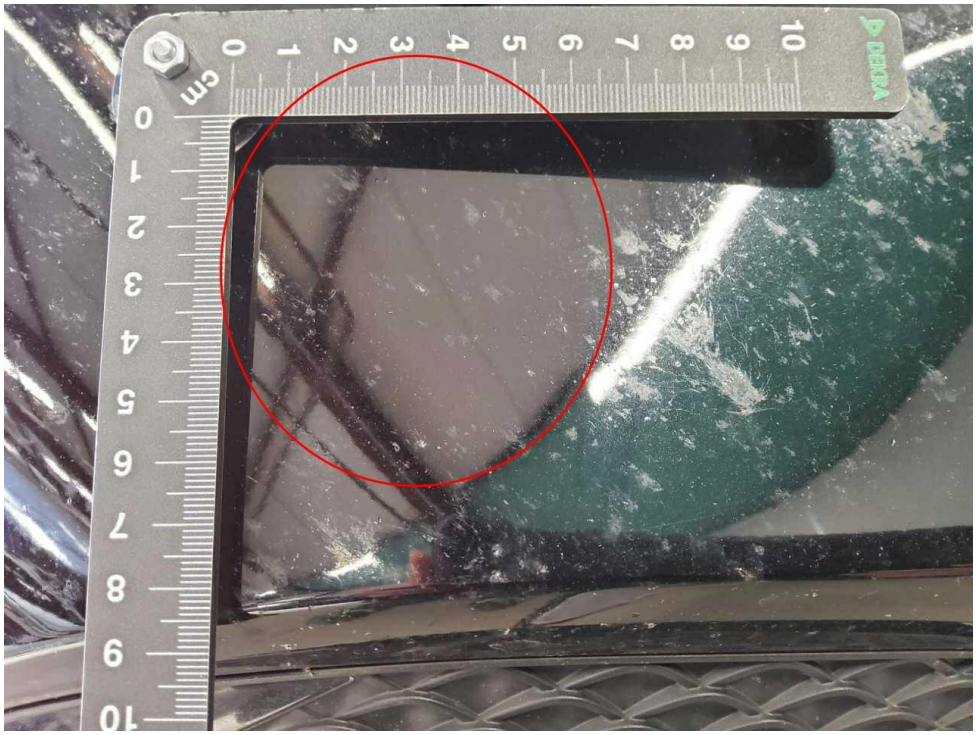


Bild 17 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschläge>6 Stück/dm², lackieren

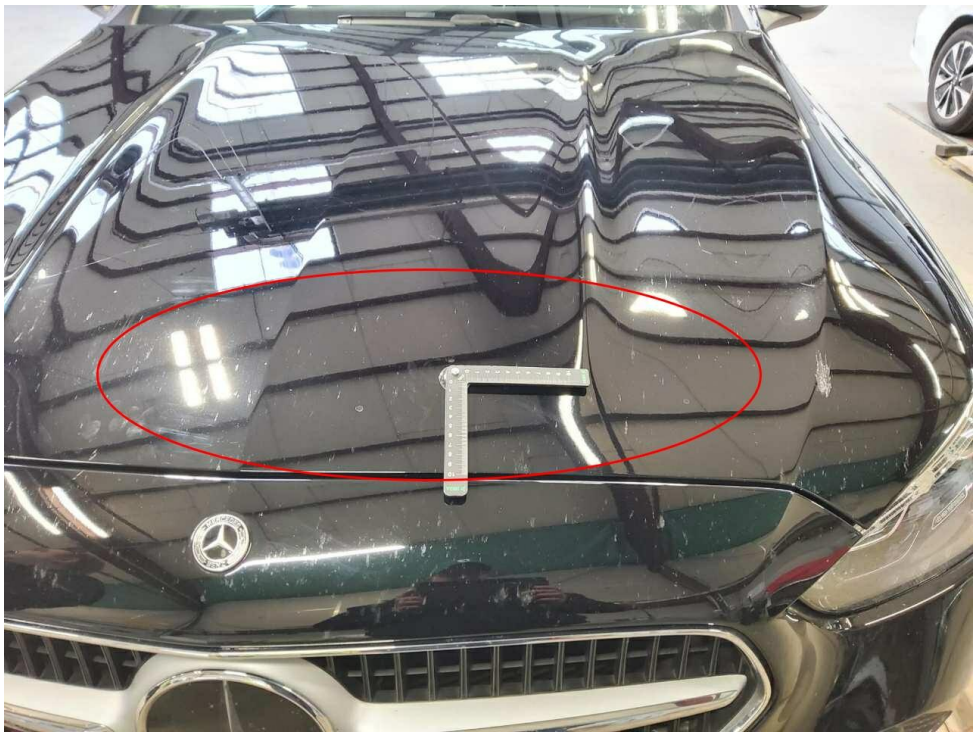


Bild 18 : Motorhaube Lackierung, Steinschläge>6 astück/dm², lackieren mit Lackaufbau

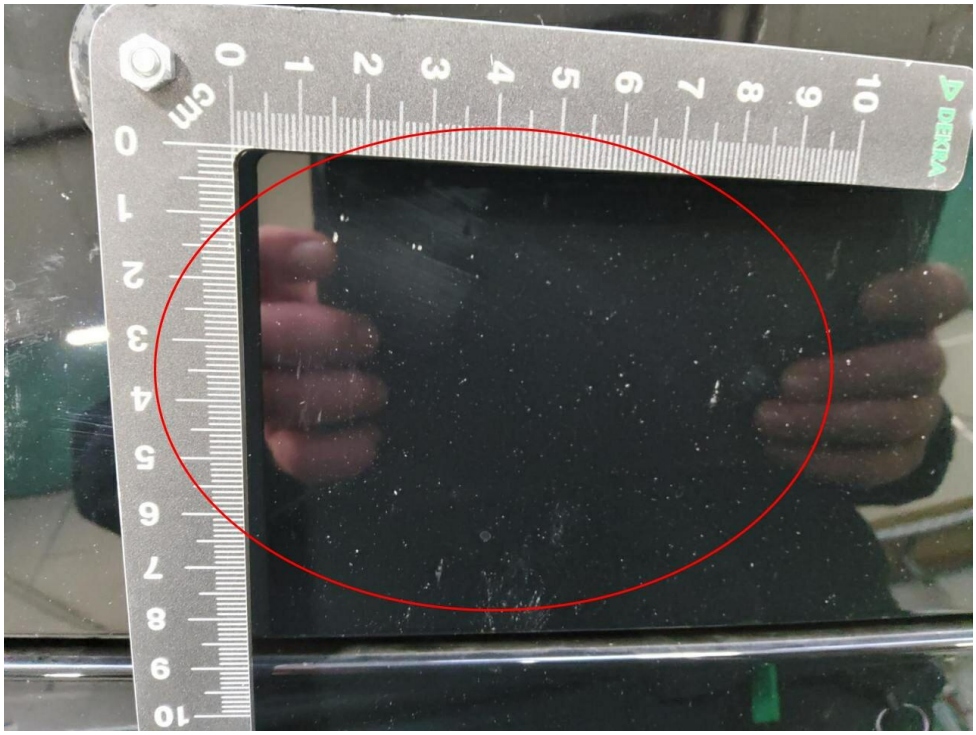


Bild 19 : Motorhaube Lackierung, Steinschläge>6 astück/dm², lackieren mit Lackaufbau

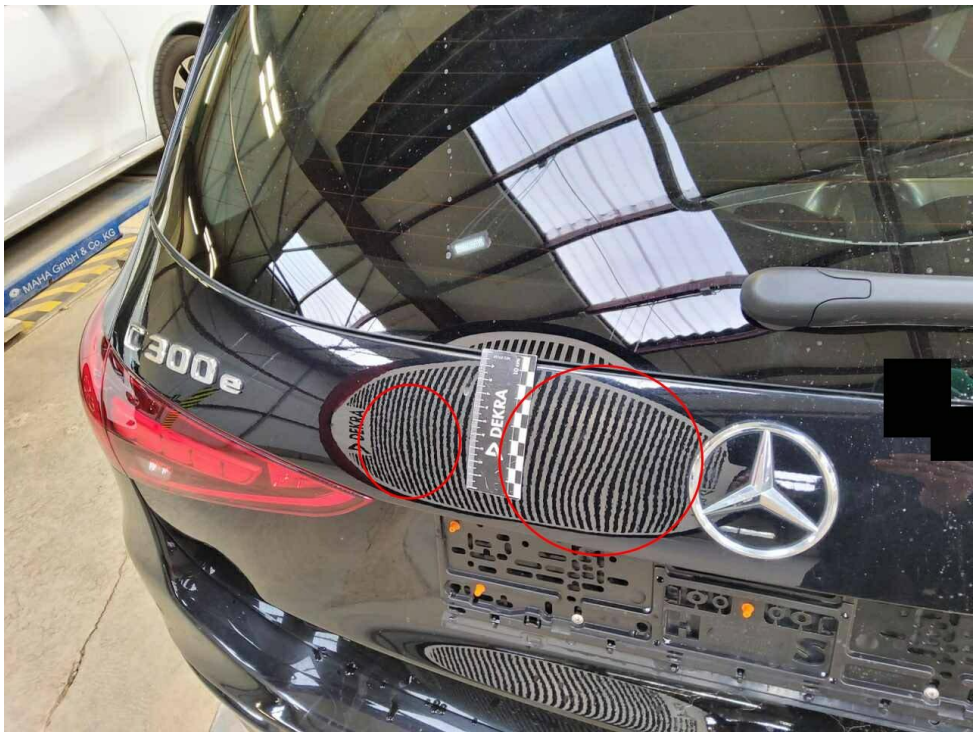


Bild 20 : Heckklappe, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 21 : Heckklappe, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

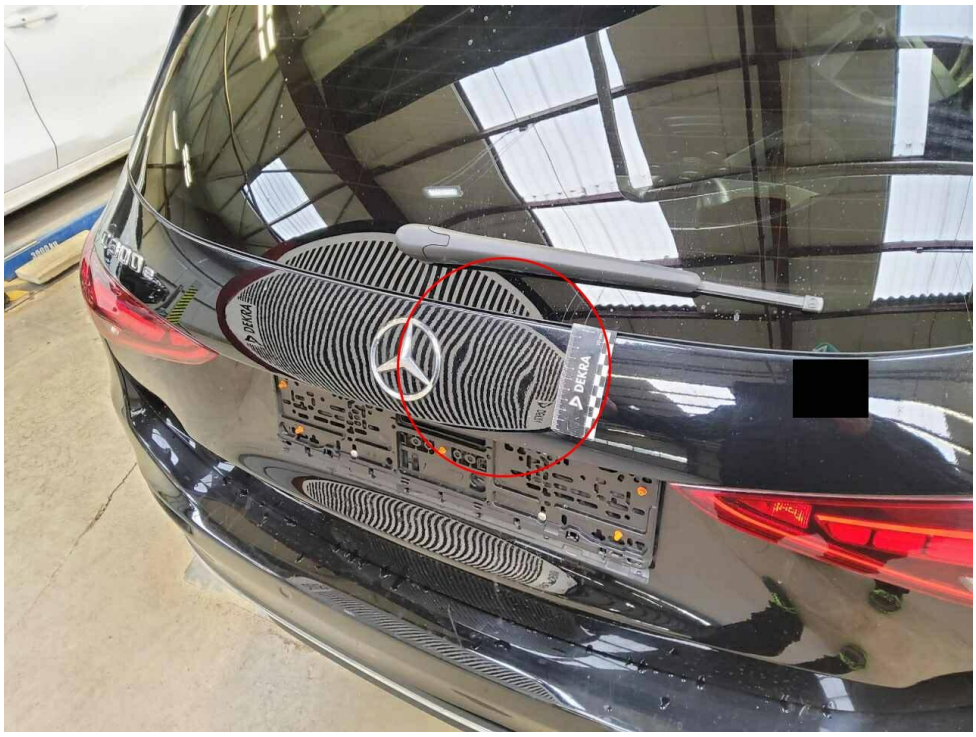


Bild 22 : Heckklappe, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 23 : Einstieg hinten rechts mehrfach verschrammt



Bild 24 : Einstieg hinten rechts mehrfach verschrammt

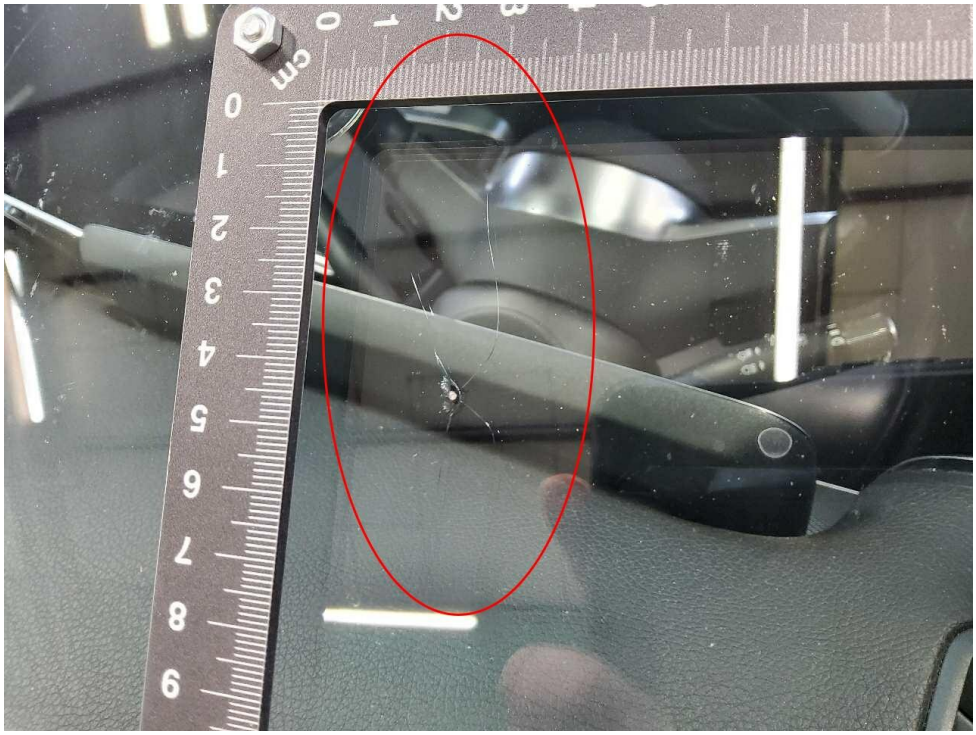


Bild 25 : Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung

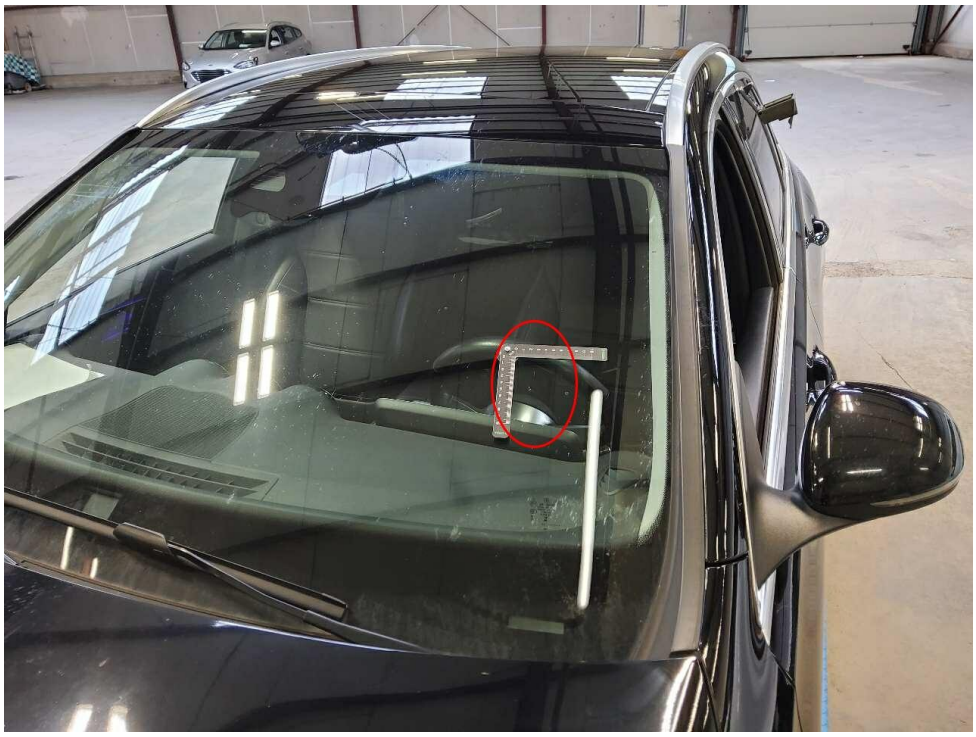


Bild 26 : Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung

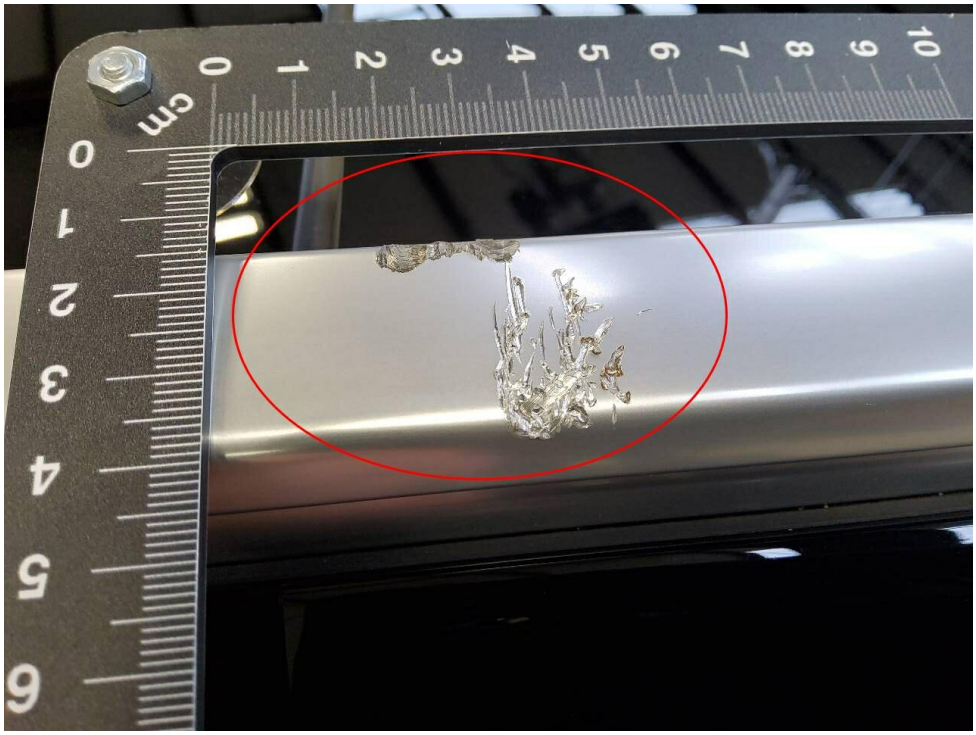


Bild 27 : Dachreeling links eingekerbt, verschrammt



Bild 28 : Dachreeling links eingekerbt, verschrammt

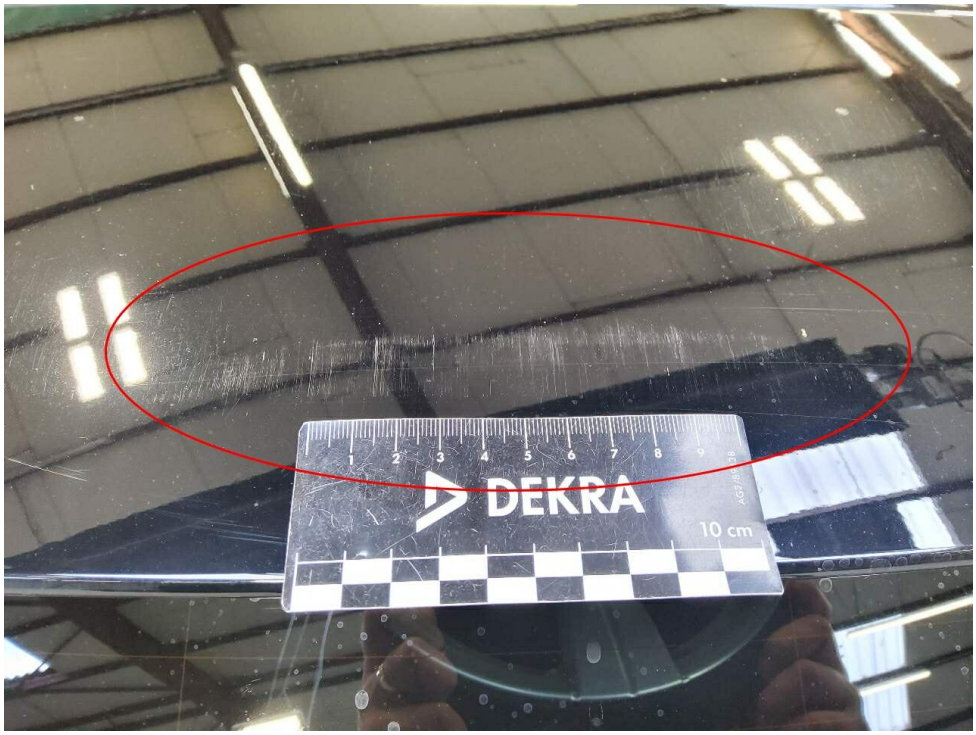


Bild 29 : Heckklappenspoiler verschrammt

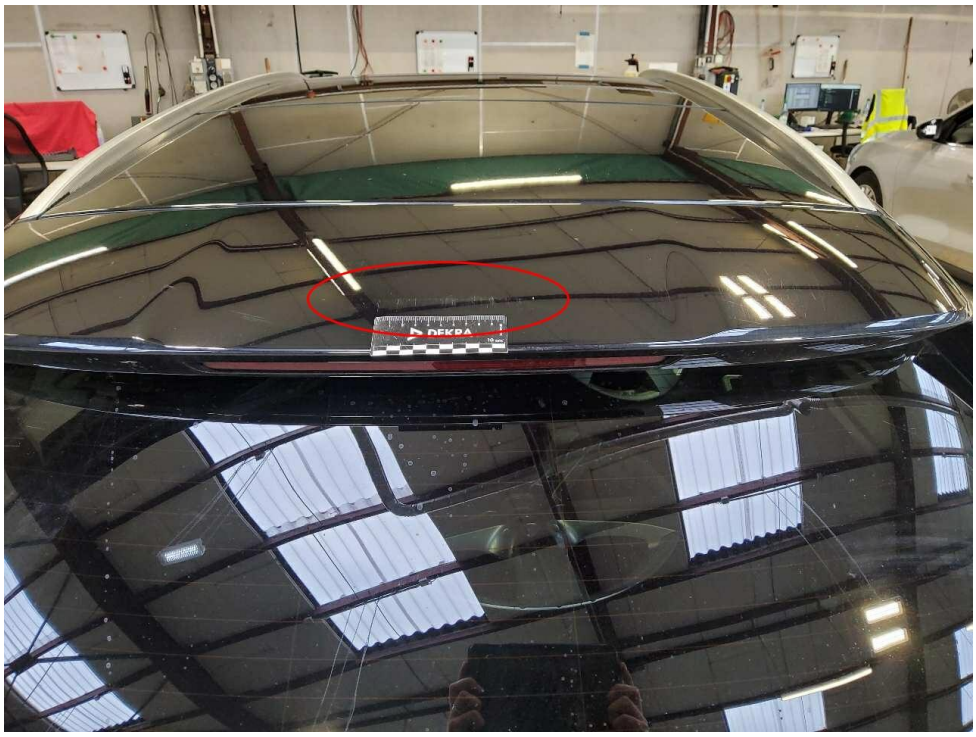


Bild 30 : Heckklappenspoiler verschrammt



Bild 31 : Alufelge hinten rechts verschrammt

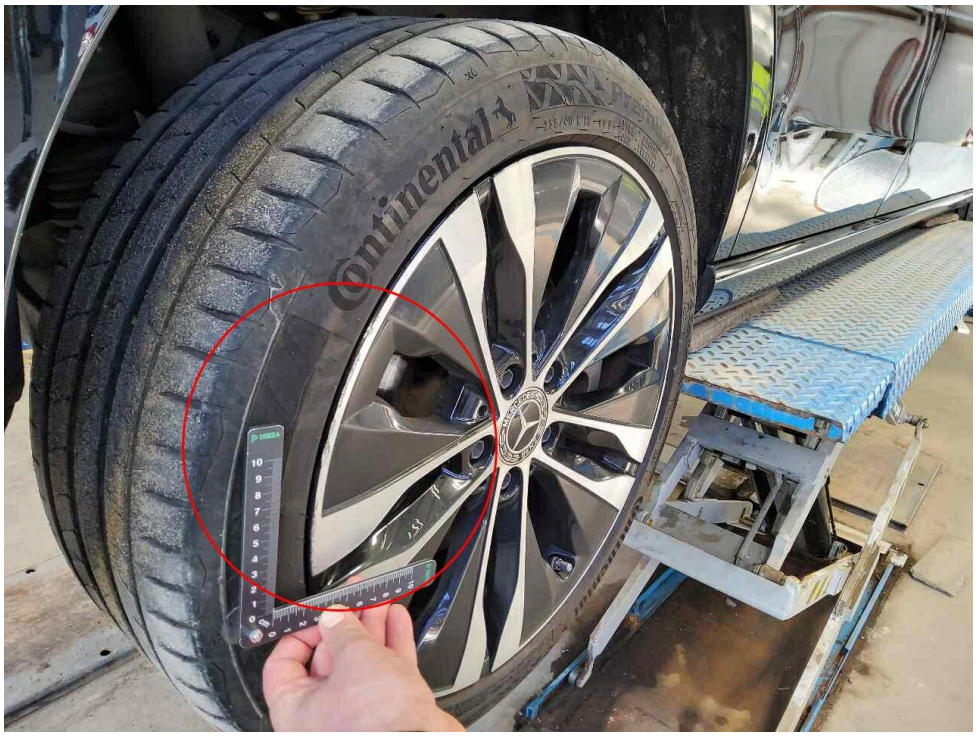


Bild 32 : Alufelge hinten rechts verschrammt

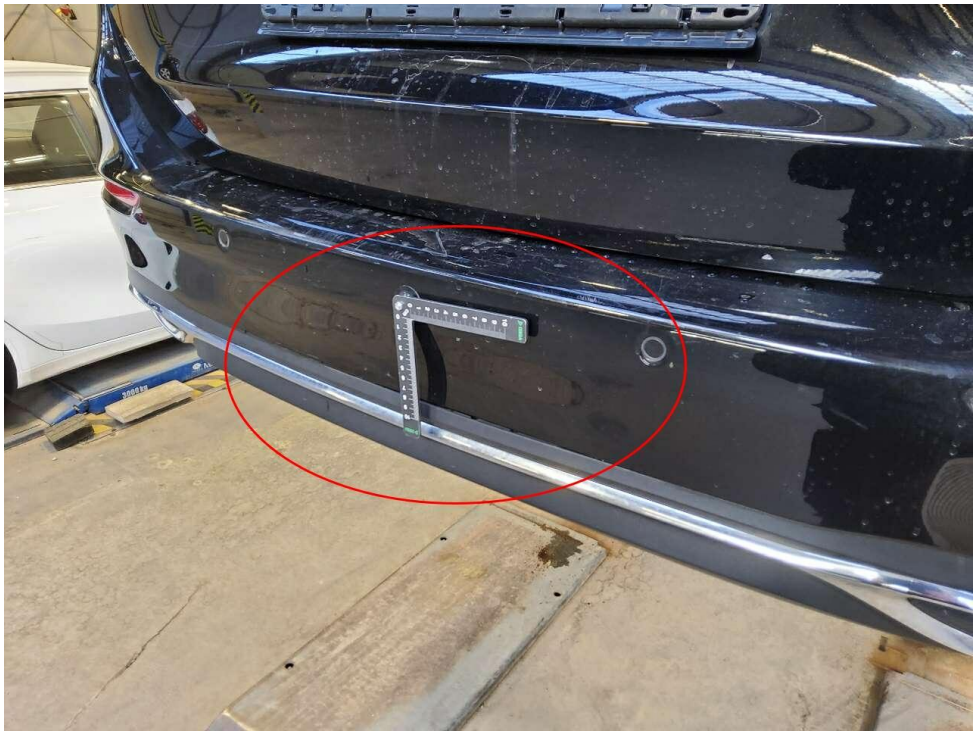


Bild 33 : Heckschaden, Stoßfänger hinten und Unterteil verformt, Chromblende gerissen



Bild 34 : Heckschaden, Stoßfänger hinten und Unterteil verformt, Chromblende gerissen



Bild 35 : Heckschaden, Stoßfänger hinten und Unterteil verformt, Chromblende gerissen

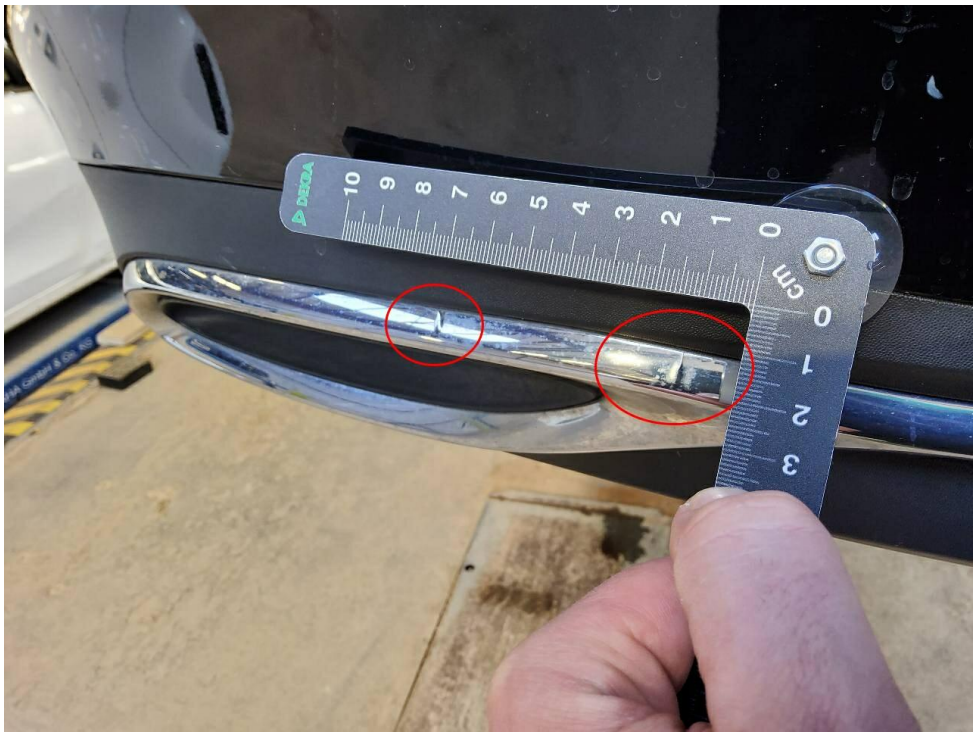


Bild 36 : Heckschaden, Stoßfänger hinten und Unterteil verformt, Chromblende gerissen

Windshield replacement



Diese **Scheibe** wurde bereits für Sie getauscht.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer **Gebotsabgabe!**

This **windshield** has already been replaced for you.
Please consider this when placing your **bid.**

ayvens
SOCIETE GENERALE GROUP