DEKRA-Nr: 0357 / 039341 / 2026 / B085565002634 vom 02.11.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	15.10.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 4100 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Seitenteil links 1000µm

Hecktür rechts 4100 µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Die Besichtigung von oben war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	28.05.2015	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Ford	Typ / Verkaufsbez.	Transit Kombi (TTG)(2014->2019) / Transit 310 L2 Trend
Aufbauart	Transporter	Türen	4
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0FXXTTGFFD13503	Maße Länge/Breite/Höhe	5531 / - / - (mm)
Achsen / angetr. Achsen	2 / 1	Radstand (mm)	3300
zul. Gesamtmasse	3100 kg	HSN / TSN	8566 / BHJ
DAT €uropa-Code®	022850720620001	DAT Marktindex	DE001 5432

Km-Stand abgelesen	238732	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 /	Leistung (kW)	74
Hubraum (ccm)	2198	Schadstoffklasse:	EURO5;K;CI;M1sozE ohneM1G
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Stahl mit Radzierblende
Farbe	Weiß / Uni / PN3GZ0		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 15 104 T	GripMax / SureGrip A/S	A /O	6 mm
rechts	215 / 65 R 15 104 T	GripMax / SureGrip A/S	A /O	6 mm
2 links	215 / 65 R 15 104 T	GripMax / SureGrip A/S	A /O	6 mm
rechts	215 / 65 R 15 104 T	GripMax / SureGrip A/S	A /O	6 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 2. Batterie, 3. Bremsleuchte, Abbiegelicht im Scheinwerfer, Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus, Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display, Außenspiegel elektr. anklappbar, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig), Bordcomputer, Dachverkleidung Himmel im Fahrgastraum, Drehzahlmesser, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fensterheber elektrisch, Generator 150 A, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang, Haltegriff B-Säule, Heckflügeltüren mit Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad), Heckscheibenwischer, Heizung mit Umluftschaltung, Innenraumfilter: Pollenfilter, Karosserie/Aufbau: Kombi Hochraum Standard, Karosserievariante: Mittelhohes Dach, Klimaanlage, Kühlergrill silber, Lenkrad (Leder), Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Leuchtweitenregelung, Motor 2,2 Ltr. - 74 kW TDCi KAT, Nebelscheinwerfer, Produktionsstätte: Otosan, Radstand 3300 mm, Radvollabdeckungen, Reifen 215/65 R15C ...T, Reifendruck-Kontrollsystem, Reserverad in Fahrbereifung, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro und 5, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Seitenschutzleisten breit (Seitenbeplankung), Servolenkung, Sicht-Paket 1, Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff, Stahlfelgen 6,5x15, Start/Stop-Anlage, Stoßfänger teillackiert, Tagfahrlicht, Trittstufe hinten integriert, Verglasung getönt, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
35360	Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung
22106	Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	lückenhaft
letzte Wartung:	am 08.07.2024 bei Kilometerstand 223.950

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Frontscheibe Steinschlag, erneuern (Bild 8, 9)
2. Blinkerglas links gebrochen, erneuern (Bild 10, 11)
3. Tür vorne links Kratzer, smart repair (Bild 12, 13, 14)
4. HU-Fällig,
5. Wartungsintervall überzogen, Wartung durchführen,
6. Außenspiegel rechts gebrochen, erneuern (Bild 15, 16)
7. Hecktür rechts nicht fachge inst >2mm lackstärke, instandsetzen (Bild 18, 19)
8. schiebetür rechts delle, smart repair (Bild 20, 21, 22, 23)
9. Fahrzeug startet nicht, Störungen Bremse, Batterie und Einspritzventil Zylinder 1 gem KVA erneuern, (Bild 24)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Steinschlag, (Bild 6, 7)
A-säule rechts Steinschlag, (Bild 17)



Bild 1 : Diagonal von vorne

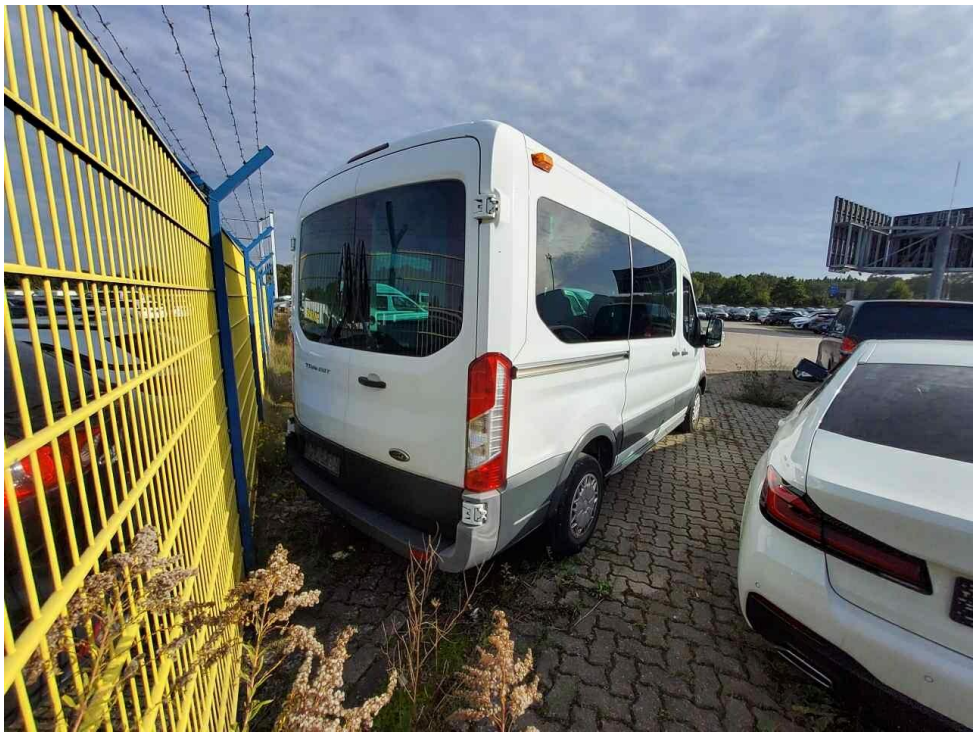


Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand

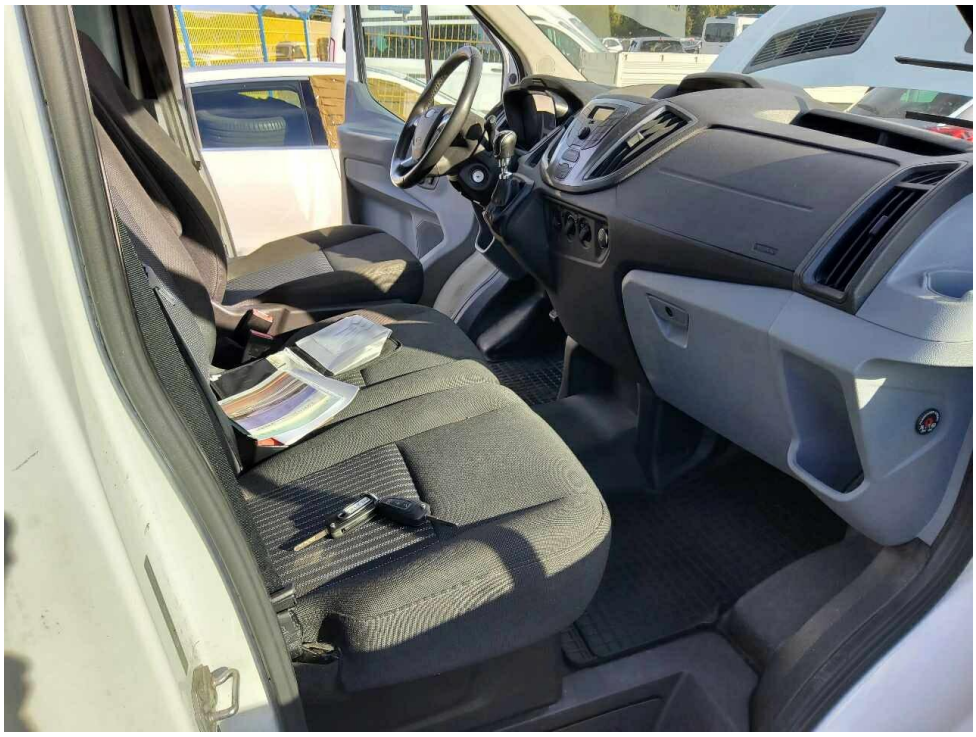


Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür

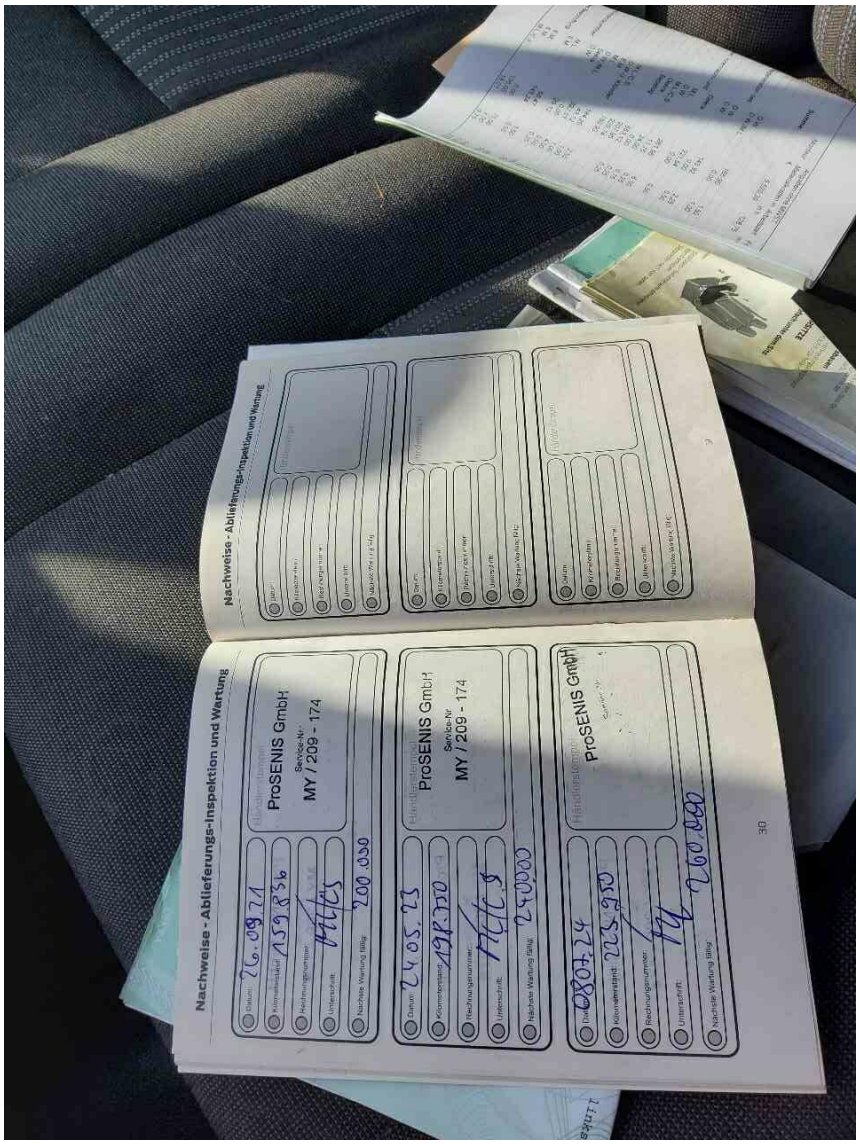


Bild 5 : Wartungsnachweise

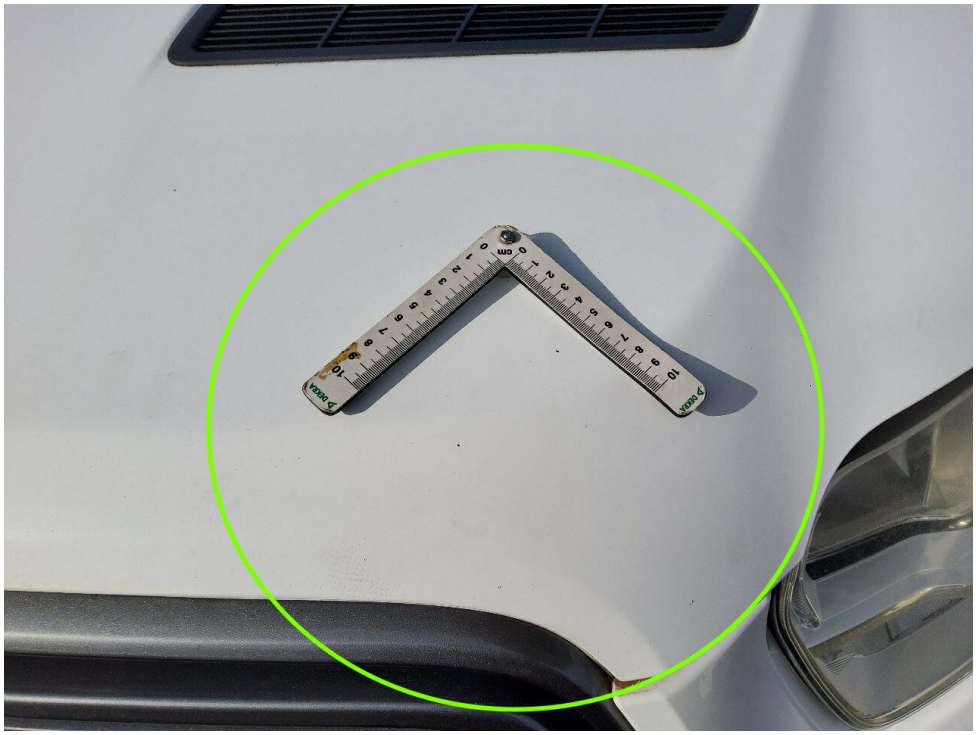


Bild 6 : Motorhaube Steinschlag



Bild 7 : Motorhaube Steinschlag

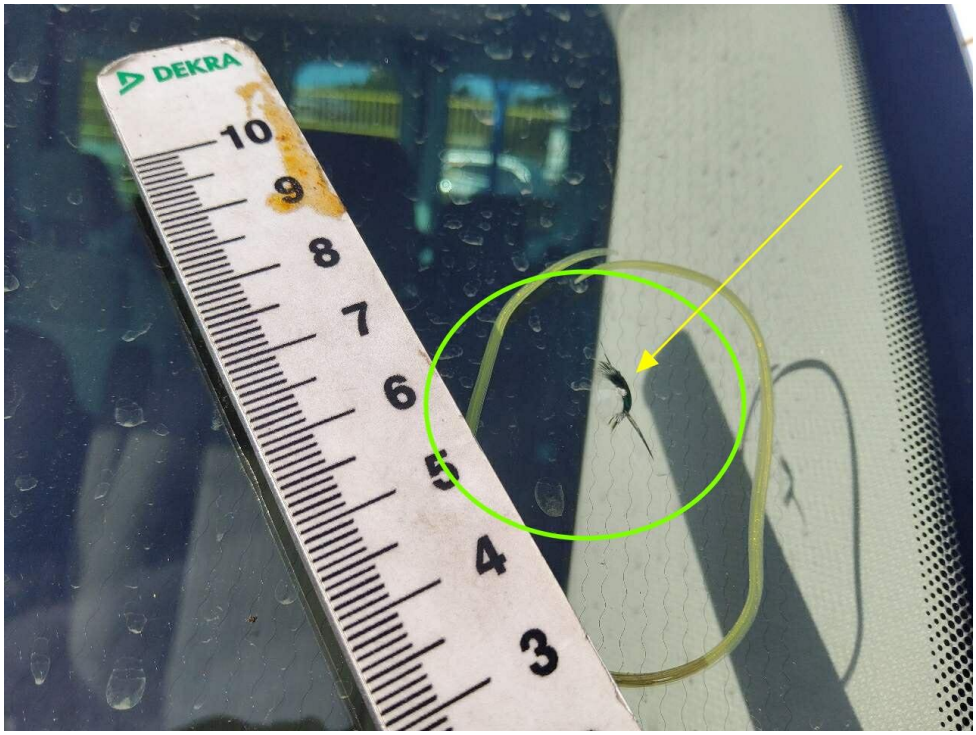


Bild 8 : Frontscheibe Steinschlag



Bild 9 : Frontscheibe Steinschlag

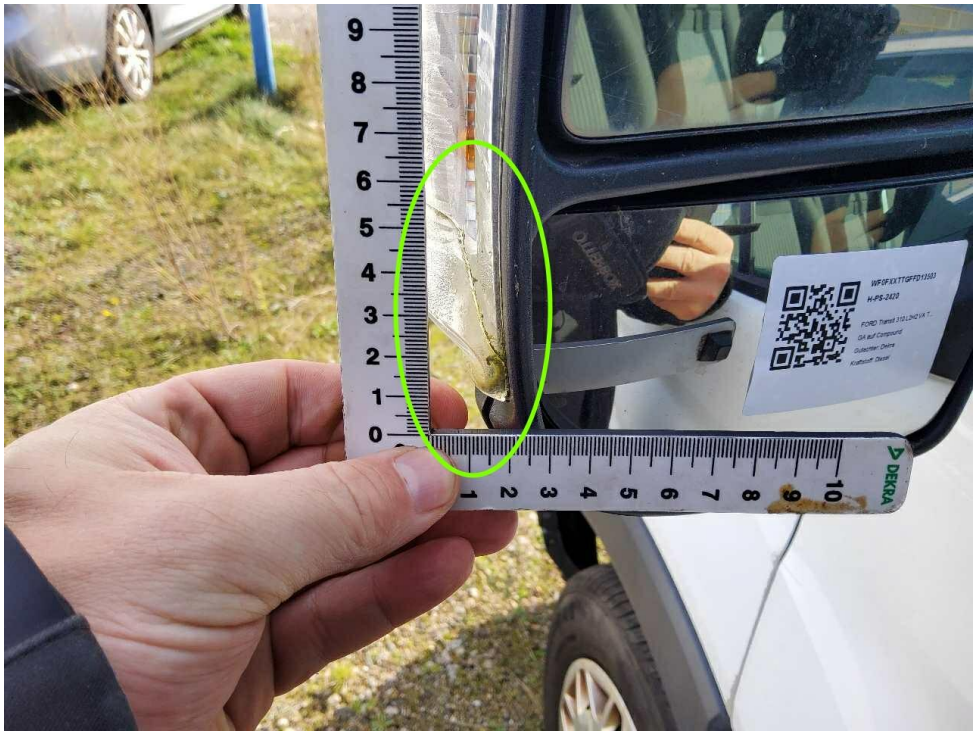


Bild 10 : Blinkerglas links gebrochen



Bild 11 : Blinkerglas links gebrochen



Bild 12 : Tür vorne links Kratzer



Bild 13 : Tür vorne links Kratzer

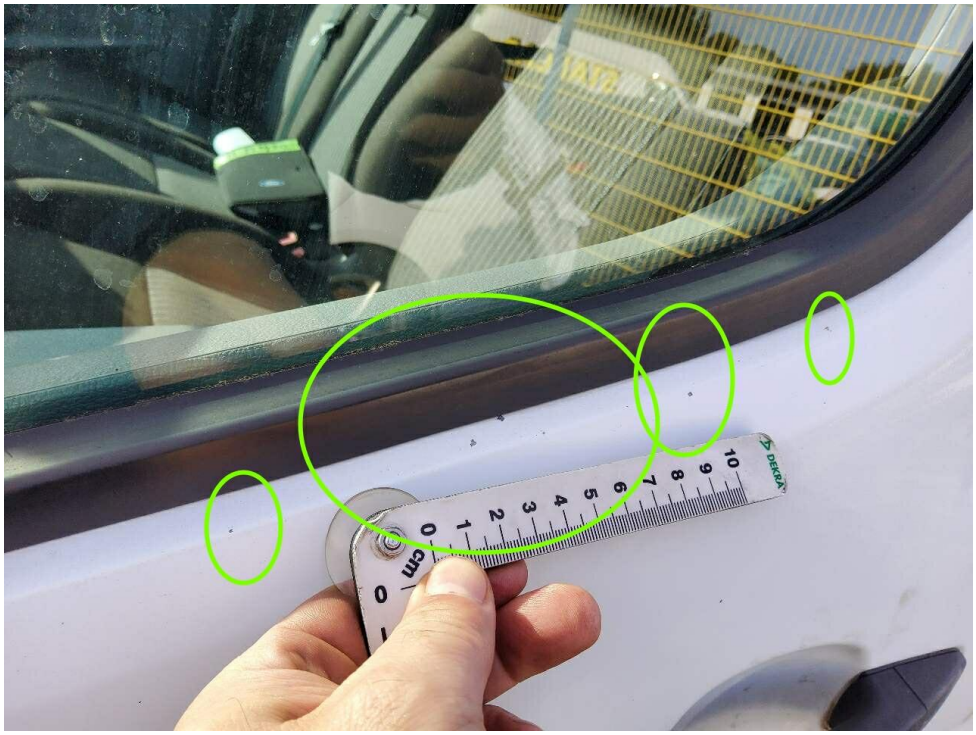


Bild 14 : Tür vorne links Kratzer



Bild 15 : Außenspiegel rechts gebrochen



Bild 16 : Außenspiegel rechts gebrochen



Bild 17 : A-säule rechts Steinschlag



Bild 18 : Hecktür rechts nicht fachge inst >2mm lackstärke

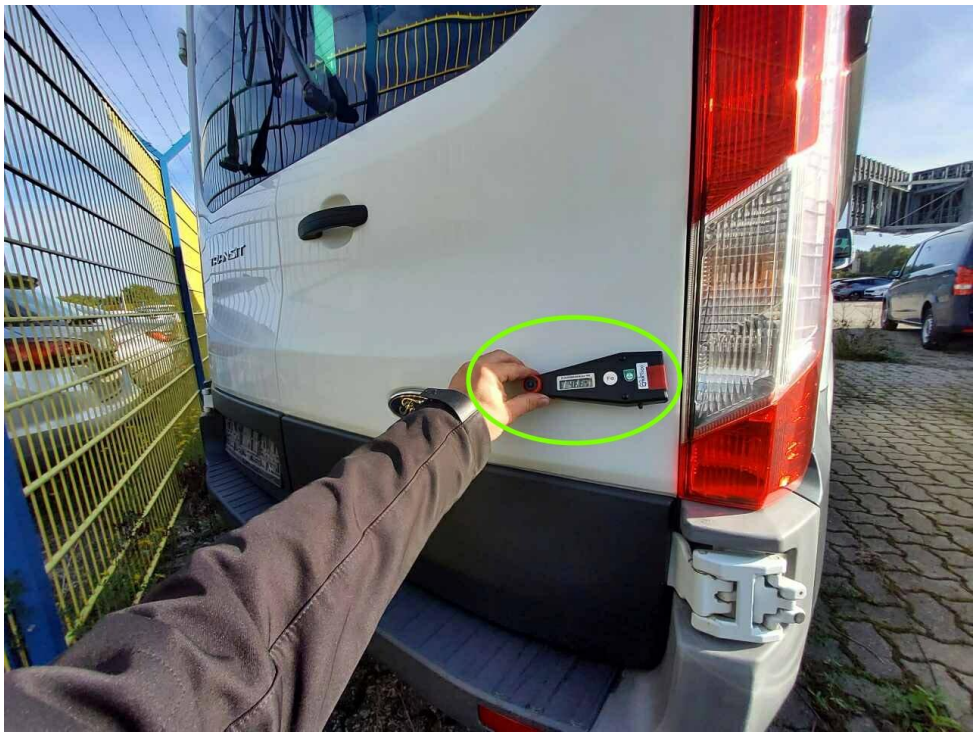


Bild 19 : Hecktür rechts nicht fachge inst >2mm lackstärke



Bild 20 : schiebetür rechts delle



Bild 21 : schiebetür rechts delle



Bild 22 : schiebetür rechts delle

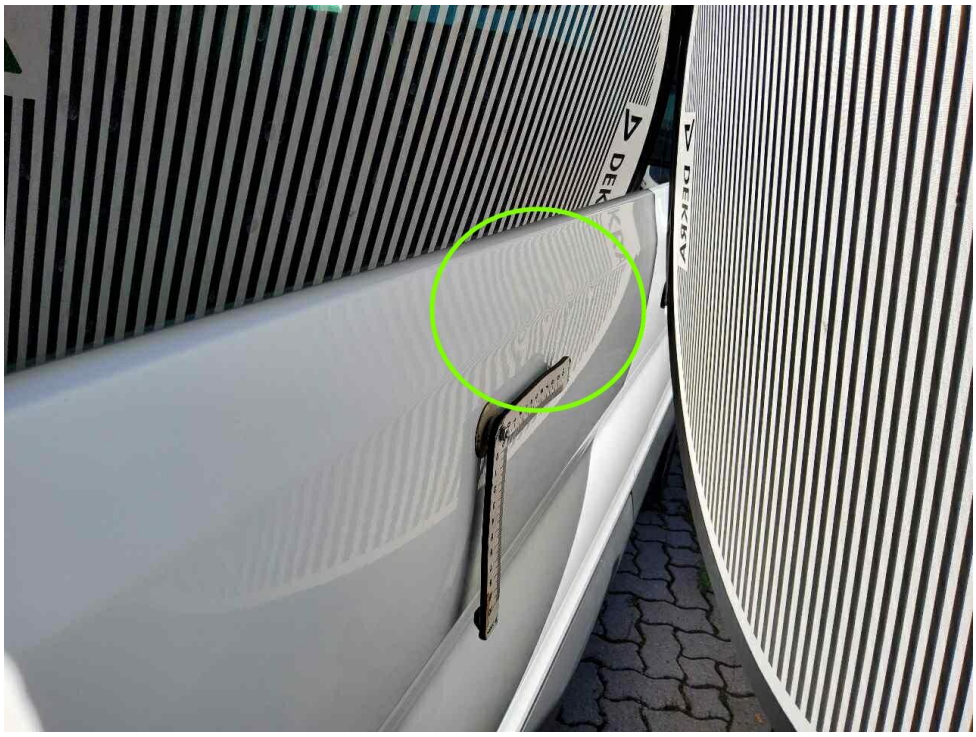


Bild 23 : schiebetür rechts delle



Bild 24 : Fahrzeug startet nicht, Störungen Bremse, Batterie und Einspritzventil Zylinder 1 gem KVA erneuern

Windshield replacement



Diese **Scheibe** wurde bereits für Sie getauscht.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer **Gebotsabgabe!**

This **windshield** has already been replaced for you.
Please consider this when placing your **bid.**

ayvens
SOCIETE GENERALE GROUP