Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



MERCEDES-BENZ Vito

MERCEDES-NFZ VITO 116 CDI TO MTW FEUERWEHR

Fahrgestellnummer (FIN)	**W1V44770513859266**
Kilometerstand (km)	**45.155**
Erstzulassungsdatum	**26.05.2021**
Kraftstoffart	**Diesel**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**163 PS**
Leistung kW	**120 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**MB 3534 feuerrot**
Interieurfarbe	**Stoff Caluma schwarz**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**10980182**	Besichtigt am	**16.07.2026 10:01:10**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweise	**Wartung digital**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Wartungsnachweis vollständig	**Nein**	Betriebsanleitung	**Ja**
Originalschlüssel	**Ja**		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Goodyear	225/55 R 17 109 H	Ganzjahresreifen	Stahl
Vorne	Rechts	5,0 mm	Goodyear	225/55 R 17 109 H	Ganzjahresreifen	Stahl
Hinten	Links	6,0 mm	Goodyear	225/55 R 17 109 H	Ganzjahresreifen	Stahl
Hinten	Rechts	6,0 mm	Goodyear	225/55 R 17 109 H	Ganzjahresreifen	Stahl

An unhandled error has occurred. Reload ×

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
Karosserie			
7 | Motorhaube	Klebstoffreste	>30 cm	Entfernen
10 | Tür hinten links	Klebstoffreste	>30 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
11 | Seitenwand hinten links	Klebstoffreste	>30 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
15 | Tür vorne rechts	Klebstoffreste	>30 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
16 | Seitenwand hinten rechts	Klebstoffreste	>30 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Schäden ohne Gruppen			
1 | Kontrolleuchte	Leuchtet	Unbekannt	Prüfen
2 | Wartung	Fehlt	Ersetzen	Ausführen
3 | Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen	Ersetzen
4 | Lenkrad	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Ersetzen
5 | Innenraum	Verschmutzt	Gesamtes Fahrzeug	Reinigen
6 | A-Säule links	Kratzer	>0,5 cm - 1 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
8 | Stoßfänger vorne	Deformiert	Ersetzen	Ersetzen
9 | Tür vorne links	Delle(n) und Kratzer	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
12 | Tirefit	Fehlt	Ersetzen	Ersetzen
13 | Stoßfänger hinten	Kratzer	>0,5 cm - 1 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
14 | Schiebetür rechts	Delle(n) und Kratzer	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren

An unhandled error has occurred. Reload

×

SCHÄDEN



WERTMINDERNDE FAKTOREN







1 | Kontrolleuchte

Schadensart	Leuchtet
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Prüfen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

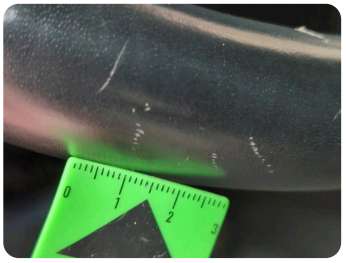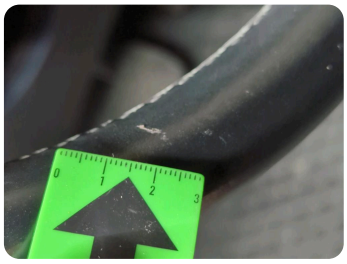
4 | Lenkrad

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt


5 | Innenraum

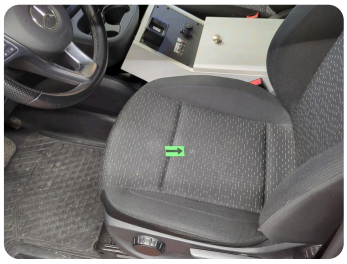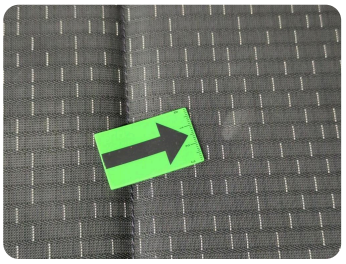Schadensart	Verschmutzt
Schweregrad	Gesamtes Fahrzeug
Reparaturmethode	Reinigen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

7 | Motorhaube

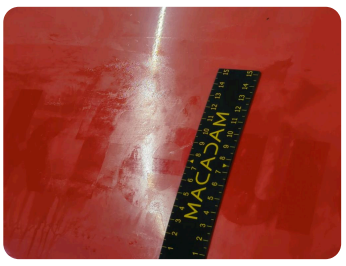Schadensart	Klebstoffreste
Schweregrad	>30 cm
Reparaturmethode	Entfernen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt


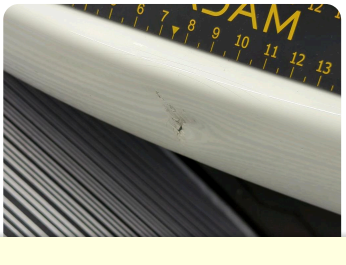



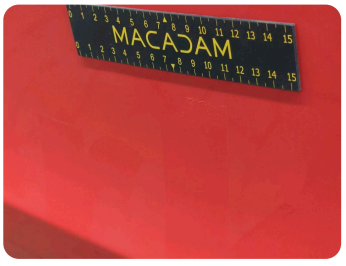
8 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Deformiert
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Unfallschaden 1

An unhandled error has occurred. Reload ×





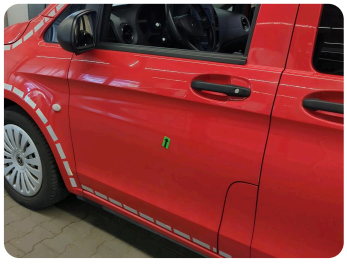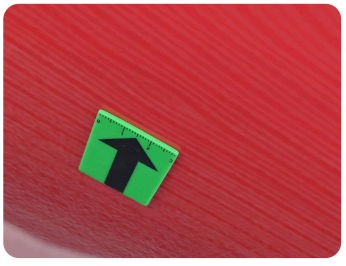

9 | Tür vorne links

Schadensart	**Delle(n) und Kratzer**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**




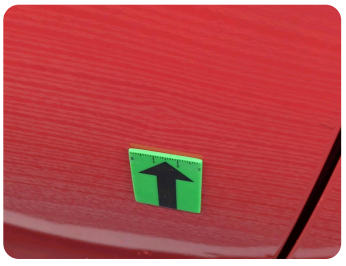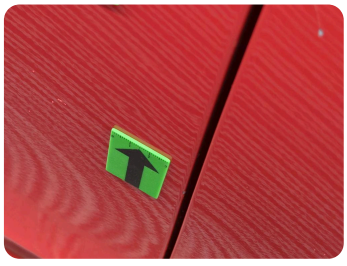


14 | Schiebetür rechts

Schadensart	**Delle(n) und Kratzer**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

An unhandled error has occurred. Reload ×

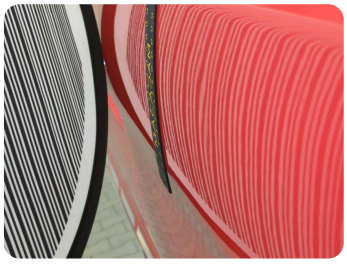




GEBRAUCHSSPUREN




6 | A-Säule links


Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>0,5 cm - 1 cm**
Reparaturmethode	**Akzeptabel (Gebrauchsspur)**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**



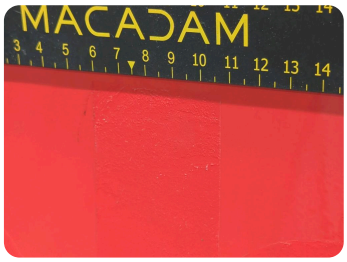

10 | Tür hinten links


Schadensart	**Klebstoffreste**
Schweregrad	**>30 cm**
Reparaturmethode	**Akzeptabel (Gebrauchsspur)**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

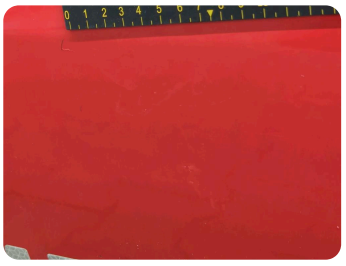



11 | Seitenwand hinten links

Schadensart	**Klebstoffreste**
Schweregrad	**>30 cm**
Reparaturmethode	**Akzeptabel (Gebrauchsspur)**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**


An unhandled error has occurred. Reload

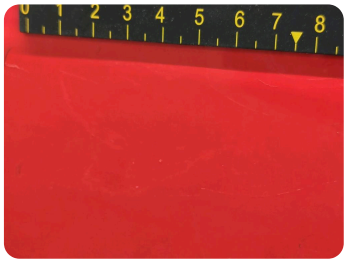

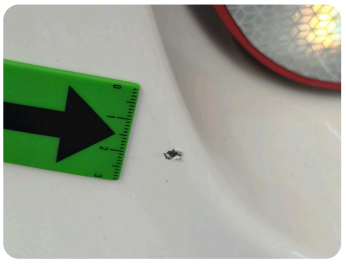13 | Stoßfänger hinten

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>0,5 cm - 1 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

15 | Tür vorne rechts

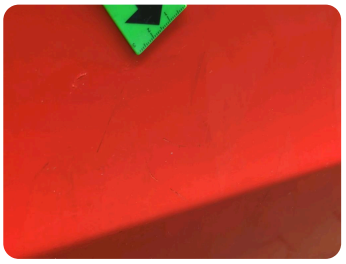Schadensart	Klebstoffreste
Schweregrad	>30 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt







16 | Seitenwand hinten rechts

Schadensart	Klebstoffreste
Schweregrad	>30 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt


FEHLTEILE

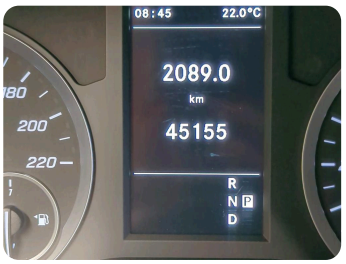



2 | Wartung

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ausführen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

An unhandled error has occurred. Reload

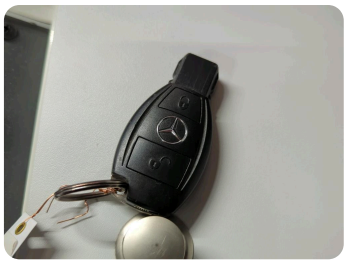

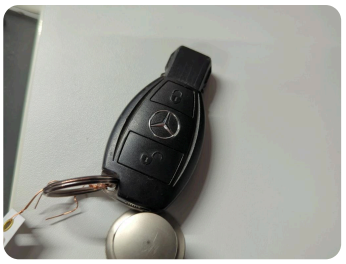

3 | Zündschlüssel

Schadensart	**Fehlt**
Schweregrad	**Ersetzen**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**





12 | Tirefit

Schadensart	**Fehlt**
Schweregrad	**Ersetzen**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

An unhandled error has occurred. Reload ×

HERSTELLERAUSSTATTUNG

3. Bremsleuchte	Ablagen:2 Cupholder Fahrgastraum	AHK-Vorbereitung(Elektrik)
Angebot Mercedes-Benz vom 12.10.2020 und	Angebot Nr.2010623 vom 12.10.2020	Armlehnen für Bestuhlung im Fahrgastraum
Auf-/Ablastung-Auflastung auf 3,2t zGG	Ausbau eines MTW gemäß DIN 14.502-2 laut	Ausstattungsfeatures lt.Fzg.-Hersteller:
Ausstiegsleuchten	Batterie verstärkt,zusätzlich	Bel.im Haltegriff Fond mit Lesespot
Beleuchtung für Fußraum vorne	Bereifung 225/55 R17	Blinkleuchten,zusätzlich auf dem Dach
Colorverglasung im Fond,Schwarzglas	extralang, 120 KW,RWD,9G-TRONIC laut dem	Fahrlichtassistent
Fahrwerk:Komfort	Fenster	Flotten-Komfort-Paket
Flotten-Sicherheits-Paket	Funk-Fernbedienung für Zusatzheizung	Generator 14V /250 A
Innen-und Umfeldbeleuchtung	Klemmleiste für Elektroanschlüsse	Klimaanlage geregelt Tempmatic
Klimatisierungsautomatik im Fondbereich	Komfort-Beifahrersitz	Komfort-Dachbedieneinheit
Komfort-Fahrersitz	Komfortschließanlage mit IR-Fernbed.	Lederlenkrad
Live Traffic Information	Mercedes-Benz Vito Touter PRO 116 CDI	Mittelkonsole mit Staufach
Nebelscheinwerfer	Paket:Fahrassistenz-Paket	Paket:Park
Paket:Raucher	Paket:Spiegel	PARKTRONIC
Radio:Multimedia-Radio & Navi Audio 40	Radvollabdeckung	RR6 Reserverad
Rückwandtür zweiflügelig 270° Grad mit	Schiebetür links(Laderaum)	Sitzbef.vis-a-vis 1.Fondsitzr.Schienen
Sitze:Fahrgastraum 1.Reihe,3er Sitzbank	Sitze:Fahrgastraum 2.Reihe,3er Sitzbank	Sitzschienensystem mit Schnellverriegel.
Stahlräder 6,5 J x17	Steckdose 12 V f.Sitzschienen Fond r.+l.	Steckdose 12 V Kofferraum/Laderaum
Stoßfänger lackierfähig	Warmwasser-Zusatzheizung	Winterkomplettrad-Auslieferung Stahl

An unhandled error has occurred. Reload ×

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

An unhandled error has occurred. Reload

FAHRZEUGBILDER





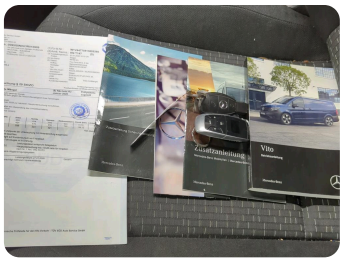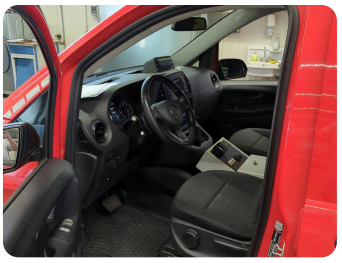










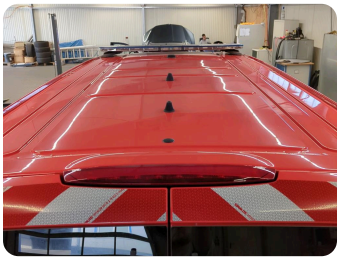





An unhandled error has occurred. Reload ×