DEKRA-Nr: 0468 / 027588 / 2026 / B090358000169 vom 30.10.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	27.10.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 69 µm bis 155 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	25.03.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai	Typ / Verkaufsbez.	i10 (AC3)(01.2020->) / i10 1.0 Trend (EURO 6d)
Aufbauart	Kombi	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	NLHDN51AJNZ125934
HSN / TSN	5984 / ABJ	DAT €uropa-Code®	013450610090002
DAT Marktindex	DE003 6253	Km-Stand abgelesen	70956
Nächste HU §29 StVZO	03 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl		Leistung (kW)	49
Hubraum (ccm)	998	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe	Schaltgetriebe /
Felgen	Leichtmetall	Farbe / Farbe	Grün / Mica / MG2 / Grün

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	185 / 55 R 15 86 H	Kumho / Ecowing ES01 KH27	S /O	3 mm
	rechts	185 / 55 R 15 86 H	Kumho / Ecowing ES01 KH27	S /O	3 mm
2	links	185 / 55 R 15 86 H	Kumho / Ecowing ES01 KH27	S /O	3 mm
	rechts	185 / 55 R 15 86 H	Kumho / Ecowing ES01 KH27	S /O	3 mm
	Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 2 Lautsprecher, 3. Bremsleuchte, Ablagebox / Stauraum unter Kofferraumboden, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Audiobedienung am Lenkrad, Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bordcomputer mit TFT-Farbdisplay, hochauflösend, Bremsassistent, Dachspoiler, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterheber elektrisch vorn, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Funktions-Paket, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäck-/Laderaumleuchte, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter), Getriebe Automatik - (5-Stufen), Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Dekoreinlagen Armaturenbrett, Schwarz, Innenausstattung: Dekoreinlagen Obsidian Black GLS, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, LM-Felgen 6x15, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Licht-aus-Automatik, Motor 1,0 Ltr. - 49 kW KAT, Nebelschlussleuchte, Radioempfang digital (DAB+), Reifen 185/55 R15 ..H, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenbremse hinten, Seitenairbag vorn, Seitenaufprallschutz, Service-System: Online Update OTA (Over The Air), Servolenkung, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonnenblenden mit Spiegel, Start/Stop-Anlage, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht, Türgriffe außen Wagenfarbe, USB-Anschluss Mittelkonsole, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
11609	Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 10 / 2026 bei Kilometerstand 70.955

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

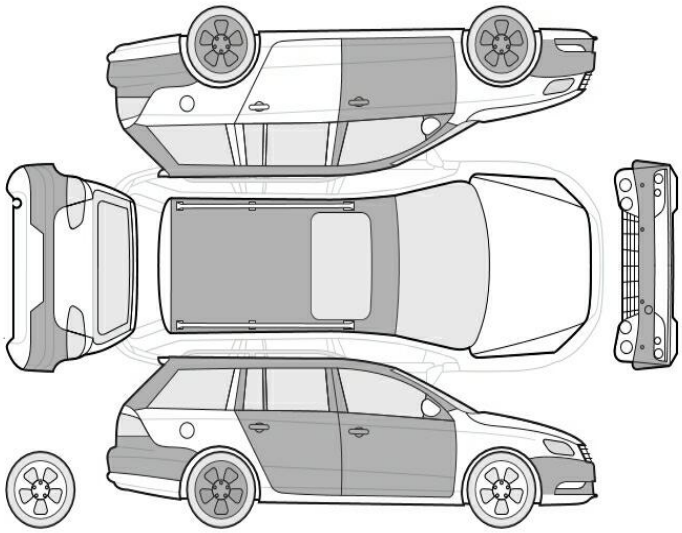

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Bremse der Vorderachse verschlissen, erneuern (Bild 30)
2. Antennenstab Tierverbiss, erneuern (Bild 9)
3. Wartungsintervalle überzogen, Entfall der uneingeschränkten Herstellergarantie
4. Tür vorne rechts, eingedellt, smart repair
5. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 25, 26)
6. Felge hinten rechts Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 28, 29)
7. Felge hinten links Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 23, 24)
8. Felge vorne links Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 19, 20)
9. Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 17, 18)
10. Dach, mehrfach eingedellt, sanft instandsetzen
11. Dachrahmen links, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau
12. Dachrahmen rechts, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 10, 11, 12)
13. Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur
(Bild 27)
Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur
(Bild 21, 22)

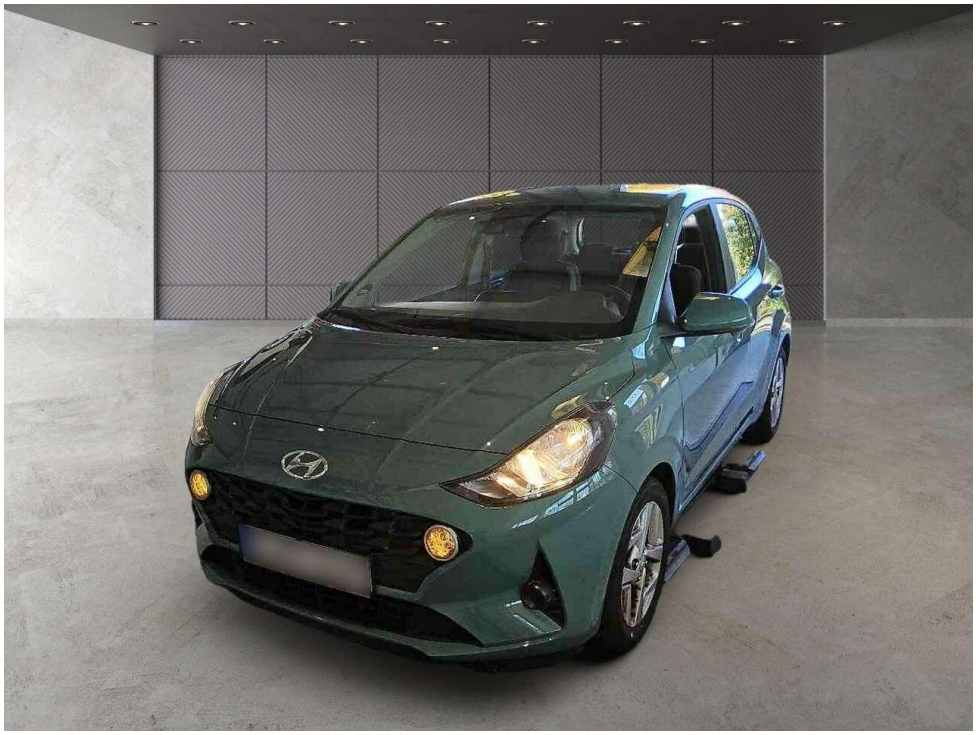


Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten

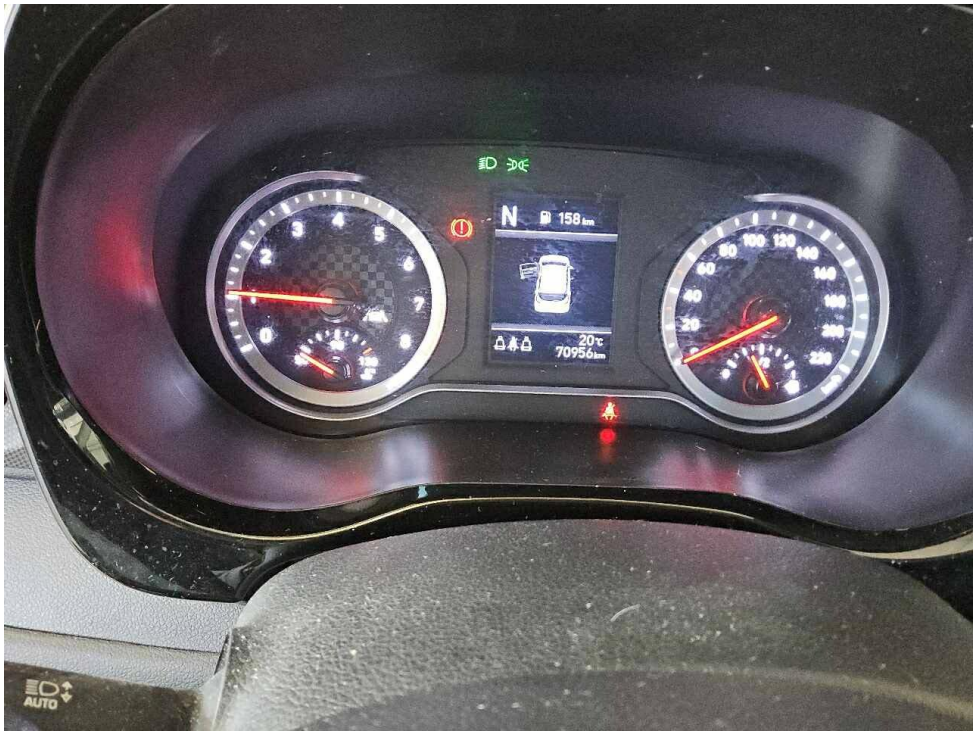


Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür

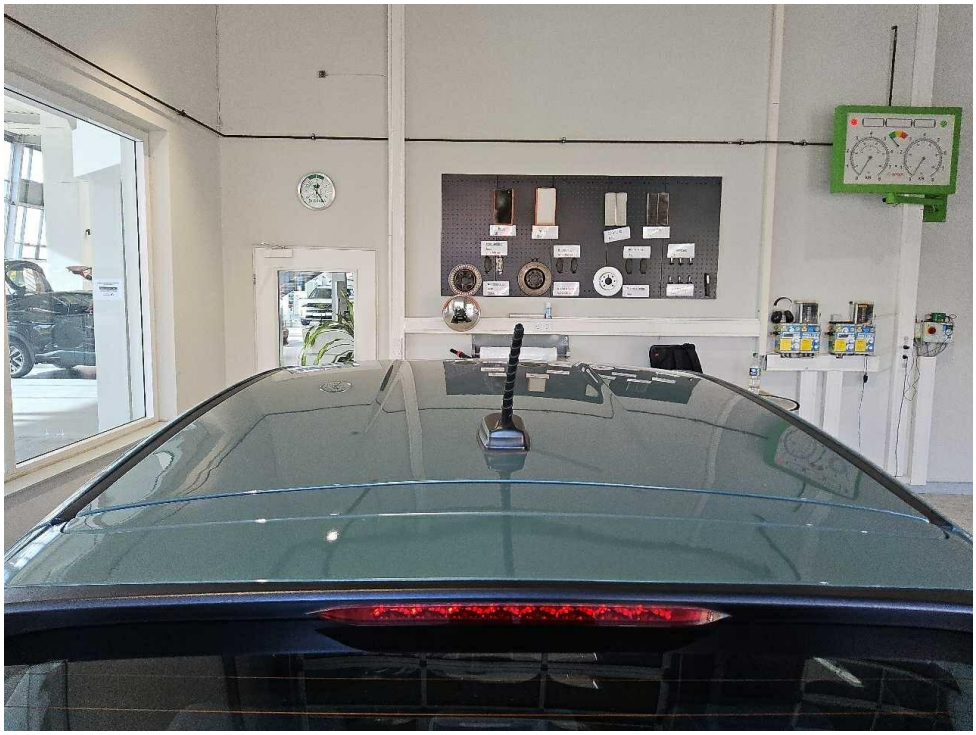


Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat

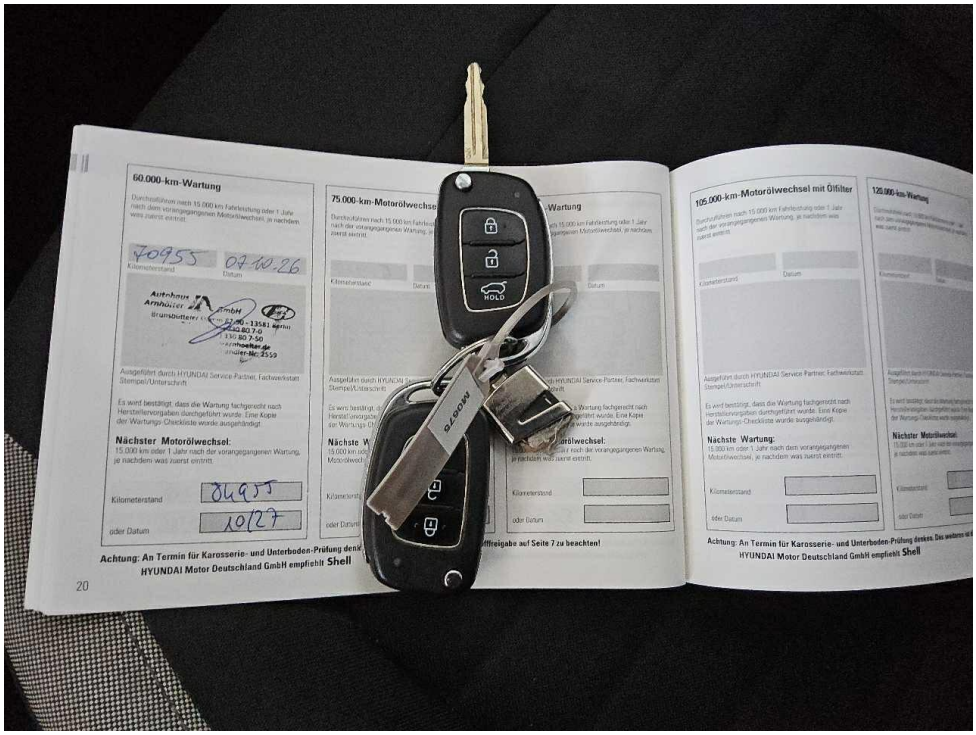


Bild 7 : Wartungsnachweise

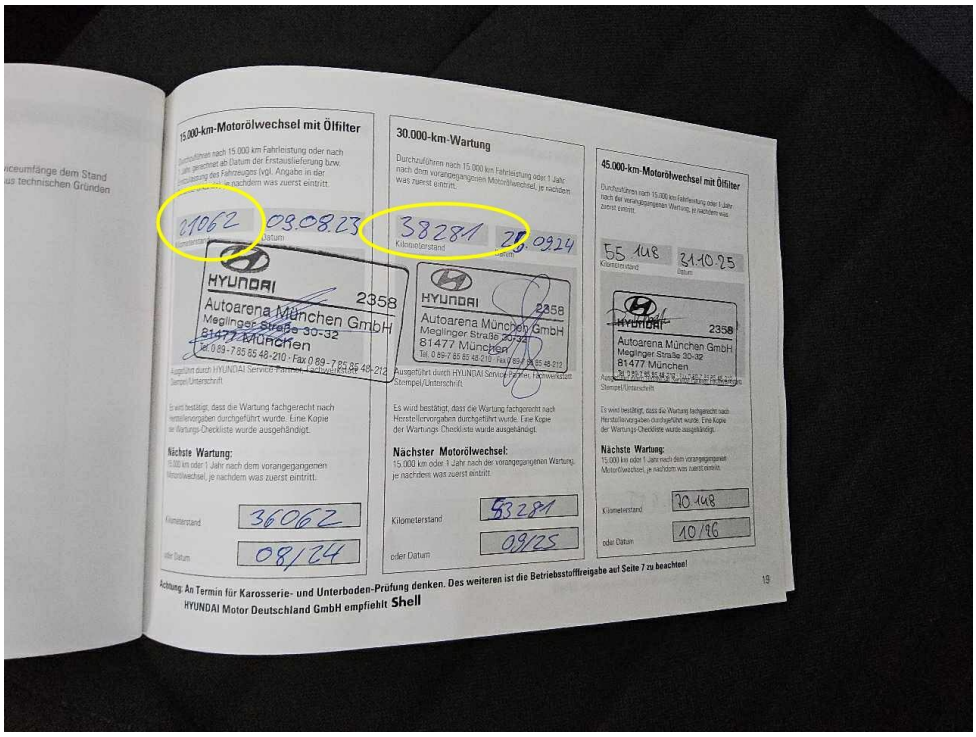


Bild 8 : Kugelkopf bei abnehmbarer AHK



Bild 9 : Antennenstab Tierverbiss

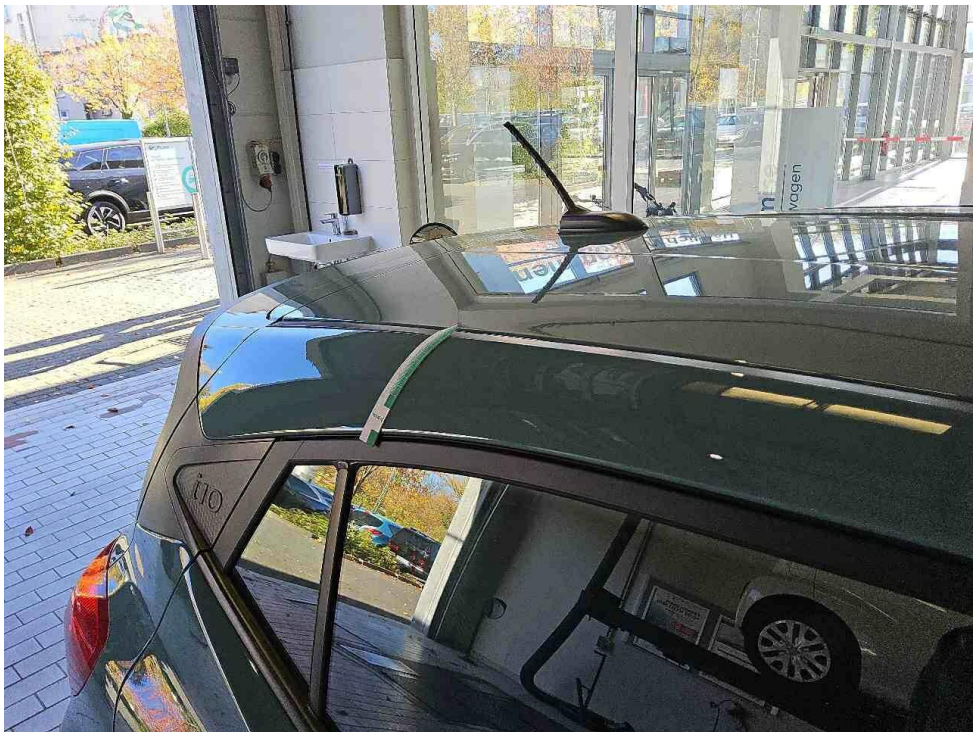


Bild 10 : Dachrahmen rechts, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

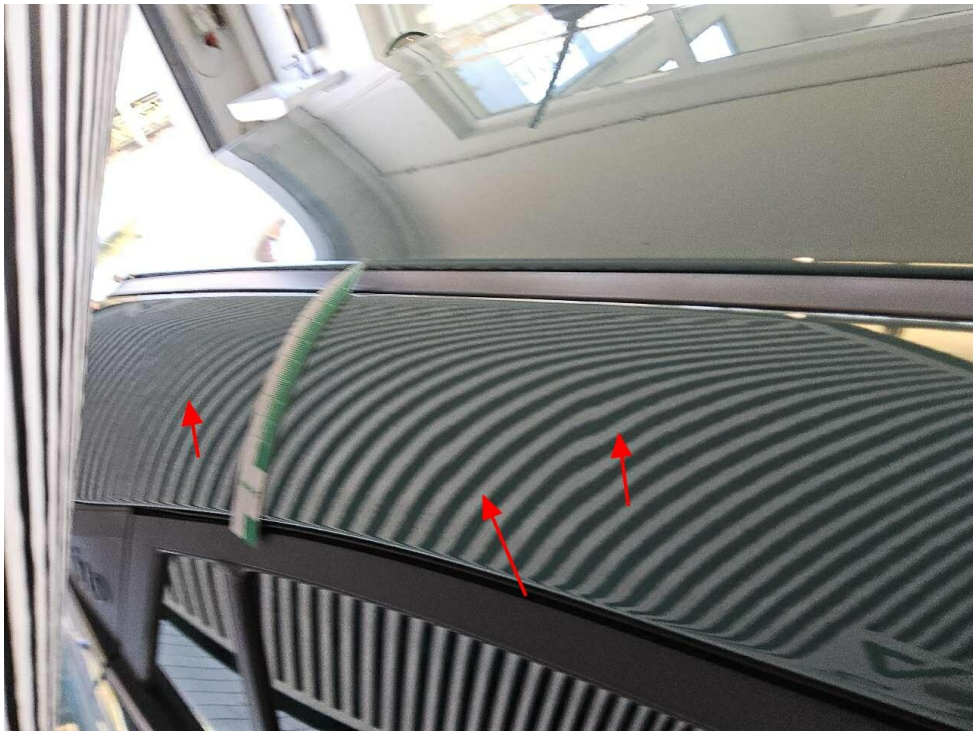


Bild 11 : Dachrahmen rechts, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 12 : Dachrahmen rechts, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

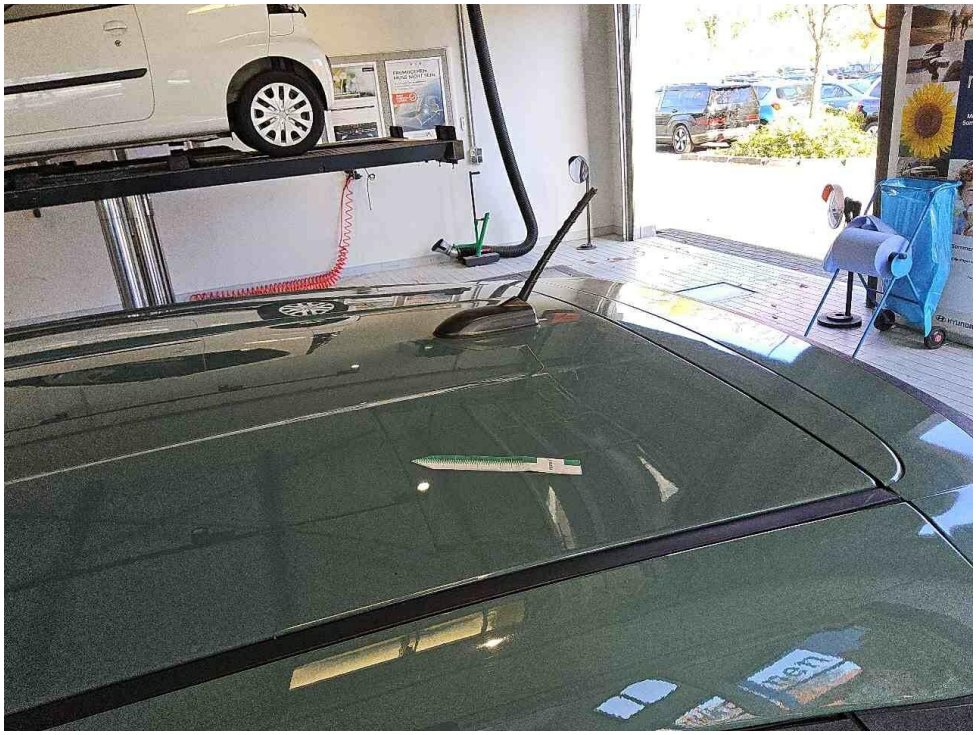


Bild 13 : Dach, mehrfach eingedellt



Bild 14 : Dach, mehrfach eingedellt

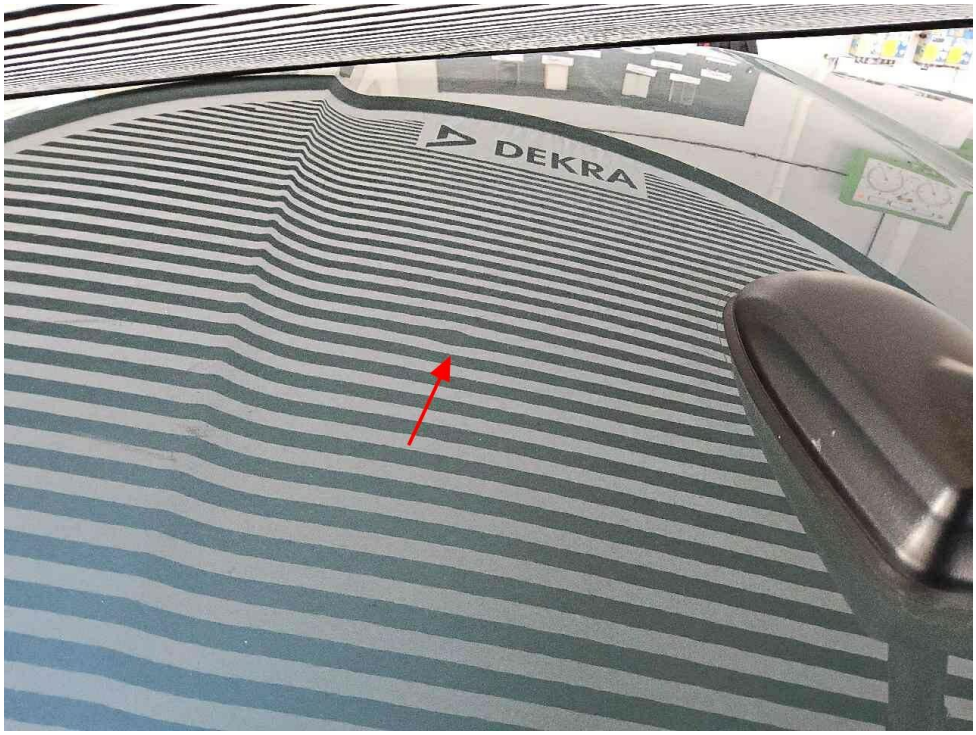


Bild 15 : Dach, mehrfach eingedellt

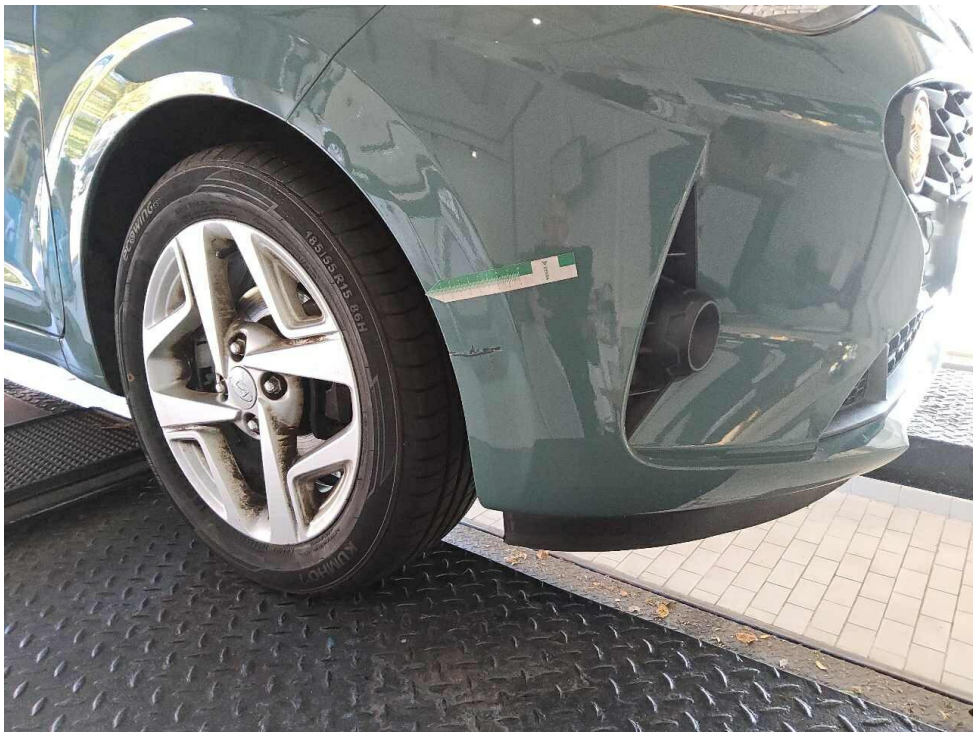


Bild 16 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 19 : Felge vorne links Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 20 : Felge vorne links Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 21 : Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur

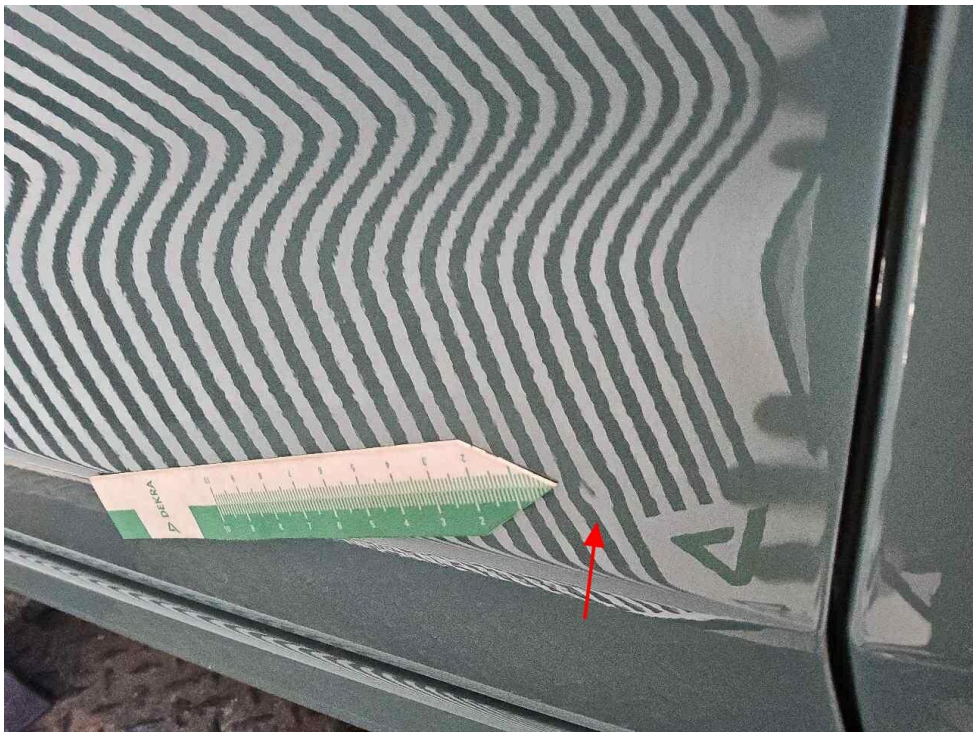


Bild 22 : Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 23 : Felge hinten links Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 24 : Felge hinten links Lackierung, verschrammt, smart repair

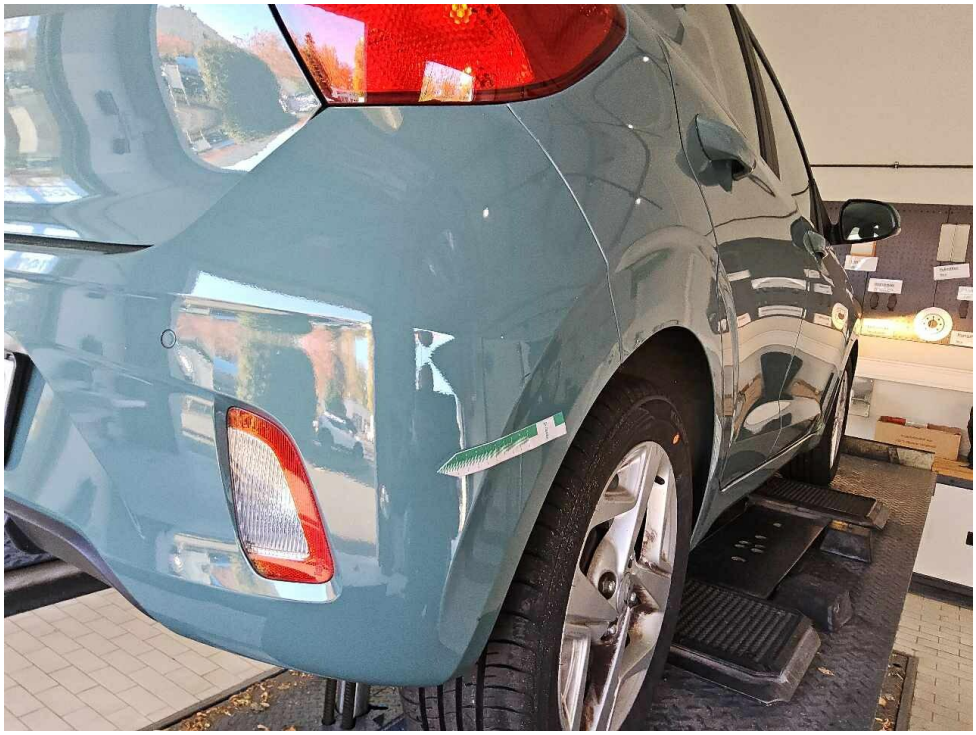


Bild 25 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau

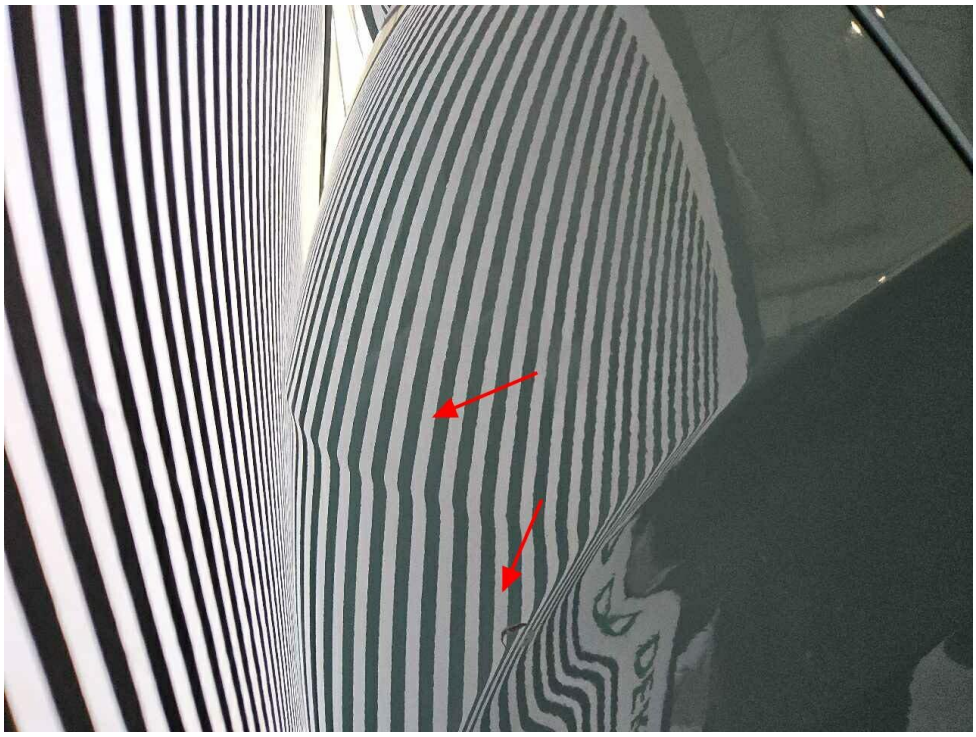


Bild 26 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau

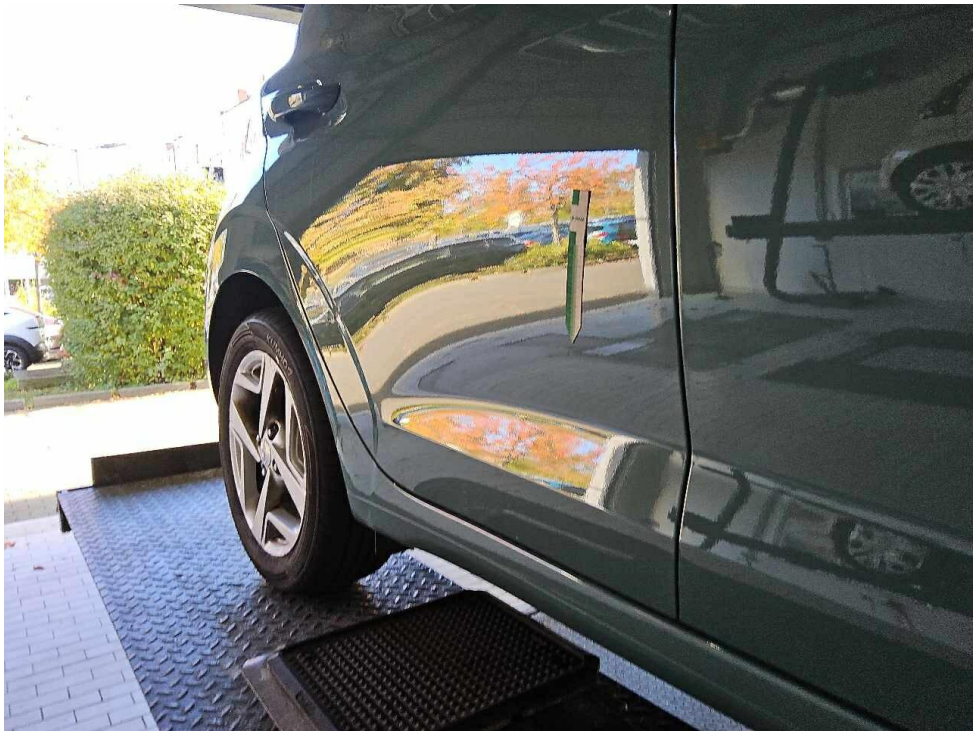


Bild 27 : Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur

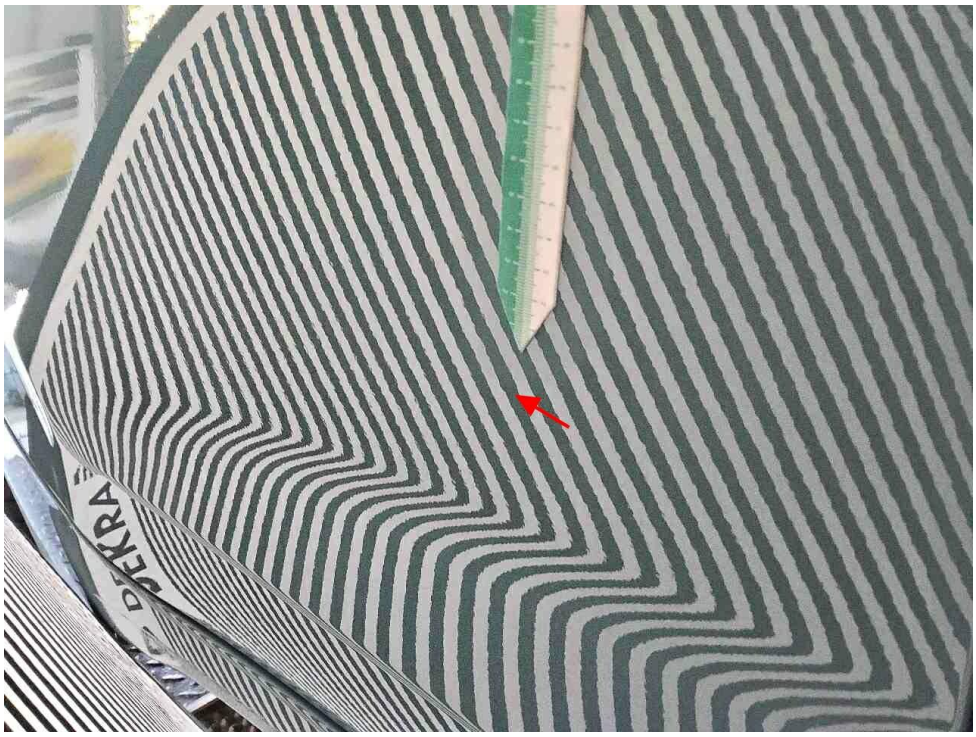


Bild 28 : Felge hinten rechts Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 29 : Felge hinten rechts Lackierung, verschrammt, smart repair

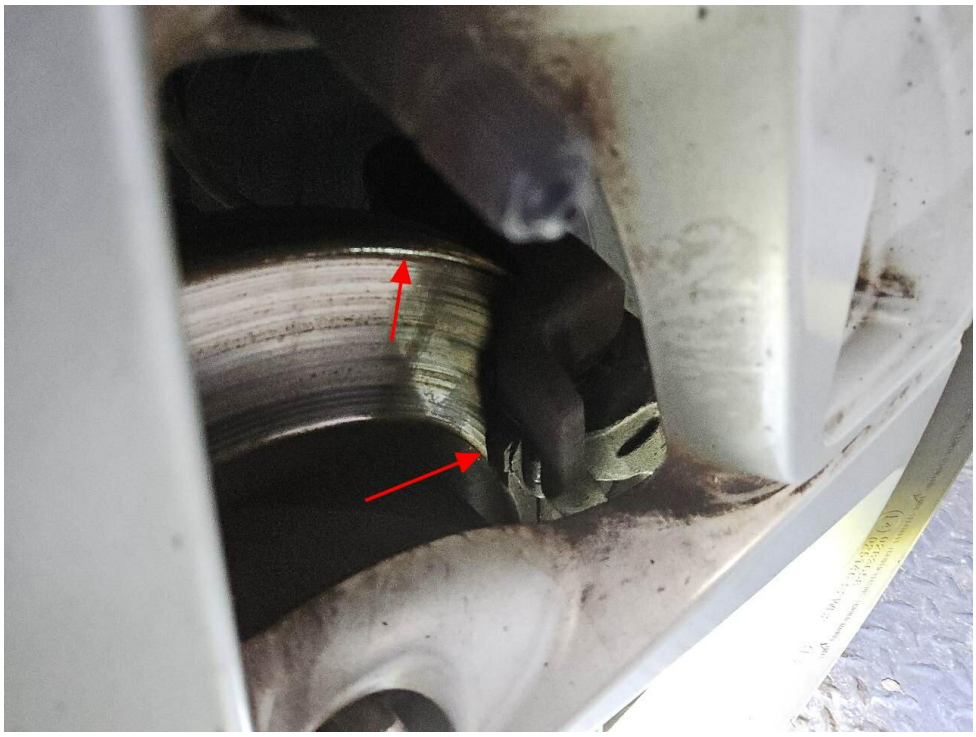


Bild 30 : Bremse der Vorderachse verschlissen

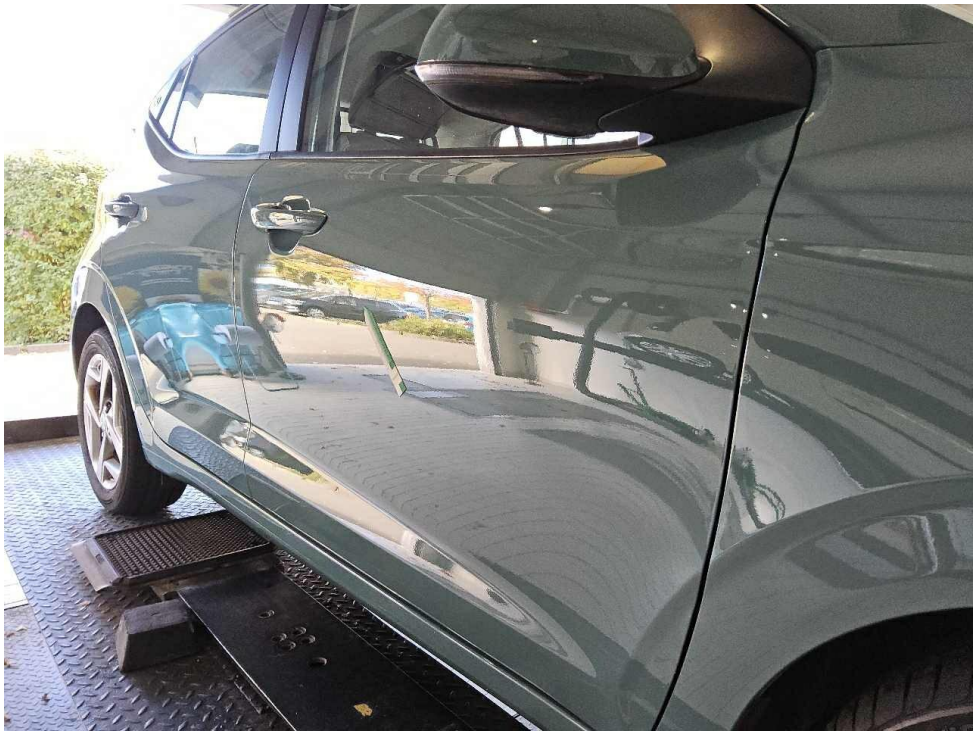


Bild 31 : Tür vorne rechts, eingedellt

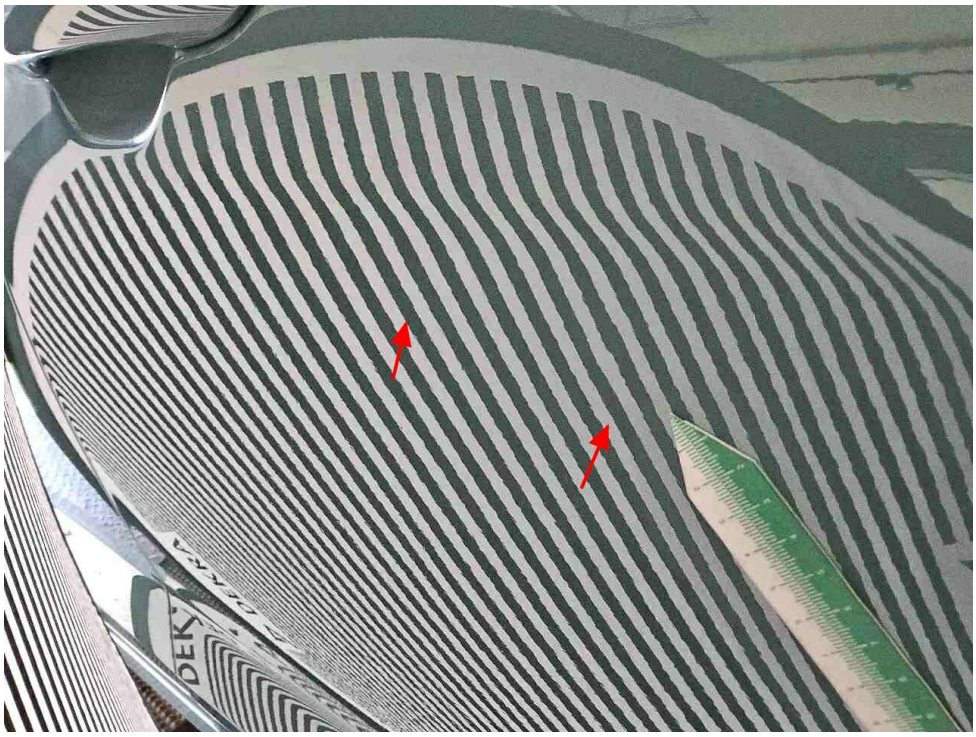


Bild 32 : Tür vorne rechts, eingedellt