## Händlerinformationen / Dealer-information

- beh.Unf. Heck li.-Heckschürze+Heck+Seite li.-Heckkl.+Seitenwand+Tür vo.+Heck+Seite re.-Kofferraumdeckel+Seitenwand+Tür vo.+Vandalismusschaden / fixed acc.damages rear left—rear bumper + rear + left side—rear door + side panel + front door + rear + right side—trunk lid + side panel + front door + vandalism damage

# Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf





## OPEL Astra

### OPEL Astra 1.5 D Start/Stop Sports Tourer Business Edition

| | |
|---|---|
| Fahrgestellnummer (FIN) | **W0VBD8EV5N8027340** |
| Kilometerstand (km) | **50.776** |
| Erstzulassungsdatum | **18.10.2021** |
| Kraftstoffart | **Diesel** |
| Getriebe | **Schaltgetriebe** |
| Leistung PS | **122 PS** |
| Leistung kW | **90 kW** |
| Polsterart | **Stoff** |
| Fahrzeugfarbe | **Argonsilber Metallic** |
| Interieurfarbe | **Stoff Talino, Schwarz** |

## AUFTRAGSDETAILS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inspektion - ID | **11642235** | Besichtigt am | **05.11.2026 07:46:47** |

## INSPEKTIONSDETAILS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zurücksetzen auf Werkseinstellungen | **Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt** | Anzahl Schlüssel gesamt | **2** |
| Wartungsnachweise | **Wartungsbuch** | Nachlackierungen vorhanden | **Ja** |
| Wartungsnachweis vollständig | **Ja** | Nachlackierungen professionell ausgeführt | **Nein** |
| Wartungshistorie | **30/10/2025,37278** | Betriebsanleitung | **Ja** |
| Originalschlüssel | **Ja** | | |

## BEREIFUNG

### Montierte Reifen

| Ort | Position | Profiltiefe | Hersteller | Dimension | Reifentyp | Felgenart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorne | Links | 5,0 mm | Continental | 205/55 R 16 91 V | Sommer | Stahl |
| Vorne | Rechts | 5,0 mm | Continental | 205/55 R 16 91 V | Sommer | Stahl |
| Hinten | Links | 6,0 mm | Continental | 205/55 R 16 91 V | Sommer | Stahl |
| Hinten | Rechts | 6,0 mm | Continental | 205/55 R 16 91 V | Sommer | Stahl |

### Nicht montierte Reifen

| Ort | Position | Profiltiefe | Hersteller | Dimension | Reifentyp | Felgenart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 5,0 mm | Pirelli | 205/55 R 16 91 H | Winter | Stahl |
| - | - | 5,0 mm | Pirelli | 205/55 R 16 91 H | Winter | Stahl |
| - | - | 8,0 mm | Pirelli | 205/55 R 16 91 H | Winter | Stahl |
| - | - | 8,0 mm | Pirelli | 205/55 R 16 91 H | Winter | Stahl |

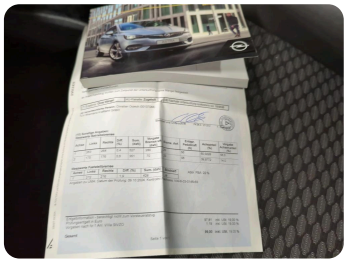
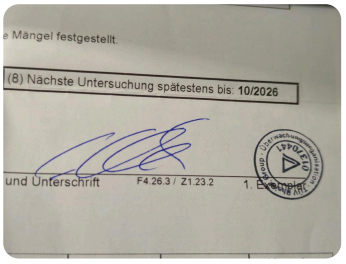
# KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

## Belastung Kunde

| Bauteil | Schadensart | Schweregrad | Reparaturmethode |
|---|---|---|---|
| **1 \| HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)** | Abgelaufen | Ersetzen | Erneuern |
| **2 \| Innenraum** | Verschmutzt | Gesamtes Fahrzeug | Reinigen |
| **3 \| Fußmatten** | Loch | >3 cm - 4 cm | Ersetzen |
| **4 \| Stoßfänger vorne** | Steinschlag | >5 St. / dm² & > 25% | Lackieren |
| **5 \| Tür vorne links** | Delle(n) | >2 cm - 3 cm | Smart Repair |
| **6 \| Seitenwand hinten links** | Delle(n) und Kratzer | >3 cm - 4 cm | Instandsetzen + lackieren |
| **7 \| Radkappe vorne rechts** | Kratzer | >10 cm - 15 cm | Ersetzen |
| **8 \| Reifen vorne links** | Riss | >3 cm - 4 cm | Ersetzen |
| **9 \| Heckklappe** | Delle(n) | >2 cm - 3 cm | Instandsetzen + lackieren |
| **10 \| Tür vorne rechts** | Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht | >30 cm | Lackieren |
| **11 \| Tür hinten rechts** | Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht | >30 cm | Lackieren |

## SCHÄDEN

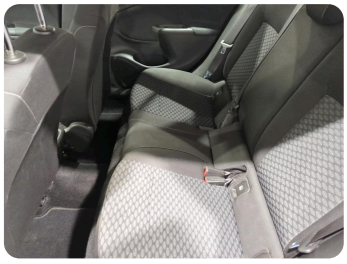
### [Unclassified]


#### 1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)

| | |
|---|---|
| Schadensart | Abgelaufen |
| Schweregrad | Ersetzen |
| Reparaturmethode | Erneuern |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |





#### 2 | Innenraum

| | |
|---|---|
| Schadensart | Verschmutzt |
| Schweregrad | Gesamtes Fahrzeug |
| Reparaturmethode | Reinigen |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |




#### 3 | Fußmatten

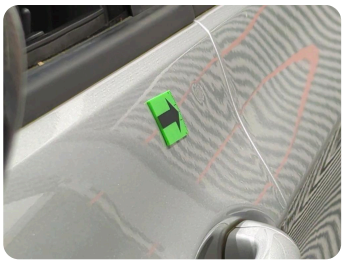
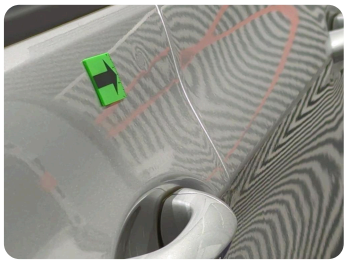
| | |
|---|---|
| Schadensart | Loch |
| Schweregrad | >3 cm - 4 cm |
| Reparaturmethode | Ersetzen |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |





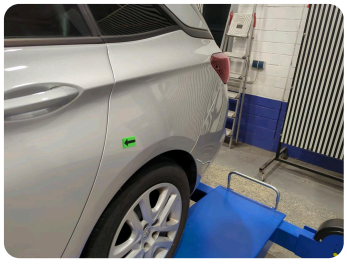
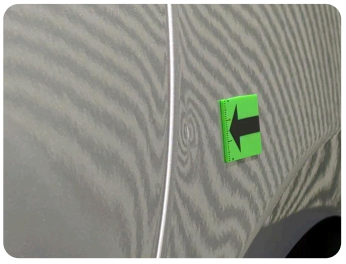
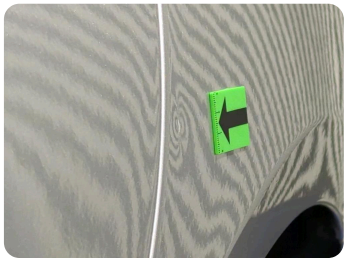

#### 4 | Stoßfänger vorne

| | |
|---|---|
| Schadensart | Steinschlag |
| Schweregrad | >5 St. / dm² & > 25% |
| Reparaturmethode | Lackieren |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |

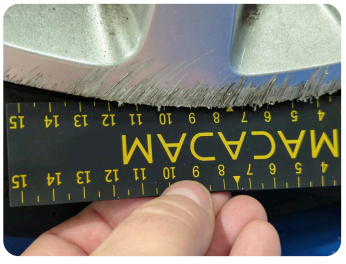
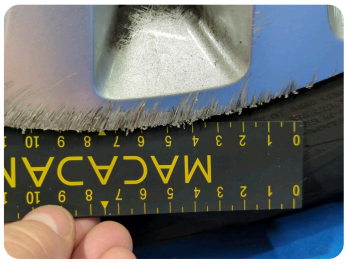
## 5 | Tür vorne links

| | |
|---|---|
| Schadensart | Delle(n) |
| Schweregrad | >2 cm - 3 cm |
| Reparaturmethode | Smart Repair |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |


## 6 | Seitenwand hinten links

| | |
|---|---|
| Schadensart | Delle(n) und Kratzer |
| Schweregrad | >3 cm - 4 cm |
| Reparaturmethode | Instandsetzen + lackieren |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |

## 7 | Radkappe vorne rechts

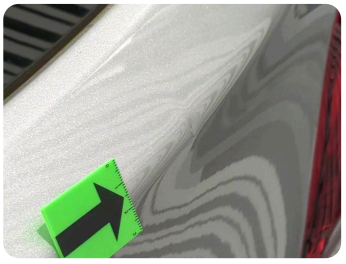
| | |
|---|---|
| Schadensart | Kratzer |
| Schweregrad | >10 cm - 15 cm |
| Reparaturmethode | Ersetzen |
| Ursache | Bei Inspektion festgestellt |




## 8 | Reifen vorne links

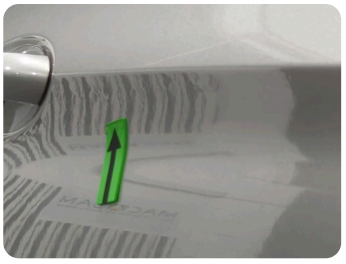
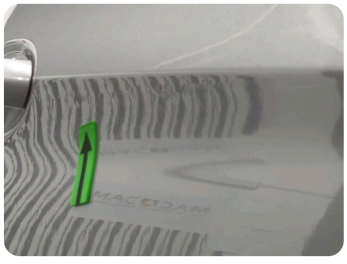
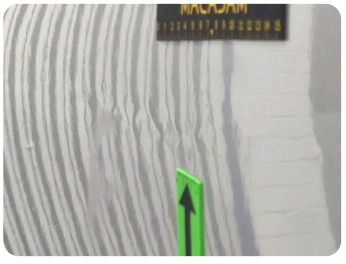
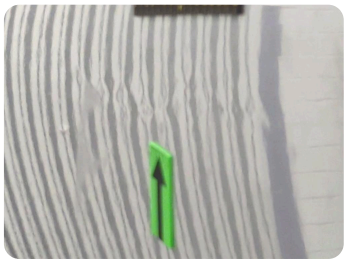
| | |
|---|---|
| Schadensart | **Riss** |
| Schweregrad | **>3 cm - 4 cm** |
| Reparaturmethode | **Ersetzen** |
| Ursache | **Bei Inspektion festgestellt** |



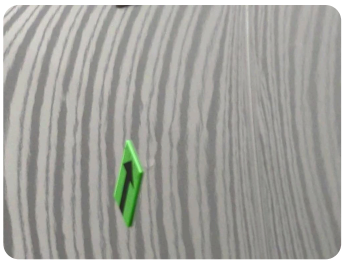
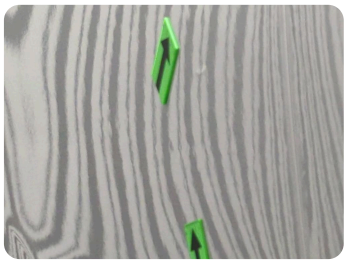
## 9 | Heckklappe

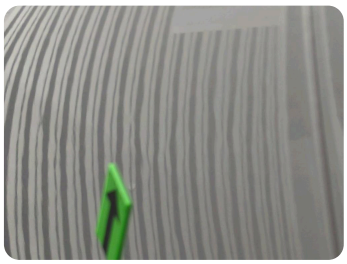
| | |
|---|---|
| Schadensart | **Delle(n)** |
| Schweregrad | **>2 cm - 3 cm** |
| Reparaturmethode | **Instandsetzen + lackieren** |
| Ursache | **Bei Inspektion festgestellt** |

## 10 | Tür vorne rechts

| | |
|---|---|
| Schadensart | **Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht** |
| Schweregrad | **>30 cm** |
| Reparaturmethode | **Lackieren** |
| Ursache | **Bei Inspektion festgestellt** |



### 11 | Tür hinten rechts

| | |
|---|---|
| Schadensart | **Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht** |
| Schweregrad | **>30 cm** |
| Reparaturmethode | **Lackieren** |
| Ursache | **Bei Inspektion festgestellt** |

## HERSTELLERAUSSTATTUNG

| | | |
|---|---|---|
| 2 Zündschlüssel, | Ablagefächer | ABS mit CBC und Bremsassistent |
| Airbag Fahrer- und Bei.seite | Airbag Seitenairbags vorn | Airbag: Kopfairbags 1. und 2. Sitzreihe |
| Außenspiegel elek. verstellb. u. beh.(2) | Automatische Aktivierung des Warnblinker | Behezb.Lederlenkrad u.Sitzheizung |
| Berg-Anfahr-Assistent | Bordcomputer, Check-Control | Bremsleuchte, dritte |
| Dach-Designlinie, oberhalb in Schwarz | Dachreling schwarz | Dekorleisten Antelao Sand/Polar Silber |
| Dieselpartikelfilter (DPF) | Digitaler Radioempfang DAB/DAB+/DMB-R | Drehzahlmesser |
| Dreipunktsicherheitsgurte | Elektronisches Stabilitätsprog. ESP Plus | Fensterheber elektrisch vorn und hinten |
| Geschwindigkeitsregler mit Begrenzer | Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe | Heckscheibenheizung |
| Heckscheibenwischer | Innenraumbeleuchtung, vorn und hinten | Instrumente, Schwarz, mit Hochglanzchrom |
| Klimaanlage | Kofferraumbeleuchtungn | Kopfstützen (3) hinten |
| Kopfstützen vorn (höhenverstellbar) | Lackierung: Metallic | Laderaumabdeckung |
| LED-Scheinwerfer | LED-Tagfahrlicht | Lenkrad: Komfortlenkrad |
| Lenksäule, höhen- und längseinstellbar | Licht-Ausstattung | Nebelscheinwerfer |
| Paket: Navi-Paket 1 | Parkpilot, Einparkhilfe hinten | Parkpilot, Einparkhilfe vorn und hinten |
| Pedalerie: Auskuppelnde Sicherheitspedal | Polster: Stoff | Quickheat Schnellheizsystem |
| Räder: Notlaufrad, Stahl 4Jx16 | Räder:Stahl 6.5Jx16 mit Reifen 205/55R16 | Radio: Multimedia Radio mit 7"- Touchscr |
| Reifen-Reparatur-Set | Reifendruckkontrollsystem | Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 klappb |
| Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | Sicherheitsnetz für Gepäckraum | Sicht-Ausstattung |
| Sitze: Komfortsitze, vorn | Start/Stop System | Steckdose, 12V in der Mittelkonsole |
| Traction Control (TC) Plus | Vorrüstung für Kindersitz "ISOFIX" hint. | Wärmeschutzverglasung, grün getönt |
| Wegfahrsperre | Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung | |

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

## INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

## INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: Serviceheft

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdickenabweichungen festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden Nachlackierungen / Instandsetzungs- / Restunfallspuren festgestellt, die nach weitergehender demontage freier Untersuchung und ohne Anspruch auf Vollständigkeit wie folgt beschrieben werden. Die Voraussetzung für eine merkantilen Wertminderung ist in diesem Fall nicht gegeben.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm) | **203** | Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm) | **212** |
| Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm) | **185** | Lackschichtdicke Tür hinten links (µm) | **191** |
| Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm) | **268** | Lackschichtdicke Tür vorne links (µm) | **192** |
| Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm) | **290** | | |

## FAHRZEUGBILDER





