

DEKRA Automobil GmbH
Martener Hellweg 50, 44379 Dortmund

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Dortmund
Martener Hellweg 50
44379 Dortmund
Telefon 0231 / 9954-0
Fax 0231 / 9954-249
E-Mail dortmund.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Kevin Leyk
Tel. direkt 02319954-0
Tel. mobil 015117154243

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

DO D3005E

FIN

KNAC481AFR5195111

Vertragsnummer	13016172
Auftragsnummer	ELSRM004560
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	21.05.2026, per e-Mail
Besichtigung	15.06.2026 um 11:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Dortmund, Martener Hellweg 50, 44379 Dortmund

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 15.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	28.394,96 EUR	33.790,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	32.500,00 EUR	38.675,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 21.05.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 15.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 15.06.2026 um 11:00 Uhr durch Herrn Kevin Leyk bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Dortmund, Martener Hellweg 50, 44379 Dortmund, im Beisein von Herr Treue.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 140 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Dirk TREUE, Sichelstraße 36 A, 44229 Dortmund
Kennzeichen	DO D3005E
Tag der Erstzulassung	04.06.2024
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	04.06.2024

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	06 / 2027
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Kia
Typ / Verkaufsbezeichnung	EV6 (CV)(2021->) / EV6 Elektro 77,4 kWh GT Line 2WD
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	2233 / ABA
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KNAC481AFR5195111
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Weiß
Lackierung	SWP
Polster / Farbe	Alcantara / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor / 0
Leistung / Hubraum	168 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe / Gänge	Automatik / 1
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	26.982
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.	

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 45 R 20 105 H	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	5 mm
rechts	255 / 45 R 20 105 H	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	5 mm
2 links	255 / 45 R 20 105 H	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	5 mm
rechts	255 / 45 R 20 105 H	Continental / PremiumContact 6 FR	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.12.2028			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Adapter zum Anschluss von 230V-Geräten an der Ladebuchse, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display), Ausstattung GT-LINE, Außenspiegel elektr. anklappbar, Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht, Einparkhilfe vorn und hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektromotor 168 kW (cont. 56 kW), Fahrassistent-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA), Fahrassistent-System: Autobahnassistent II (Highway Driving Assist, HDA II), Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistent-System: Fernlichtassistent, Fahrassistent-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX), Fahrassistent-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA), Fahrassistent-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistent-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fahrassistent-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung, Frontscheibe Solar-Reflect, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe für Elektrofahrzeug, HV-Batterie 77,4 kWh, Heckklappenöffnung elektr., Heckleuchten LED, Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Ablendautomatik, Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer, Karosserie: 5-türig, Keyless-Start, Kindersicherung (sensorgesteuert), Klimaautomatik 2-Zonen, Kombiinstrument digital (12,3 Zoll), LM-Felgen 7,5x19 (GT-LINE), Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW (3-Phasen), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Multifunktion, Mittelarmlehne vorn verschiebbar, Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect, Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC), Parkbremse elektrisch, Pedale Aluminium, Radstand 2900 mm, Reifen 235/55 R19 ...H, Rückfahrkamera, Scheibenwischer mit Regensensor, Schließ-/Startsystem Smart-Key, Schnellladevorrichtung, Seitenscheiben Solar-Reflect, Sitzbelüftung vorn, Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory), Sitze vorn mit Relax-Funktion, Sitzheizung hinten, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonderlackierung Runway Rot Metallic, Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Zentralverriegelung

mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Assistenz-Paket Plus, Design-Paket, Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas), Sonderlackierung Snow White Pearl, Sound-Paket, Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt äußerlich einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen und der Innenraum einen nicht üblichen Zustand auf. Negative Werteeinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 10.06.2026 bei Kilometerstand 26.647. Nächste Wartung am 10.06.2028 bei Kilometerstand 56.647. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 29.666 km.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Verkleidung Heckklappe, verkratzt, erneuern (Bild 24); Tür hinten links Einstieg, eingedellt, drücken (Bild 14); Tür hinten rechts Einstieg, eingedellt, drücken (Bild 11); Motorhaube, eingedellt, drücken (Bild 9, 10); Tür vorne rechts, eingedellt, drücken (Bild 19, 20, 21).

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Interieurleiste Türverkleidung vorne links, verkratzt, (Bild 25); Verkleidung Tür hinten links, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 13); Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 12); Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur; Verkleidung Kofferraum hinten, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 7, 8); Stoßfänger vorne Rammschutzleiste links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 22, 23); Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur; Frontspoiler Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur; Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 18); Heckdeckel Kante, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 17); Heckschürze hinten unten Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 15, 16).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Kevin Leyk

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

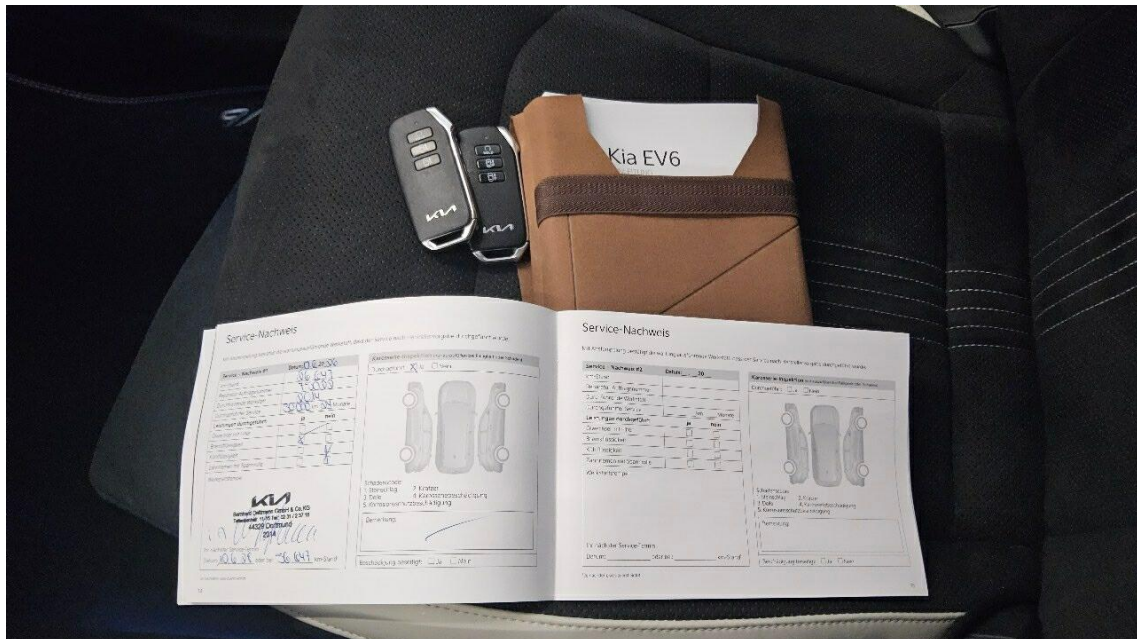


Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 7 : Verkleidung Kofferraum hinten, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 8 : Verkleidung Kofferraum hinten, verschrammt, Gebrauchsspur

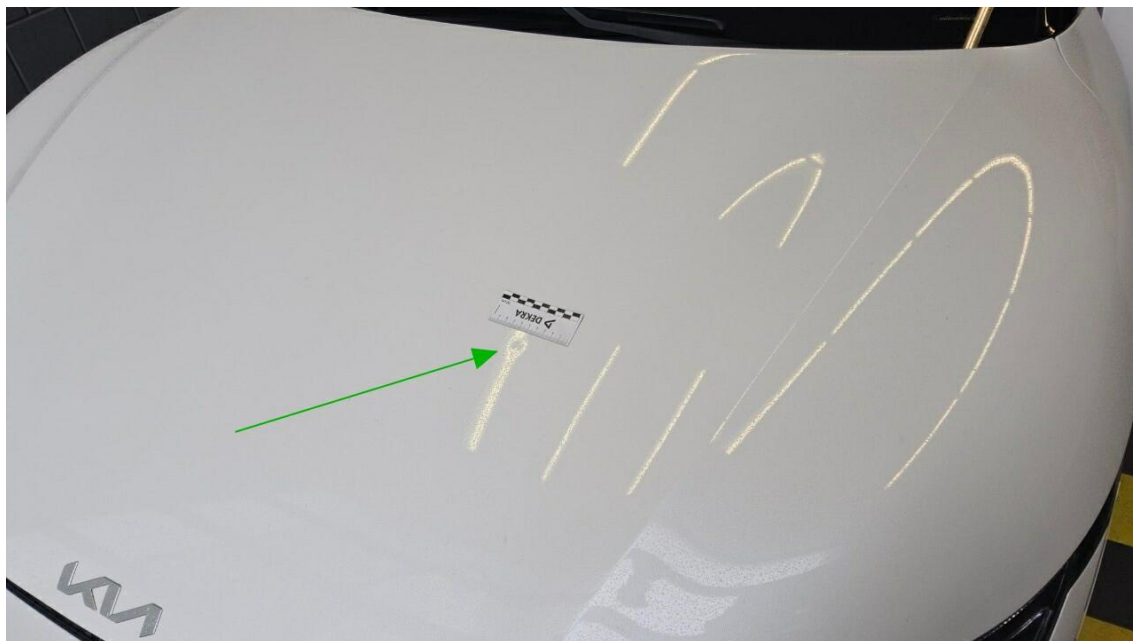


Bild 9 : Motorhaube, eingedellt, drücken



Bild 10 : Motorhaube, eingedellt, drücken



Bild 11 : Tür hinten rechts Einstieg, eingedellt, drücken



Bild 12 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 13 : Verkleidung Tür hinten links, verschrammt, Gebrauchsspur

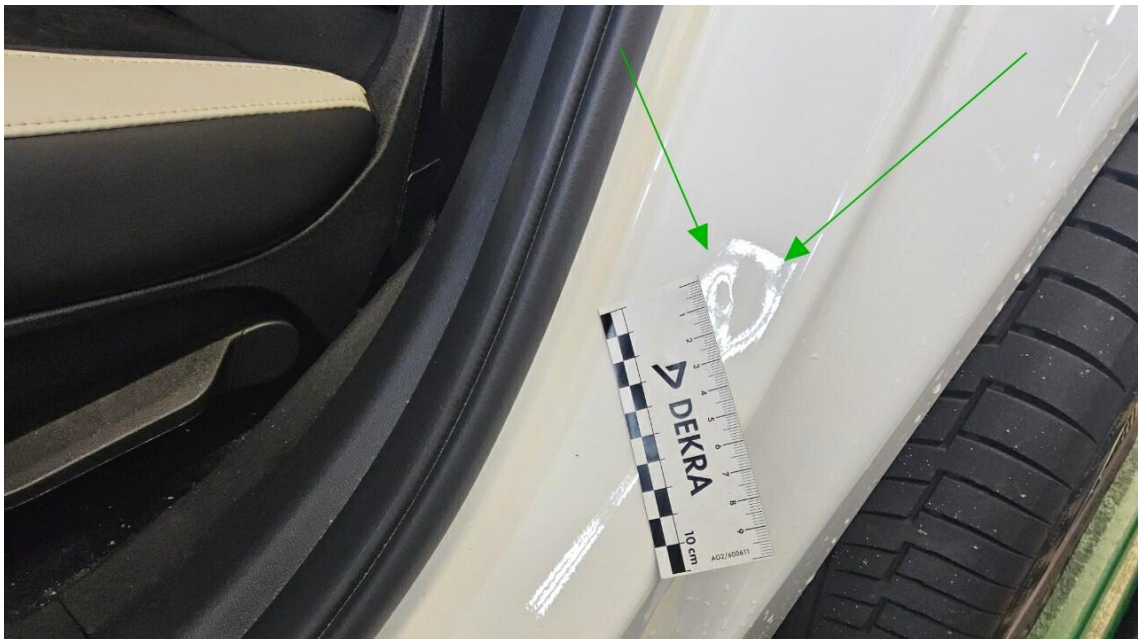


Bild 14 : Tür hinten links Einstieg, eingedellt, drücken



Bild 15 : Heckschürze hinten unten Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 16 : Heckschürze hinten unten Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur

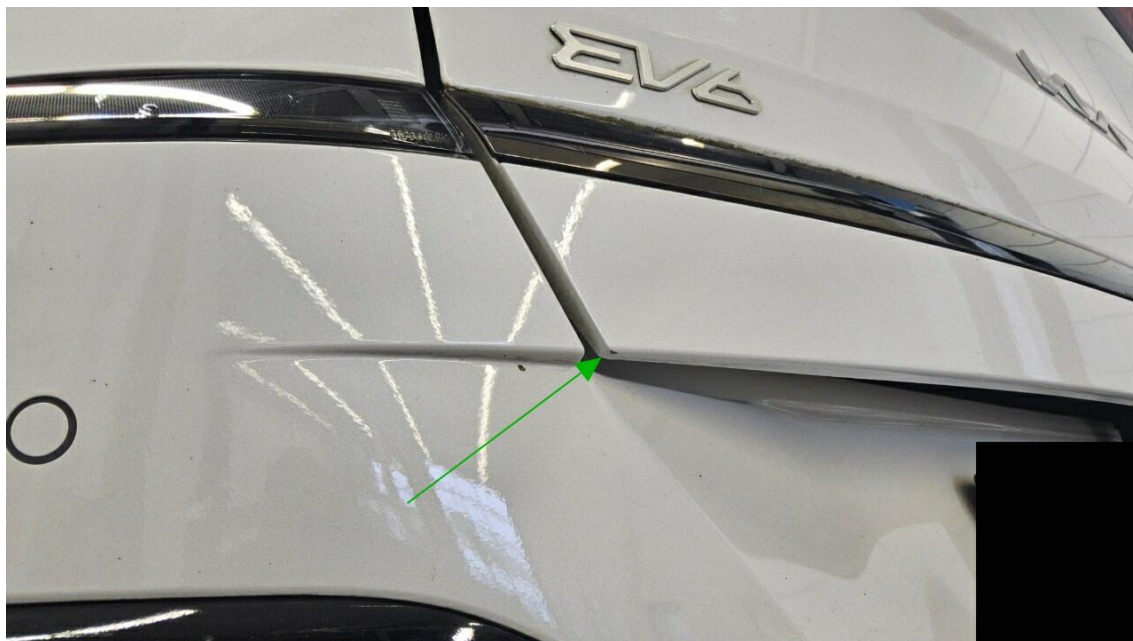


Bild 17 : Heckdeckel Kante, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 18 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur

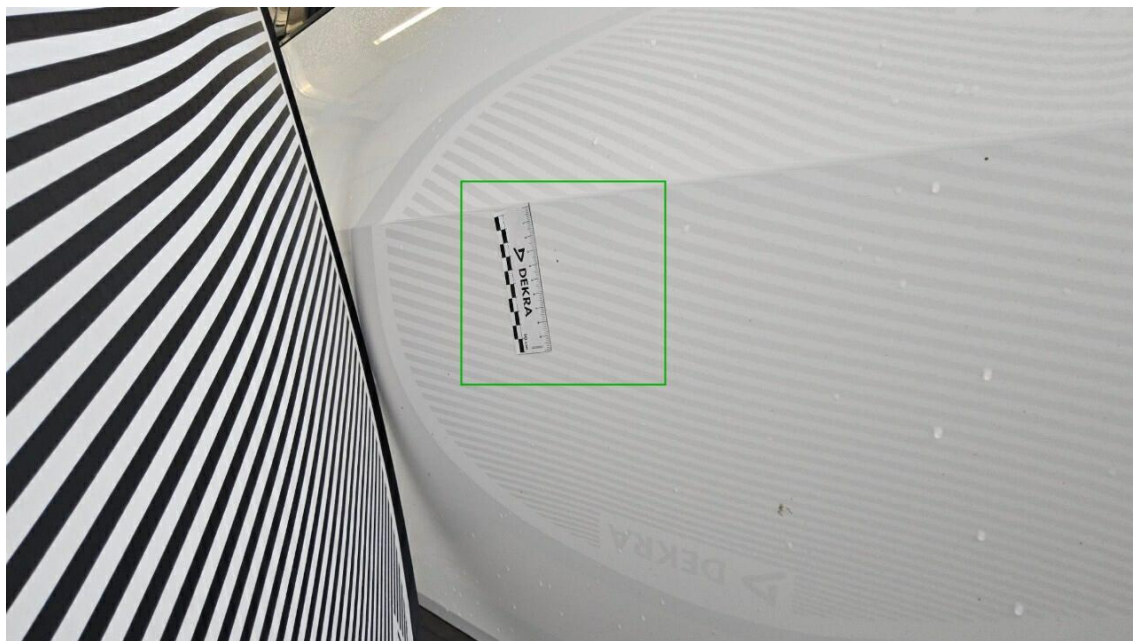


Bild 19 : Tür vorne rechts, eingedellt, drücken

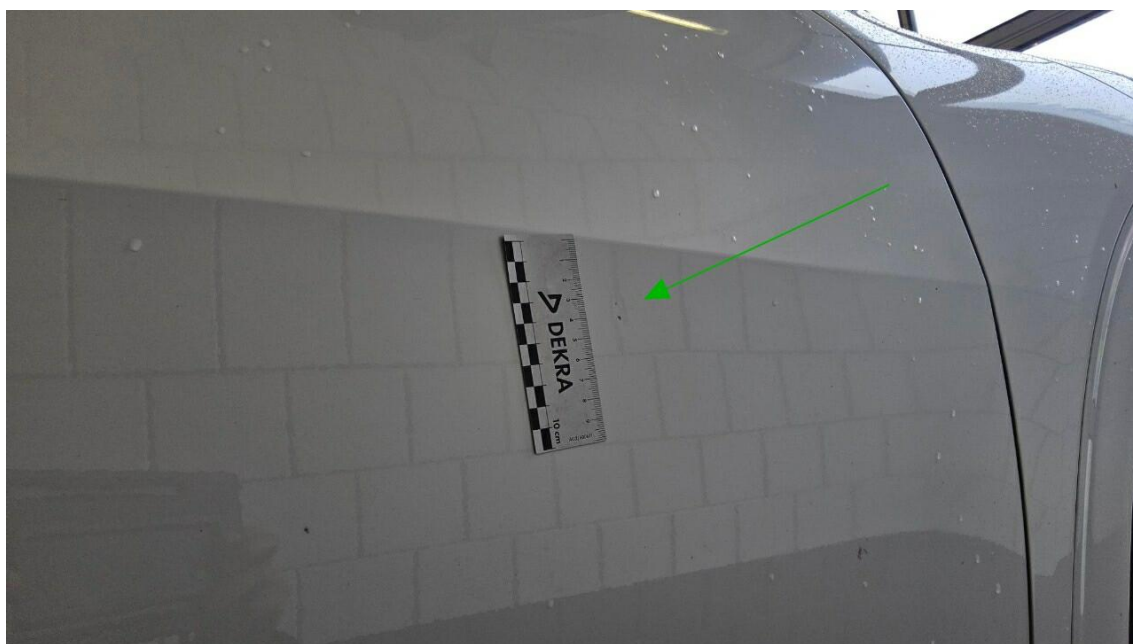


Bild 20 : Tür vorne rechts, eingedellt, drücken

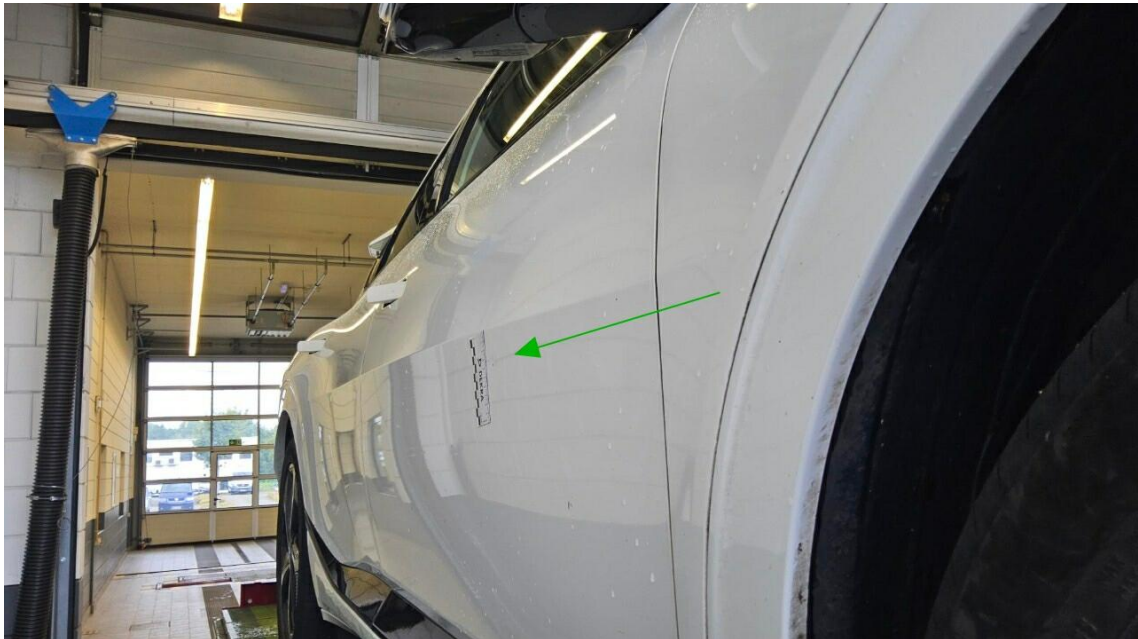


Bild 21 : Tür vorne rechts, eingedellt, drücken



Bild 22 : Stoßfänger vorne Rammschutzleiste links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 23 : Stoßfänger vorne Rammschutzleiste links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 24 : Verkleidung Heckklappe, verkratzt



Bild 25 : Interieurleiste Türverkleidung vorne links, verkratzt

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **DO D3005E** **FIN** **KNAC481AFR5195111**

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	04.06.2024	Letzte Zulassung	04.06.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Kia
Typ / Verkaufsbez.	EV6 (CV)(2021->) / EV6	Aufbauart	Limousine
	Elektro 77,4 kWh GT Line		
	2WD		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KNAC481AFR5195111	HSN / TSN	2233 / ABA
DAT Europa-Code®	014251000350002	DAT Marktindex	DE002 6490
Km-Stand abgelesen	26982	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	168
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine	Getriebe / Gänge	Automatik / 1
	Elektrofrz		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Weiß / SWP
Polster / Farbe	Alcantara / Anthrazit		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Bewertung zum Stichtag 15.06.2026 (Besichtigung 15.06.2026)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		59.990,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		6.561,15 EUR
Listenneupreis gesamt		66.551,15 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		35.538,16 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 33000		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 26982 / -6018		
Laufleistungskorrektur	+	630,74 EUR
Erstzulassungskorrektur	+	52,81 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		36.221,71 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	2.941,10 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		39.162,81 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	+	40,91 EUR
Zwischensumme I		39.203,72 EUR
Zwischensumme II		39.203,72 EUR
Reparaturkosten (mit 85,20 EUR MwSt.)	-	533,60 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 6.174,22 EUR MwSt.)		38.675,00 EUR
Handelsspanne (mit 779,87 EUR MwSt.)	-	4.885,00 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 5.394,35 EUR MwSt.)		33.790,00 EUR
		33.785,66 EUR

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	VK
4313	Assistenz-Paket Plus	1.789,76*		1.080,66
1113	Design-Paket	690,00*		229,91
16606	Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)	1.200,00*		399,84
11718	Sonderlackierung Snow White Pearl	980,56*		326,73
2104	Sound-Paket	900,83*		300,15
29299	Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage	1.000,00*		603,81
Summe Sonderausstattung		6.561,15		2.941,10 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. Verkleidung Heckklappe, verkratzt, erneuern (Bild 24)	473	60.38	-285,60
2. Tür hinten links Einstieg, eingedellt, drücken (Bild 14)	62	100	-62,00
3. Tür hinten rechts Einstieg, eingedellt, drücken (Bild 11)	62	100	-62,00
4. Motorhaube, eingedellt, drücken (Bild 9, 10)	62	100	-62,00
5. Tür vorne rechts, eingedellt, drücken (Bild 19, 20, 21)	62	100	-62,00
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	721		-533,60 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Interieurleiste Türverkleidung vorne links, verkratzt, (Bild 25)
 Verkleidung Tür hinten links, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 13)
 Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 12)
 Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
 Verkleidung Kofferraum hinten, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 7, 8)
 Stoßfänger vorne Rammschutzleiste links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 22, 23)
 Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
 Frontspoiler Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
 Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 18)
 Heckdeckel Kante, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 17)
 Heckschürze hinten unten Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 15, 16)

Der Sachverständige
Kevin Leyk

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

29.06.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: KIA EV6 77,4 kWh 168 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	DO -D 3005E	Fahrgestell-Nummer:	KNAC481AFR5195111
Vertrags-Nummer:	13016172	Erstzulassung:	04.06.2024
Internes KZ:	15334256	Kilometer-Stand:	26982
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

KIA EV6 77,4 kWh 168 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 229 PS/ 168 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 0,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 0,00

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 0,00

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 0,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	KIA EV6 77,4 kWh 168 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	168 / 229	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	185	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,300
Leergewicht (kg):	1985	zul. Gewicht (kg):	2425

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 13016172
Amtliches Kennzeichen: DO -D 3005E
Übersicht erstellt am: 29.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA EV6 77,4 kWh 168 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 13016172
Amtliches Kennzeichen: DO -D 3005E
Übersicht erstellt am: 29.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA EV6 77,4 kWh 168 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 229 PS / 168 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer