

Kfz-Haftpflichtschaden

Bei Rückfragen bitte angeben : Gutachten-Nr. T557852

Sehr geehrte Damen und Herren,

auftragsgemäß haben wir Ihr Fahrzeug zur Begutachtung des Schadens besichtigt.

Dazu erhalten Sie heute das Original des Gutachtens zu Ihrer Verwendung.

Das Gutachten dient dazu, Ihre berechtigten Schadenersatzansprüche geltend zu machen. Falls noch nicht geschehen, sollten Sie der gegnerischen Versicherung den Schaden melden.

Sollten Sie Fragen zum Gutachten haben, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Anlagen

Gutachten

Rechnung Gutachten

Restwertbörse

Haftpflichtschadengutachten / T557852

		Versicherung des Unfallgegners:	
		Telefon/E-Mail:	
Kennzeichen:	Auftrag vom: 23.04.2026	Versicherungsschein-Nr.: R000460638	Schaden-Nr.: FRA/097633/2026
Versicherungsnehmer bzw. Halter:		Werkstatt:	
Kennzeichen:			
Ereignis vom / Ort:		Anwalt:	
Besichtigungsdatum / Ort: 23.04.2026 /			
Besichtigung durch / bei Besichtigung anwesend /			
		Telefon:	

Zusammenfassung (Totalschaden)

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen					
Fahrzeugart PKW			Aufbau Limousine		
Fabrikat Peugeot		Typ und Ausführung 208 (P2)(06.2019->) Allure			
Fahrzeugidentnummer VR3UPHNKSPT557852		KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ 0000/000	EDV-Abruf-Code 016701460100002DE0016404	Bauzeit 13.04.2023	
Motorart Otto R 3 Zyl.			Katalysator bzw. Schadstoffklasse Euro 6d		Umwelt-Plakette Grün (4)
Antriebsart / Getriebe Frontantrieb / Automatik 8-Gang			Leistung 74 kW		Hubraum 1.199 ccm
Erste Zulassung 31.05.2023		Letzte Zulassung 31.05.2023	Leermasse / zul. Gesamtmasse (kg) 1.165 / 1.625		Anzahl Türen 5
Anzahl Plätze 5					
Reifen: Achse, Hersteller, Typ, Dimension Profiltiefe (links rechts in mm)					
1. Achse		195/55R16 91H		3,0 - - 3,0	
2. Achse		195/55R16 91H		5,0 - - 5,0	
Anz. Vorbesitzer 0		nächste HU 06.2026	Tacho abgelesen 48.229 km		Tacho geschätzt km
Tacho angegeben km					
Allgemeinzustand Alter- und Laufleistungsbedingte Gebrauchspuren			Farbe LACK WEISS BANQUISE/TYP AUSSENVERKLEIDUNG SPIEGEL FLACH STANDARD		
Serien-Ausstattung Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Audiosystem RCC (Radio, MP3-fähig) (Freisprecheinrichtung Bluetooth, USB-Schnittstelle), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide (Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, links, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, rechts), Außenspiegel mit Abdeckkappen schwarz, Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home), Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektrik-Paket (Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel mit Umfeldleuchte, Fensterheber elektrisch hinten, sequentiell, mit Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch vorn, Fensterheber elektrisch vorn links, Innenspiegel mit Abblendautomatik), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch), Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake), Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung), Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion, Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fahrmodusschalter, Fensterheber elektr. vorn, rechts mit Impulsgeber (Fensterheber elektrisch vorn rechts), Fensterheber elektrisch vorn links, sequentiell, Frontscheibe geräuschkämmend, Fußraumleuchte vorn LED, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getränkehalter vorn, Getriebe Automatik - (8-Stufen), Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Heckschürze schwarz glänzend, Heckspoiler, Heckspoiler schwarz glänzend, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kartentasche an Vordersitze, Kindersicherung elektrisch, Kombiinstrument mit Matrix-Display, Komfort-Paket (Scheibenwischer mit Regensensor, Klimaautomatik), Kopf-Airbag-System hinten, Kühlergrill verchromt, Lenkrad (Leder), Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, LM-Felgen, Mobile Online Dienste Mirror Screen, Motor 1,2 Ltr. - 74 kW PureTech, Multifunktionsanzeige mit Farbdisplay (DGT7C), Otto-Partikelfilter (GPF), Parkbremse elektrisch, Pyrotechnischer Gurtstraffer, Radioempfang digital (DAB+) (Radioempfang digital), Reifendruck-Kontrollsystem, Reifen-Reparaturkit, Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer Eco-LED, Seitenairbag vorn, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt, Servolenkung elektrisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder (Innenausstattung: Ziernähte farbig), Sonderlackierung Faro-Gelb Metallic, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verzurösen Laderaum, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung (Fernbedienung für Zentralverriegelung)					
Sonderausstattung Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug), Reserveradhalterung Mulde					

Auftrag

Gemäß schriftlichem Auftrag vom 23.04.2026 durch den Auftraggeber wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung der Schadenhöhe und Sicherung der Beweise besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter

Der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I lag vor.

Die Fahrzeug-Identnummer wurde überprüft und stimmt mit den Unterlagen überein.

Der Halter ist Erstbesitzer des Fahrzeuges.

Der Halter ist vorsteuerabzugsberechtigt.

Zustand des Fahrzeuges bei der Besichtigung

Das Fahrzeug ist in seiner Konstruktion weitgehend zerstört.

Die unfallbedingten Instandsetzungskosten wurden ohne detaillierte Kalkulation ermittelt. Die Instandsetzungskosten würden den Wiederbeschaffungswert weit übersteigen. Siehe dazu auch die Fotos.

Das Fahrzeug ist nicht fahrfähig.

Eine Notreparatur ist nicht möglich bzw. nicht wirtschaftlich.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren unzureichend. Am Standort des Fahrzeuges bestand keine ausreichende Untersuchungsmöglichkeit, so dass ein Reparaturrisiko verbleibt. Da am Fahrzeug jedoch Totalschaden vorliegt und die Bestimmung des Restwertes durch das Reparaturrisiko nicht eingeschränkt wird, erfolgte keine zweite Besichtigung.

Reparierte Vorschäden

Die Feststellungen bezüglich der Vorschäden beruhen auf der Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Nach Kundenangaben weist das Fahrzeug in dessen Besitzzeit keine reparierten Vorschäden auf.

Nicht reparierte Vorschäden

Am Fahrzeug befinden sich Gebrauchsspuren entsprechend Alter und Laufleistung.

Schadenhergang


Über den genauen Schadenhergang ist nichts bekannt.

Schadenbeurteilung

Zum Schadenhergang liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Angaben vor. Eine Stellungnahme dazu, ob der beschriebene Schaden zuzuordnen und plausibel ist, kann somit nicht

abgegeben werden. Soweit erkennbar, ist der festgestellte Schaden auf ein einzelnes Schadenereignis zurückzuführen.

Anstoßbereich / resultierende Anstoßrichtung

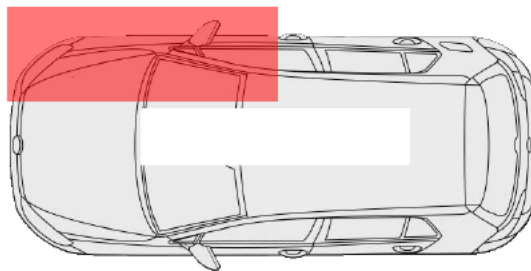

Wertminderung

entfällt

Abzüge im Kfz.-Haftpflichtfall

entfällt

Aus technisch-wirtschaftlicher Sicht liegt ein Totalschaden vor, Abzüge entfallen.

Wiederbeschaffungswert (ohne MwSt.)

Der Wiederbeschaffungswert für ein Ersatzfahrzeug gleicher Art und Güte bei einem seriösen Kfz-Händler berücksichtigt Erhaltungs- und Pflegezustand, evtl. Alt- oder Vorschäden, Ausstattung, Laufleistung, Besitzverhältnisse und örtliche Marktlage.

Der ermittelte Wiederbeschaffungswert ergibt sich aus den über die relevanten Datenbanken ermittelten Werten bzw. über Internetrecherchen.

Vom Sachverständigen wurde zur Glaubhaftmachung des Wiederbeschaffungswertes eine Marktwertanalyse durchgeführt. Diese ergab im Detail folgende Ergebnisse:

Restwert (ohne Mehrwertsteuer)

Der Veräußerungswert des beschädigten Fahrzeuges wurde ermittelt unter Berücksichtigung der Grundzüge der Entscheidung des Bundesgerichtshofes. Nach der Rechtsprechung des BGH's hat der Sachverständige auf den Kaufpreis abzustellen, der auf dem überregionalen Profi-Markt für das unfallbeschädigte Fahrzeug üblicherweise zu erzielen ist.

Es empfiehlt sich, vor Veräußerung des Fahrzeuges Rücksprache mit der Versicherung zu nehmen.

Der Restwertkäufer ist im Allgemeinen 14 Tage an sein Angebot gebunden. Es wird deshalb empfohlen sich rechtzeitig mit dem Käufer in Verbindung zu setzen. In Höhe des angegebenen Wertes liegt ein Angebot vor:

Angebote der Restwertbörse – siehe Anlage zum Gutachten.

Kfz-Haftpflicht-Totalschaden

Aus dem Kostenvergleich zwischen Wiederbeschaffungswert und Reparaturkosten geht hervor, dass die Reparaturkosten im Bereich beziehungsweise über dem Wiederbeschaffungswert liegen. Aus technisch-wirtschaftlicher Sicht liegt ein *Totalschaden* vor. Die Durchführung einer Reparatur kann nicht empfohlen werden.

Halter bzw. dessen Beauftragter wurden informiert am :

28.04.2026

Die angemessene Wiederbeschaffungsdauer für ein gleichwertiges oder ähnliches Fahrzeug beträgt:

12-14 Kal.-Tage

Gleichwertiges Fahrzeug ist nachweisbar.

Schlusswort

Das vorliegende Gutachten wurde unter Berücksichtigung haftpflichtmäßiger Gesichtspunkte erstellt. Die neutrale und unabhängige Erstellung des Gutachtens wird versichert.

Fotodokumentation



Foto 1: Übersichtsansicht von vorn

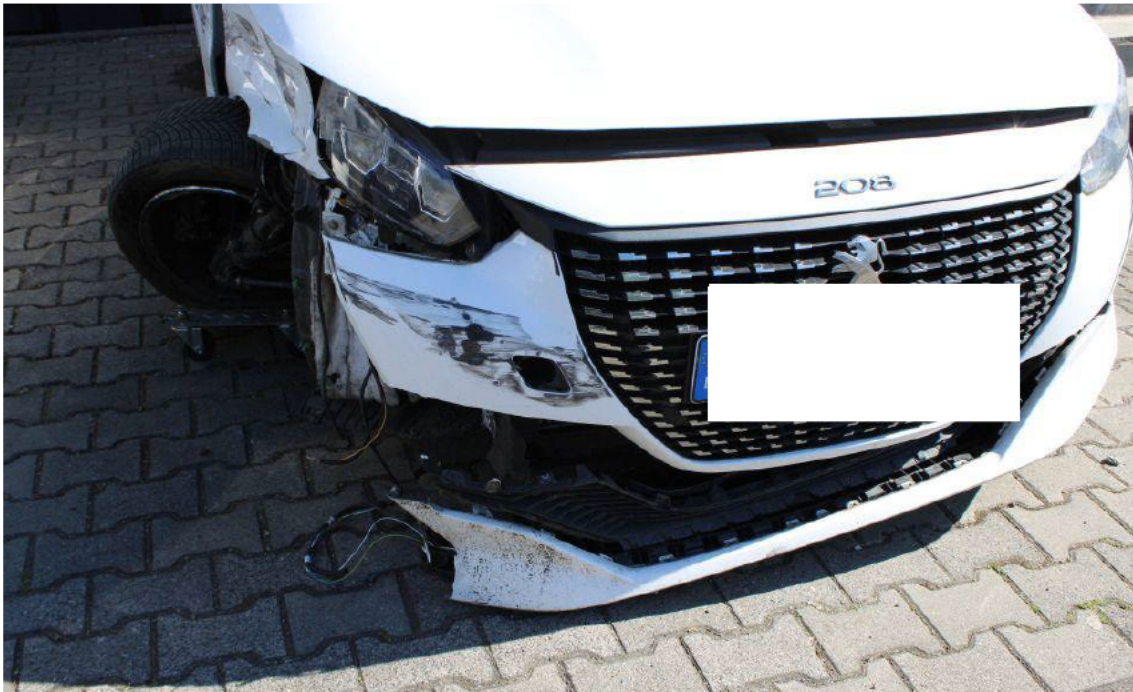


Foto 2: Übersichtsansicht von hinten

Fotodokumentation



Foto 3: Übersichtsaufnahme Anstoßbereich



Fotodokumentation



Foto 5:



Foto 6:

Fotodokumentation



Foto 7:



Foto 8:

Fotodokumentation



Foto 9:

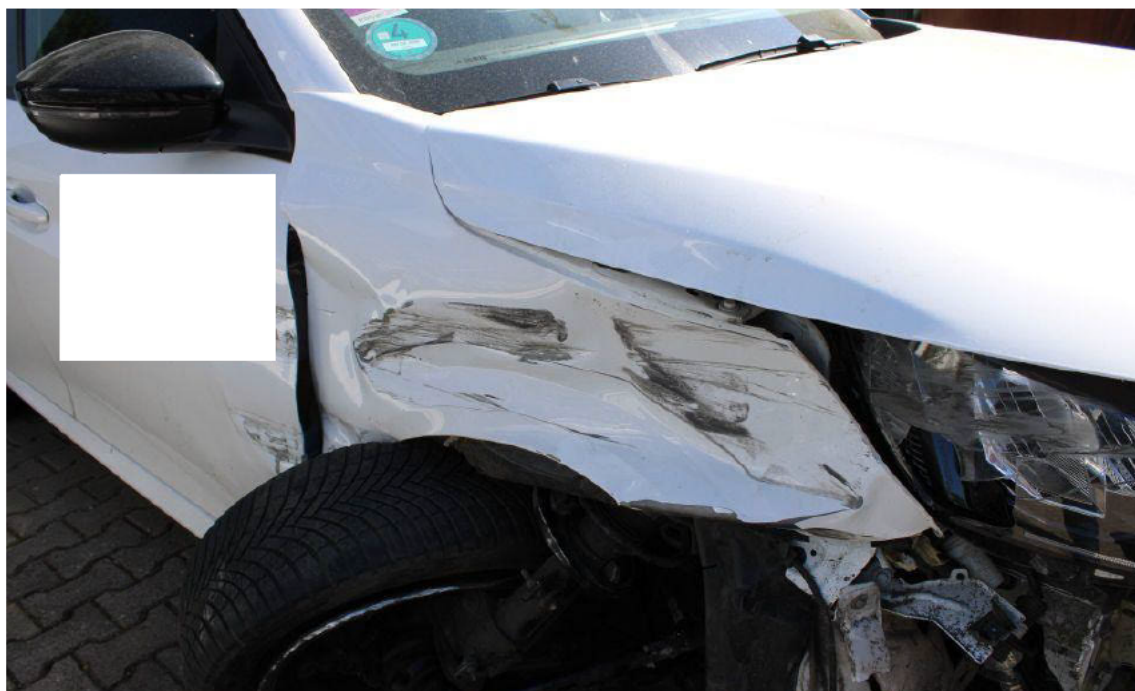


Foto 10:

Fotodokumentation



Foto 11:



Foto 12:

Fotodokumentation



Foto 13:



Foto 14:

Fotodokumentation



Foto 15:

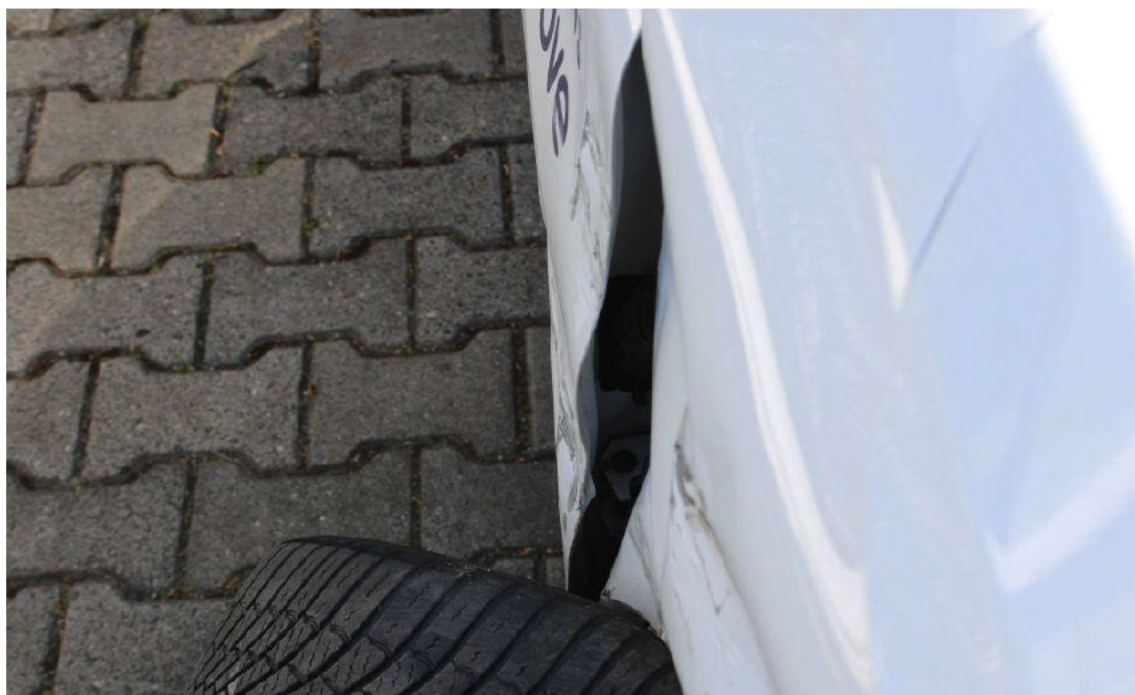


Foto 16:

Fotodokumentation



Foto 17:



Foto 18:

Fotodokumentation



Foto 19:

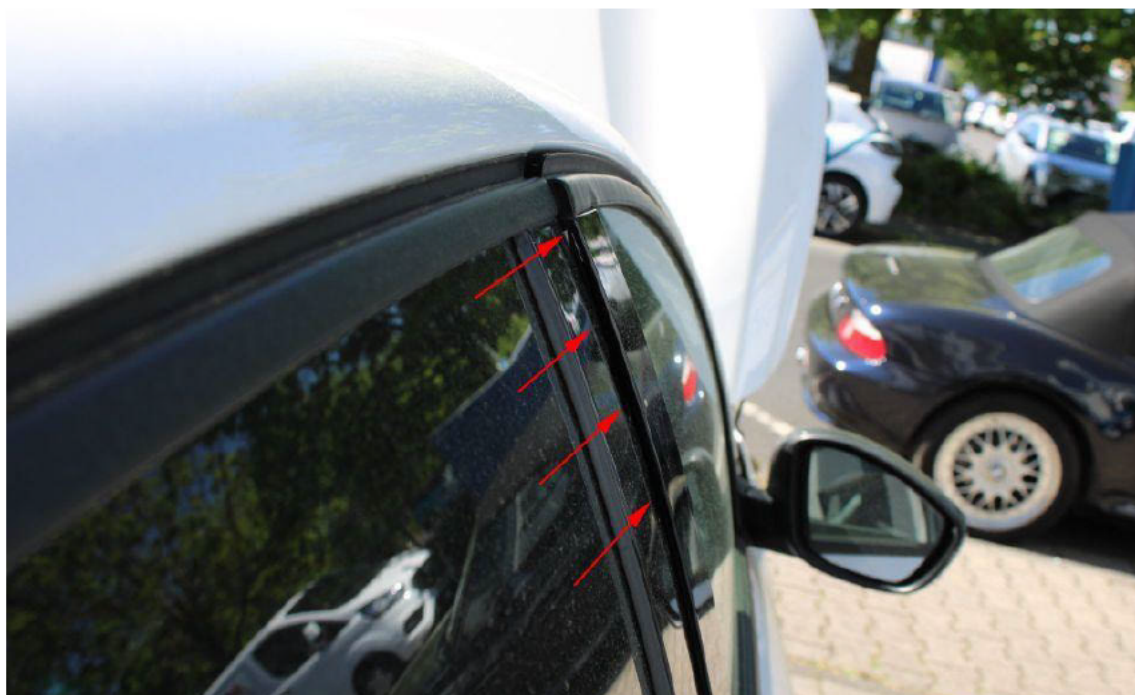


Foto 20:

Fotodokumentation



Foto 21:



Foto 22:

Fotodokumentation



Foto 23:

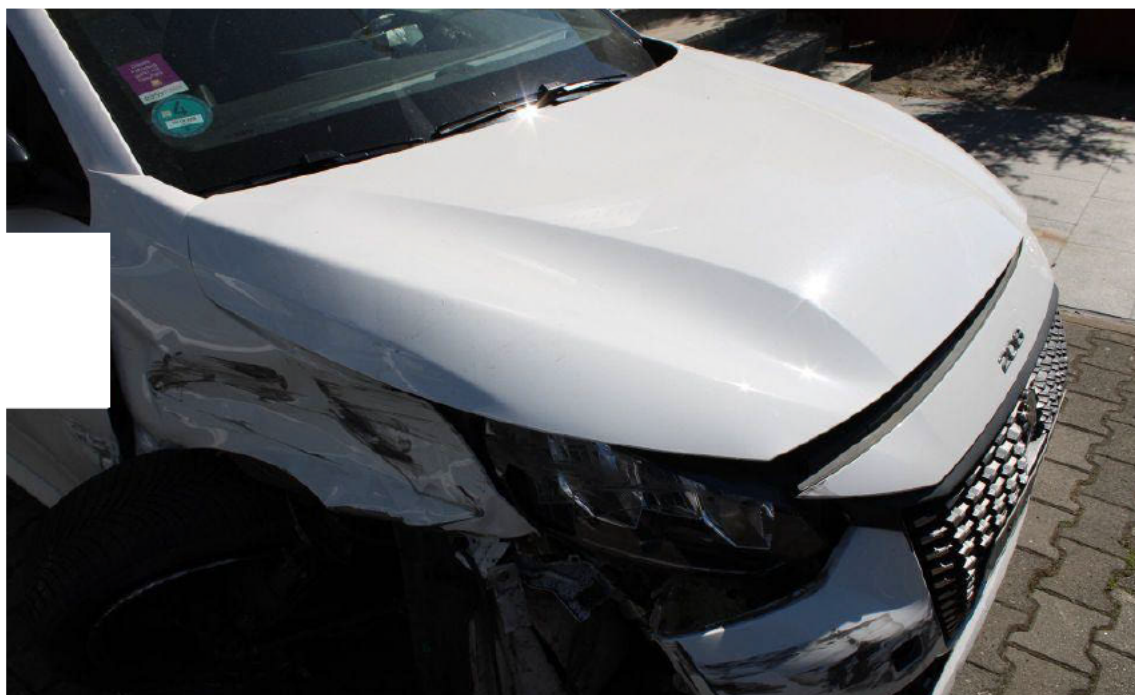


Foto 24:

Fotodokumentation



Foto 25:



Foto 26:

Fotodokumentation

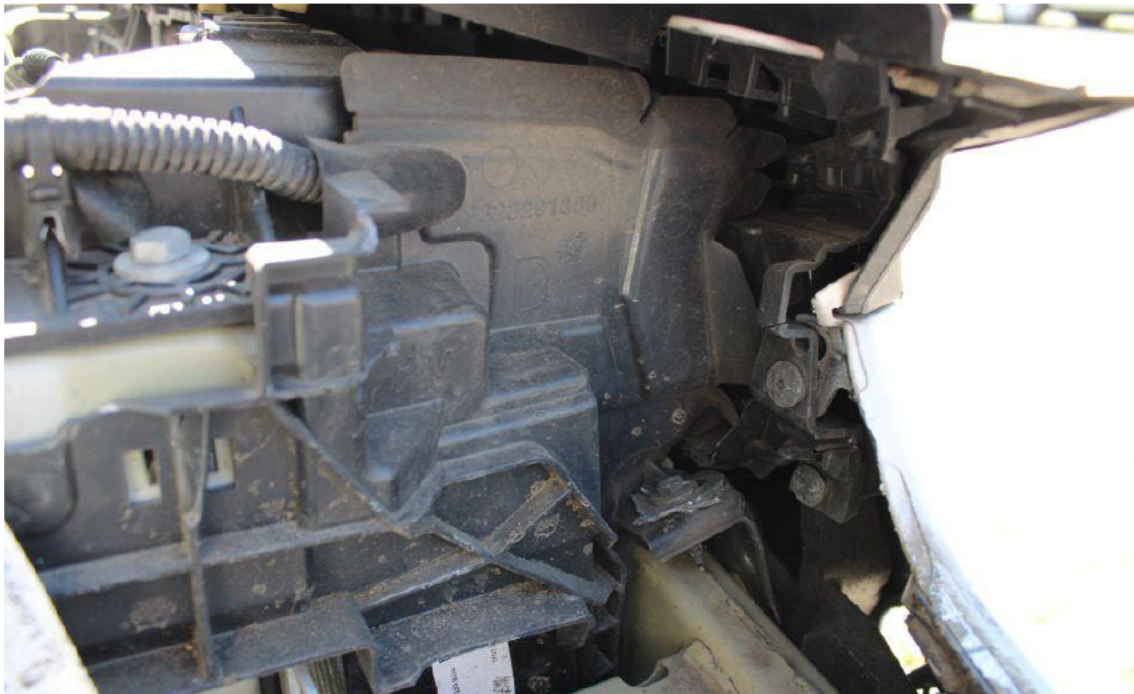


Foto 27:

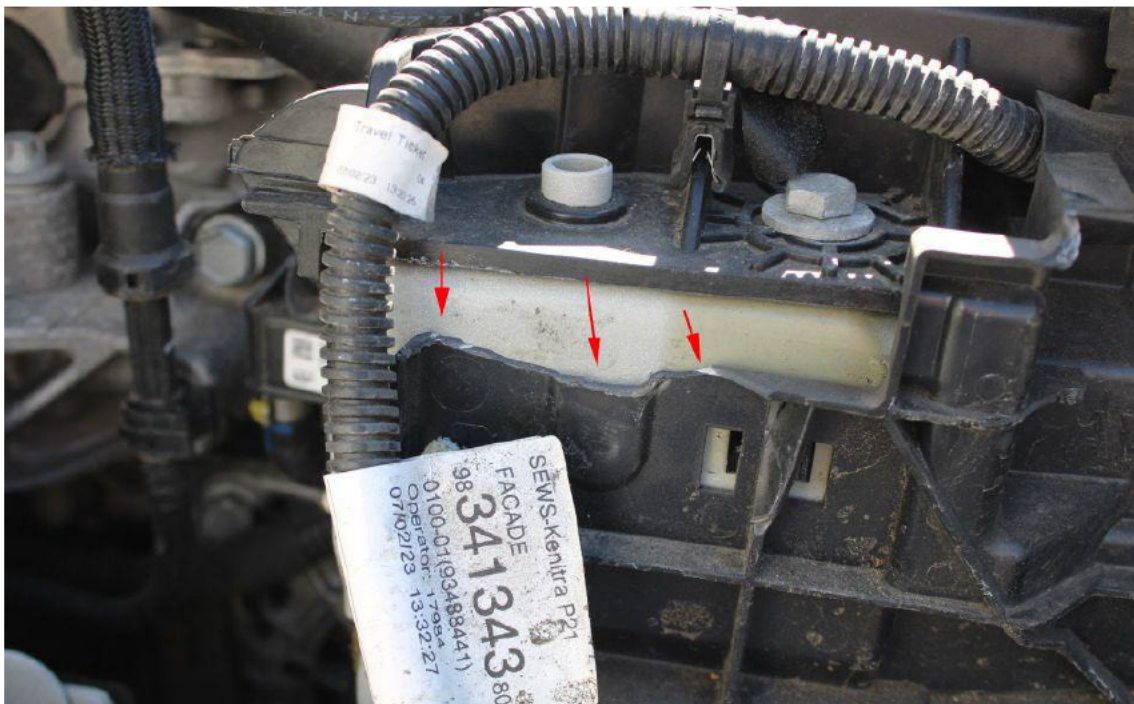


Foto 28:

Fotodokumentation



Foto 29:



Foto 30:

Fotodokumentation



Foto 31:



Foto 32:

Fotodokumentation



Foto 33:



Foto 34:

Fotodokumentation



Foto 35:

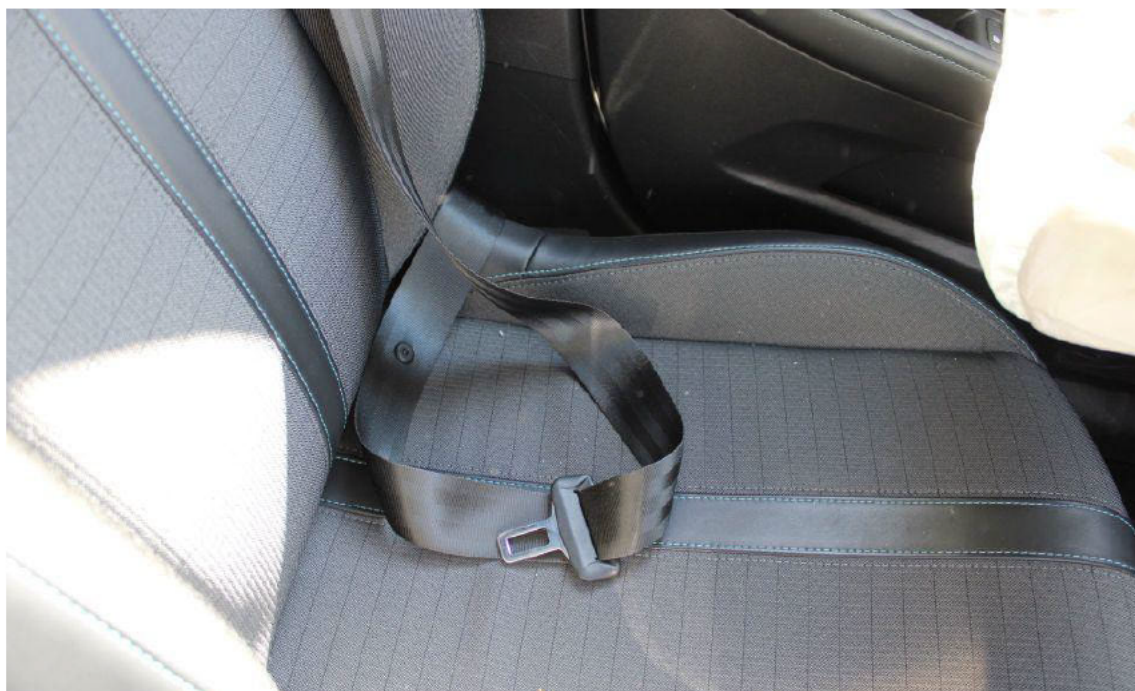


Foto 36:

Fotodokumentation



Foto 37: Abgelesener Kilometerstand

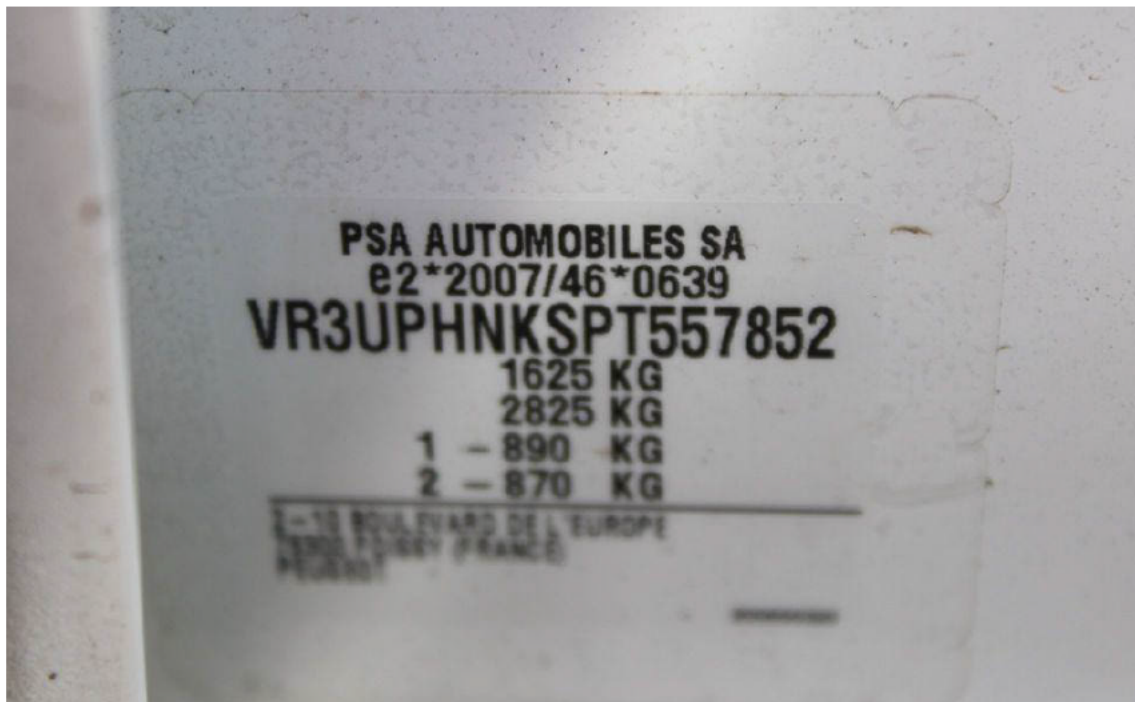


Foto 38: Fahrzeugidentnummer

VERBINDLICHES KAUFANGEBOT

Restwert des Fahrzeuges

Das vorliegende Kaufangebot beträgt _____ und wurde von der _____

_____. Zum Verkauf nutzen Sie bitte das WinValue Verkaufsportal oder kontaktieren Sie den WinValue Abwicklungsservice unter den unten aufgeführten Kontaktdaten.

Verbindliches Kaufangebot

(inkl. MwSt.)



Objekt-Nr.	3706131
Aktenzeichen	T557852
Hersteller	Peugeot
Modell	208 (P2)(06.2019->) Allur
Kraftstoff	Otto
Erstzulassung	05/2023
Laufleistung	48.229 km
Fz.-Ident-Nr.	557852
Standort	DE-60437
Einstelldatum	23.04.2026 12:20
Gebotsfrist	24.04.2026 13:00
Abrufdatum	28.04.2026 10:03
Anzahl der Bilder	54
Anzahl der Interessenten	15 (100%)
Anzahl der Gebote	7 (47%)
Bindefrist	15.05.2026

Der Käufer ist bis zum 15.05.2026 zur kostenfreien Abholung innerhalb der ersten 6 Werktage nach Beauftragung verpflichtet. Das Angebot gilt bei unverändertem Fahrzeugzustand entsprechend dem zugrundeliegenden Gutachten.



Scannen Sie den QR-Code, um Ihr Fahrzeug bequem über das Verkaufsportal zu verkaufen.

WEITERE VERBINDLICHE ANGEBOTE

Objekt-Nr.	3706131
Aktenzeichen	
Bindefrist	15.05.2026



Marktanalyse Nr. 1.789.999

Suchanfrage

Fahrzeugtyp	Pkw, SUV, Kleintransporter	Anfragedatum	23.04.2026 12:11
Hersteller	Peugeot	Erstzulassung	05/2023 (06/2022 - 01/2024)
Haupttyp	208 (P2)(06.2019->) Allure	Laufleistung	48.229 Km (25.000 - 70.000)
Aufbau	Limousine	Region	Bundesweit
Anzahl Türen	4/5	Land	Deutschland
Motor	74 kW	Unfallfahrzeuge	Nicht anzeigen
Kraftstoff	Superbenzin	Angebote	Händler- und Privatangebote
Getriebe	Automatik - (8-Stufen)		
Besonderheit	Checkheft gepflegt		

ABS, ASR, Außenspiegel elektr., Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel in Wagenfarbe, Beifahrer Airbag, Berganfahrhilfe, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Einparkhilfe, El. Fensterheber, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Farbdisplay, Gurtstraffer, Heckleuchten LED, Heckspoiler, Innenraumfilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Klimaautomatik, Komfort-Paket, Lederlenkrad, Leichtmetallfelgen, Multifunktionslenkrad, Radio, Regensensor, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitz geteilt / klappbar, Seitenairbags, Servolenkung elektronisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitzheizung, Sonderlackierung, Spurassistent, Tempomat, Türgriffe außen Wagenfarbe, Zentralverriegelung, abblendbarer Rückspiegel

Preisverteilung

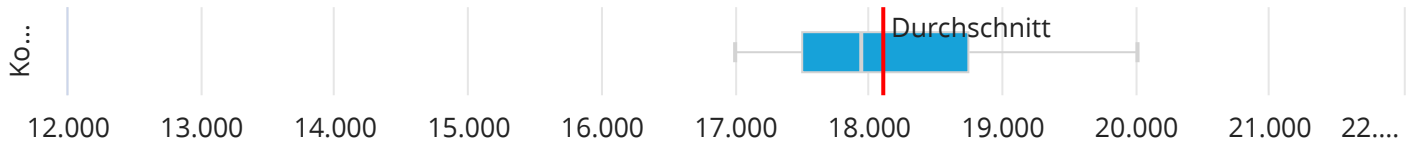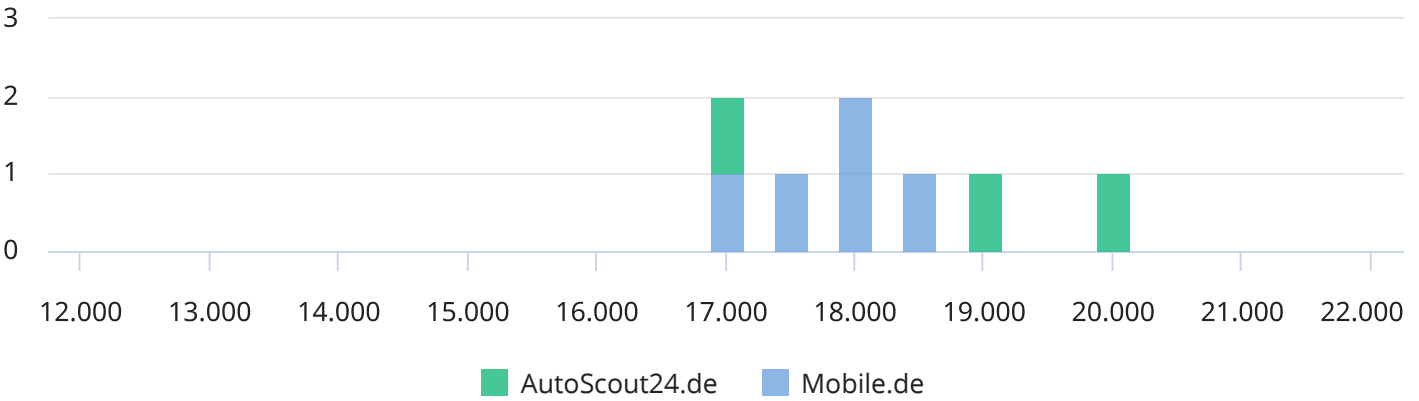

Statistische Auswertung

Wertangaben in EUR

Durchsuchte Börsen

Anzahl gefundener Fahrzeuge	8
Anzahl selektierter Fahrzeuge	8
Anzahl Händlerangebote	8 / 100%
Anzahl Privatangebote	0 / 0%
MwSt. ausweisbar	8 / 100%
MwSt. nicht ausweisbar	0 / 0%


Laufleistung	28.293 - 64.500 km
Ø Laufleistung	40.514 km
Erstzulassung	04/2023 - 01/2024
Ø Erstzulassung	08/2023
Preis	16.990 - 19.999
Ø Preis	18.100
Standtage	6 - 342 Tage
Ø Standtage	140 Tage

Angebote



■ Händler (100%) ■ Privat (0%)

MwSt. ausweisbar

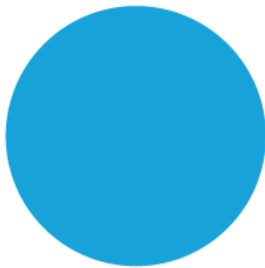

■ Nein (0%) ■ Ja (100%)

Das nachfolgende Ergebnis ist Ihrer Auswahl entnommen und entspricht am ehesten den angegebenen Suchkriterien.
Die vergebenen Sterne pro Fahrzeug zeigen die Ähnlichkeit zur durchgeführten Suchanfrage an.

Top Ergebnisse

Ausgewählte Suchergebnisse

