

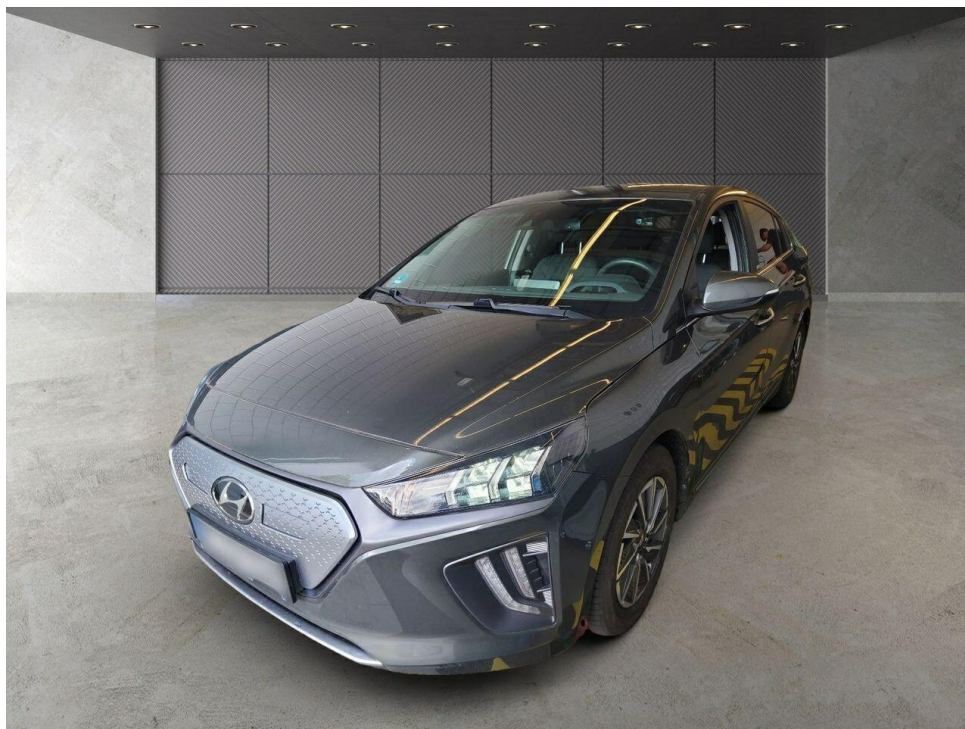


Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten

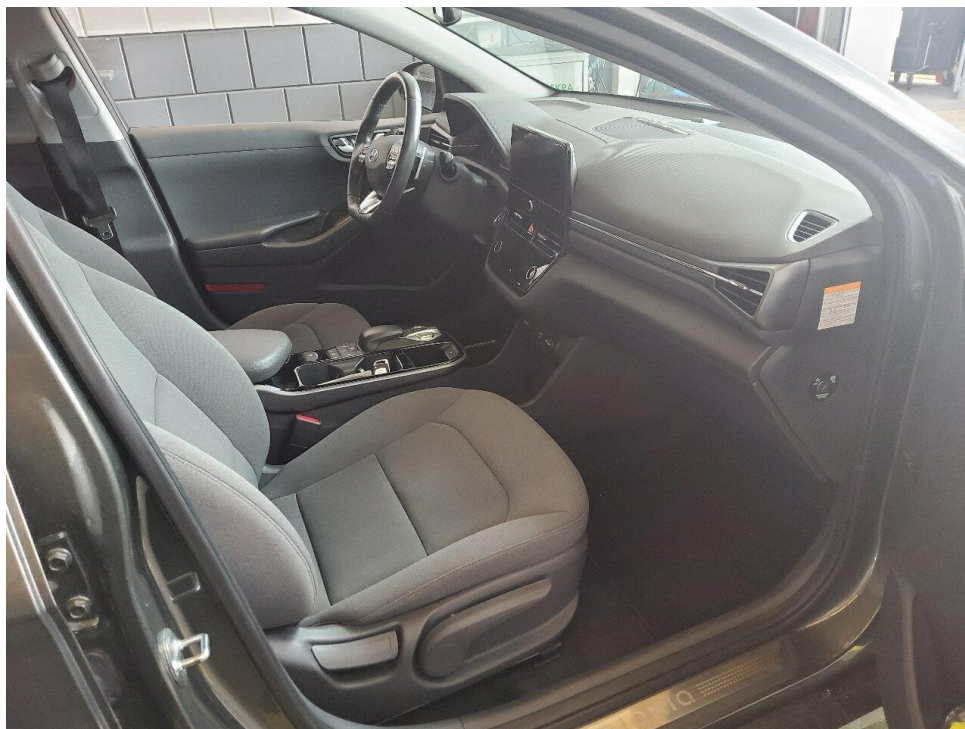


Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

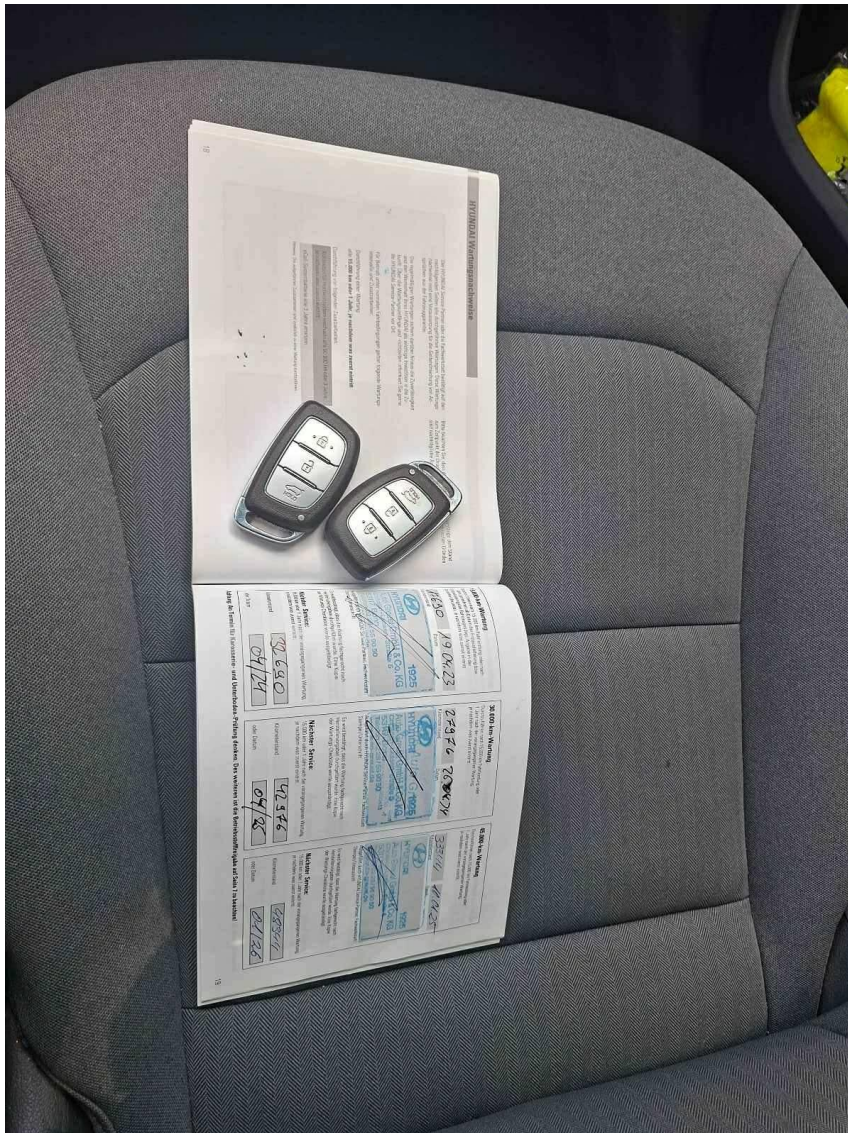


Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 7 : Tür vorne links, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 8 : Tür vorne links, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

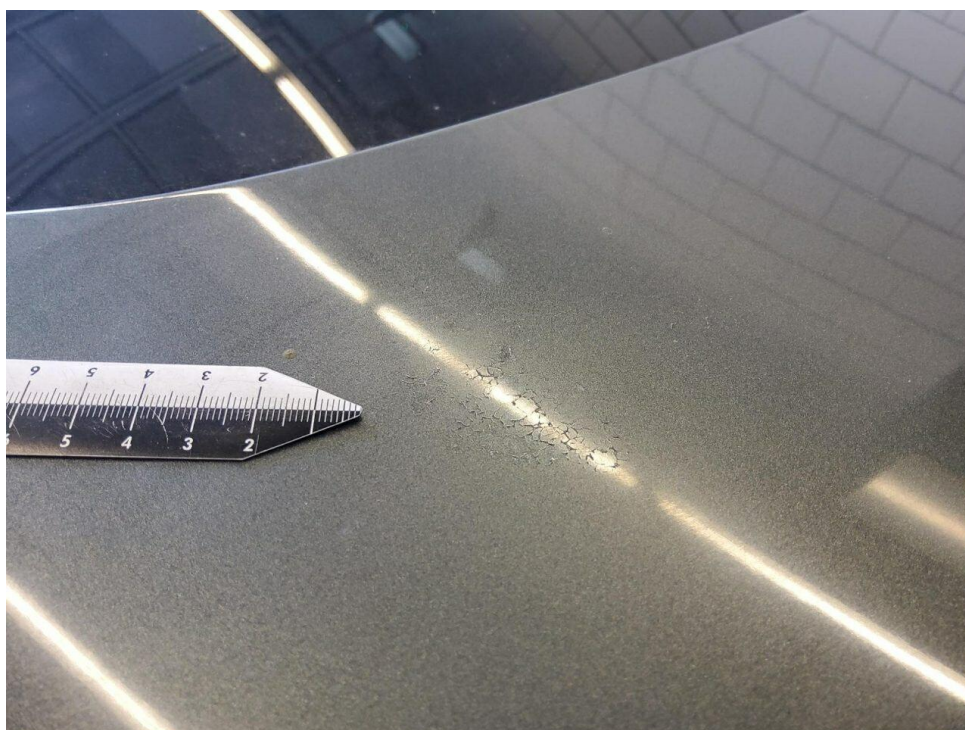


Bild 9 : Heckdeckel Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau



Bild 10 : Heckdeckel Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau



Bild 11 : Seitenteil hinten links Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau



Bild 12 : Reifendichtmittel abgelaufen



Bild 13 : Dach, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 14 : Dach, mehrfach eingedellt, drücken

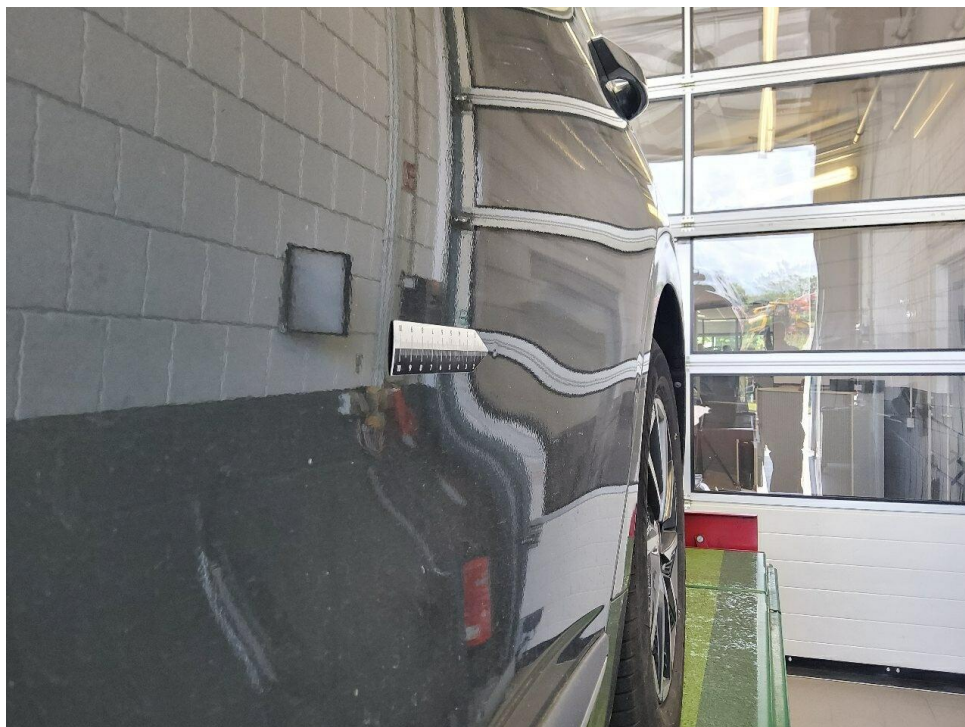


Bild 15 : Tür hinten rechts, eingedellt

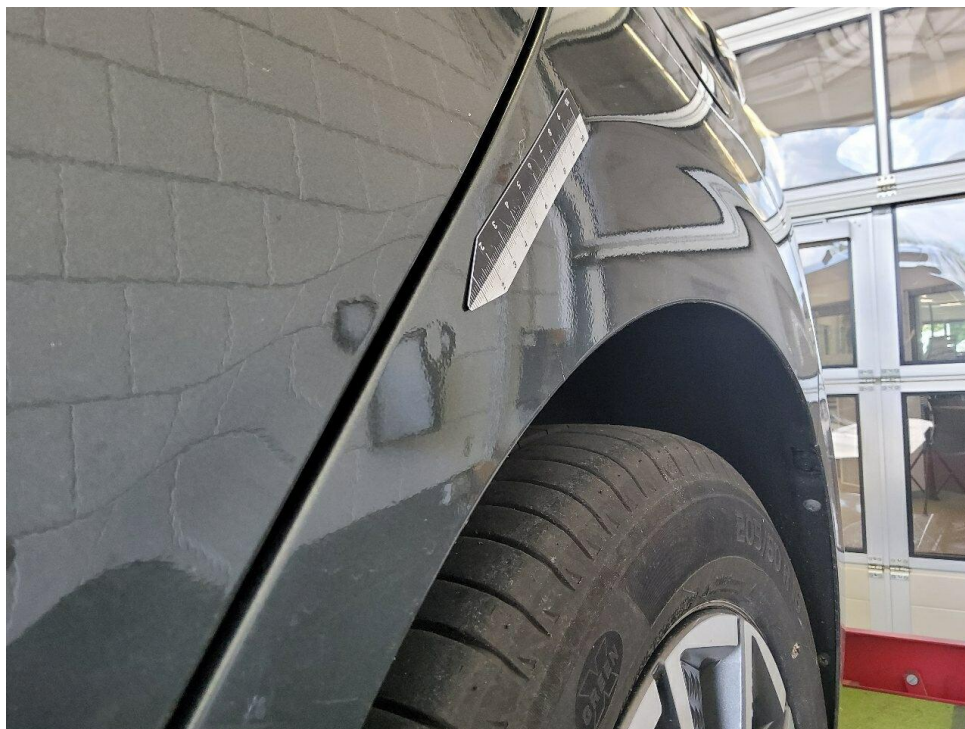


Bild 16 : Seitenwand links, unterhalb, eingedellt



Bild 17 : Stoßfänger hinten unten, verkratzt



Bild 18 : Stoßfänger vorne, zerkratzt



Bild 19 : Stoßfänger vorne, zerkratzt



Bild 20 : Stoßfänger vorne, zerkratzt

DEKRA Automobil GmbH
Martener Hellweg 50, 44379 Dortmund

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Dortmund
Martener Hellweg 50
44379 Dortmund
Telefon 0231 / 9954-0
Fax 0231 / 9954-249
E-Mail dortmund.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Thomas Gille
Tel. direkt 0231 9954-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

BM EW314E

FIN

KMHC851JFMU077948

Vertragsnummer	78595092
Auftragsnummer	ELSRM004664
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	02.06.2026, per e-Mail
Besichtigung	09.06.2026 um 11:15 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Dortmund, Martener Hellweg 50, 44379 Dortmund

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 09.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	9.159,66 EUR	10.900,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	10.840,34 EUR	12.900,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 02.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 09.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 09.06.2026 um 11:15 Uhr durch Herrn Thomas Gille bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Dortmund, Martener Hellweg 50, 44379 Dortmund, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 99 µm bis 122 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag
Kennzeichen
Tag der Erstzulassung
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom

Peter Edmund WINTER, Rheinstraße 87 A, 50389 Wesseling
BM EW314E
25.11.2021
03.06.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

03 / 2027

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	HYUNDAI MOTOR (ROK)
Typ / Verkaufsbezeichnung	AE / IONIQ Elektro
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	8252 / AHL
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHC851JFMU077948
Türen	4
Sitzplätze	5
Farbe	Amazon Gray
Polster / Farbe	Stoff / Grau
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor
Leistung / Hubraum	25 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe	Stufenlos /
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	42.927

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Energy Saver	S / O	5 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Energy Saver	S / O	5 mm
2 links	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Energy Saver	S / O	5 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Energy Saver	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.12.2025			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Ablagen, Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Seitenairbags vorn, Airbag: Vorhangairbags vorn und hinten, Alarmanlage, Antiblockiersystem ABS mit elektr. Bremskraftverteilung EBV, Assistent: Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Assistent: Berganfahrhilfe, Assistent: Einparkhilfe, hinten, Assistent: Fernlichtassistent, Assistent: Spurhalteassistent aktiv, Autonomer Notbremsassistent (FCA), Außenspiegel elektrisch von innen einstellbar und beheizbar, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Colorglas, Drive Modes (Eco, Normal, Sport) und CUSTOM Mode, ESP Elektrisches Stabilitätsprogramm (ESP) und Fahrdynamisches Stabilitätsmanagement (VSM), Emergency Call System (eCall), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, herausnehmbar, Geschwindigkeits-Regelanlage, Getriebe: Stufenloses Reduktionsgetriebe, Halogen-Projektionsscheinwerfer, Heckscheibe, beheizbar, mit Timer, Instrumentenanzeige: Hochauflösende 7,0" TFT-LCD, Isofix-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Metallic-Lackierung, Laden: ICCB Notladekabel (mit Schuko Stecker), Leichtmetallfelgen 6,5 J x 16", Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktion, Lenkrad: Schaltwippen zur Steuerung der Bremsenergieerückgewinnung, Leseleuchte vorn, Leuchtweitenregulierung, manuell, Licht-aus-Automatik der Scheinwerfer, Lichtsensor, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorne, Parkbremse, elektrisch, Parksensoren hinten, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Regensensor, Reifenreparaturset, Räder: Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Rückfahrkamera, Seitenaufprallschutz in den Türen vorn, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule längs- und neigungsverstellbar, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne, 60:40 geteilt und umklappbar, Stoßfänger in Wagenfarbe, Virtual Engine Sound System (VESS), Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Lackierung: Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte am 10.01.2025 bei Kilometerstand 33.344.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Reifendichtmittel abgelaufen (Bild 12); Inspektionseintrag unplausibel, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau; Dach, mehrfach eingedellt, drücken (Bild 13, 14); Seitenteil hinten links Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau (Bild 11); Heckdeckel Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau (Bild 9, 10); Tür vorne links Einstieg, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau. Lackvorbereitung.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Heckschürze hinten unten, zerkratzt, Gebrauchsspur; Seitenteil hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur; Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Thomas Gille

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.