



www.PS-Team.de



14. April 2021



Sulewski

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
 CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE
 CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE
 CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
 EG CERTIFICAAT VAN OVERENSTEMMING
 EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
 EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
 EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS
 OVERENSTEMMELES ERKLÆRING EF
 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge



W0VZ4DGZXM5026127

52.

Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:
 technische Parameter (keine Bezugnahme auf
 RR)

zu Nr. 27.2: FRONT: 30 KW ;
 zu Nr. 27.3: FRONT: 81.2 KW ;

zu Nr. 27.4: FRONT: 30 KW ;

zu Nr. 35: 215/65 R17 97V auf 7.00JX17/

ET42;

zu Nr. 35: 225/55 R18 97V auf 7.50JX18/

ET49;

zu Nr. 35: 205/55 R19 97V auf 7.00JX19/

ET38;

zu Nr. 7: ww. 1630;

Die Verwendung der optionalen Reifen

kann zu Abweichungen von den offiziellen

Werten für Kraftstoffverbrauch und CO2-

Ausstoß führen

Vermerke des Herstellers:

weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung

Job- PA-Nummer 0015XEWV

Haendler Code DE0045

Motorkenzeichnung 10FKB127

Motorseriennummer 36355

KFZ-Brief wurde erstellt

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektrofahrzeuge			
Stromverbrauch (gewicht. kombiniert):	-	Wh/km	
Elektrische Reichweite:	65.0	km	
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: nein			
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -			
3.2. Gesamteinsparung von CO2-Emissionen durch Ökoinnovation(en):			
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ			
Benzin / Diesel	-	g/km	
Gas	-	g/km	
Andere (siehe 26.)	-	g/km	
3.2.2. Einsparungen durch WLTP			
Benzin / Diesel	-	g/km	
Gas	-	g/km	
Andere (siehe 26.)	-	g/km	
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151			
Benzin / Diesel	CO2-Emissionen (g/km)	Kraftstoffverbrauch (l/100km)	
WLTP-Werte			
Niedrig	200	8.3	
Mittel	143	6.3	
Hoch	139	6.1	
Höchstwert	175	7.7	
Kombiniert	161	7.1	
Gewicht. kombiniert	32	1.4	
Gas			
WLTP-Werte	CO2-Emissionen (g/km)	Kraftstoffverbrauch (l/100km)	
Niedrig	-	-	
Mittel	-	-	
Hoch	-	-	
Höchstwert	-	-	
Kombiniert	-	-	
Gewicht. kombiniert	-	-	
5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151			
5.1 Vollelektrische Fahrzeuge			
Stromverbrauch	-	Wh/km	
Elektrische Reichweite	-	km	
Elektrische Reichweite innerorts	-	km	
5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge			
Stromverbrauch (ECDC, weighted)	156.0	Wh/km	
Elektrische Reichweite (EADR)	61.0	km	
Elektrische Reichweite innerorts (EADR city)	71.0	km	

Der Unterzeichner Georg Bednarek bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: **OPEL**
0.2. Typ: **Z**
Variante: **4**
Version: **DGZS-CJ000**
0.2.1. Handelsbezeichnung(en): **GRANDLAND X**
0.2.3. Kennungen:
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: **IP-DGZ_EAT84552-W0V4-0**
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: **AT-5GB_0550-VR3-0**
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: **02-W0V-PH**
0.2.3.4. Kennung der Fahrzeugspezifischen Familie: **RL_MPZLETH84051-VR3-0**
0.2.3.5. Kennung der Fahndienstleistungs-Familie:
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: **EV-5G_EZPH_4550-VR3-0**

0.4. Fahrzeugklasse: **M1**
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Opel Automobile GmbH
Bahnhofplatz
65423 Rüsselsheim am Main

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart an der rechten B-Säule:
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
im Motorraum rechts

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
W0VZ4DGZMXS026127
0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:
14.01.2021
mit dem in der am **12.11.2020** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0597*19** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr** in denen **metrische** Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.
Rüsselsheim
Ort

25.01.2021
Datum
Director Regulations & Certification
Position
Unterschrift

Red

1. Anzahl der Achsen: **2**
und Räder: **4**
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):
1; Achse 1
3.1. Spezifiziere wie das Fahrzeug ist: **nicht automatisiert**
4. Radstand: **2675 mm**
4.1. Achsabstände:
1 - 2: **2675 mm**
5. Länge: **4477 mm**
6. Breite: **1856 mm**
7. Höhe: **1609 mm**
13. Masse in fahrbereitem Zustand: **1810 kg**
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: **1875 kg**
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: **2290 kg**
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:
1: **1200 kg**
2: **1250 kg**
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: **3540 kg**
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines Deichselanhängers: **- kg**
18.1. Zentralachsanhängers: **1250 kg**
18.3. ungebremsten Anhängers: **750 kg**
18.4. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: **50 kg**
20. Hersteller der Antriebsmaschine: **PSA**
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: **5G06**
22. Arbeitsverfahren: **Fremdzündung / 4-Takt**
23. Reiner Elektroantrieb: **nein**
23.1. Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug: **OVC-HEV**
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: **4 ; in Reihe**
25. Hubraum: **1598 cm³**
26. Kraftstoff: **Hybr.B/E ext.auff.**
26.1. Hybrstoff
27. Höchstleistung **133.00 kW bei: 6000 min⁻¹ (Verbrennungsmotor)**
27.1. Höchstleistung

27.2. (Elektromotor)
27.3. Höchste Nennleistung: **81.20 kW**
27.4. (Elektromotor)
28. Getriebe (Typ): **automatisch**
28.1. Übersetzungsverhältnisse:
1. 2. 3. 4. 5.
Gang Gang Gang Gang Gang
0.1972 0.3365 0.5128 0.6804 0.8126
6. 7. 8. 9.
Gang Gang Gang Gang
1.0000 1.2373 1.4872 -
28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes: **0.2586**
28.1.2. Übersetzungen des Achsgetriebes:
1. 2. 3. 4. 5.
Gang Gang Gang Gang Gang
0.0586 0.1000 0.1524 0.2022 0.2415
6. 7. 8. 9.
Gang Gang Gang Gang
0.2971 0.3676 0.4419 -
29. Höchstgeschwindigkeit: **225 km/h**
30. Spurweite:
1: **1579 mm**
2: **1587 mm**
35. Reifen/Radkombination: **C1 A**
Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifengruppe zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:
1: **205/55 R19 97V 7Jx19 ET38**
2: **205/55 R19 97V 7Jx19 ET38**
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:
38. Code des Aufbaus: **AF Mehrzweckfahrzeug**
40. Farbe des Fahrzeugs: **blau**
41. Anzahl und Anordnung der Türen: **4 ; 2 links, 2 rechts**
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): **5**
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:
46. Standgeräusch: **65.00 dB(A)**
bei der Drehzahl: **1850 min⁻¹**
Fahrgeräusch: **67.00 dB(A)**

47. Abgasnorm: **EURO 6 AP**
47.1. Parameter für die Emissionsprüfung
47.1.1. Prüfmasse: **1950 kg**
47.1.2. Querschnittsfläche **0.823 m²**
47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Luftinlasses am Kühlergrill: **- cm³**
47.1.3. Fahrzeugspezifische Koeffizienten
47.1.3.0. f₀: **128.3 N**
47.1.3.1. f₁: **-0.022 N/(km/h)**
47.1.3.2. f₂: **0.04084 N/(km/h)²**
47.2. Fahrzyklus:
47.2.1. Fahrzyklusklasse: **3b**
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{MSC}): **-**
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit:
48. Abgasverhalten: **715/2007*2018/1832AP**
1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]
CO **458.7** mg/km
THC **14.7** mg/km
NMHC **12.3** mg/km
NOx **15.5** mg/km
THC+NOx **-** mg/km
NH3 **-** ppm
Partikelmasse **1.17** mg/km
Partikelzahl **1.86** 10¹¹/km
48.1. Rauch **-** m⁻¹
48.2. Angegebene höchste RDE-Werte
NOx [mg/km]
Vollständige RDE-Fahrt **60**
Innerstädtische RDE-Fahrt **60**
Partikelzahl [10¹¹/km]
6
6
49. CO₂-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/
Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen
Benzin / Diesel CO₂-Emissionen Kraftstoffverbrauch [l/100km]
NEFZ-Werte **102** **4.5**
Innerorts **140** **6.1**
Außerorts **126** **5.5**
Kombiniert **35** **1.5**
Gas CO₂-Emissionen Kraftstoffverbrauch [l/100km]
NEFZ-Werte **-** **-**
Innerorts **-** **-**
Außerorts **-** **-**
Kombiniert **-** **-**
Abweichungsfaktor Differenzierungsfaktor **null**



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige

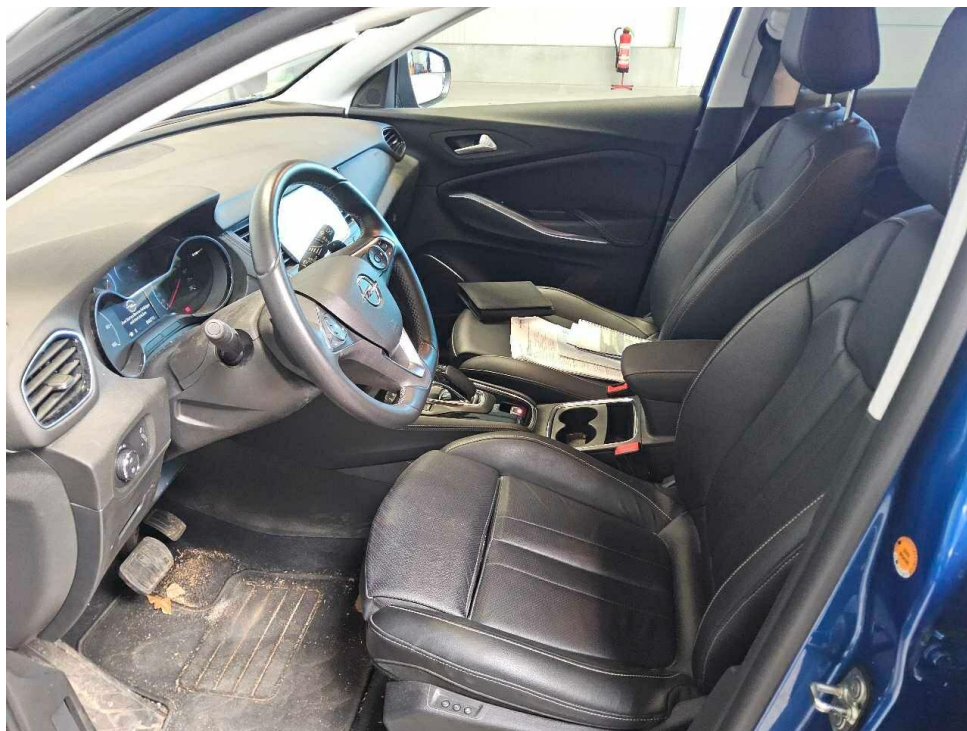


Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank

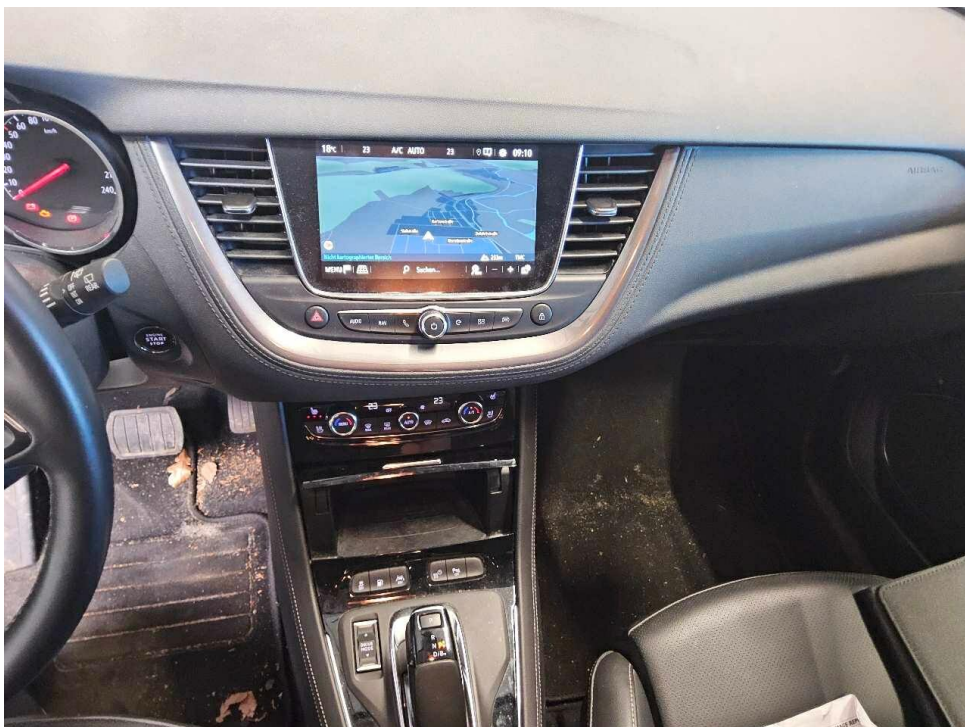


Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

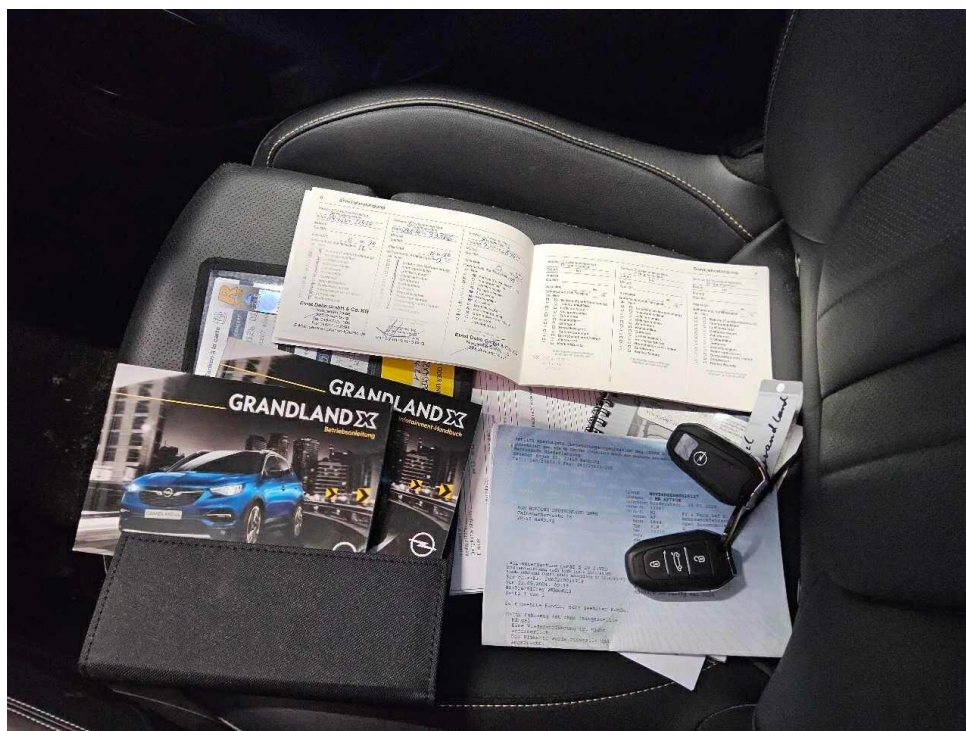


Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe



Bild 12 : 2. Radsatz

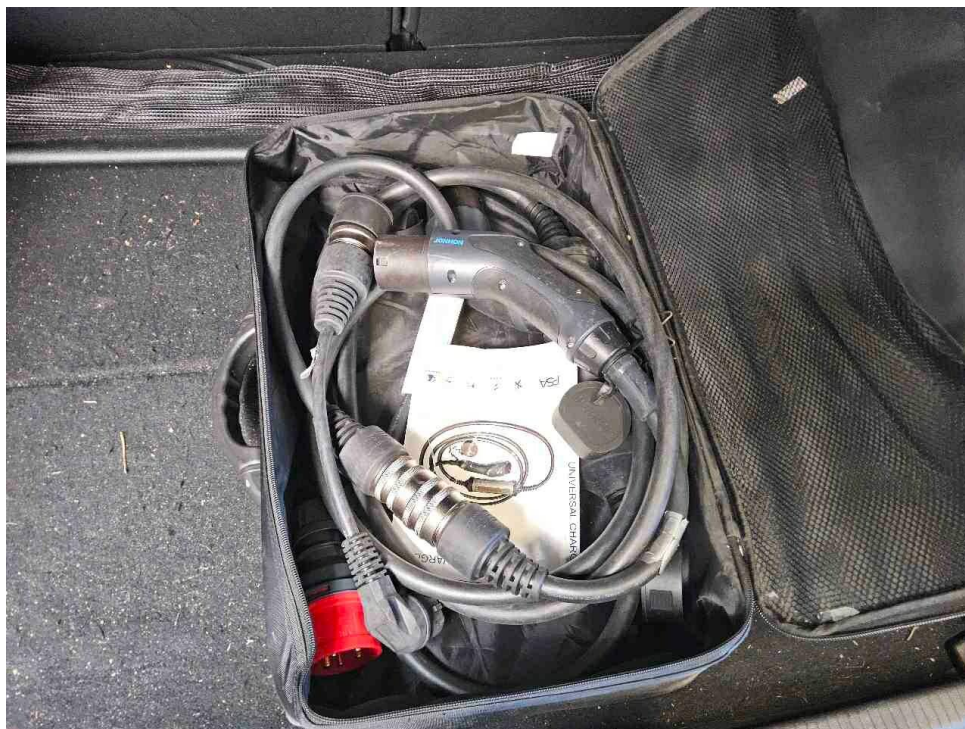


Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug

6 Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion	Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion	Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion
Datum: 14.4.23 km 21424	Datum: 29.5.24 km 33366	Datum: 4.9.25 km 48990
Motoröl Qualität:	Motoröl Qualität:	Motoröl Qualität:
Viskosität: 0 W-30	Viskosität: 0 W-30	Viskosität: 0 W-30
Gefrierschutz, Kühlfülligkeit: 28 °C	Gefrierschutz, Kühlfülligkeit: 25 °C	Gefrierschutz, Kühlfülligkeit: 40 °C
Ja Nein	Ja Nein	Ja Nein
☒ Batterie (Funkfernbedienung)	☒ Batterie (Funkfernbedienung)	☒ Batterie (Funkfernbedienung)
☒ Innenraumluftfilter	☒ Innenraumluftfilter	☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfiltereinsatz	☒ Luftfiltereinsatz	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Keilrippenriemen	☒ Keilrippenriemen	☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen	☒ Zahnriemen	☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter	☒ Kraftstofffilter	☒ Kraftstofffilter
☒ Getriebeöl	☒ Getriebeöl	☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit	☒ Bremsflüssigkeit	☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenreparaturset	☒ Reifenreparaturset	☒ Reifenreparaturset
☒ Bremsbeläge vorn / hinten	☒ Bremsbeläge vorn / hinten	☒ Bremsbeläge vorn / hinten
☒ Zündkerzen	☒ Zündkerzen	☒ Zündkerzen
☒ Kraftstoffzusatz	☒ Kraftstoffzusatz	☒ Kraftstoffzusatz

Ernst Dello GmbH & Co. KG
Niedderfeld 75-85
22529 Hamburg
Tel. 040/4712-1000
Fax 040/4712-2394
E-Mail: service-ependort@dello.de

Autorisierter Service Partner
Stempel und Unterschrift
Ernst Dello GmbH & Co. KG
Niedderfeld 75-85
22529 Hamburg

Bild 14 : Wartungsnachweis



Bild 15 : Unterboden

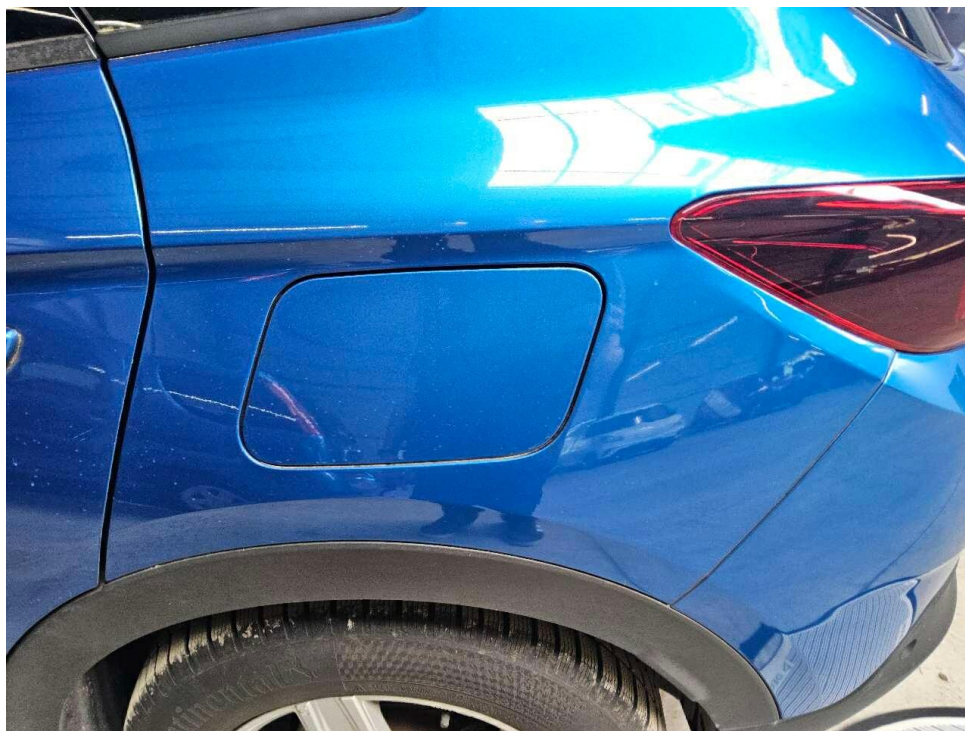


Bild 16 : Seitenwand hinten links erhöhte Lackschichtdicke

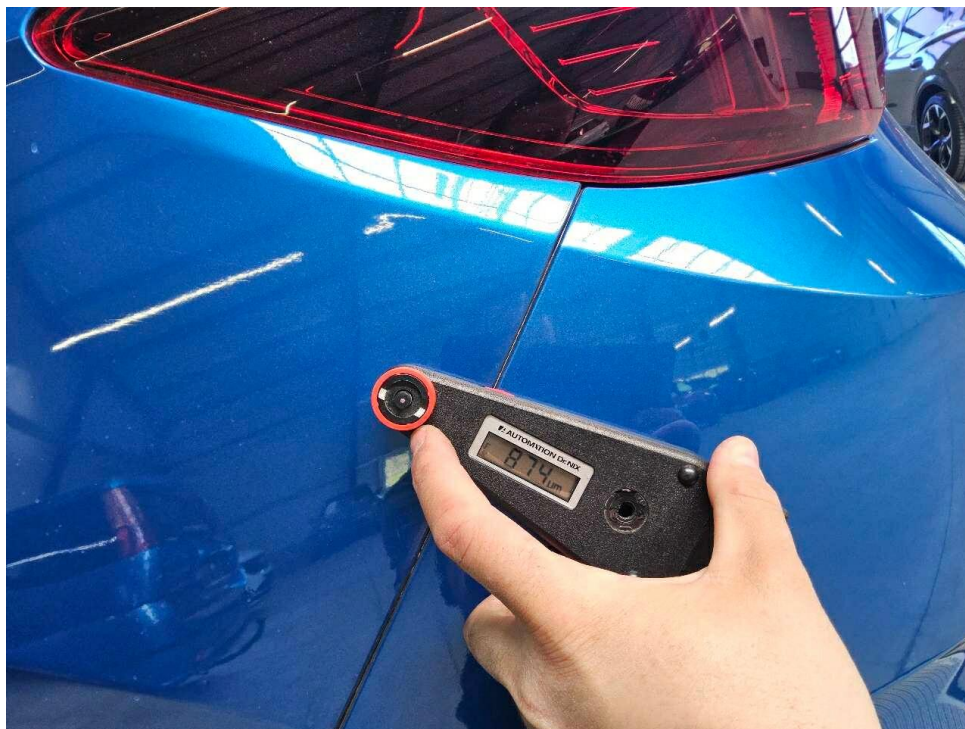


Bild 17 : Seitenwand hinten links erhöhte Lackschichtdicke



Bild 18 : Glanzgedrehte Leichtmetallfelge vorne rechts verschrammt, Materialabtrag >1mm



Bild 19 : Glanzgedrehte Leichtmetallfelge vorne rechts verschrammt, Materialabtrag >1mm



Bild 20 : Glanzgedrehte Leichtmetallfelge vorne links verschrammt, Materialabtrag >1mm

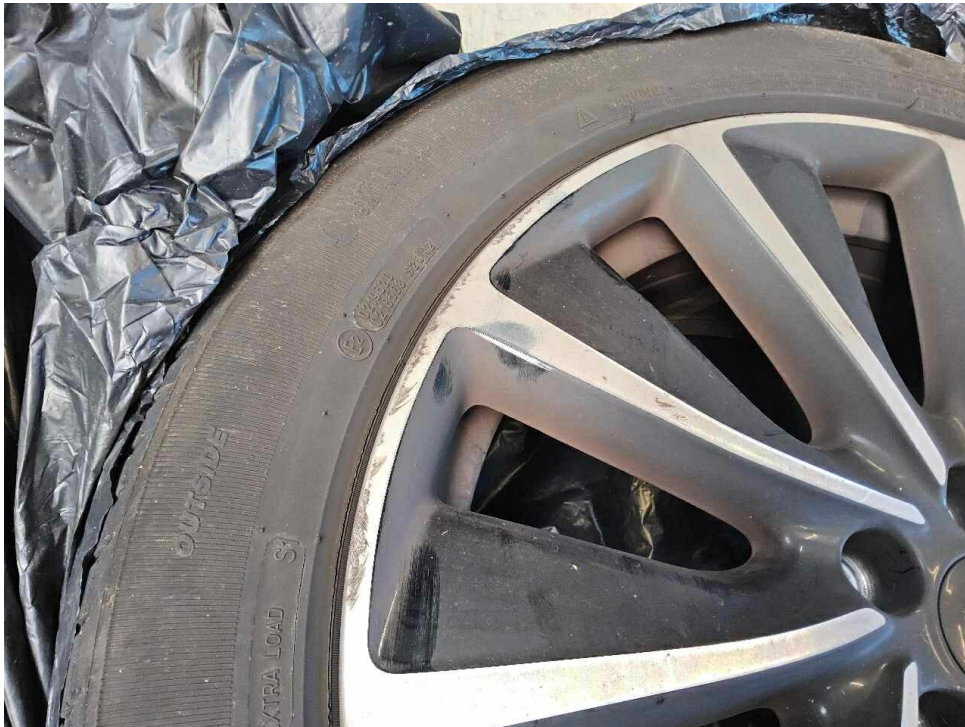


Bild 21 : Glanzgedrehte Leichtmetallfelge vorne links verschrammt, Materialabtrag >1mm



Bild 22 : Glanzgedrehte Leichtmetallfelge vorne links verschrammt, Materialabtrag >1mm



Bild 23 : Stoßfänger und Radlaufblende vorne linksseitig verschrammt

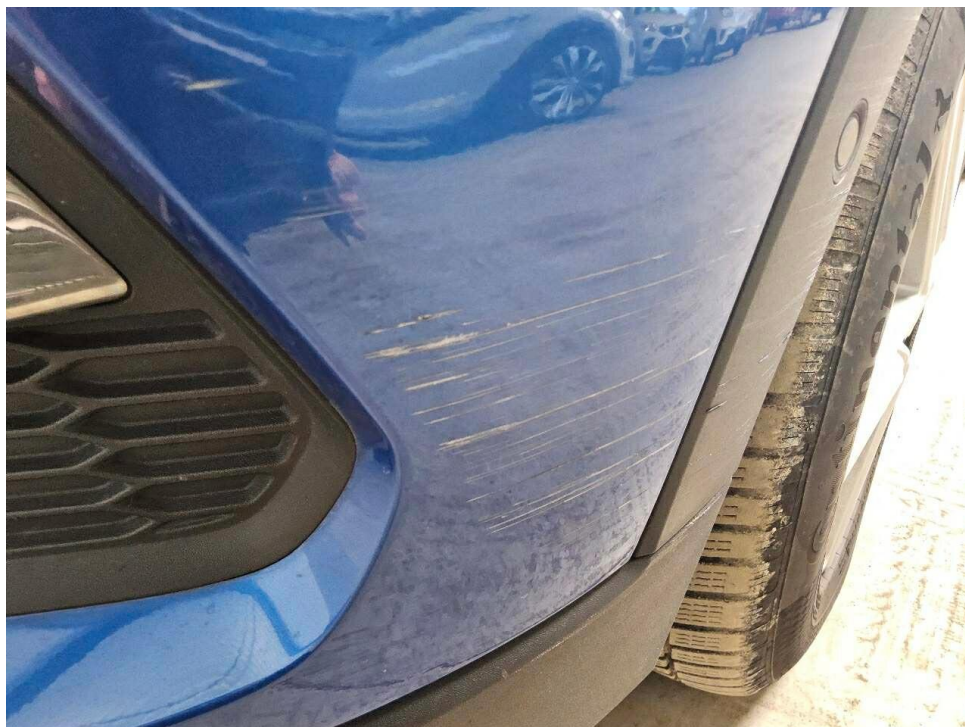


Bild 24 : Stoßfänger und Radlaufblende vorne linksseitig verschrammt



Bild 25 : Stoßfänger und Radlaufblende vorne linksseitig verschrammt



Bild 26 : Beifahrertür verschrammt



Bild 27 : Beifahrertür verschrammt

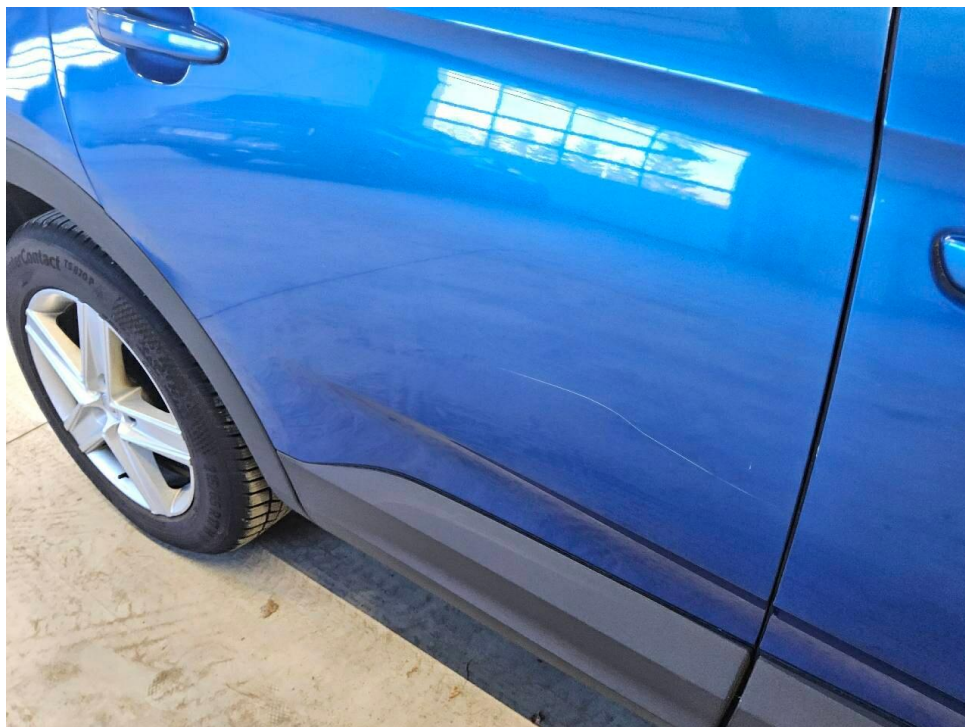


Bild 28 : Tür hinten rechts verschrammt



Bild 29 : Tür hinten rechts verschrammt



Bild 30 : Delle Fahrzeugdach



Bild 31 : Fahrertür verschrammt



Bild 32 : Fahrertür verschrammt

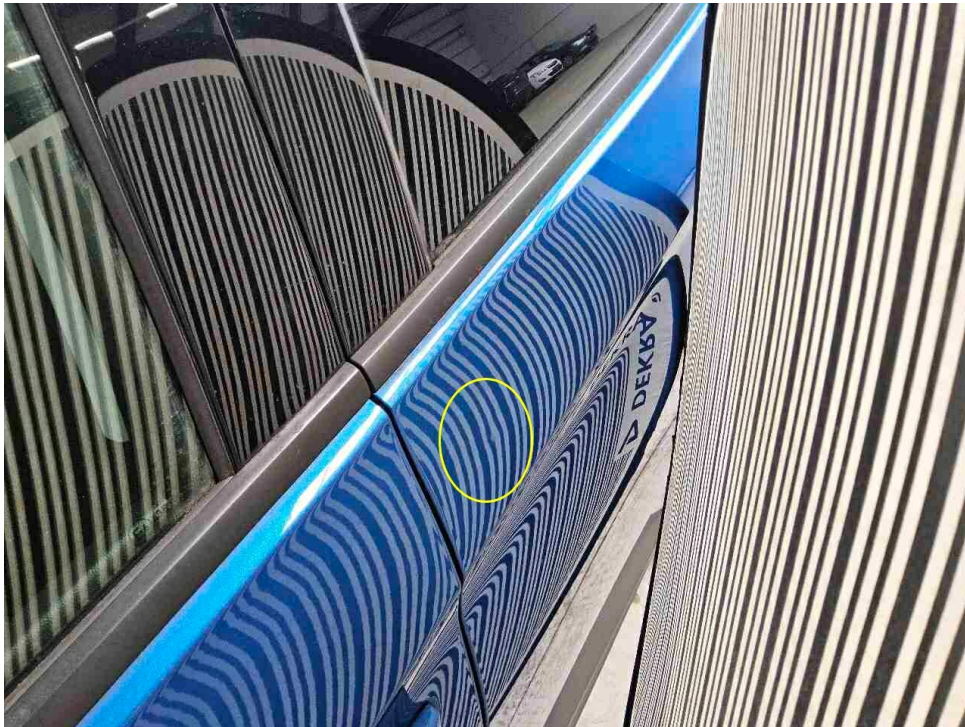


Bild 33 : Tür hinten links eingedellt



Bild 34 : Bremsscheiben Hinterachse Tragbild mangelhaft, Riefen-und Korrosionsbildung



Bild 35 : Bremsscheiben Hinterachse Tragbild mangelhaft, Riefen-und Korrosionsbildung



Bild 36 : Leichtmetallfelge Winterrad hinten rechts verschrammt

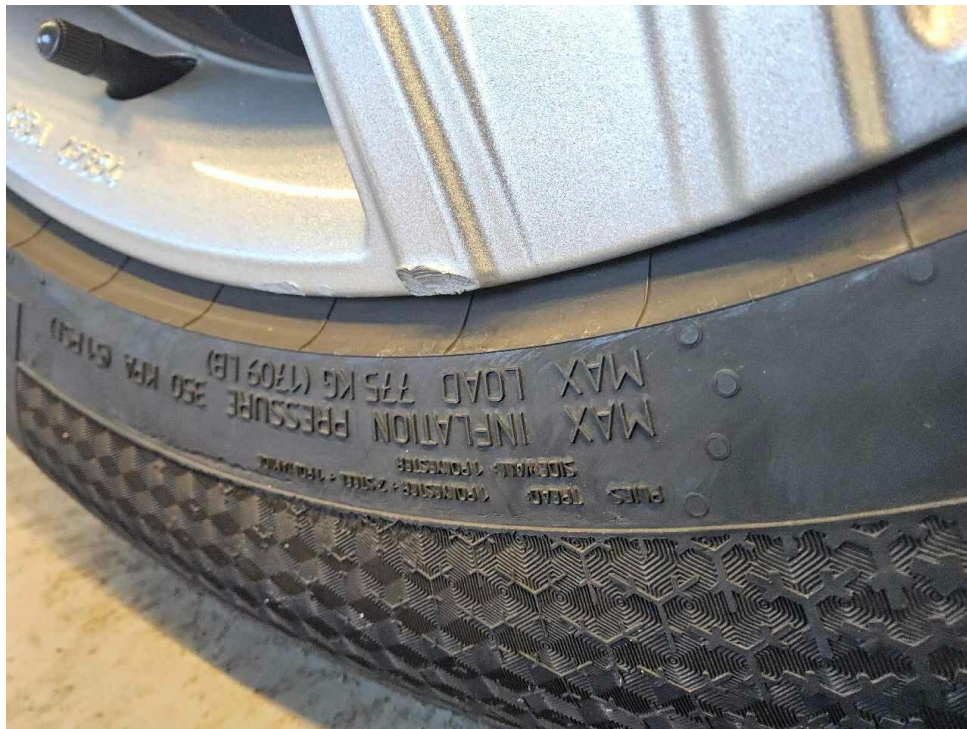


Bild 37 : Leichtmetallfelge Winterrad hinten rechts verschrammt



Bild 38 : Leichtmetallfelge Winterrad hinten links verschrammt



Bild 39 : Leichtmetallfelge Winterrad hinten links verschrammt



Bild 40 : Leichtmetallfelge Winterrad hinten links verschrammt



Bild 41 : Verkleidung Heckklappe verschrammt



Bild 42 : Verkleidung Heckklappe verschrammt

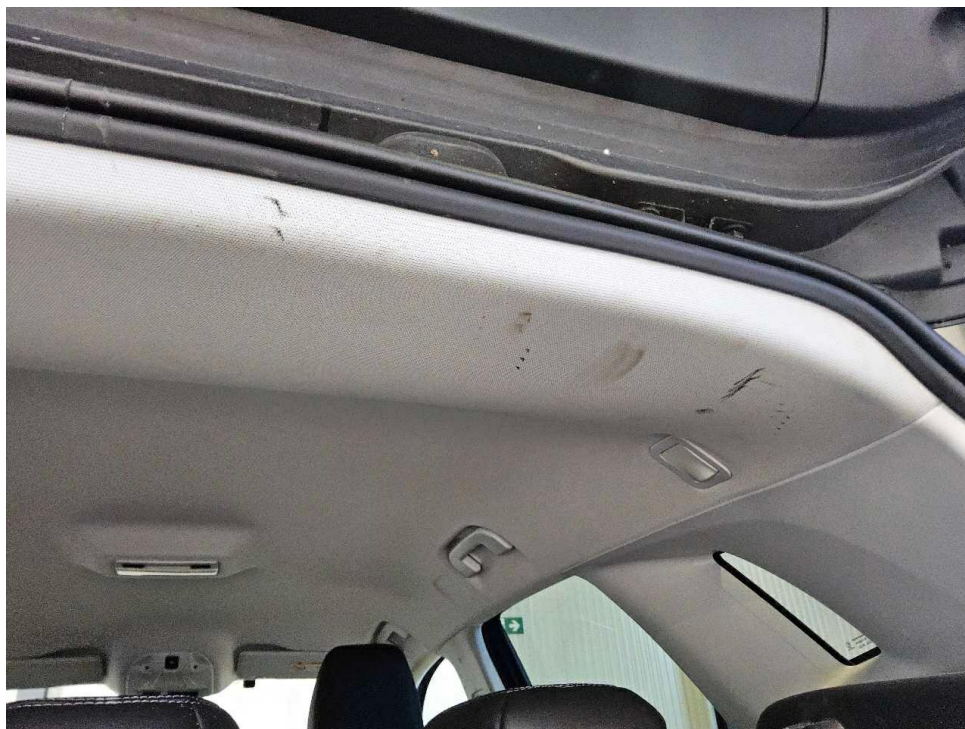


Bild 43 : Fahrzeughimmel verschmutzt



Bild 44 : Verkleidung Laderaum rechts verschrammt



Bild 45 : Verkleidung Laderaum rechts verschrammt



Bild 46 : Verkleidung Laderaum rechts verschrammt

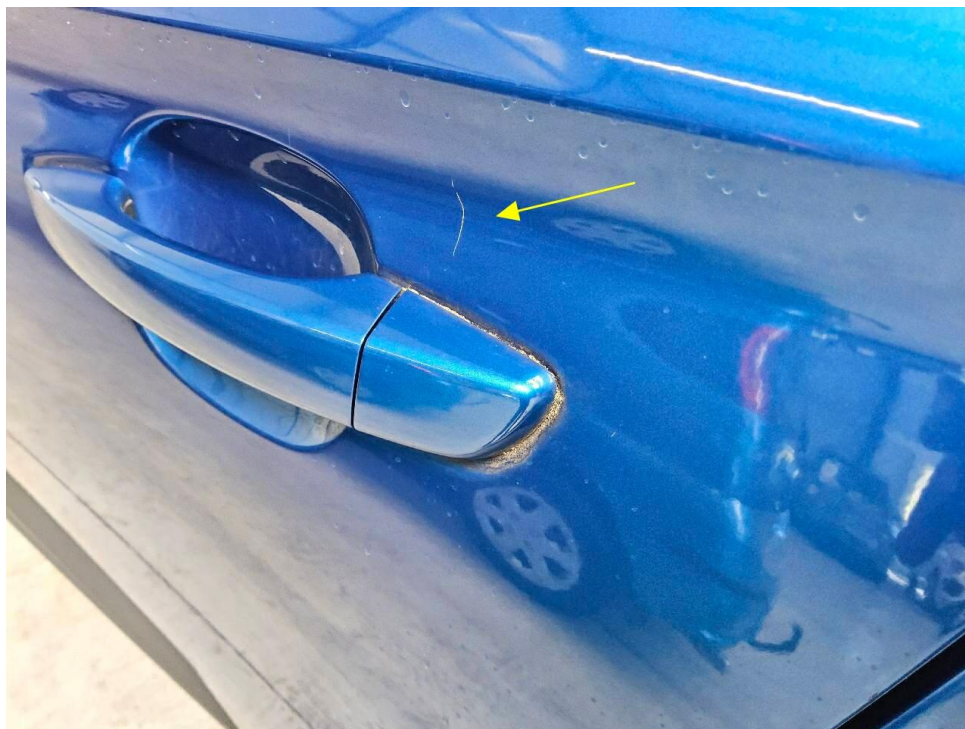


Bild 47 : Tür hinten links verschrammt

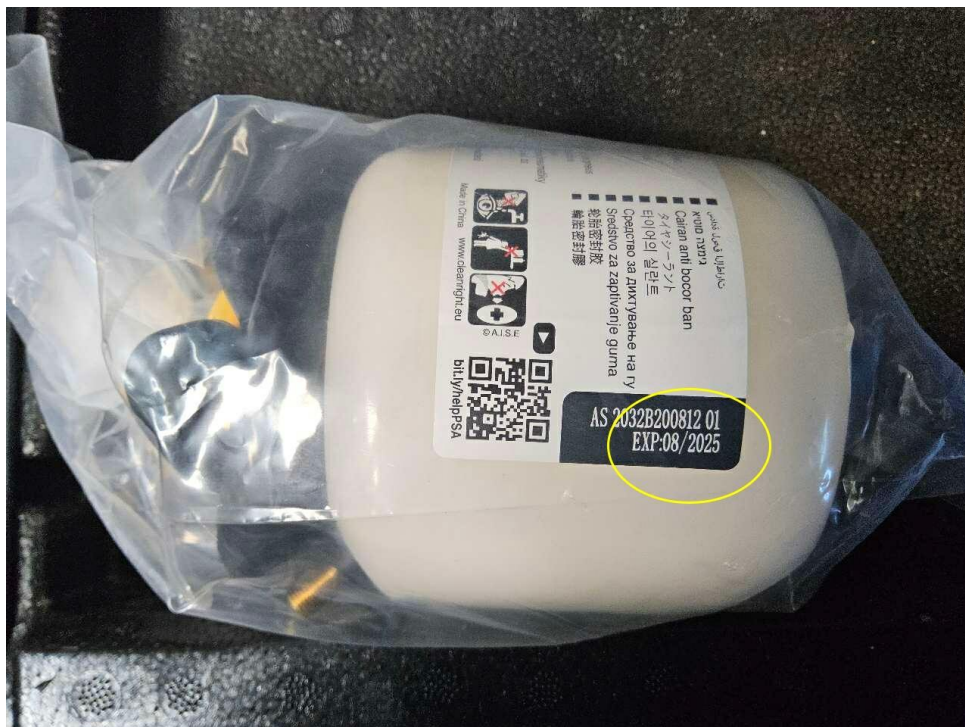


Bild 48 : Reifenfüllflasche abgelaufen



Bild 49 : Griff Ablageboden Laderaum gebrochen

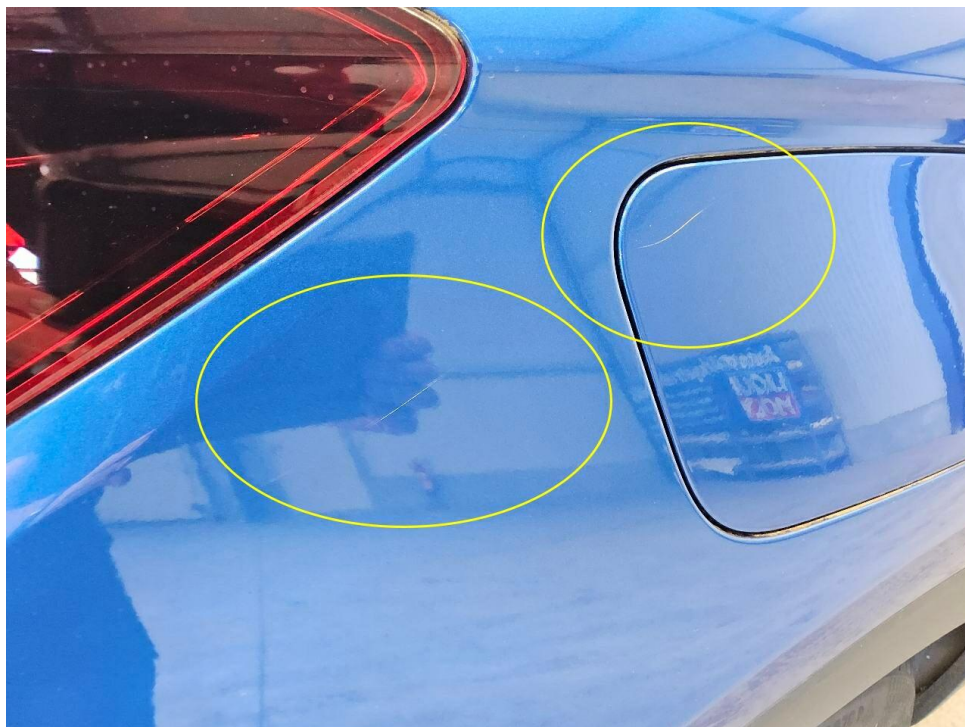


Bild 50 : Seitenwand und Tankklappe hinten rechts verschrammt



Bild 51 : Innenraum stark verschmutzt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	324386
Hersteller	OPEL
Model	Grandland/Grandland X
Variante	Ultimate 1.6 PHEV
Listenpreis	42.663,87
VIN	W0VZ4DGZXMS026127
Erstzulassungsdatum	1.4.2021
Kennzeichen	HH AP795E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 324386

11.06.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024110003	24.06.2024		

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
30.04.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 85 µm bis 875 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

-Seitenwand hinten links

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen (*kein*) merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Beauftragung
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung Typ / Verkaufsbez.	14.04.2021 Grandland X Plug-in-Hybrid 1.6 DI Start/Stop Aut Ultimate	Hersteller Aufbauart	OPEL Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W0VZ4DGZXMS026127	HSN / TSN	1844 / ALW
Schlüssel-Nr.	40414122	Km-Stand abgelesen	60711
Nächste HU §29 StVZO	05 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	133
Hubraum (ccm)	1598	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Blau / Metallic
Polster / Farbe	Leder / Anthrazit		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 19 97 V	Michelin / E Primacy	S /O	3 mm
rechts	205 / 55 R 19 97 V	Michelin / E Primacy	S /O	3 mm
2 links	205 / 55 R 19 97 V	Michelin / E Primacy	S /O	4 mm
rechts	205 / 55 R 19 97 V	Michelin / E Primacy	S /O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.08.2025			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 65 R 17 99 H	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	4 mm
215 / 65 R 17 99 H	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	4 mm
215 / 65 R 17 99 H	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	6 mm
215 / 65 R 17 99 H	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 12-V-Ausstattung, Abblendlicht automatisch, Ablagefächer, Adaptives Fahrlicht AFL mit LED Technologie, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Brust-Becken-Seitenairbags, Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags, vorn und hinten außen, Antiblockiersystem (ABS) mit Kurvenbremskontrolle und Bremsassistent, Außenspiegel, elektrisch anklappbar, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremssystem: Regenerativ, Dach und Außenspiegel in Diamant Schwarz, Dach-Designlinie in Chrom, Dachreling, Silber, Dekorleisten, Toba Grey, Drehzahlmesser, Elektrische Parkbremse, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregler mit intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 8-Gang-Automatik, Heckscheibenwischer, Innenraum-Ausstattung, Innenraumbeleuchtung, vorn und hinten, mit Leseleuchte vorn und hinten, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimatisierungsautomatik Zwei-Zonen, Kopfstützen (3) hinten, höheneinstellbar, Kopfstützen vorn, höheneinstellbar, LED-Scheinwerfer, Lederlenkrad inkl. Fernbedienung, Lenkrad, höhen- und längsverstellbar, Lenkrad: abgeflacht, mit Schaltwippen, Make-up-Spiegel in beiden Sonnenblenden, beleuchtet, Mittelarmlehne, verschiebbar, vorn, inkl. Staufach und Getränkehalter, Mode-2-Ladekabel, Nebelscheinwerfer, Onboard-Charger, Ottopartikelfilter, Park & Go Premium, Parkpilot, Einparkhilfe vorn und hinten, Polster: Leder, Radio: Navi 5.0 IntelliLink mit 8"-Touchscreen-Farbdisplay, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Reifendruck-Warnung, Räder: Leichtmetall 7 J x 19 mit Mehrspeichen in BiColor, Räder: Leichtmetall 7,5 J x 18 mit 5 Speichen, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Schlüsselloser Schließ- und Startsystem "Keyless Open & Start", Service-Intervall-Anzeige, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte, Sicht-Ausstattung, Sitze: 5 Sitzplätze, Sitze: Premium-Ergonomiesitze mit Gütesiegel AGR, Fahrer und Beifahrer(Plug-in-Hybrid), Sitze: Sitzheizung, mehrstufig, Fahrer und Beifahrer, Solar Protect-Wärmeschutzverglasung, Start/Stop System, Steckdose, 12 Volt, Steckdose, 12 Volt, in der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum, Toter-Winkel-Warner, Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten, in Silber, Verkehrsschilderkennung, Verzurrösen im Gepäckraum (4), Vorrüstung für Kindersitzbefestigungssystem ISOFIX, inkl. Top Tether Befestigungsösen, hinten außen, Wegfahrsperre, Windschutzscheibe Teilweise beheizbare, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenschaltern

Sonderausstattung

Code Bezeichnung

PS6=AB Diebstahlwarnanlage

0

Lackierung: Metallic Sonderfarbe

K0Z=LZ0 Onboard-Charger

K4C=E3 Telefon: Wireless Charging

0

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen Gesamtzustand auf. Negative Werteinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 04.09.2025 bei Kilometerstand 48.940

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Glanzgedrehte Leichtmetallfelge vorne rechts verschrammt, Materialabtrag >1mm, erneuern (Bild 18, 19)
2. Glanzgedrehte Leichtmetallfelge vorne links verschrammt, Materialabtrag >1mm, erneuern (Bild 20, 21, 22)
3. Stoßfänger und Radlaufblende vorne linksseitig verschrammt, erneuern (Bild 23, 24, 25)
4. Beifahrertür verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 26, 27)
5. Tür hinten rechts verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 28, 29)
6. Fahrertür verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 31, 32)
7. Bremsscheiben Hinterachse Tragbild mangelhaft, Riefen- und Korrosionsbildung, erneuern (Bild 34, 35)
8. Leichtmetallfelge Winterrad hinten rechts verschrammt, erneuern (Bild 36, 37)
9. Leichtmetallfelge Winterrad hinten links verschrammt, erneuern (Bild 38, 39, 40)
10. Verkleidung Heckklappe verschrammt, erneuern (Bild 41, 42)
11. Fahrzeughimmel verschmutzt, reinigen (Bild 43)
12. Verkleidung Laderaum rechts verschrammt, erneuern (Bild 44, 45, 46)
13. Tür hinten links verschrammt, smart repair (Bild 47)
14. Reifenfüllflasche abgelaufen, erneuern (Bild 48)
15. Griff Ablageboden Laderaum gebrochen, erneuern (Bild 49)

16. Seitenwand und Tankklappe hinten
rechts verschrammt, smart repair (Bild
50)
17. Innenraum stark verschmutzt, reinigen
(Bild 51)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Delle Fahrzeugdach, (Bild 30)
Tür hinten links eingedellt, (Bild 33)