



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10612300
vom: 15.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002458155
Besichtigt am: 15.05.2026 11:13
Berichts-Nr: 10612300
FIN: WVVZZZCD3RW032466

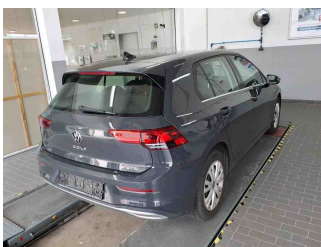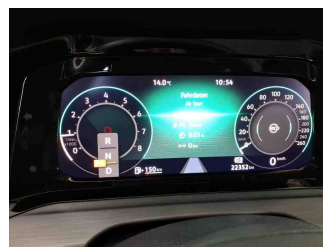Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10612300
vom: 15.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Golf
HSN / TSN:	0603 / CPJ
Erstzulassungsdatum:	09.02.2024
Laufleistung:	22.352 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Uranograu
Farbe Dach:	Uranograu
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	96 kW (131 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz/Soul-Schwarz/Schwarz/ Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose im Gepäckraum	Digitaler Radioempfang DAB+
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Doppelkupplungsgetriebe DQ200
3 Kopfstützen hinten	Doppelton-Signalhorn
4 Leichtmetallräder "Nottingham" 7,5 J x 17	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
4+1 Lautsprecher	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI MV, 96 kW	Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Elektronische Differenzialsperre XDS
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Abgasnorm EU6 AP	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Entriegelung Hintersitz Standard
Aktivkohlebehälter (EVAP)	ergoActive-Fahrsitz mit elektrischer Einstellung, Memory-Funktion und verschiebbarer Oberschenkelauflage
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
App-Connect für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht
Auslieferung auf Winterreifen	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außen-Sound Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Frontantrieb
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußhebelwerk "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Hinterachse "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hybrid-Antriebssystem MHEV
Betriebsspannung 12 V	Innenspiegel abblendbar
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Bordwerkzeug und Wagenheber	Kältemittel R1234yf
Car2X	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern	Keine Aktionsausführung
Chromleiste an den Seitenfenstern unten	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Dachhimmel	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Dämpfung hinten, Basis 1	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Dämpfung vorn	
Dekoreinlagen "New Brushed Dark Metal" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	
Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profil wählbar	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10612300
vom: 15.05.2026

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Navigationsgerät
Kurzheck	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar	Ohne Sitzheizung
LED-Plus-Scheinwerfer	Ohne Speedlimiter (LIM)
LED-Rückleuchten	Ohne Sprachsteuerung
Leergewichtsbereich Standard	Ohne Spurwechselassistent
Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet	Ohne Stabilisator hinten
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Ohne Trennwand
Linkslenker	Ohne UNECE CS&SU
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Motorenstart Standard	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Müdigkeitserkennung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Multifunktionskamera	Ohne Zusatz-/Standheizung
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Radio "Composition"
Nicht Heissland	Radschrauben Standard
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Radstand
Normal-Lackierung	Rechtsverkehr
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Regionscode " ECE " für Radio
Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze	Reifen 225/45 R 17
Ohne 2. Batterie	Reifenkontrollanzeige
Ohne Alcohol Interlock	Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A
Ohne Anhängervorrichtung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Ohne Aufkleber und Embleme	Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Scheibenbremsen hinten
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrlilfe/ Komfort- fahrhilfe	Scheibenbremsen vorn
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne Dachreling	Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Ohne Dynamic Drive Control	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Feuerlöscher	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Head-Up Display	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies"ArtVelours"
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Ladekabel	Sport-Ausstattung
Ohne Lichtassistent	Sport-Komfortsitze vorn
Ohne Mode3 Ladekabel	Stabilisator vorn



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10612300
vom: 15.05.2026

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleiste

Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typrüfland Deutschland

Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Volldach

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder
"VW Connect" und "VW Connect Plus"

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, Winterreifen
205/55 R 16 H

Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, Winterreifen
205/55 R 16 H, Radvollblenden



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10612300
vom: 15.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen	Vorne	Links	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	5,0 mm
Nexen	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	5,0 mm
Nexen	Hinten	Links	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	7,0 mm
Nexen	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen			Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	7,0 mm
Nexen			Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	7,0 mm
Nexen			Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	7,0 mm
Nexen			Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2027

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10612300
vom: 15.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten rechts	Kratzer	Spotrepair
2	Tür vorne rechts	Kratzer	Spotrepair
3	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Smart Repair
4	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10612300
vom: 15.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10612300
vom: 15.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZCD3RW032466

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10612300
vom: 15.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

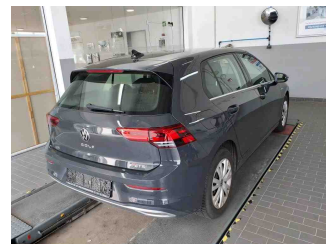


Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

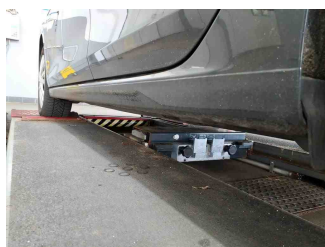


Seitenansicht - Schweller links

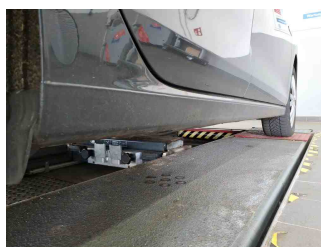


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

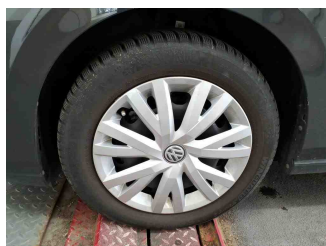


Räder - Rad montiert vorne
links

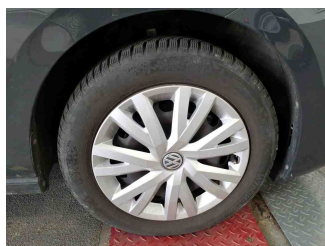

Räder - Rad montiert vorne
rechts

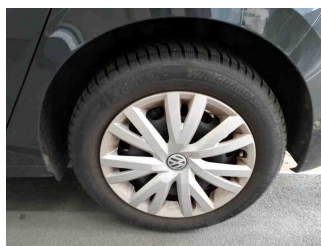


Räder - Rad montiert hinten
links

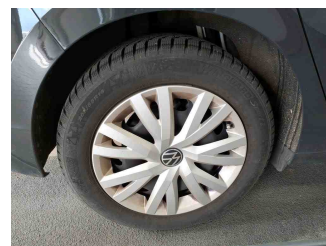


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1

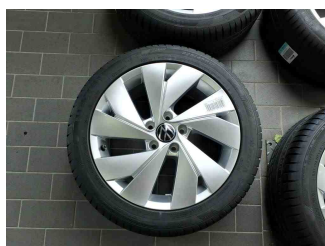


Räder - Rad beiliegend #2

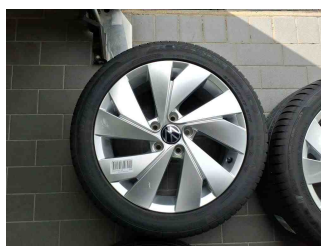


Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4

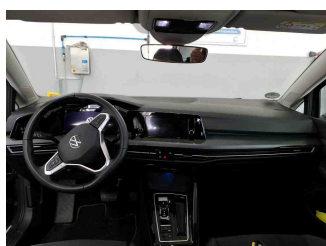

Innenraum - Mittelkonsole

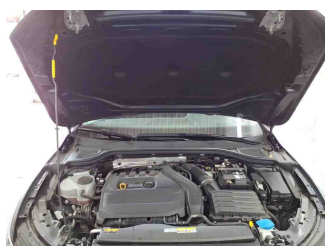

Fahrzeug - Motorraum offen

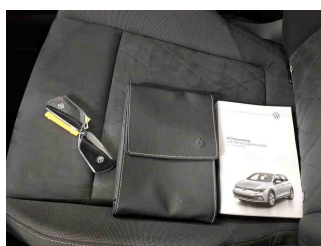

Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10612300
vom: 15.05.2026

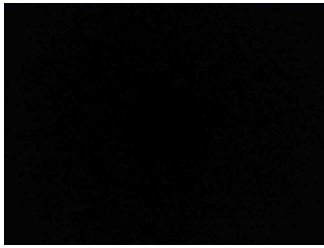

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

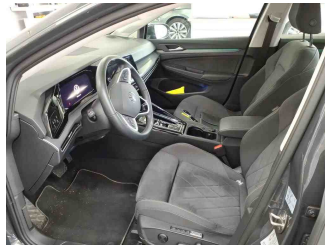

Innenraum - vorne

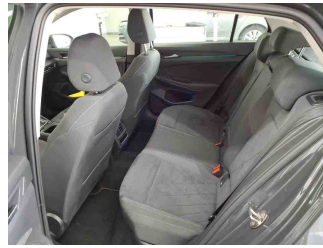

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10612300
vom: 15.05.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Tür hinten rechts - Kratzer - Spotrepair

Kommentar	durchgeschliffen
-----------	------------------

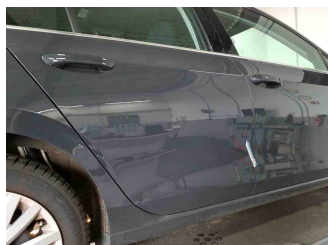

2 - Tür vorne rechts - Kratzer - Spotrepair

Kommentar	durchgeschliffen
-----------	------------------

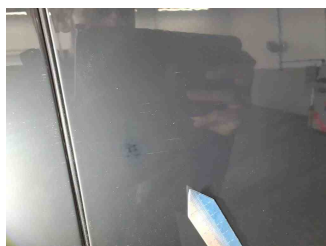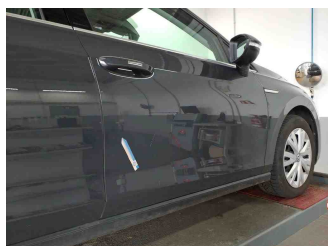

3 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Smart Repair



4 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Smart Repair

