



Hüsges Gruppe®  
Die Gutachter

## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE HCBE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>MZ-B 6610E</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>000000922140-DE926</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>31182019</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Hyundai Kona (OS)(2017->) Trend Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>TMAK381GFPJ095138</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>53197 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>23.05.2023 / 2023</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>29.05.2026 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Kombilimousine</b>
Kraftstoff:	<b>Elektro</b>	Getriebe Art:	<b>Automatik</b>
Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>	Hubraum / Leistung:	<b>0 ccm / 150 kW (204 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Frontantrieb</b>	Lackfarbe:	<b>Atlas White / SOL</b>
Lackart:	<b>Uni (2 Schicht)</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>05.2028 / 05.2028</b>
Polster Art:	<b>Stoff</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Ja</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Ja</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>45466 / 31.10.2025</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



## Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>215/55/R17/94V 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>215/55/R17/94V 5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>215/55/R17/94V 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>215/55/R17/94V 5 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

## Serienausstattung

- 6 Lautsprecher  
Hochtöner
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachspoiler  
3. Bremsleuchte
- Effizienz-Paket  
Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage, Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 150 kW (cont. 28 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)  
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- Fahrassistenz-System Einparkhilfe vorn und hinten  
Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)



- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektr. hinten
- Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Fußraumbeleuchtung
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte
- LM-Felgen
- Modellpflege
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radstand 2600 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Dive in Jeju Uni
- Start-Stop-Knopf
- Tagfahrlicht LED
- Trend-Paket
- Fahrassistenz-System Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe wärmedämmend
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Notladekabel (ICCB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
- Scheinwerfer Voll-LED
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung Stoff
- Smart-Key
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Türgriffe außen Wagenfarbe

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Türgriffe innen silber</li> <li>• Verglasung getönt</li> <li>• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite</li> <li>• Wireless SmartLink (Apple CarPlay)</li> <li>• Zentralverriegelung mit Fernbedienung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss</li> <li>• Verglasung hinten abgedunkelt</li> <li>• Wegfahrsperre (elektronisch)</li> <li>• Wärmeschutzverglasung</li> </ul> |
|---|--|

### Sonderausstattung

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assistenz-Paket<br/>Head-up-Display, Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent, Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Navigations-Paket<br/>Soundsystem KRELL, Subwoofer, 8 Lautsprecher, Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste), Navigationssystem, Service-System: Remote Services (Blue Link), Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll), Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent</li> </ul> |
|---|--|

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

### Allgemeine Prüfung

<b>Probefahrt:</b>	<b>Nicht durchgeführt</b> Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Nicht durchgeführt</b> Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Nicht prüfbar</b> Nicht prüfbar
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	



### Unfallschadenprüfung

<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	<b>Keine feststellbar</b> Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
<b>Lackschichtendickenmessung:</b>	<b>Innerhalb der Toleranzen</b> Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	<b>Nicht festgestellt</b> Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
<b>Hinweis:</b>	

### Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓	<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden	✗	<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✓	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden
<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*

Schaden			
	<b>Karosserie außen</b>		
	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>
1.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
2.	Frontspoiler	Riss	Erneuern
	<b>Karosserie innen</b>		
	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>
3.	Hutablage	Befestigung Schadhaft	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis

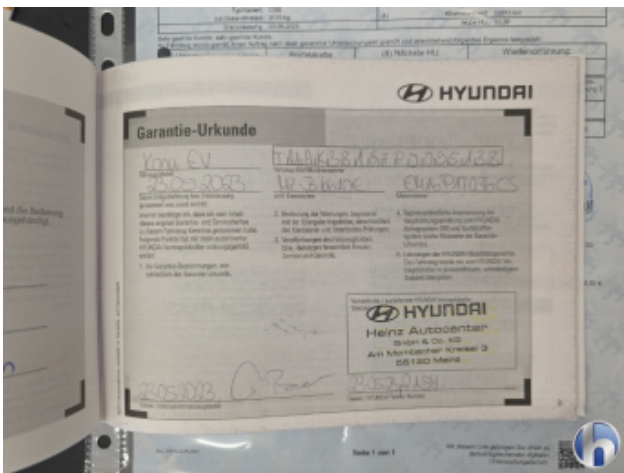

Serviceheft/Nachweis

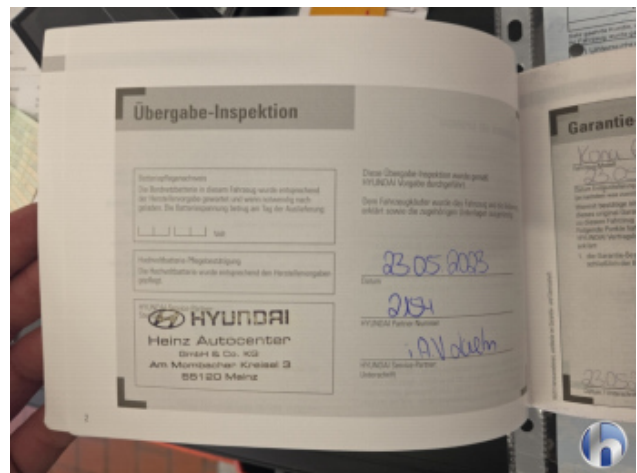

Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Smart Repair



1. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Smart Repair



1. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Smart Repair



1. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Smart Repair



2. Frontspoiler  
Riss - Erneuern



2. Frontspoiler  
Riss - Erneuern



2. Frontspoiler  
Riss - Erneuern



3. Hutablage  
Befestigung Schadhft - Erneuern



3. Hutablage  
Befestigung Schadhft - Erneuern



3. Hutablage  
Befestigung Schadhft - Erneuern



3. Hutablage  
Befestigung Schadhft - Erneuern



Hüsge Gruppe®  
**Die Gutachter**