



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	LP-NB 2370
Berichtsnummer :	0000000929118-DE926		
Referenznummer:	31202928		

Fahrzeugdaten

Hyundai Tucson (NX)(12.2020->) Trend Mild-Hybrid 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAJD81AGMJ000540	Laufleistung abgelesen:	66145 km 02.07.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal
Erstzulassung / Baujahr:	02.06.2021 / 2020	Besichtigungsdatum/-ort:	
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 100 kW (136 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Phantom Black / MIC
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	10.2026 / 10.2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	55536 / 22.07.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Hankook	235/55/R18/104V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Hankook	235/55/R18/104V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Hankook	235/55/R18/104V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Hankook	235/55/R18/104V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Ohne Felge
1. Achse - links / Zust.	Continental	235/55/R18/104V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	235/55/R18/104V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	235/55/R18/104V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	235/55/R18/104V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher
Hochtöner • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Alarmanlage • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) • Antriebsart Frontantrieb • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel lackiert • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Dachreling • Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
Bordcomputer • Elektr. Bremskraftverteilung • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane
Keep Assist System) | <ul style="list-style-type: none"> • Ablagetasche an Vordersitzlehnen • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Aktives Bremslicht (ESS) • Ambiente-Beleuchtung • Anti-Blockier-System (ABS) • Audiosystem Radio RDS • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Belüftung Innenraum (Multi-Air-Modus) • Bremsassistent • Dachspoiler
3. Bremsleuchte • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent |
|--|---|

- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Frontscheibe Verbundglas
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe (DCT)
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte
- Mild-Hybrid 100 kW (Motor 1,6 Ltr. - 100 kW CRDi)
- Mittelarmlehne vorn
- Fahrassistenz-System Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System Einparkhilfe vorn und hinten
Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Funktions-Paket
Sitzheizung vorn, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf- / Ab-Automatik
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- LED-Grilldesign-Paket
Unterfahrschutz vorn und hinten (Silber), Kühlergrill dunkel verchromt, Scheinwerfer Voll-LED, Abbieglicht
- Lenkrad (Leder)
Lenkrad (4-Speichen), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten
- Motorhaubenisolierung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Navigations-Paket
Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste), Audio-Navigationssystem,
Service-System: Remote Services (Blue Link), Touchscreen-
Farbdisplay (10,25 Zoll) • Radioempfang digital (DAB+) • Reifen-Reparaturkit • Rußpartikelfilter • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung • Seitenairbag vorn • Servolenkung • Sitz vorn links höhenverstellbar • Smart-Key • Start-Stop-Knopf • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Tagfahrlicht LED • USB-Anschluss hinten • Verglasung Akustikglas • Verglasung hinten abgedunkelt • Wegfahrsperrung (elektronisch) • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Parkbremse elektrisch (EPB) • Radstand 2680 mm • Reifendruck-Kontrollsystem • Rückfahrkamera • Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum • Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire) • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag) • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitz vorn rechts höhenverstellbar • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Start/Stop-Anlage • Steckdose (12V-Anschluß) vorn • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss Mittelkonsole • Verglasung getönt • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Wireless SmartLink (Apple CarPlay) |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Assistenz-Paket
Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC), Fahrassistent-System: Ausstiegswarnung, Fahrassistent-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic), Fahrassistent-System: aktiver Totwinkel-Assistent, Fahrassistent-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA) • Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung | <ul style="list-style-type: none"> • Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert) • Sound-System KRELL
Subwoofer |
|--|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtdickenmessung:	Außerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen außerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	fs tür nachlackiert

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

 Karosserie außen			
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Türeinstieg Vorne - Rechts	Beschädigt	Smart Repair
2.	Stoßfänger Vorne	Abschürfung	Smart Repair
 Sonstiges			
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
3.	Hu-bericht	Fehlt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole

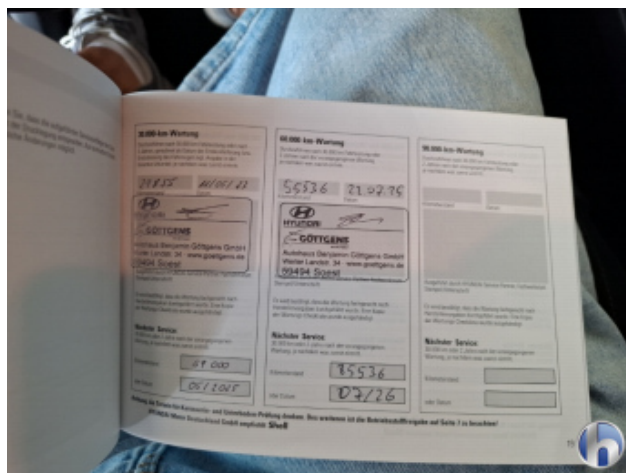

Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Türeinstieg Vorne - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



1. Türeinstieg Vorne - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



2. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Smart Repair



2. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Smart Repair



2. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Smart Repair



2. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Smart Repair