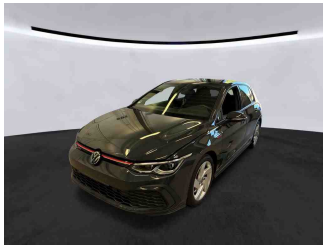


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002497583
Besichtigt am: 10.06.2026 09:10
Berichts-Nr: 10765344
FIN: WVVZZZCD3RW175126

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kompaktklasse
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Golf
HSN / TSN:	0603 / CMI
Erstzulassungsdatum:	15.02.2024
Laufleistung:	43.503 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Uranograu
Farbe Dach:	Uranograu
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.984 ccm
Leistung:	180 kW (245 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz - Tornadorot/Soul-Schwarz/ Schwarz/Soul-Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose im Gepäckraum	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Doppelton-Signalhorn
3 Kopfstützen hinten	Drehstromgenerator 140 A
4 Leichtmetallräder "Richmond" 7,5 J x 17	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l TSI, 180 kW	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
6+1 Lautsprecher	Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entriegelung Hintersitz Standard
Abgasnorm EU6 AP	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrprofilauswahl
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ambientebeleuchtung 30-farbig, Ablagefach in der Mittelkonsole vorn beleuchtet	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-
App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Federbereich 39 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"	Fernlichtassistent "Light Assist"
Außen-Sound Standard	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung	Frontantrieb
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go"	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Innenspiegel automatisch abblendend
Batterie 420A (70Ah)	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Batterie/Generator Kapazität Standard	Kältemittel R1234yf
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Keine Aktionsausführung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Betriebsspannung 12 V	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Bordwerkzeug	Kopfstützen vorn im Sitz integriert
Car2X	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern	Kurzheck
Dachhimmel	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Dämpfung vorn	LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar
Dekoreinlagen "Black Metal Chrome" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	LED-Plus-Scheinwerfer
Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	
Digitaler Radioempfang DAB+	

LED-Rückleuchten	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Leergewichtsbereich Standard	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Licht-und-Sicht-Paket inkl. Fernlichtassistent "Light Assist"	Ohne zus.Zierleisten
Linkslenker	Ohne Zusatz-/Standheizung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Modul Boden hinten Ausführung 1	Pedale in Edelstahl gebürstet
Motorenstart Standard	Progressivlenkung
Müdigkeitserkennung	Radio
Multifunktionskamera	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Multifunktions-Sportlenker in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung und Schaltwippen	Radstand
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Rechtsverkehr
Nicht Heissland	Regensensor
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Regionscode " ECE " für Radio
Normal-Lackierung	Reifen 225/45 R 17 mit sportlicher Fahrdynamik
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Reifenkontrollanzeige
Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze	Rückfahrkamera "Rear View"
Ohne 2. Batterie	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Ohne Alcohol Interlock	Schalthebelknopf/-Griff in Alu
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenbremsen hinten
Ohne Anhängervorrichtung	Scheibenbremsen vorn
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Schriftzugsatz "GTI"
Ohne Dachreling	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Feuerlöscher	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Scale Paper"
Ohne Head-Up Display	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Ladekabel	Sportfahrwerk
Ohne Mode3 Ladekabel	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige	Spurwechselassistent "Side Assist", Ausparkassistent und Ausstiegswarnung
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze	Stabilisator hinten
Ohne Speedlimiter (LIM)	Stabilisator vorn
Ohne Sprachsteuerung	Standard-Klimazonen
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Trennwand	Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass In Wabenstruktur
Ohne UNECE CS&SU	Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Top-Sport-Ausstattung
Top-Sportsitze vorn
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variante Grundausrüstung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Vierlenkerachse
Volldach
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder
"VW Connect" und "VW Connect Plus"
Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion
"Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Vorderachs-Differenzialsperre
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterpaket

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 11.2027**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
2	Stoßfänger hinten	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Lackieren
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Tür hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren
6	Seitenwand hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Lenkrad	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Sitzbezug vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Mittelkonsole	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Instrumententafel	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Windschutzscheibe Zierblende	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
8	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
9	Einstieg Verkleidung hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
10	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
11	Kofferraumverkleidung links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
12	Kofferraumverkleidung rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
13	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
14	Heckklappe	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
15	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
16	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
17	Einstiegsschweller vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
18	Alufelge hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
19	Bremsscheiben vorne	Flugrost	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	275,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZCD3RW175126

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja




Fahrprobe durchgeführt:

Nein


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos

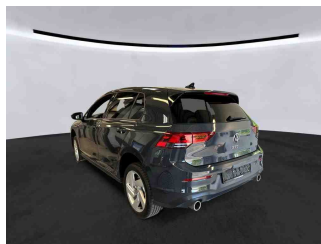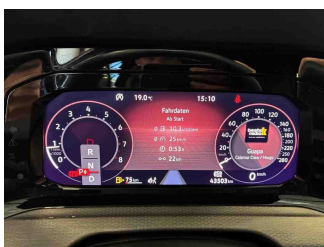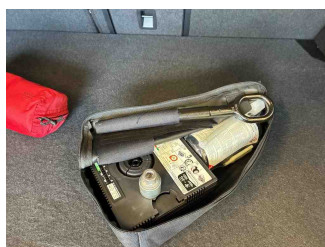Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung







Equipment - Bordwerkzeug

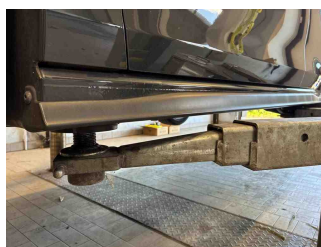


Seitenansicht - Schweller links

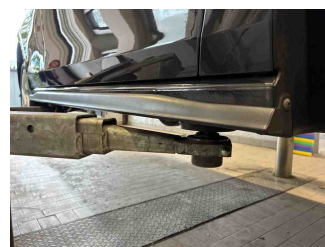


Seitenansicht - Schweller rechts

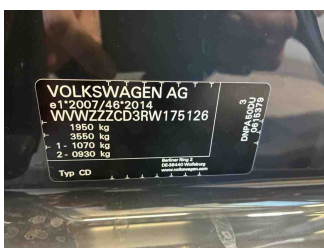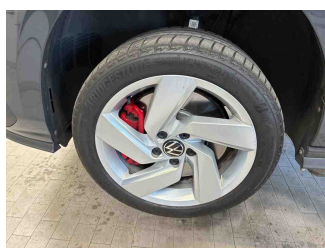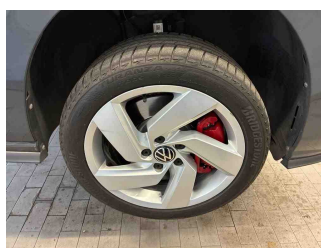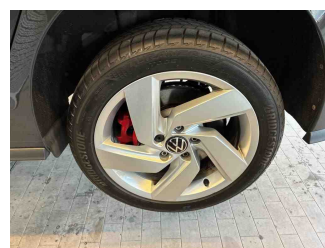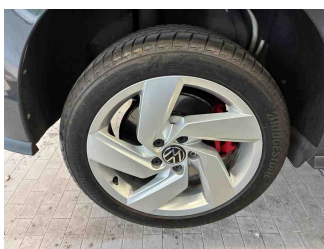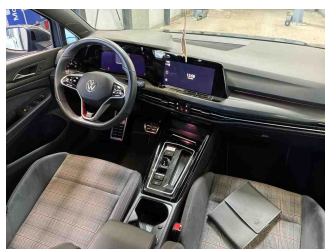Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts

Innenraum - Mittelkonsole

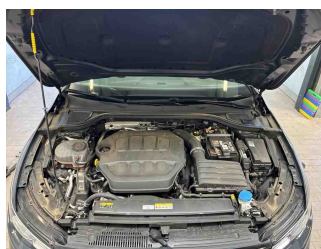

Fahrzeug - Motorraum offen

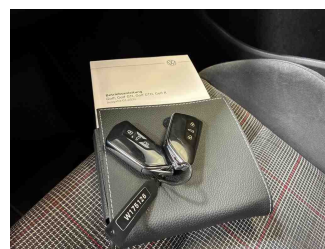Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10765344
vom: 10.06.2026




Innenraum - Kofferraum

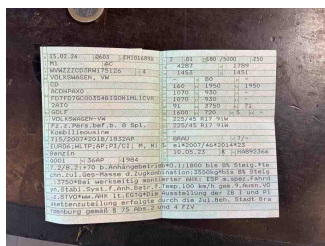


Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten rechts

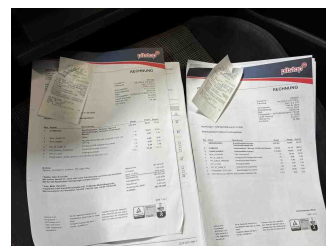



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

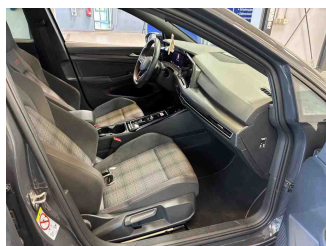

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

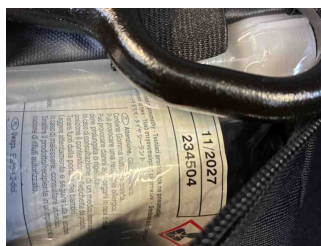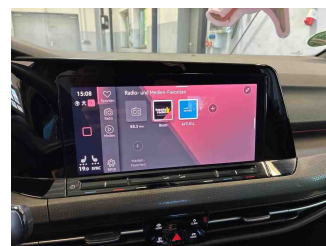Räder - Haltbarkeitsdatum
TirefitInnenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN




1 - Tür hinten rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren

Kommentar

Lack wellig, Kante nicht gerade

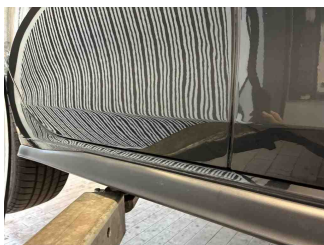
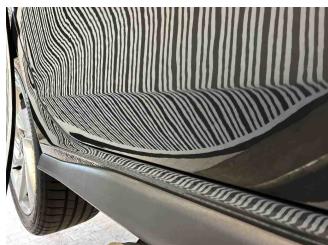


2 - Stoßfänger hinten - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Lackieren

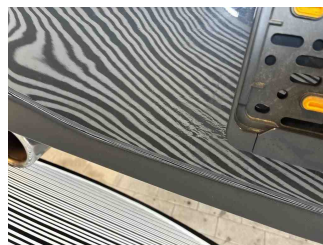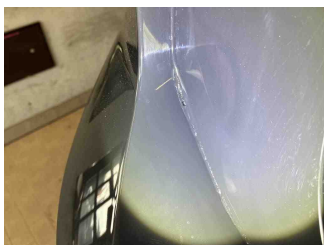
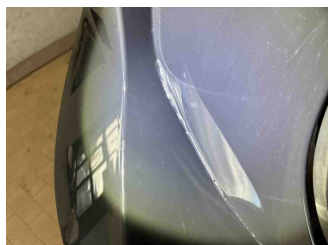


3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen


4 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

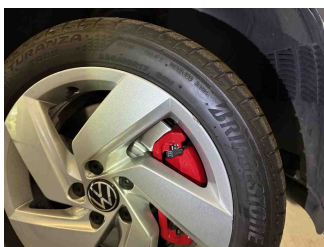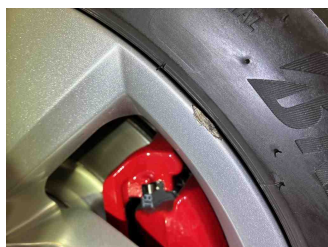

5 - Tür hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren

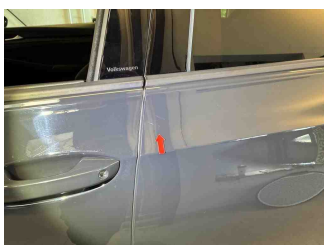
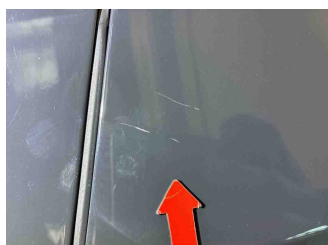


6 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren

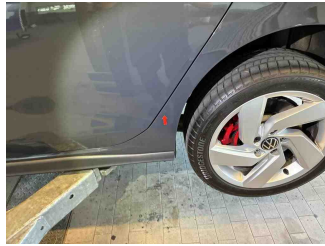

GEBRAUCHSSPUREN


1 - Lenkrad - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

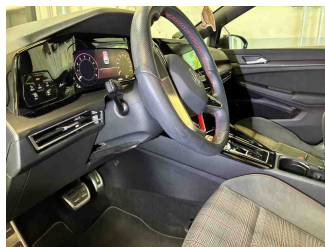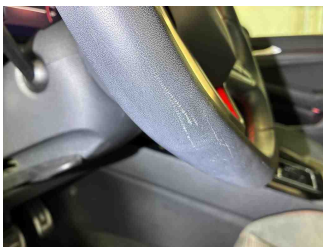


2 - Sitzbezug vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





3 - Mittelkonsole - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

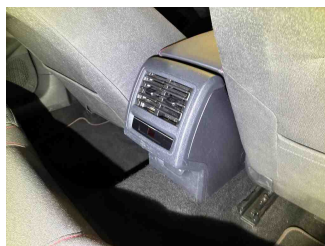


4 - Instrumententafel - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

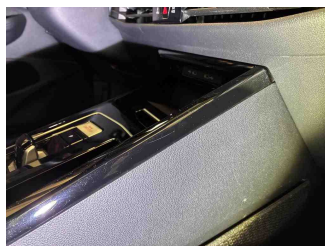




5 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

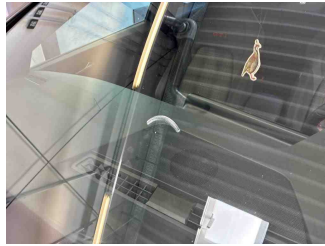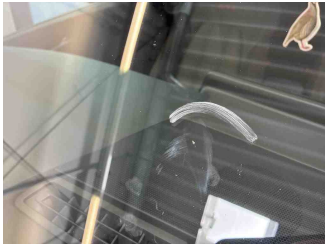

6 - Windschutzscheibe Zierblende - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

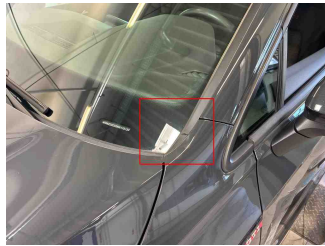



7 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)







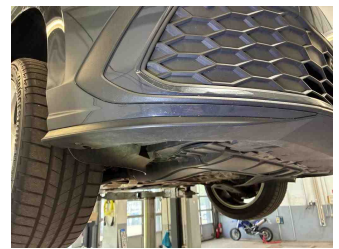
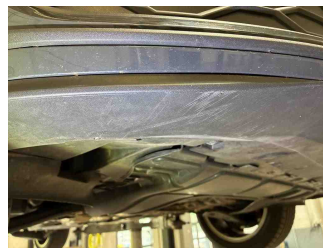
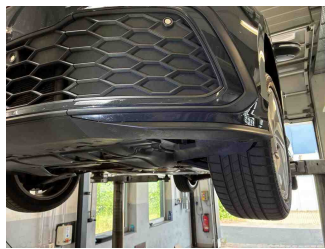


8 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





9 - Einstieg Verkleidung hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

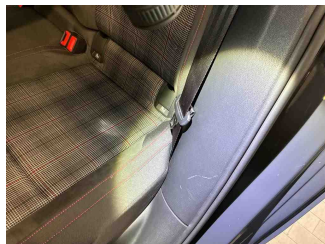
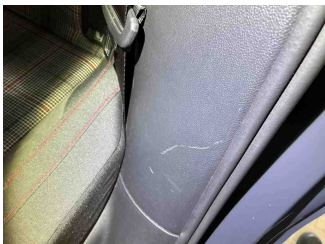


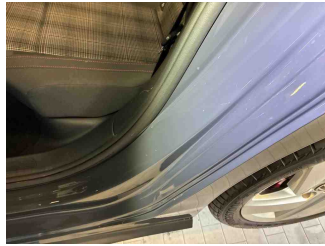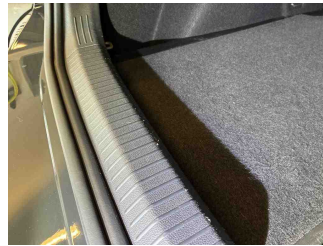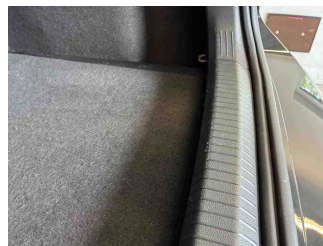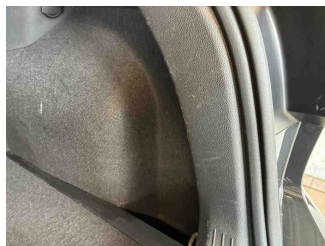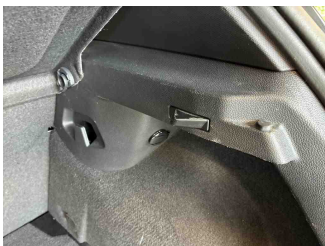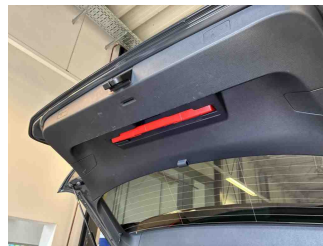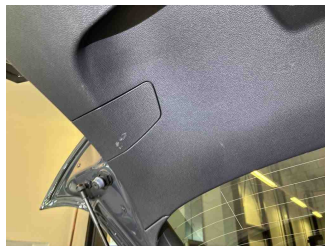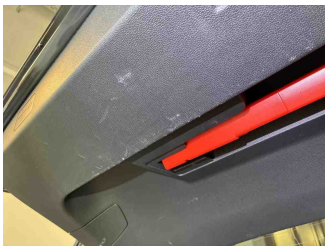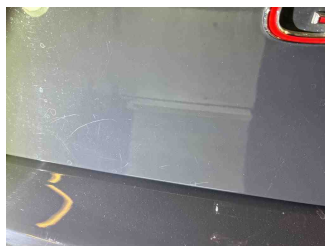10 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)**11 - Kofferraumverkleidung links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)****12 - Kofferraumverkleidung rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)****13 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)****14 - Heckklappe - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)**




15 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

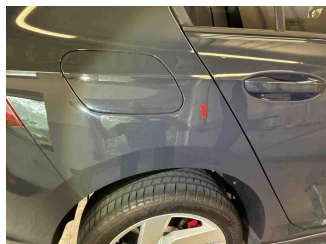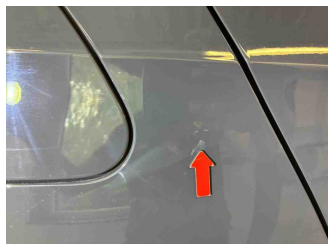



16 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

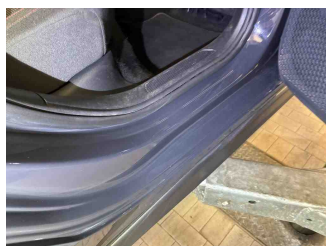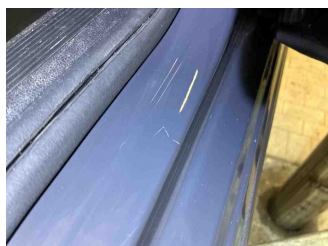

17 - Einstiegsschweller vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

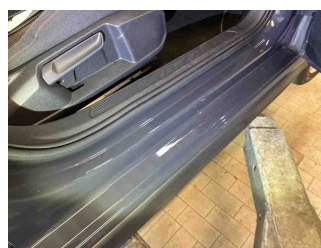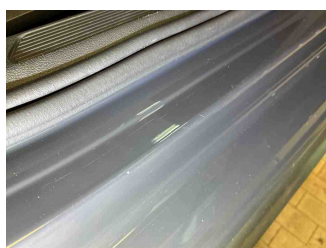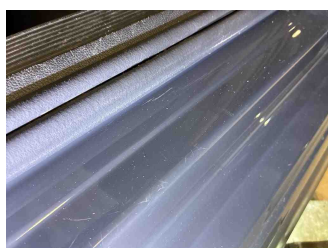

18 - Alufelge hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

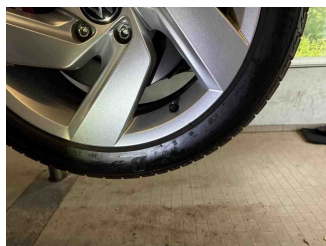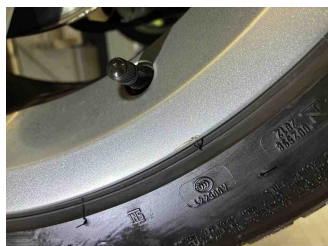

19 - Bremsscheiben vorne - Flugrost - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Bremsscheiben VA Verschleißgrenze beachten.

